



改善箇所説明図

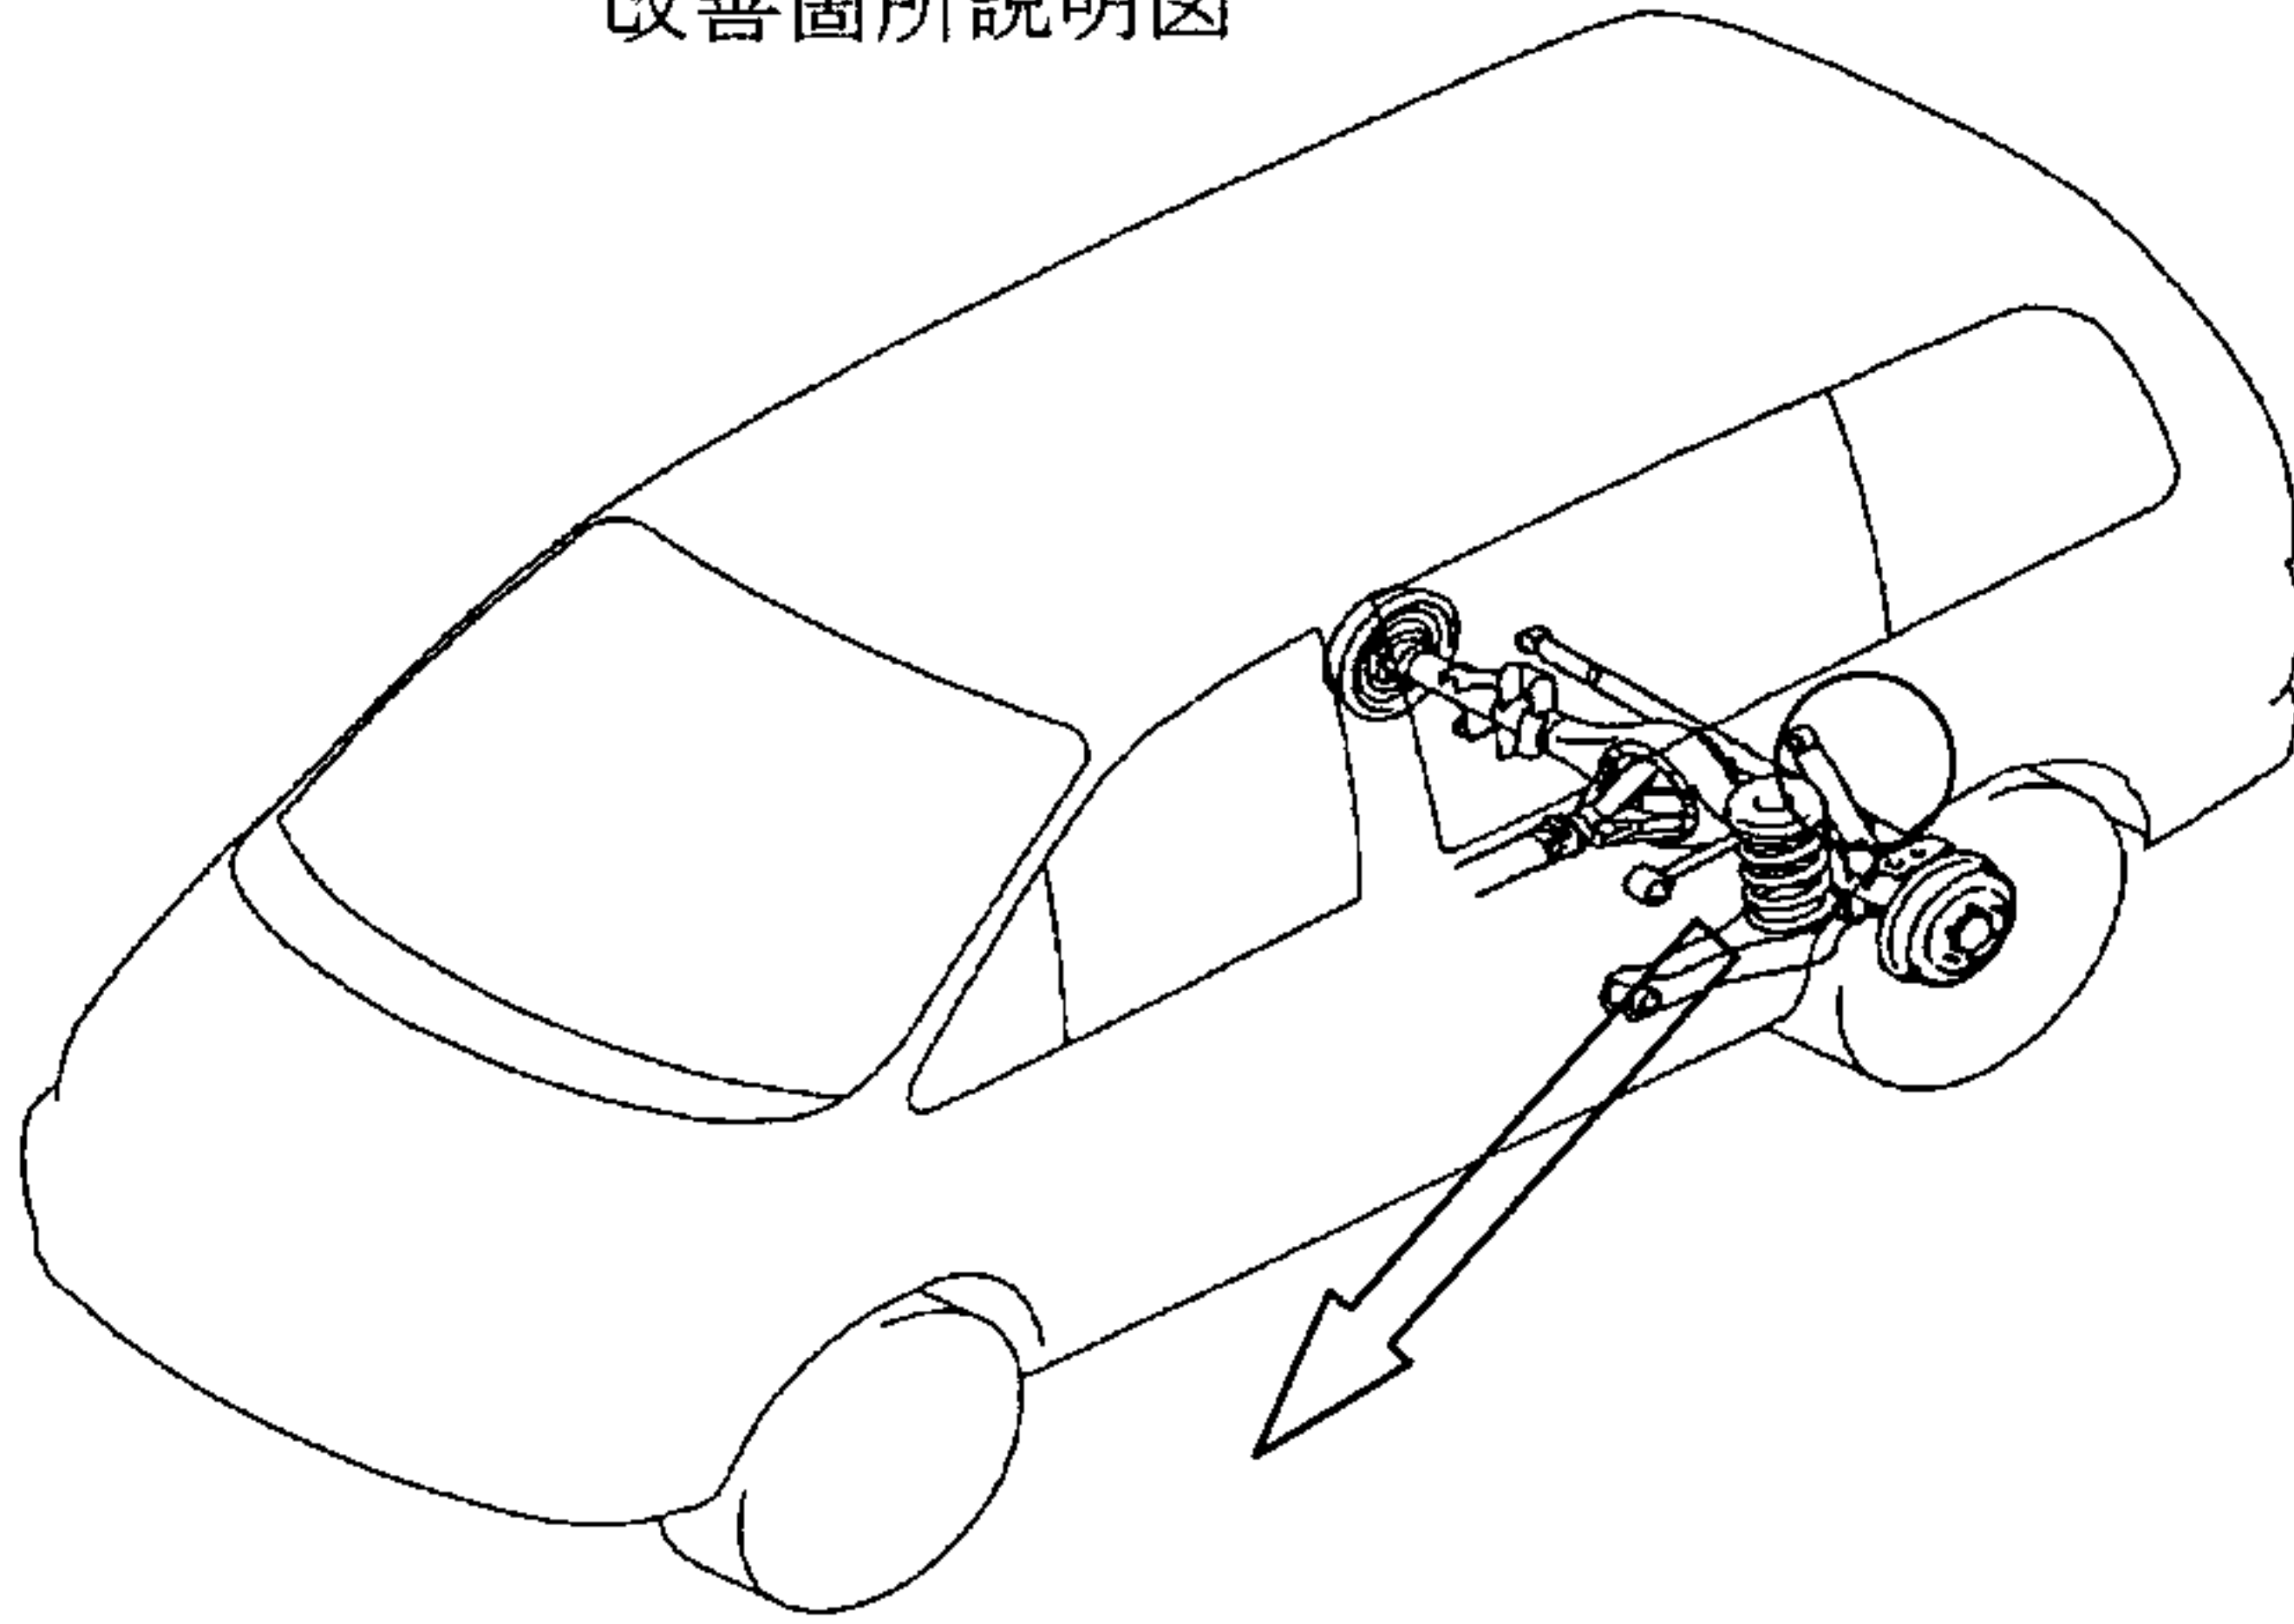


基準不適合発生箇所

標準車の床部を改造し、車いすを収納可能とした福祉車両の制動装置において、左側ブレーキホースブラケットの形状が不適切なため、車両の振動によりラテラルロッドが当該ブラケットと干渉することがあり、最悪の場合、ブレーキホースとブレーキチューブの接続部が変形し、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

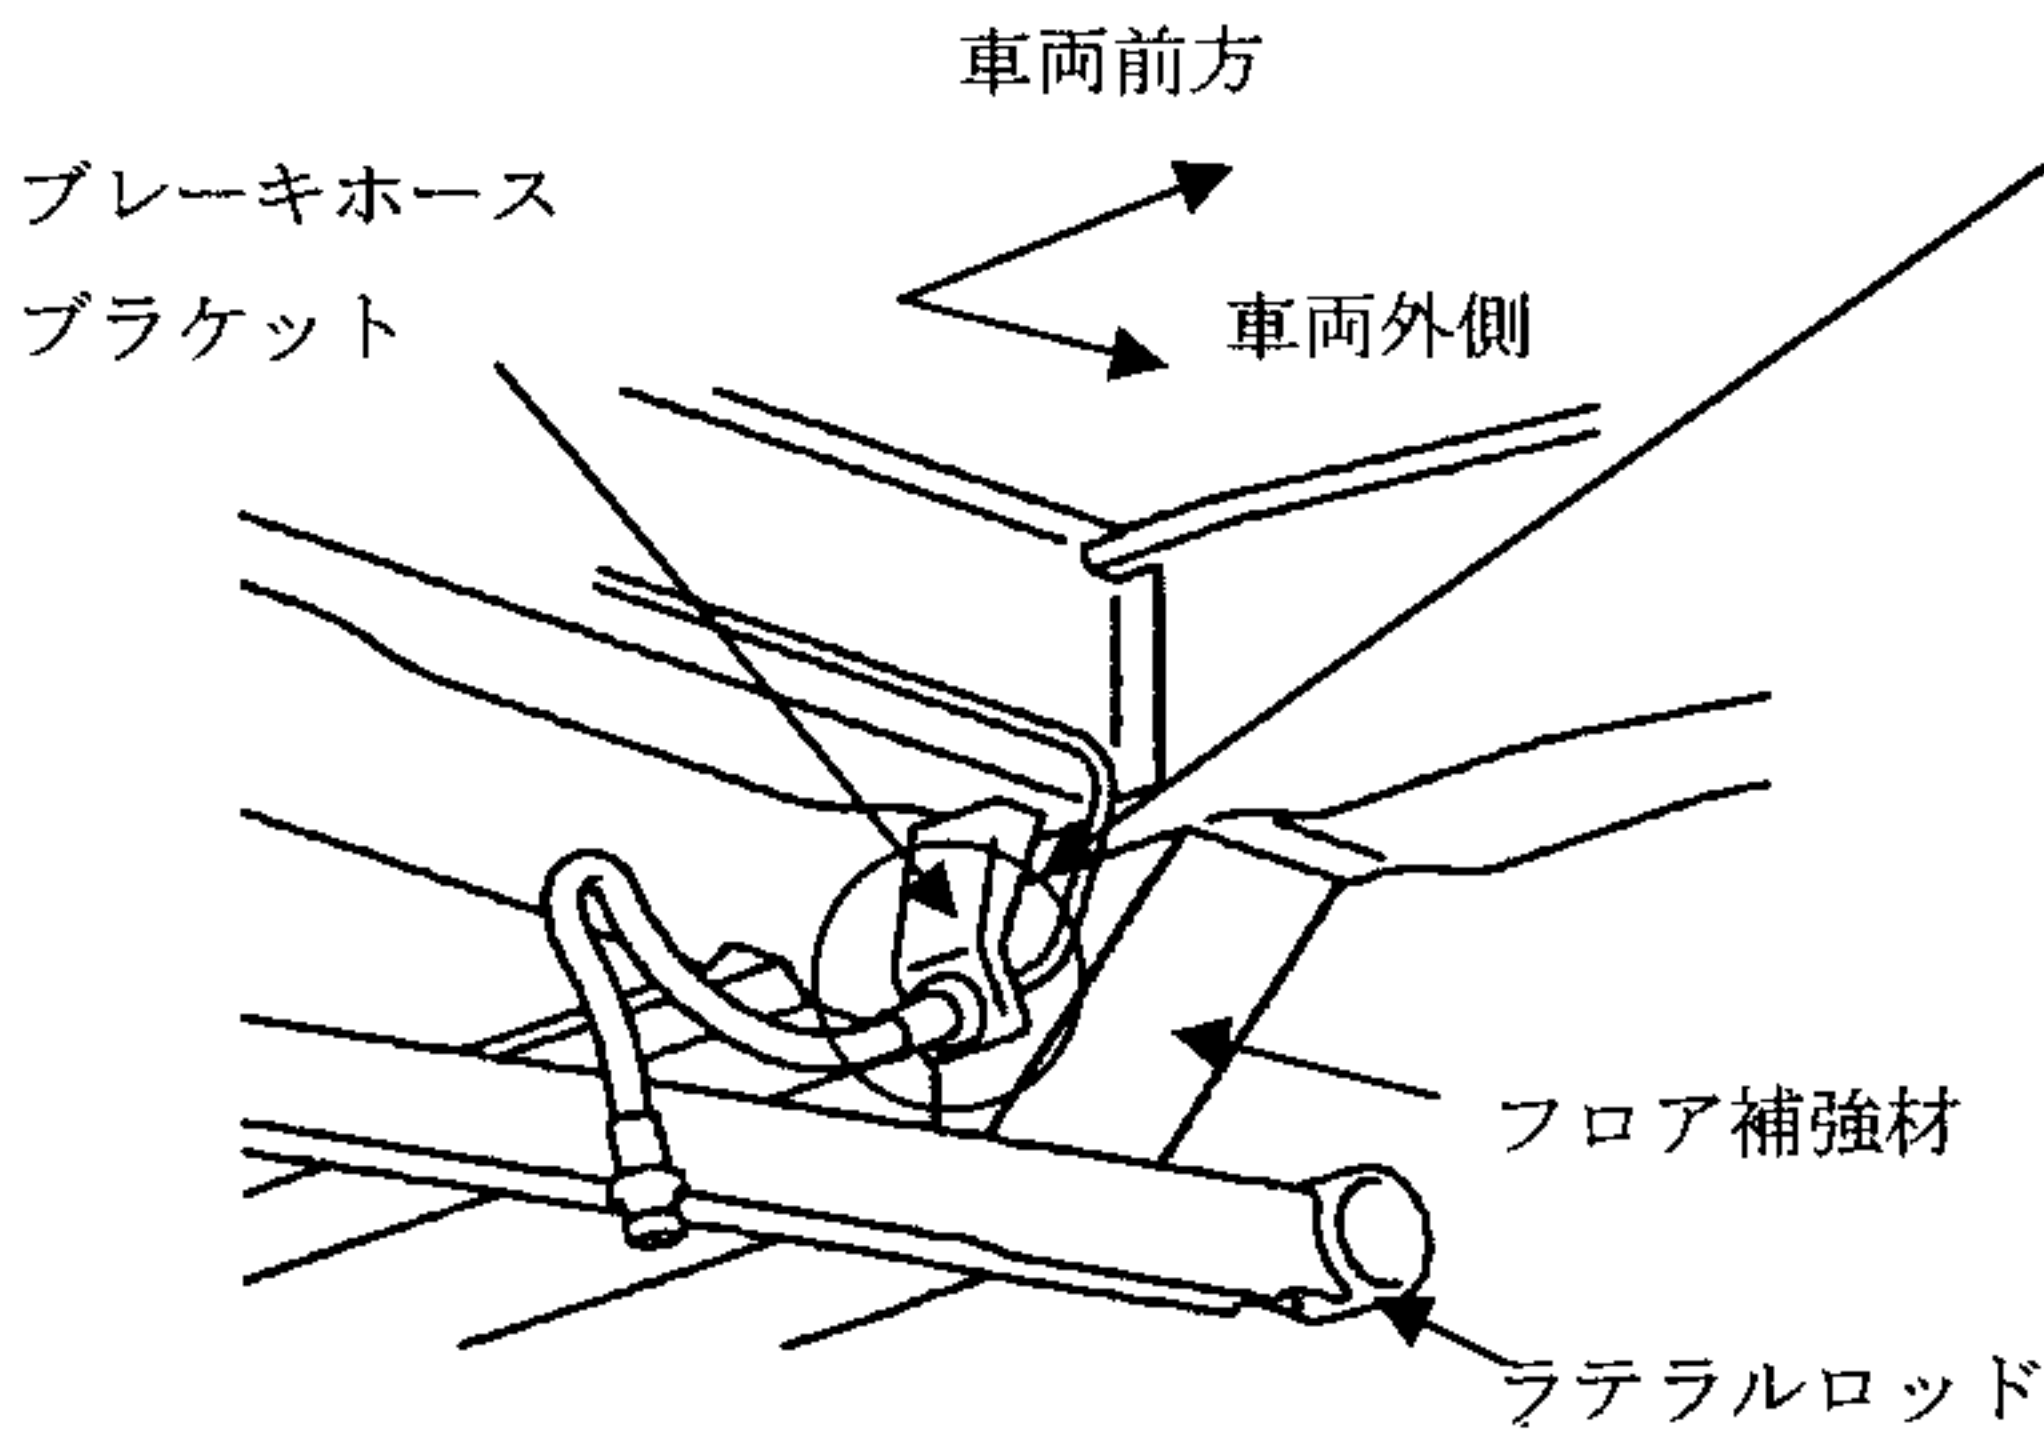

改善の内容

全車両、ブレーキホースブラケットを点検し、異常のあるものはブレーキホースブラケットを対策品に交換するとともに、ブレーキホース、ブレーキチューブを新品に交換する。

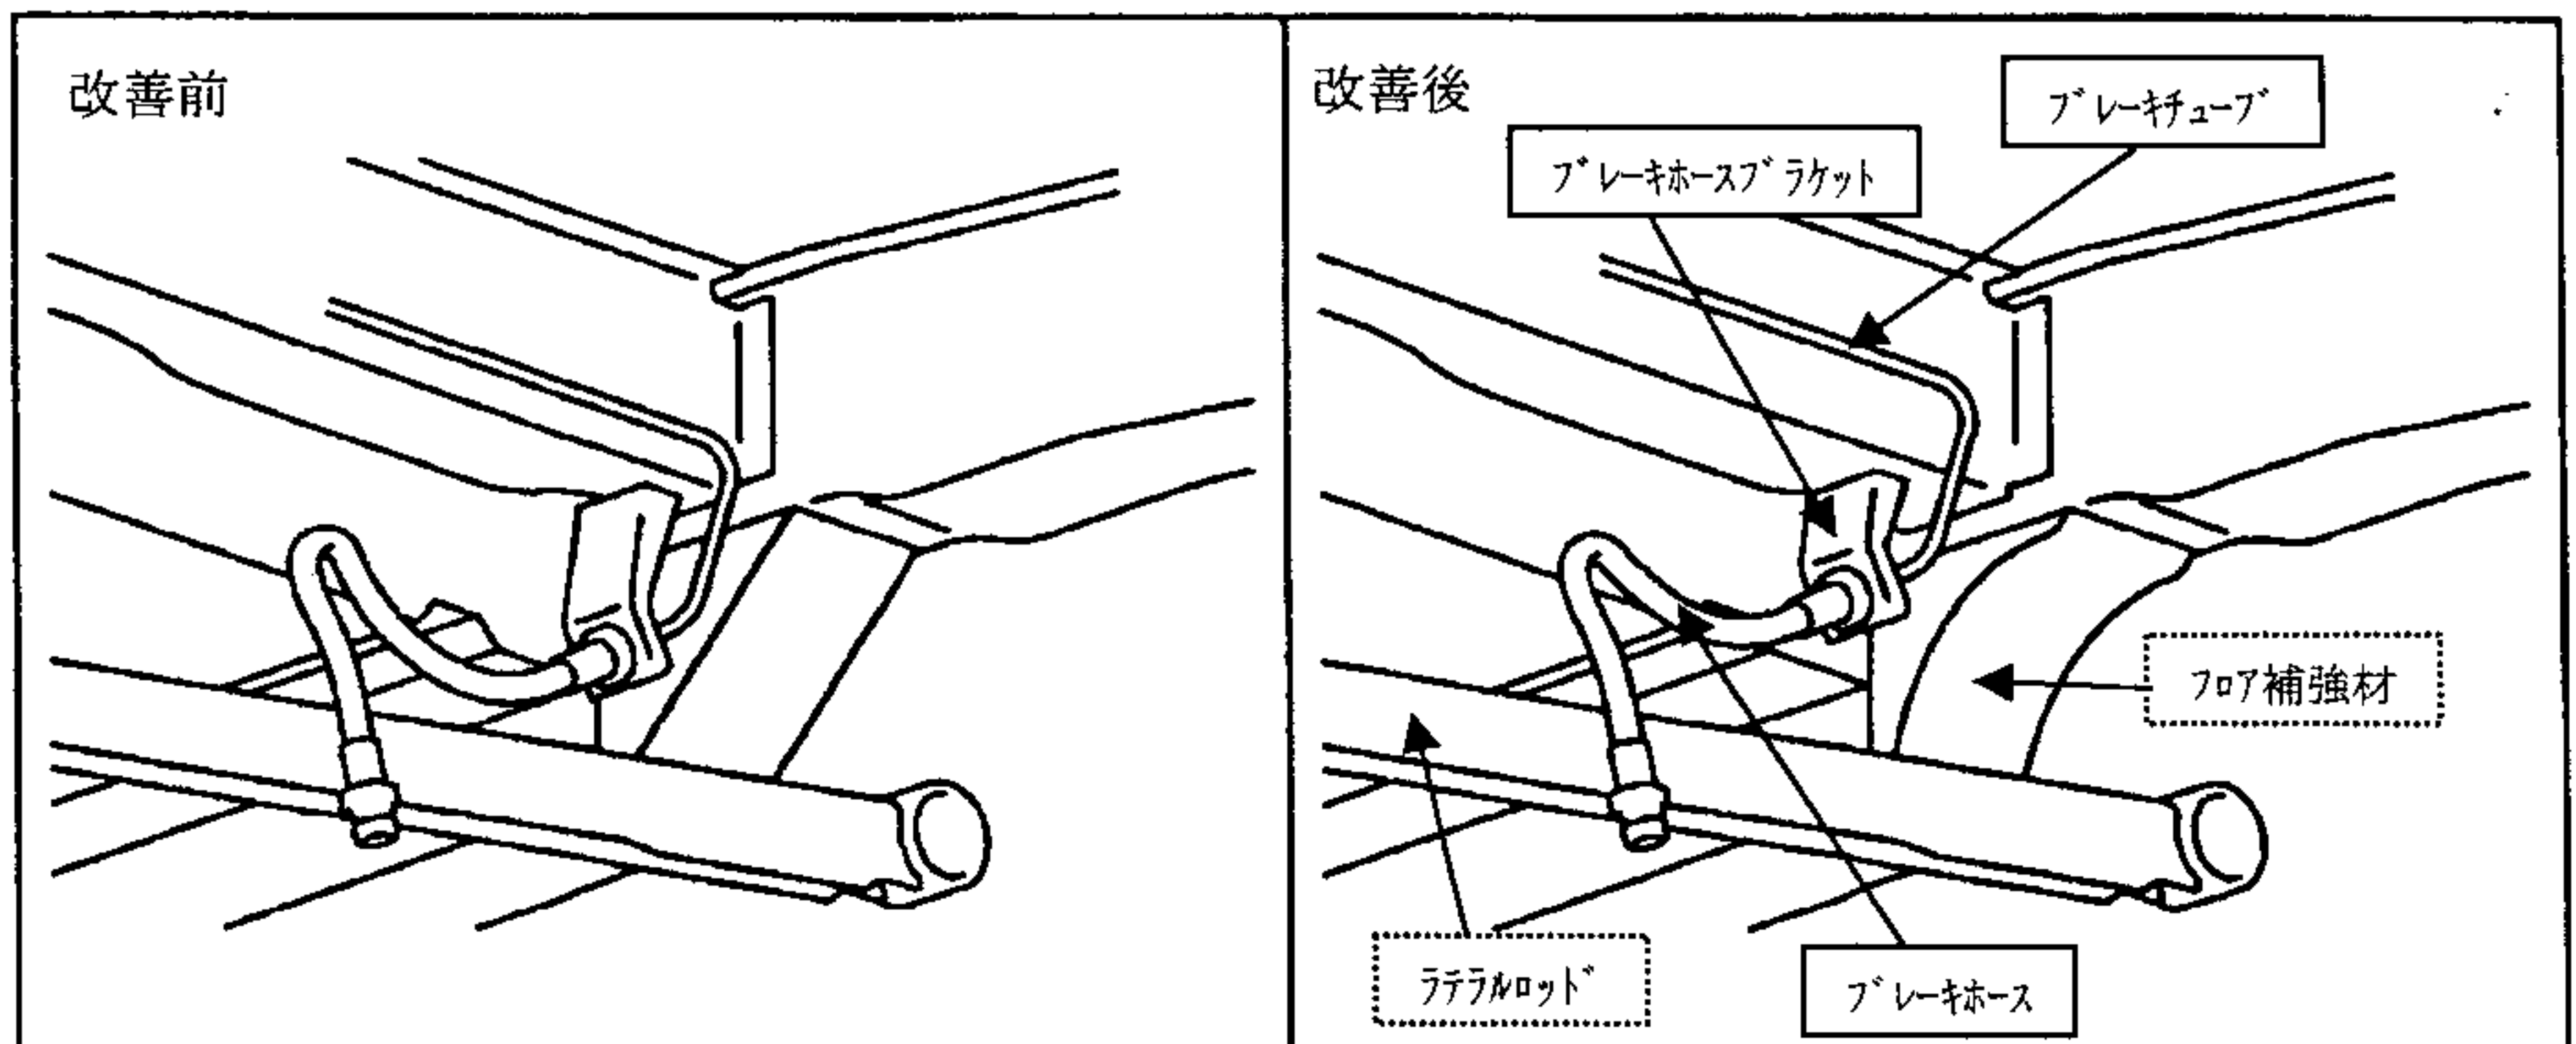

(注) は交換部品を示す。なお は商品性の向上のため、交換するものです。

識別：運転席ドアのアップパーヒンジにあるドア取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。