



改善箇所説明図

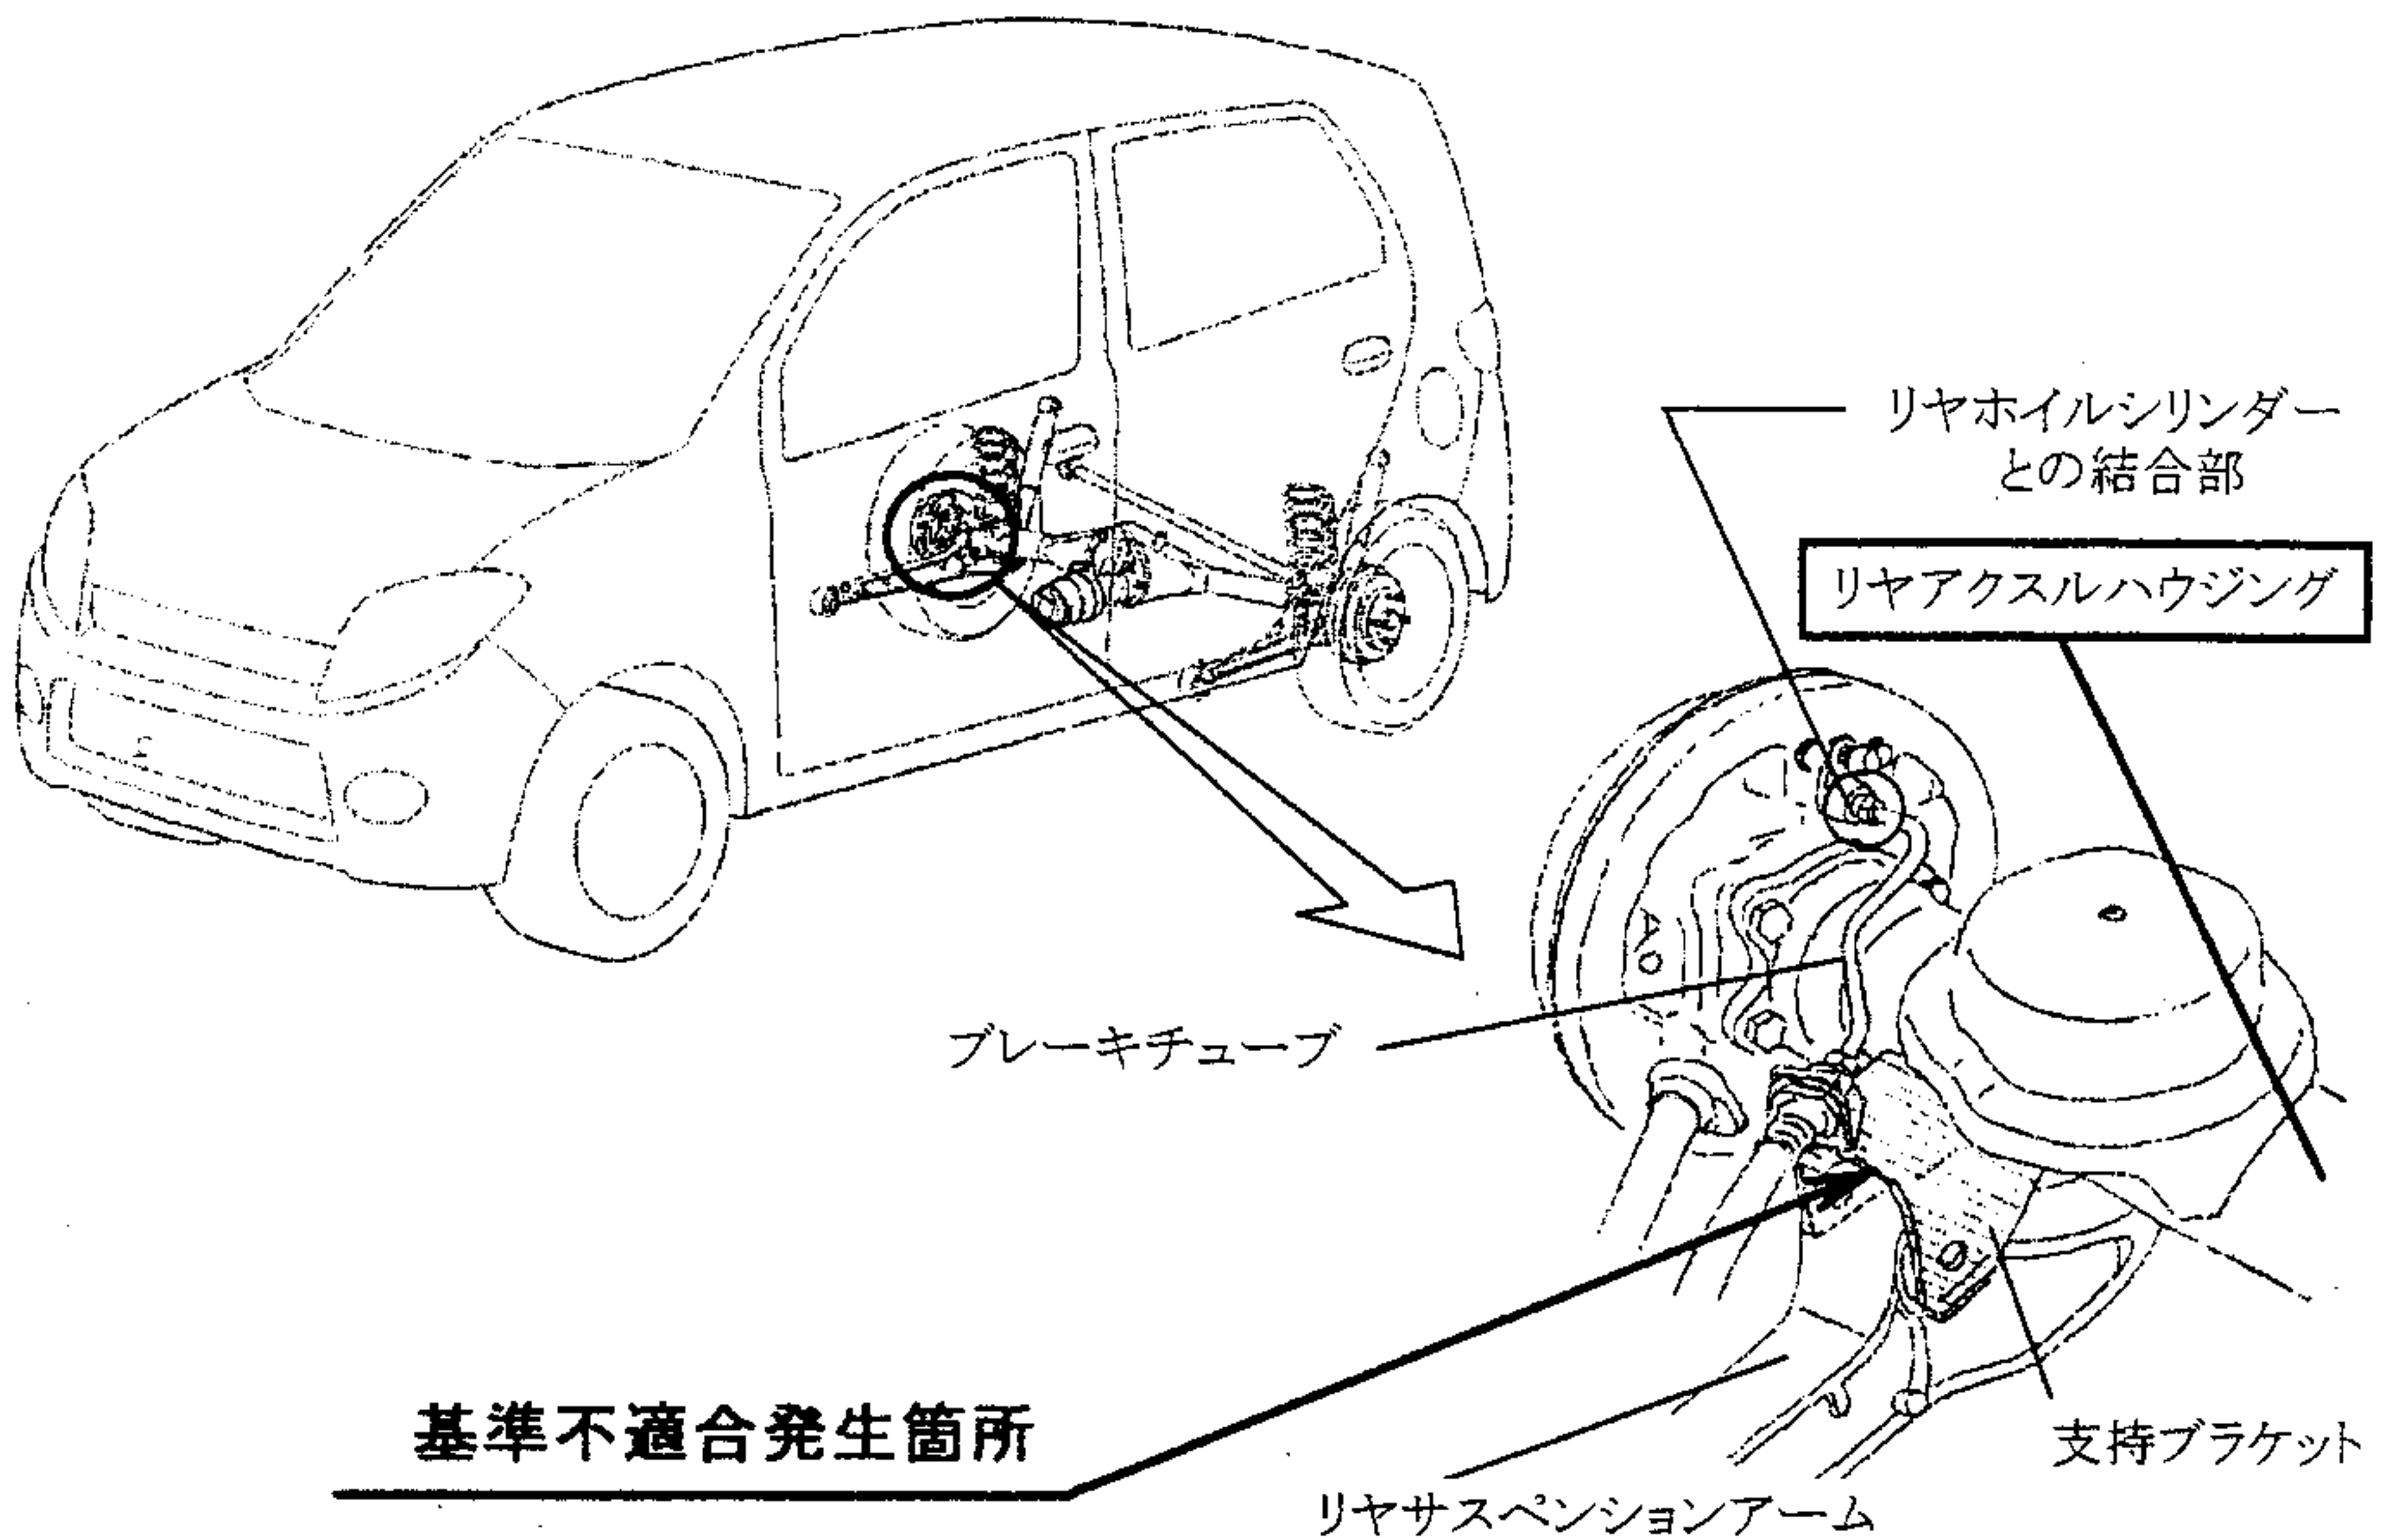

制動装置において、リヤアクスルハウジングに溶接されているリヤサスペンションアームの支持ブラケットに溶接不良のものがあつたため、当該ブラケットが溶接部分で外れるものがあり、当該ブラケットに固定されているブレーキチューブが走行時の振動等により揺動し、リヤホイールシリンダーとの結合部が弛んでブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

作業完了後はここに
黄色のシールを貼りつける

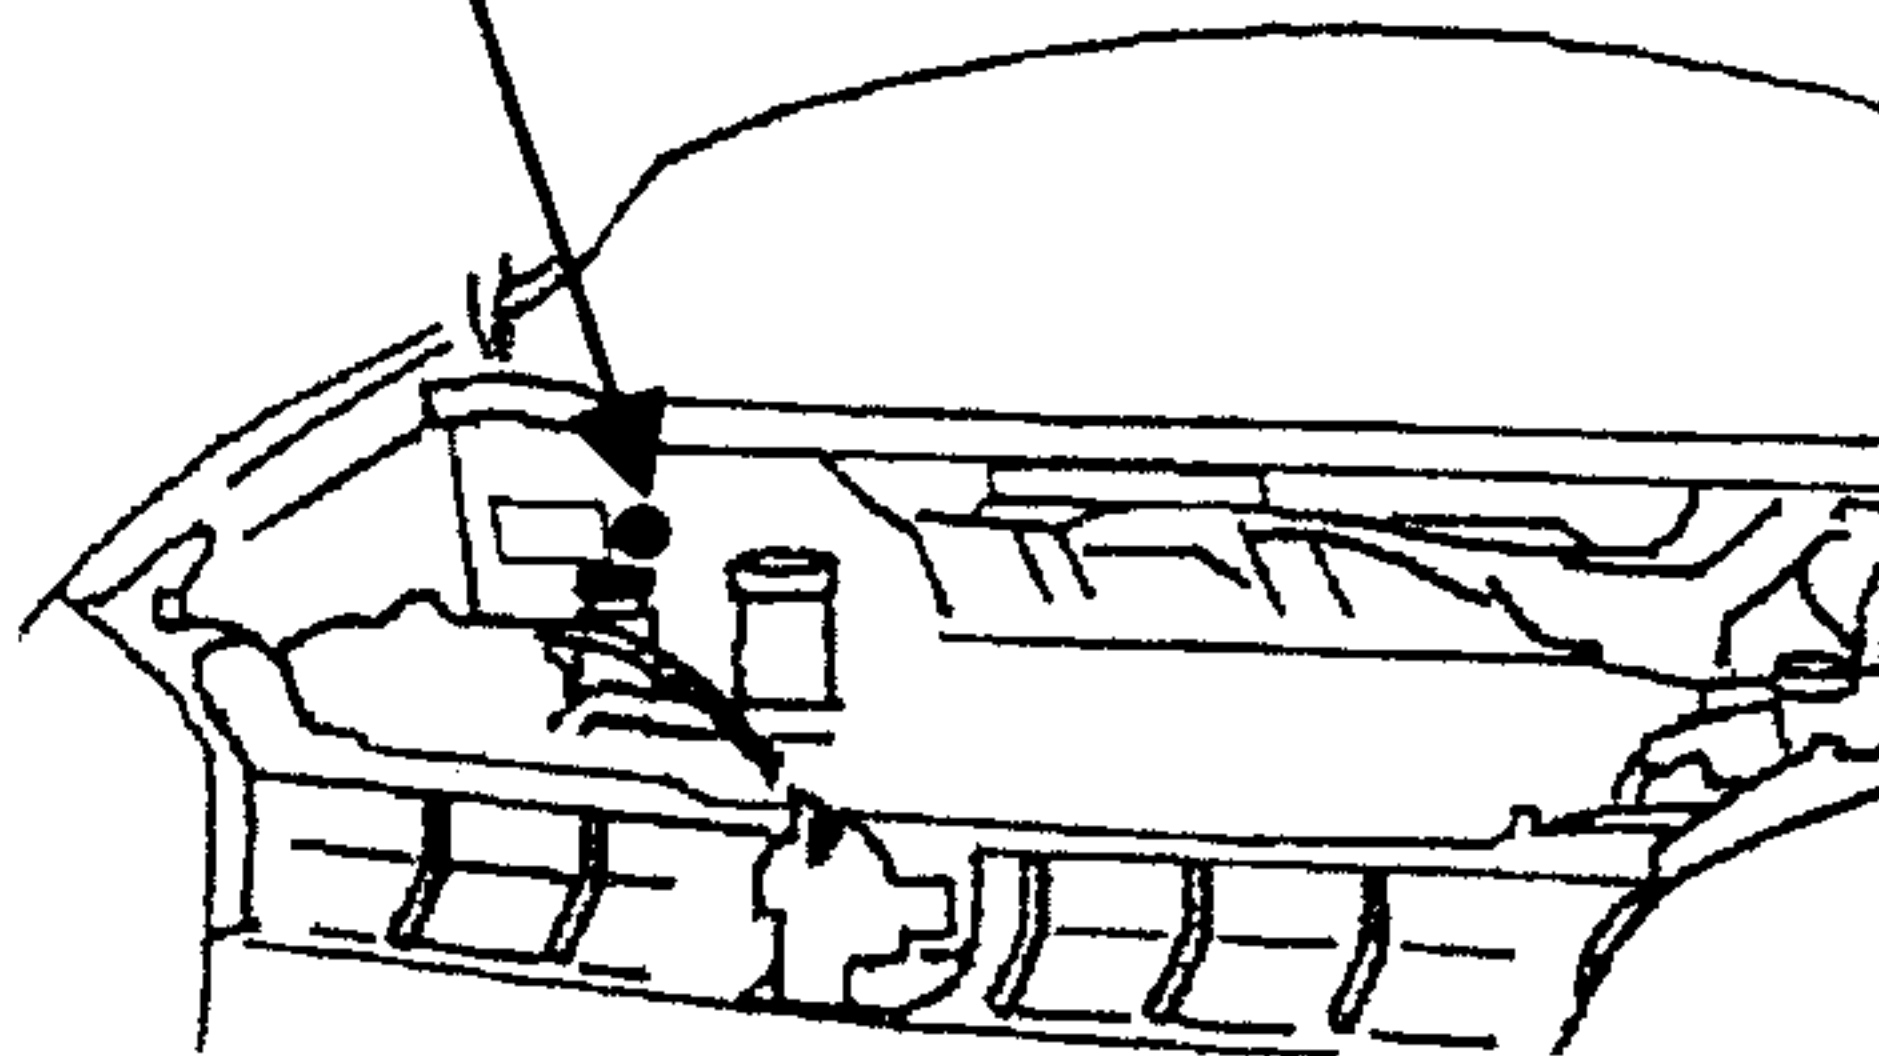

改善内容

全車両、リヤアクスルハウジングをブラケットの外周部に溶接を追加した対策品に交換する。

注: は、交換部品を示す。