


改善箇所説明図

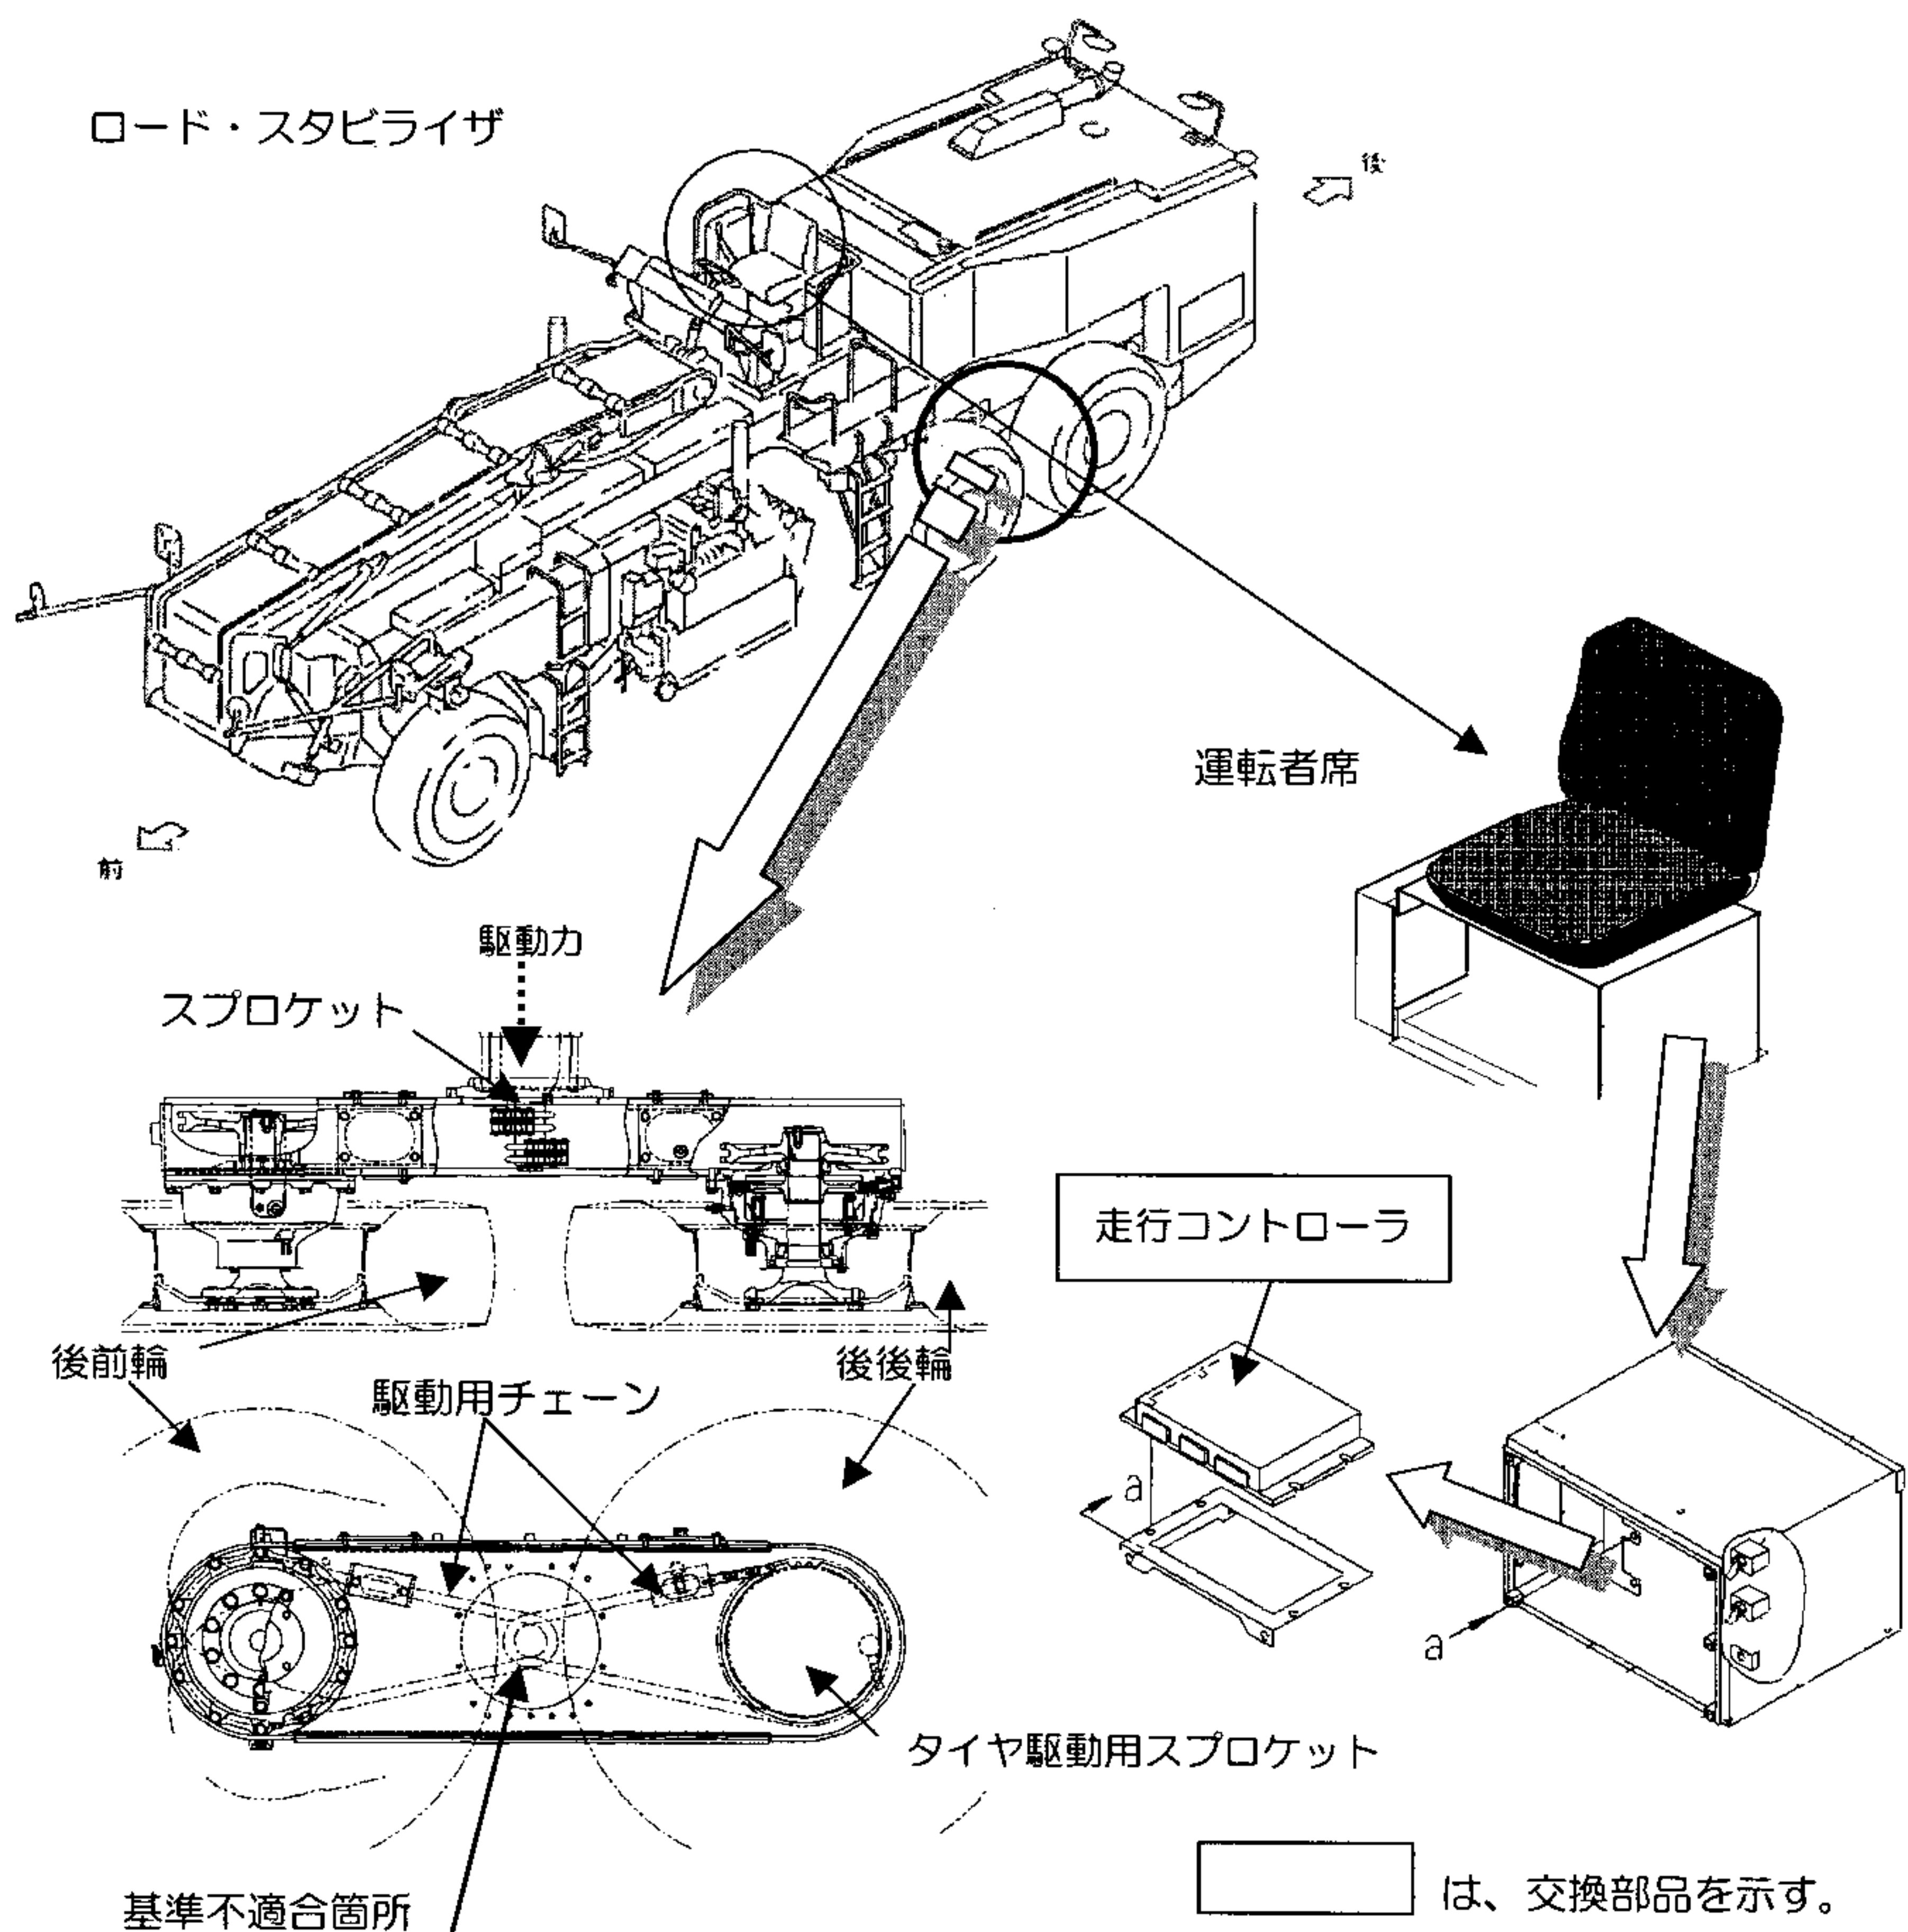

動力伝達装置において、走行モータを制御する走行コントローラのプログラムが不適切なため、低速急旋回・制動操作を同時に行った場合、駆動用チェーンに過大張力が発生してチェーンが伸び、ピッチ飛びが発生して異音が発生するものがあり、最悪の場合、駆動用チェーンが破断して噛み込むことにより駆動輪がロックし、走行不能となるおそれがある。

識別

走行コントローラカバーに白ペイントを塗布する。

改善の内容

全車両、駆動用チェーンを点検し、

- ① 損傷のあるものについては駆動用チェーンを新品と交換するとともに走行用コントローラを対策品に交換する。
- ② 損傷のないものについては走行用コントローラを対策品に交換する。