


改善箇所説明図

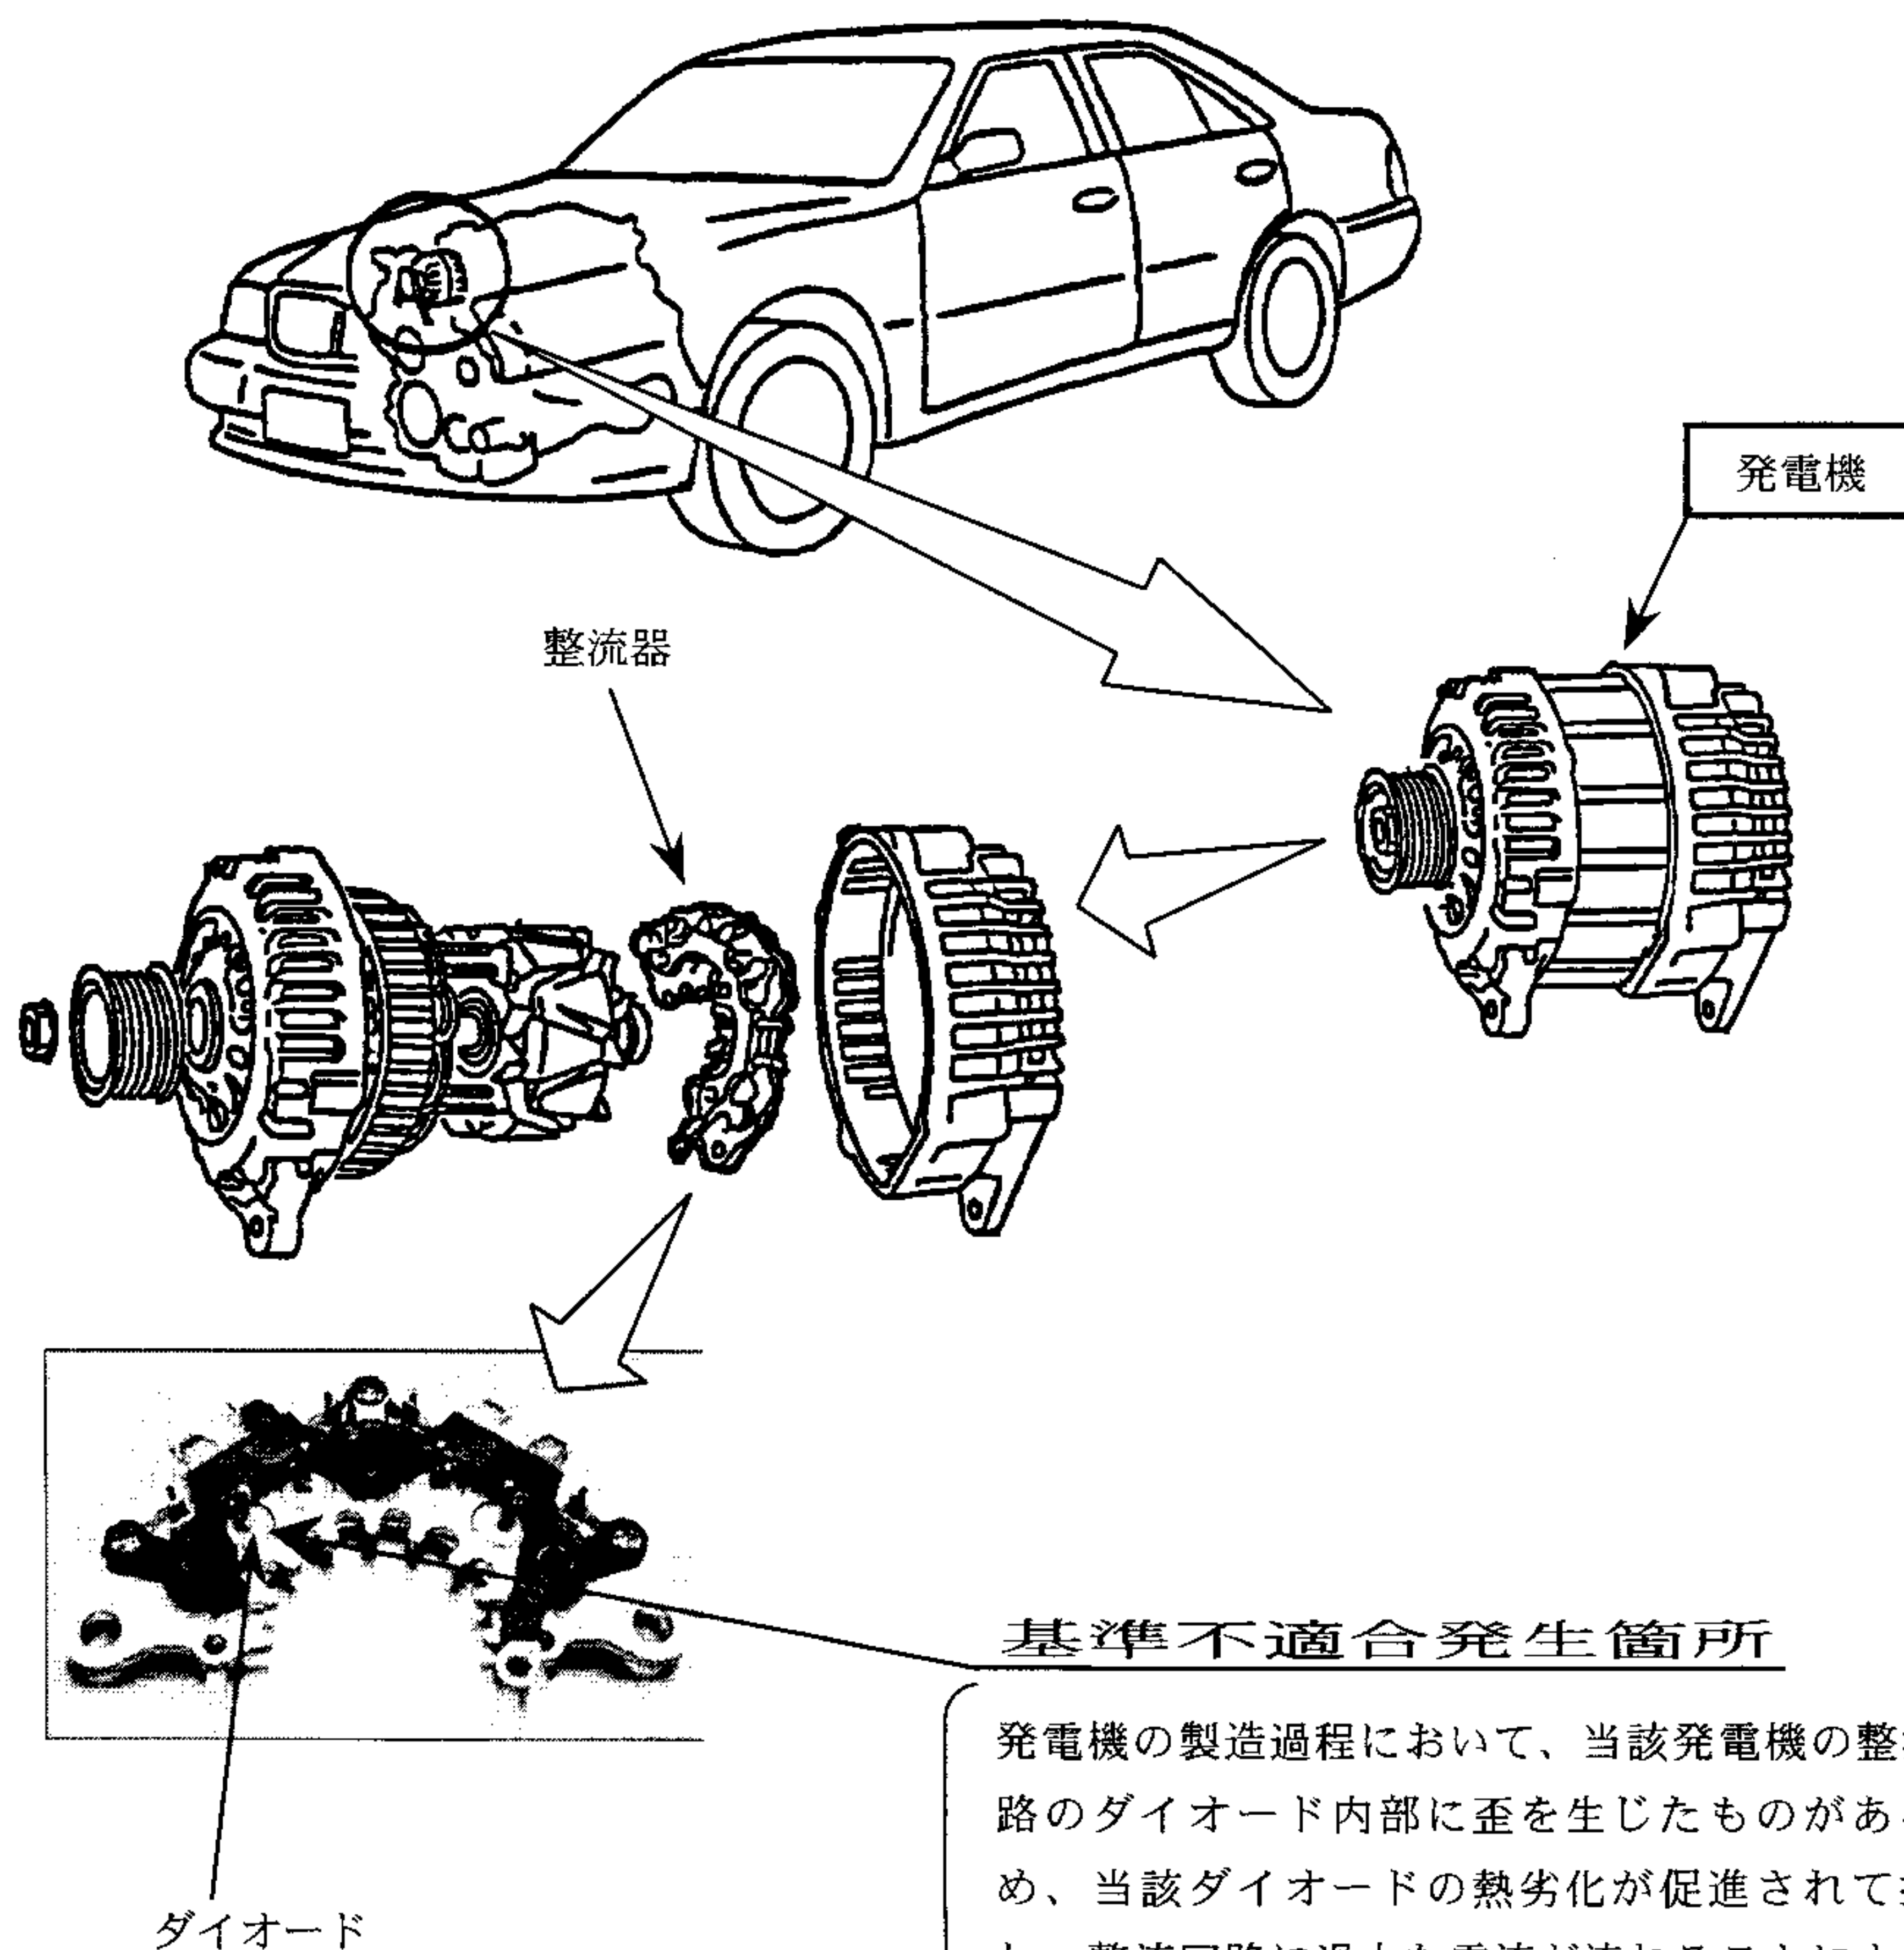

発電機の製造過程において、当該発電機の整流回路のダイオード内部に歪を生じたものがあるため、当該ダイオードの熱劣化が促進されて損傷し、整流回路に過大な電流が流れることにより発熱して樹脂部分が溶損、発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該発電機を良品と交換する。

識別：黄色のペイントを車台番号打刻位置の左横に塗布する。

注： は交換部品を示す。