


改善箇所説明図

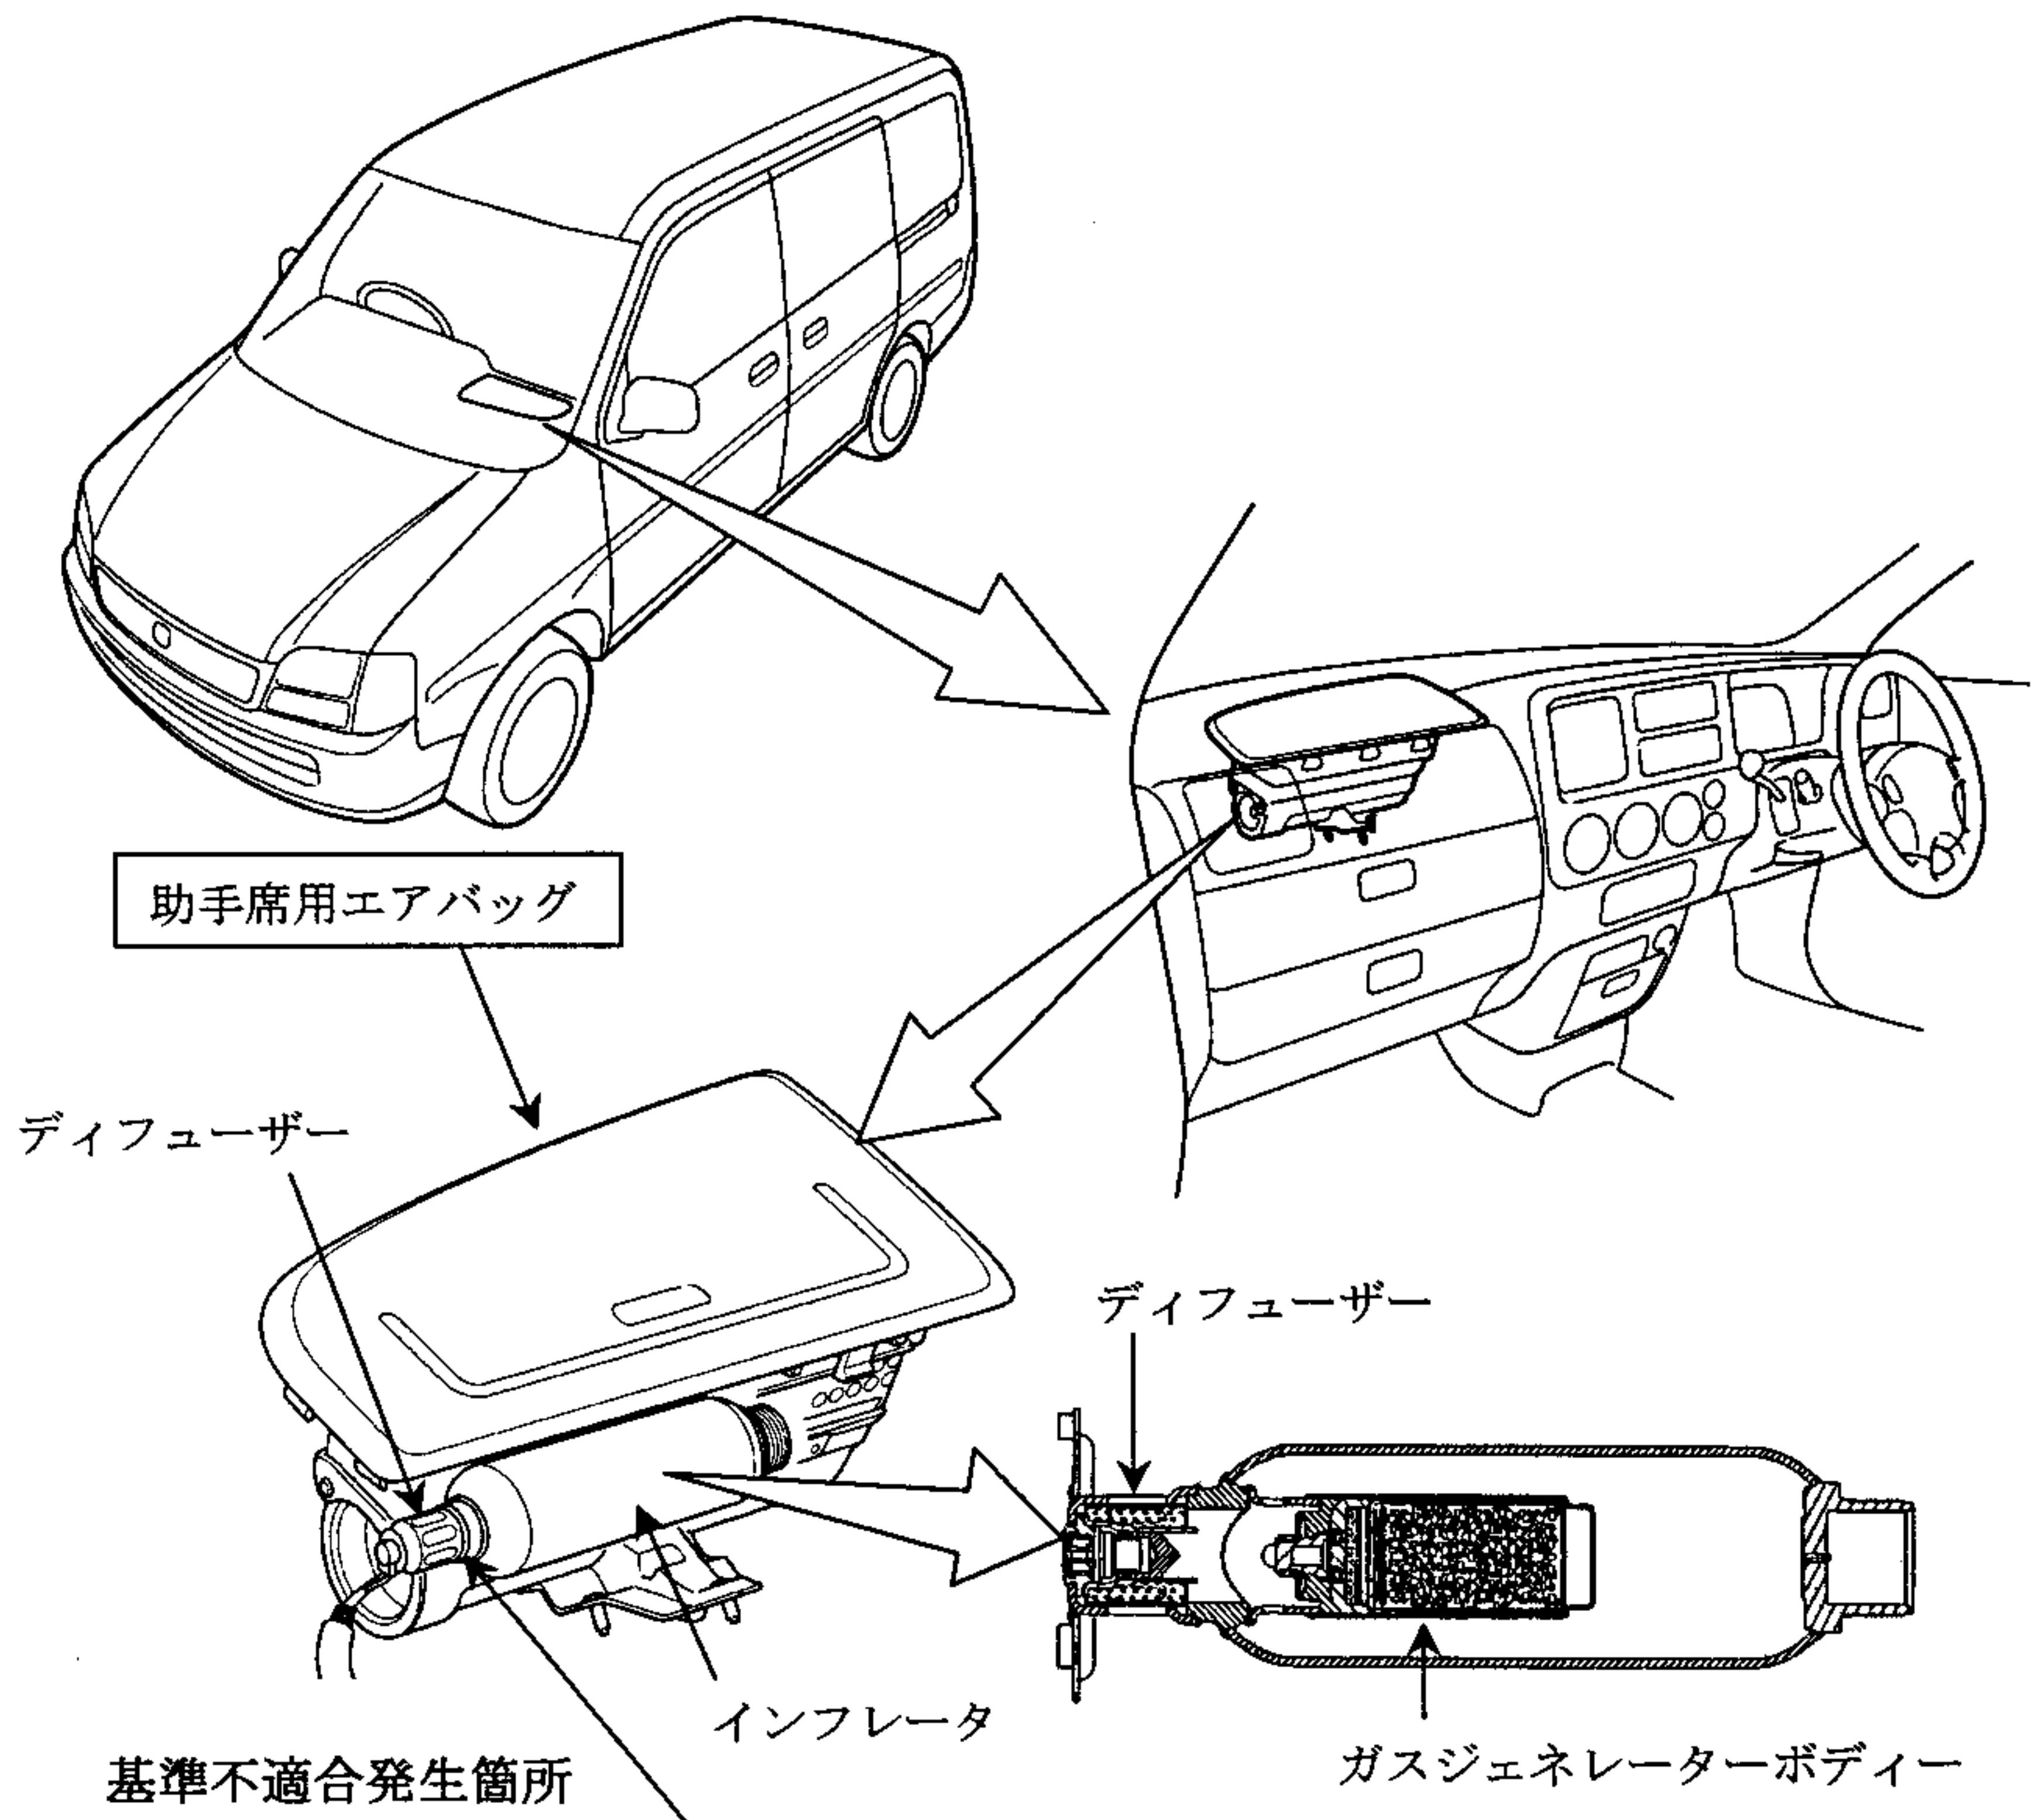

助手席用エアバッグにおいて、インフレーター（膨張装置）内のディフューザー（放散装置）とガスジェネレーターボディー（ガス発生器）の接合部の溶接が不適切なものがあるため、エアバッグが作動した際、当該接合部が剥がれてディフューザーが外れ、膨張ガスをバッグに供給できずに当該エアバッグが展開せず、前面衝突時に乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席用エアバッグ装置を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：助手席ドアチェッカー車両側のボルトに黄色ペイントを塗布する。