


改善箇所説明図

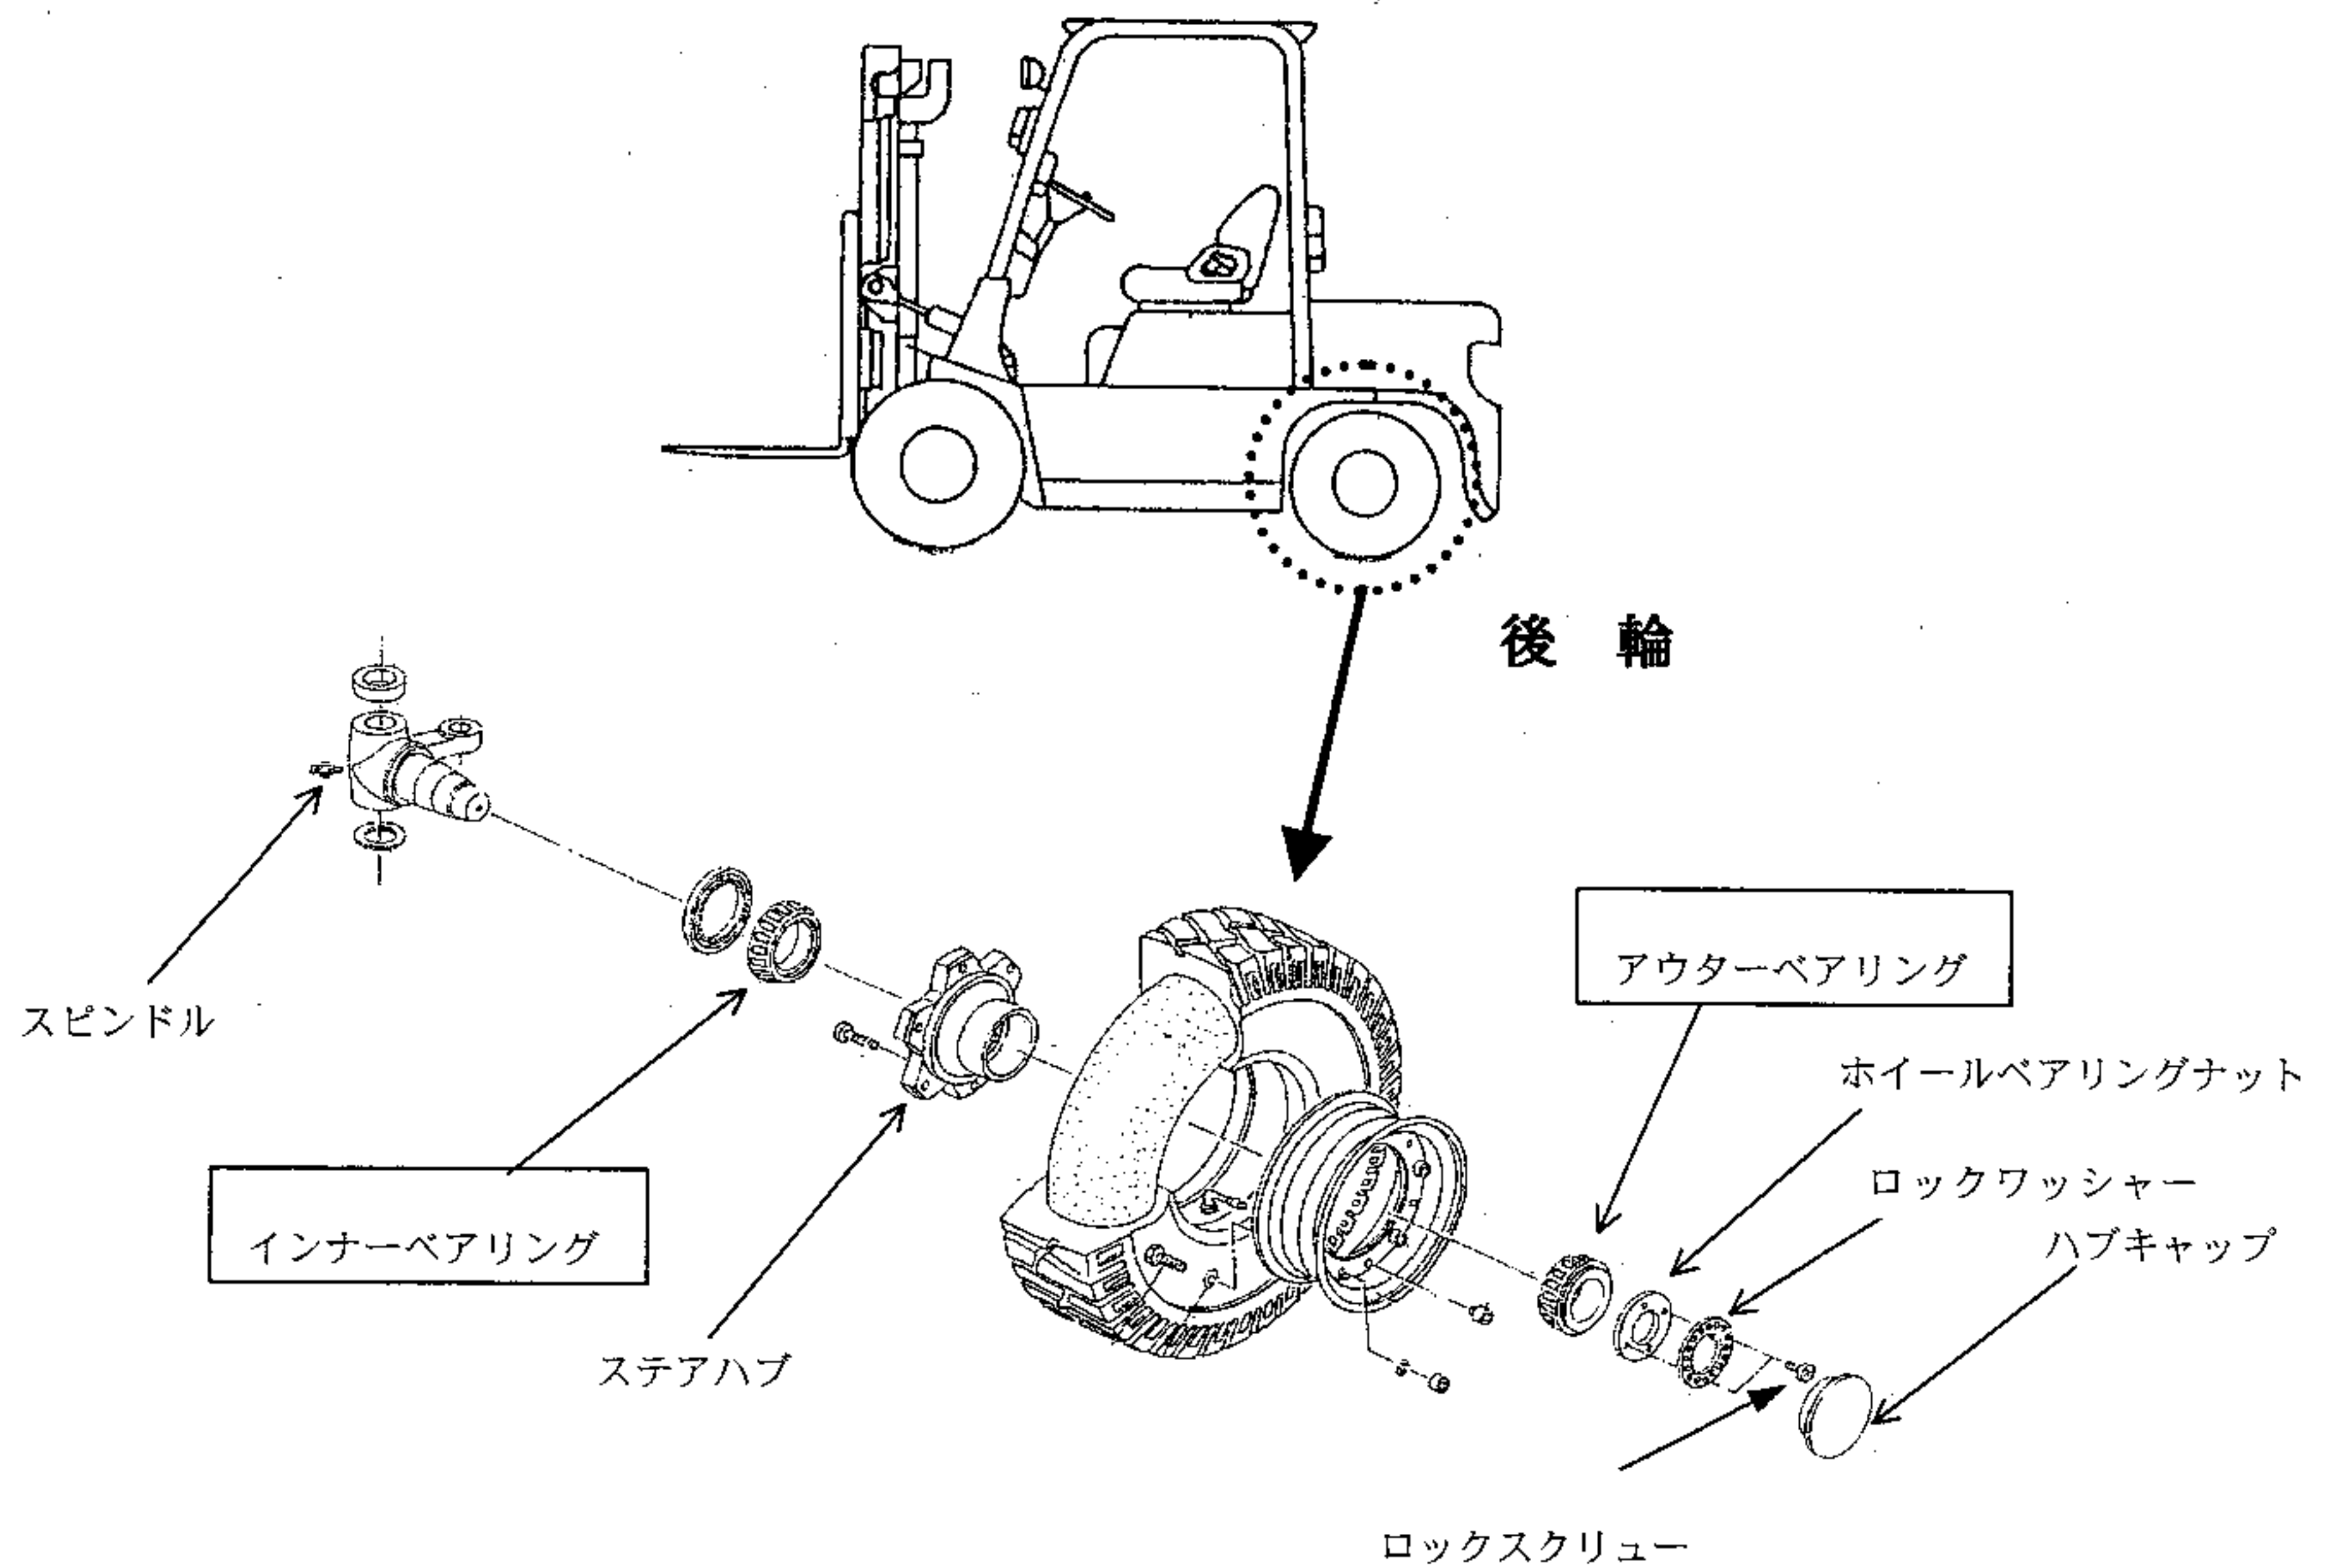

基準不適合発生箇所

走行装置において、後輪ロックスクリュー（ホイールベアリングナットの緩みを防止するためのネジ）の締付力が不足しているものがあるため、走行時の振動等によりロックスクリューが緩むことがあり、そのままの状態で使用を続けるとホイールベアリングナットが緩み、最悪の場合、車輪が外れるおそれがある。

改善内容

全車両、ロックワッシャー及びロックスクリューの組付状態を点検し、

- ① 組付状態が異常なものについては、ベアリングの損傷状態を確認し、損傷しているものについてはベアリングを新品と交換のうえ、ロックスクリューを規定トルクで締め付ける。
- ② 組付状態に異常のないものについては、ロックスクリューを規定トルクで締め付ける。

識別

ロックスクリューの先端に、白ペイントを塗布する。

注： は、交換部品を示す。