


改善箇所説明図

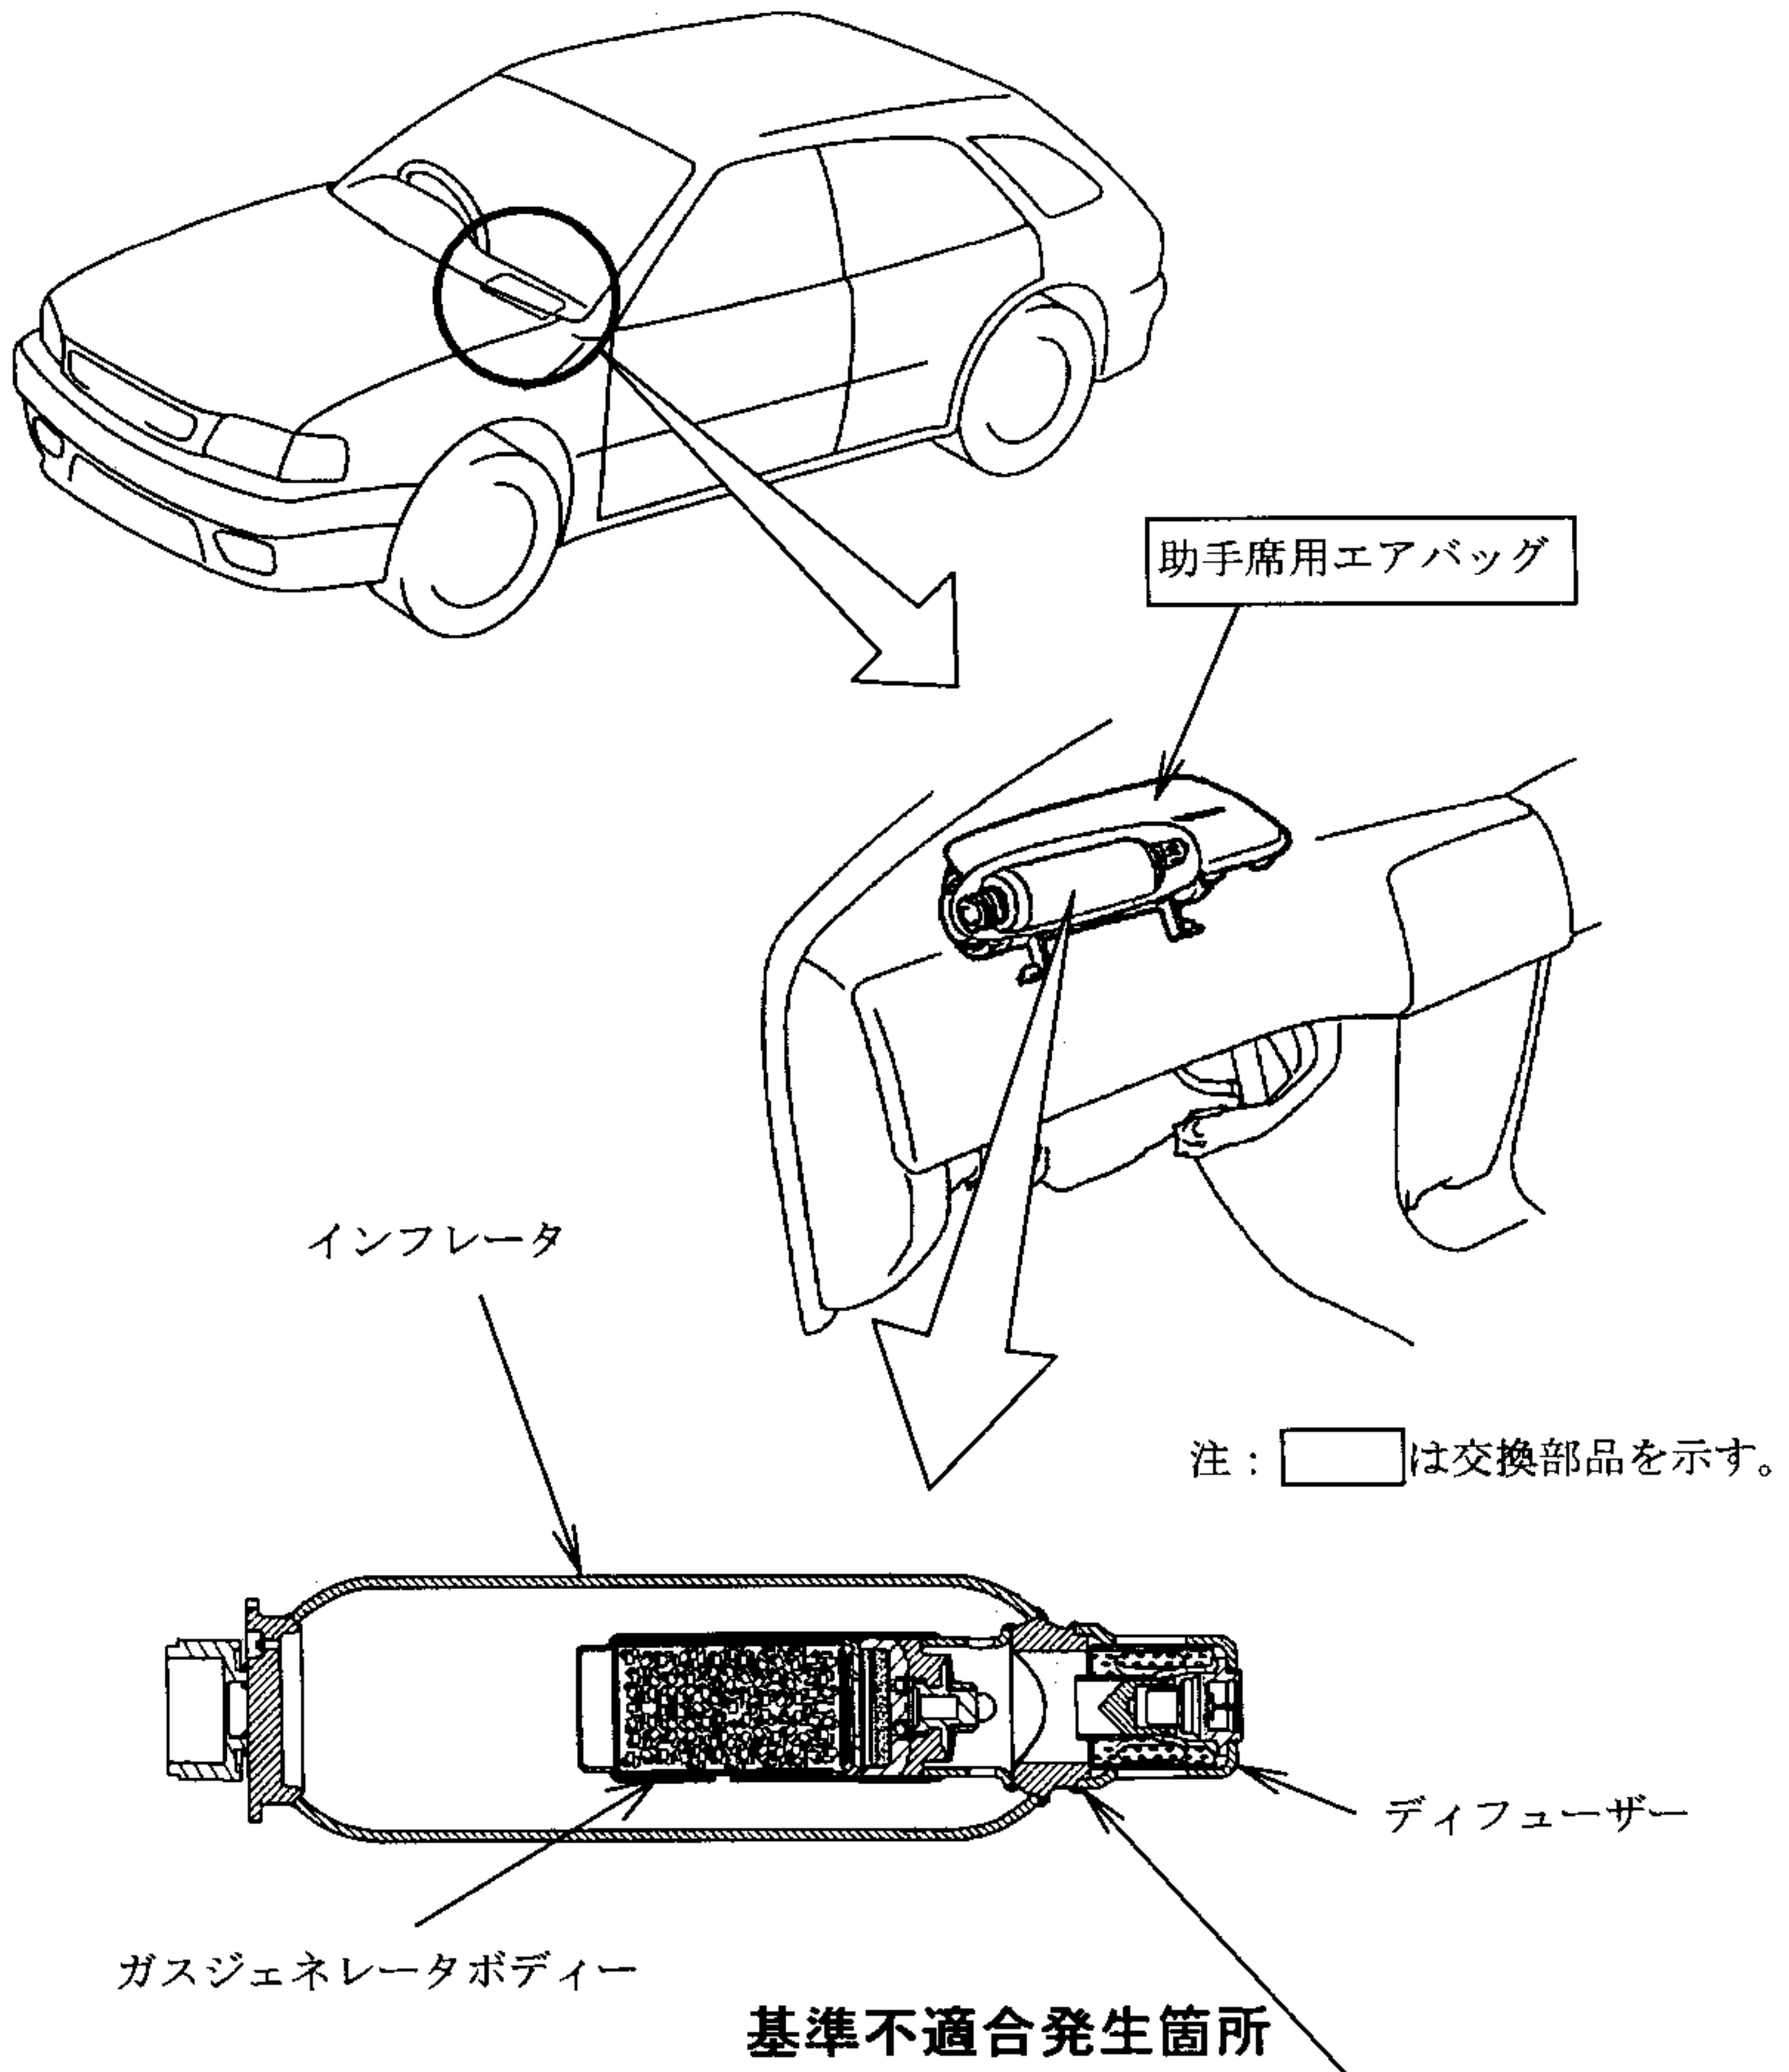

改善の内容

全車両、助手席用エアバッグ装置を良品と交換する。

助手席用エアバッグにおいて、インフレーター（膨張装置）内のディフューザー（放散装置）とガスジェネレータボディー（ガス発生器）の接合部の溶接が不適切なものがあるため、エアバッグが作動した際、当該接合部が剥がれてディフューザーが外れ、膨張ガスをバッグに供給できずに当該エアバッグが展開せず、前面衝突時に乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置横に黄色ペイントを塗布する。