


改善箇所説明図

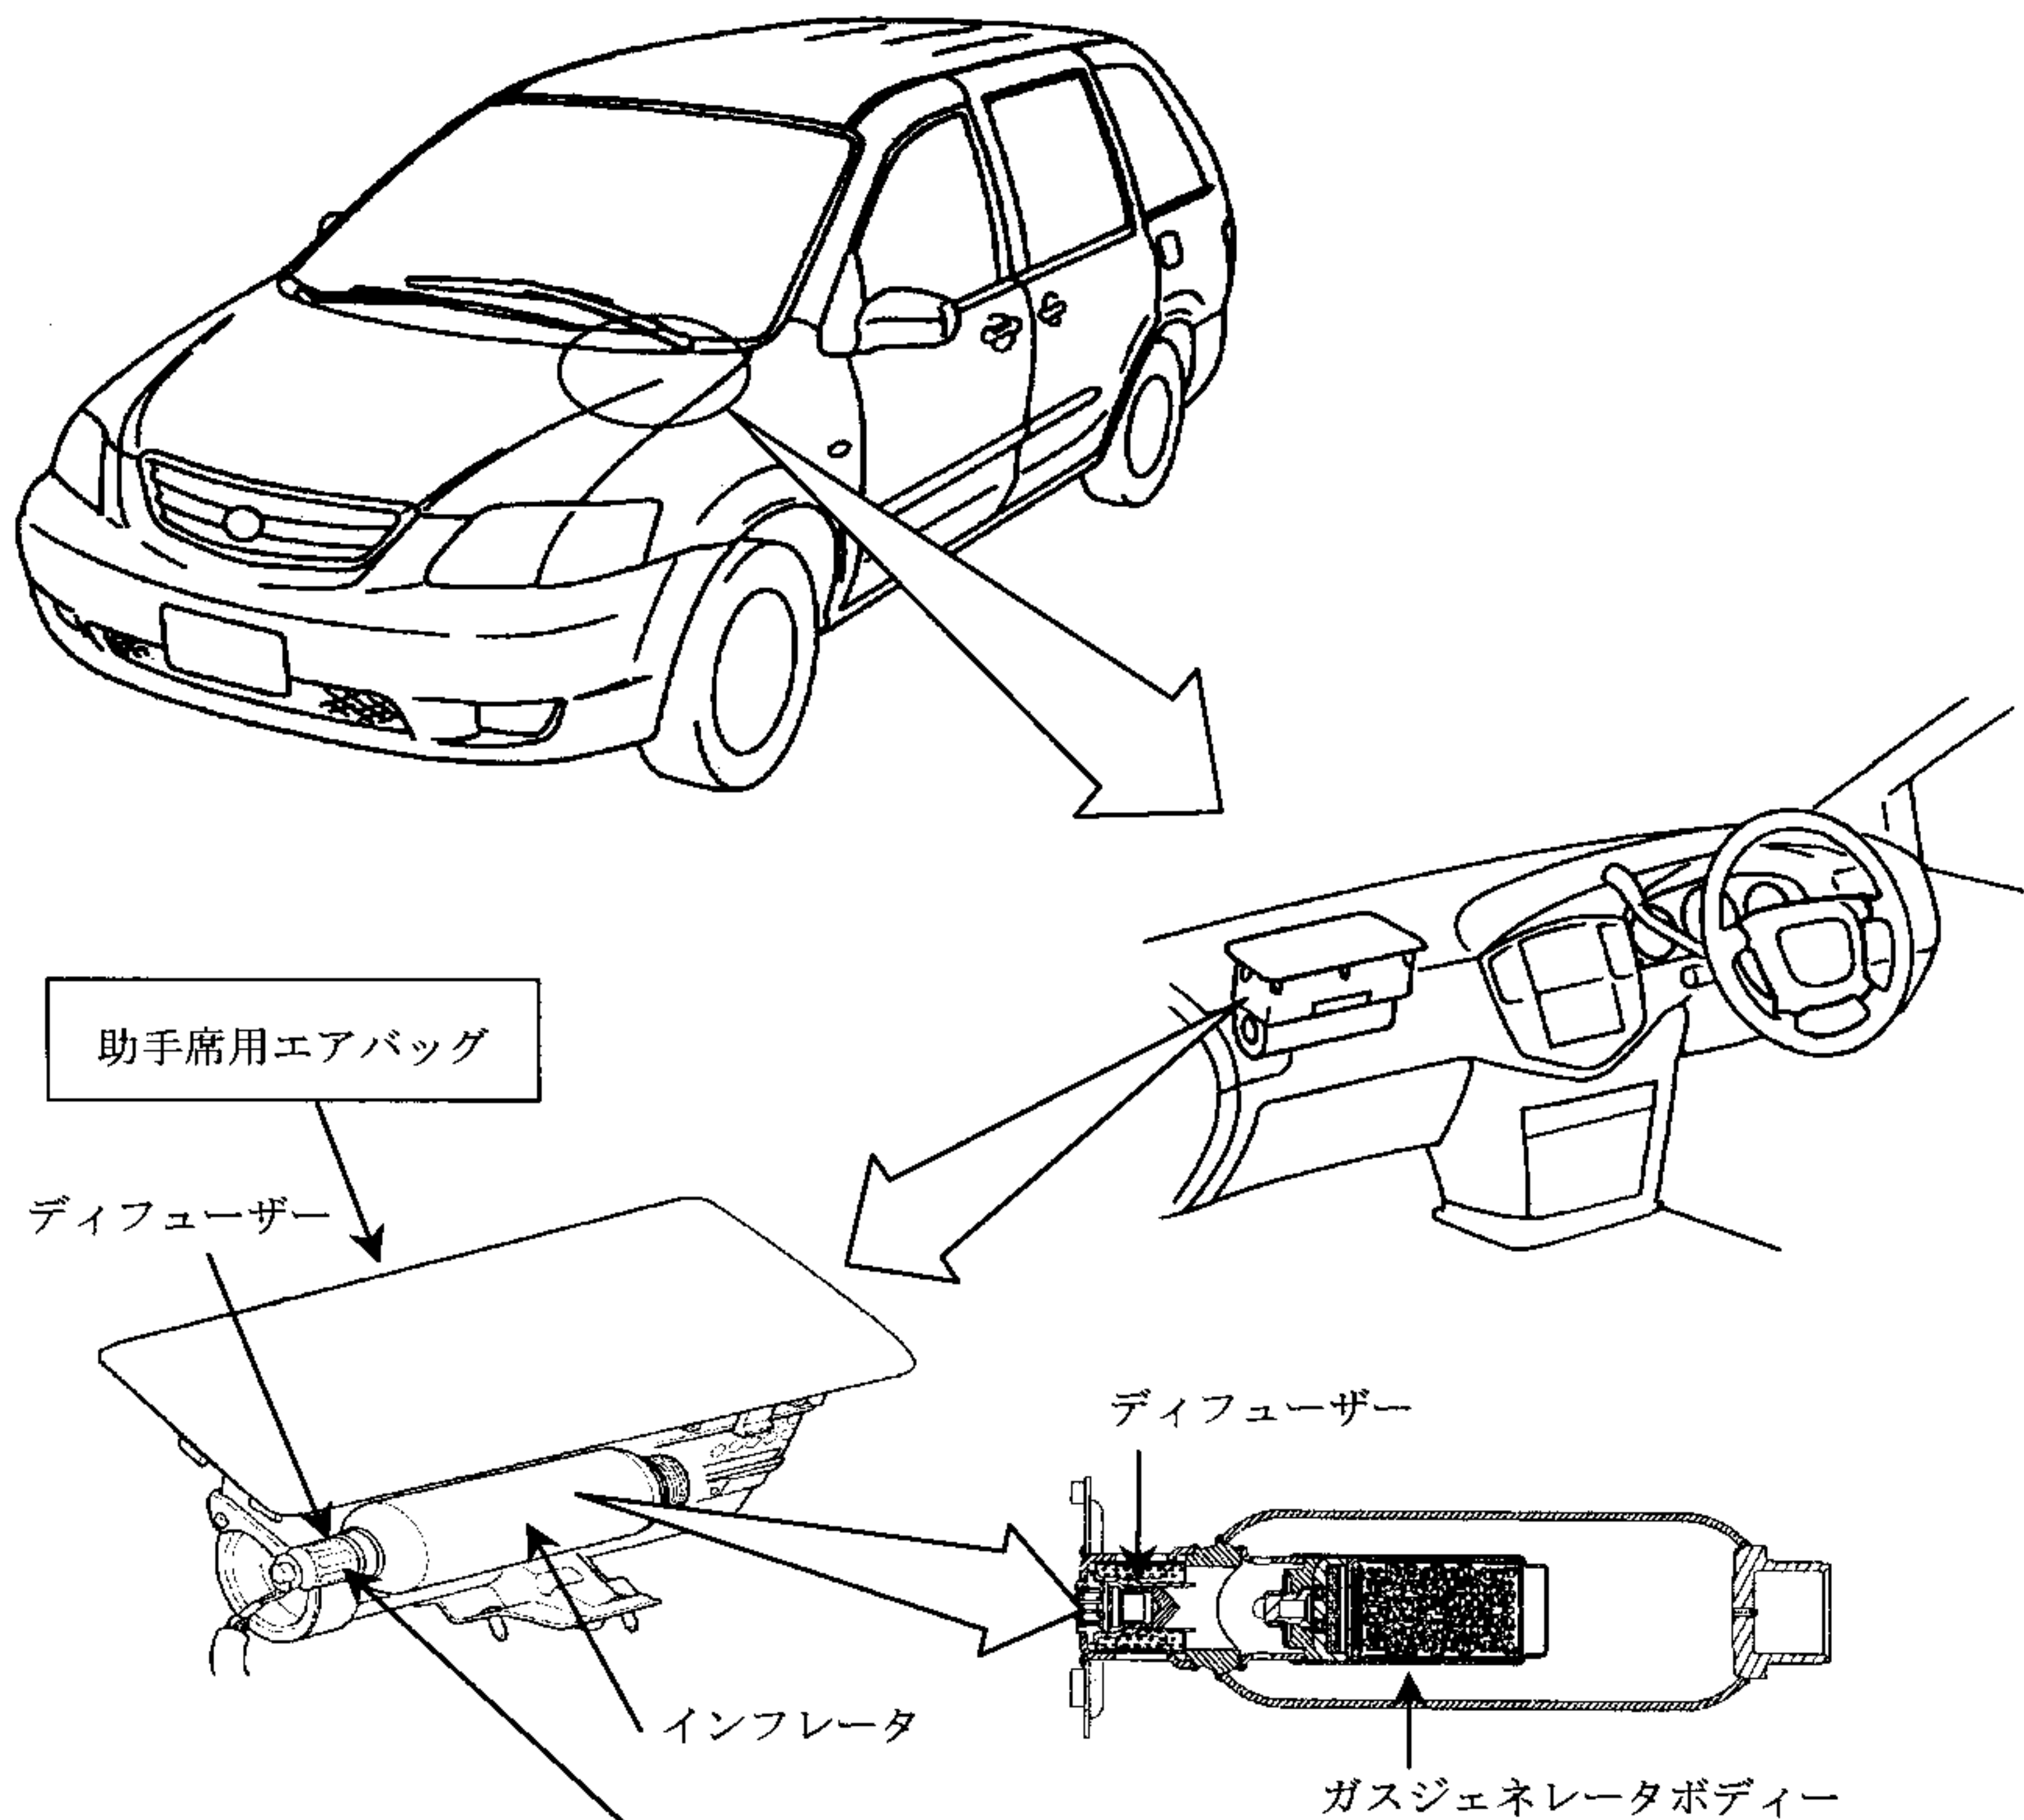

基準不適合発生箇所

助手席用エアバッグにおいて、インフレーター(膨張装置)内のディフューザー(放散装置)とガスジェネレータボディー(ガス発生器)の接合部の溶接が不適切なものであるため、エアバッグが作動した際、当該接合部が剥がれてディフューザーが外れ、膨張ガスをバッグに供給できずに当該エアバッグが展開せず、前面衝突時に乗員に過度の障害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席用エアバッグを良品と交換する。

注: 換部品を示す。

識別: グローブボックスの側面に黄色ペイントを塗布する。