


改善箇所説明図

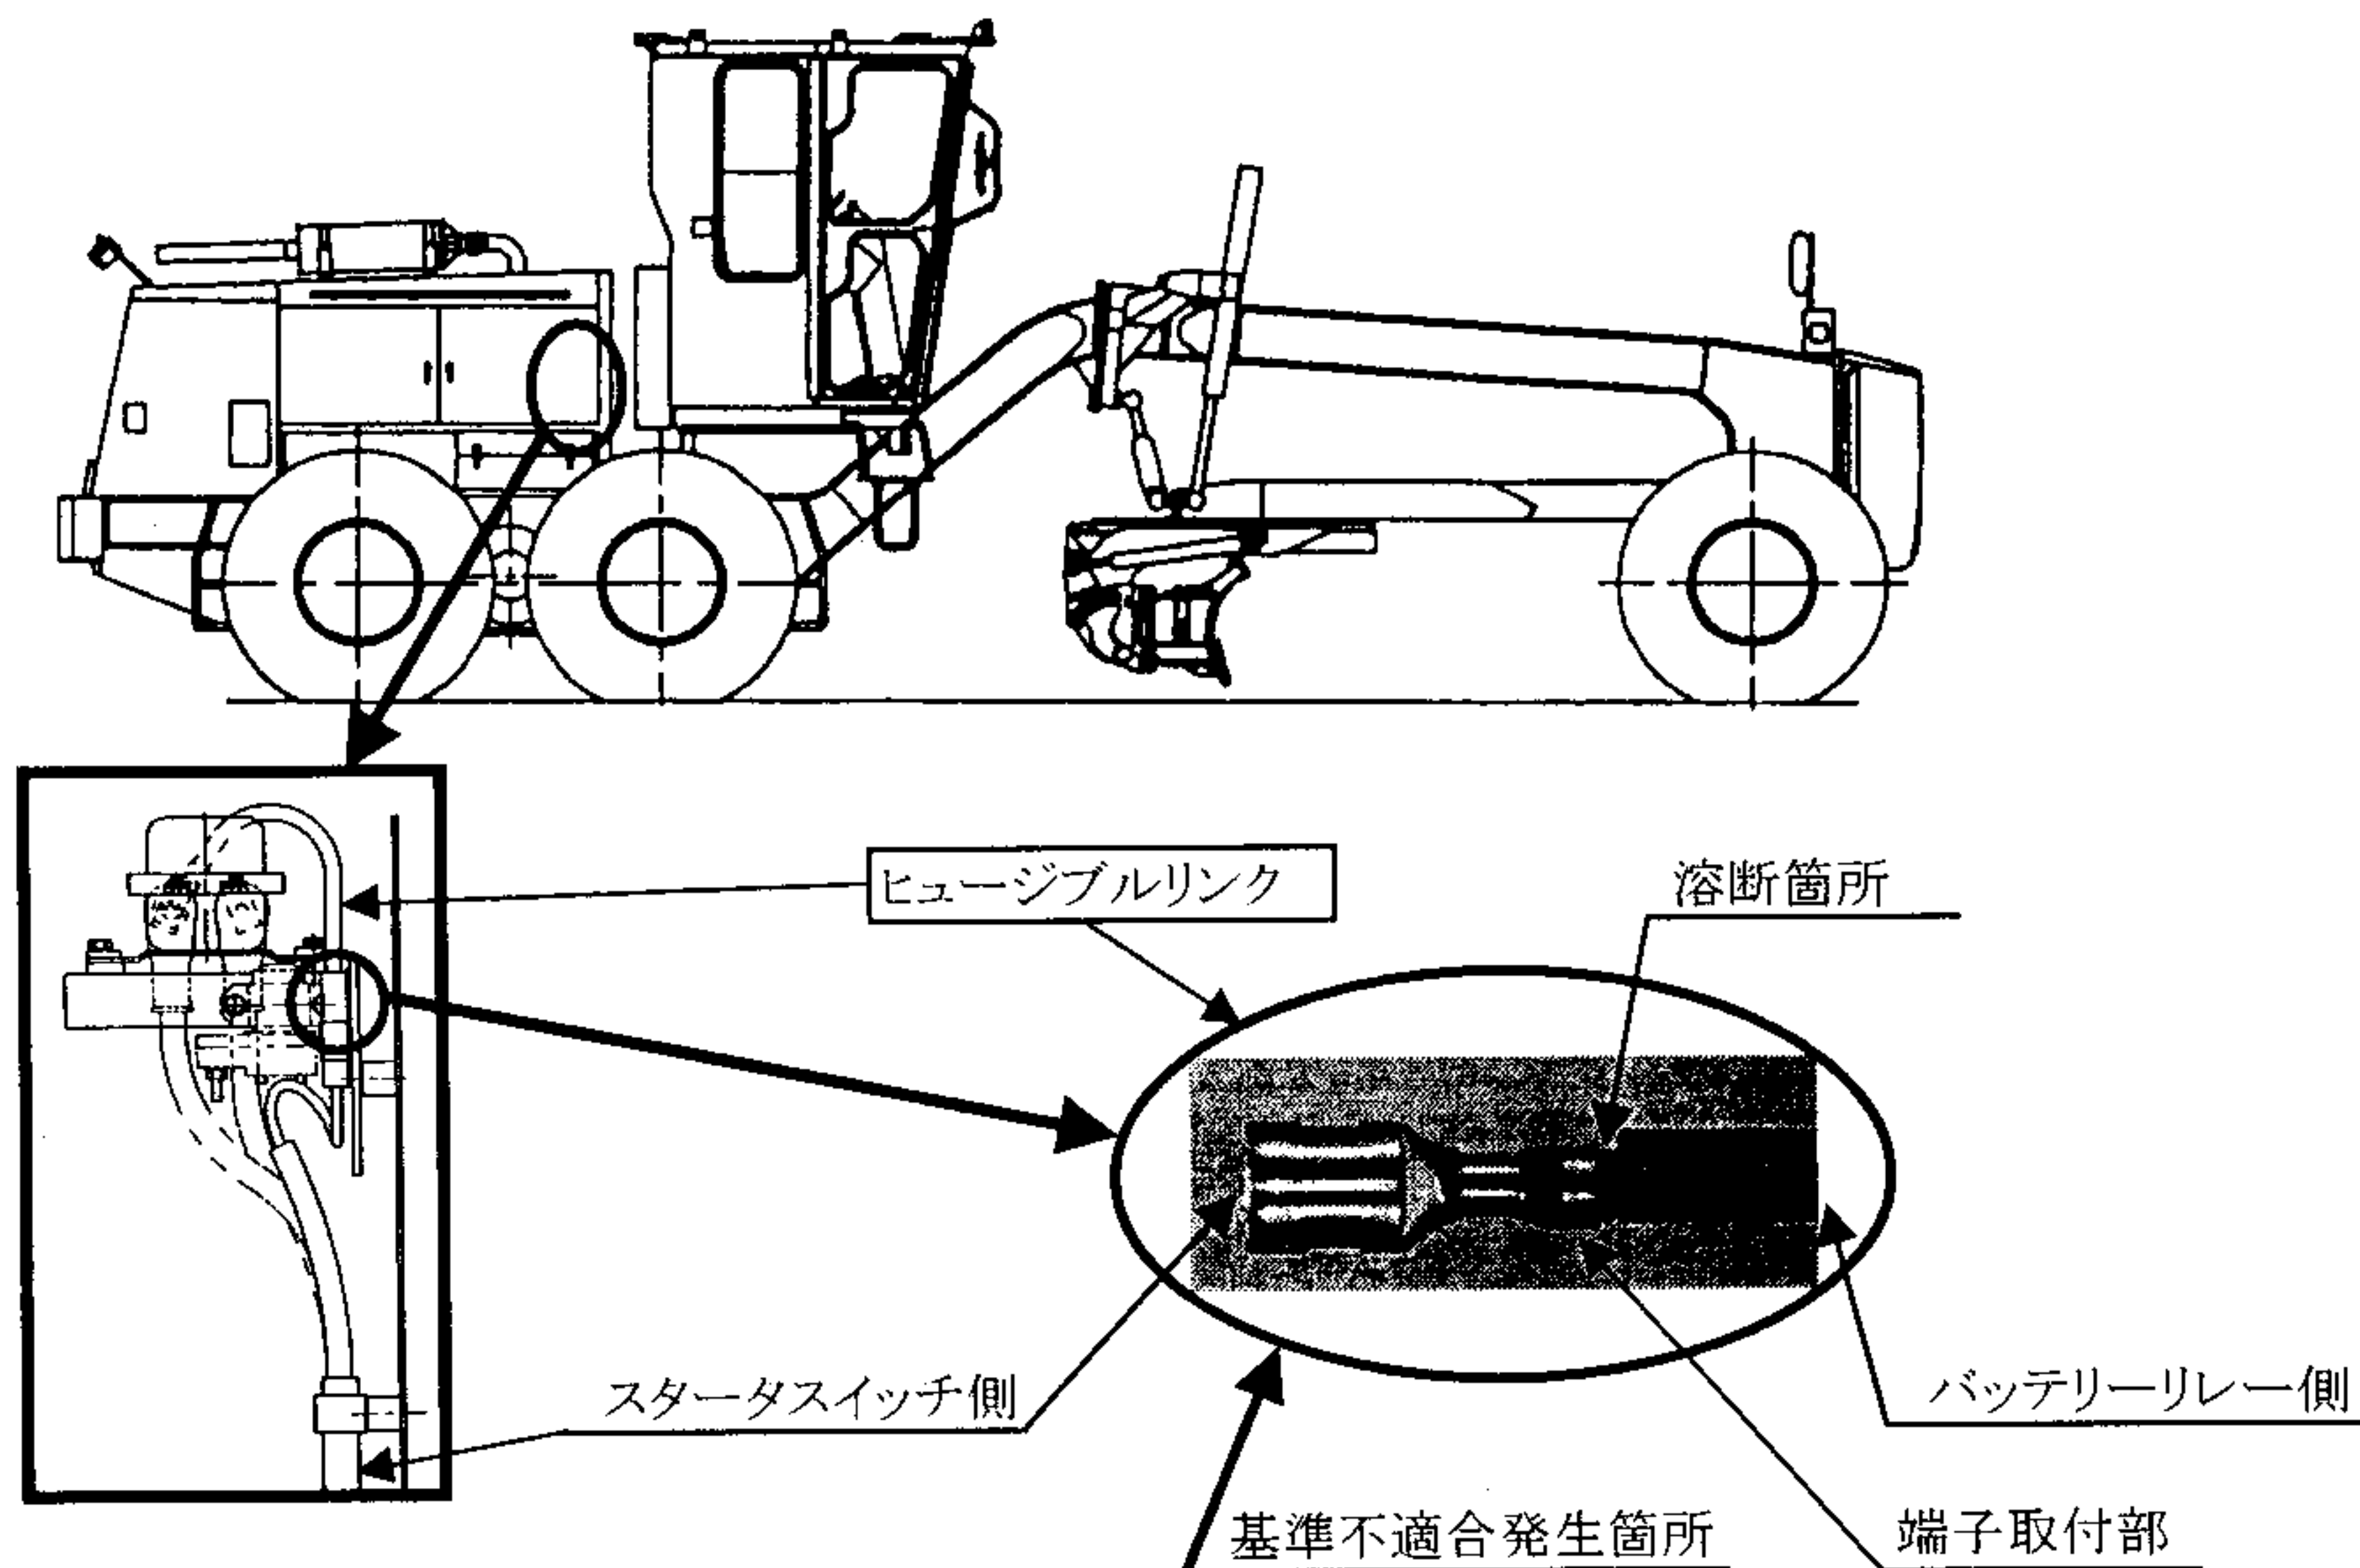


不適合の内容

電気装置において、バッテリーリレーとスタータスイッチ間に装備しているヒューズブルリンクの容量及び端子取付部が不適切なため、連続して高負荷通電を行った場合、回路の短絡等がなくとも当該端子取付部が過熱してヒューズブルリンクが熔断することがあり、主電源回路が切断されることにより、灯火器類等が作動しなくなるとともに原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

ヒューズブルリンクを容量を大きくした板ヒューズに変更する。

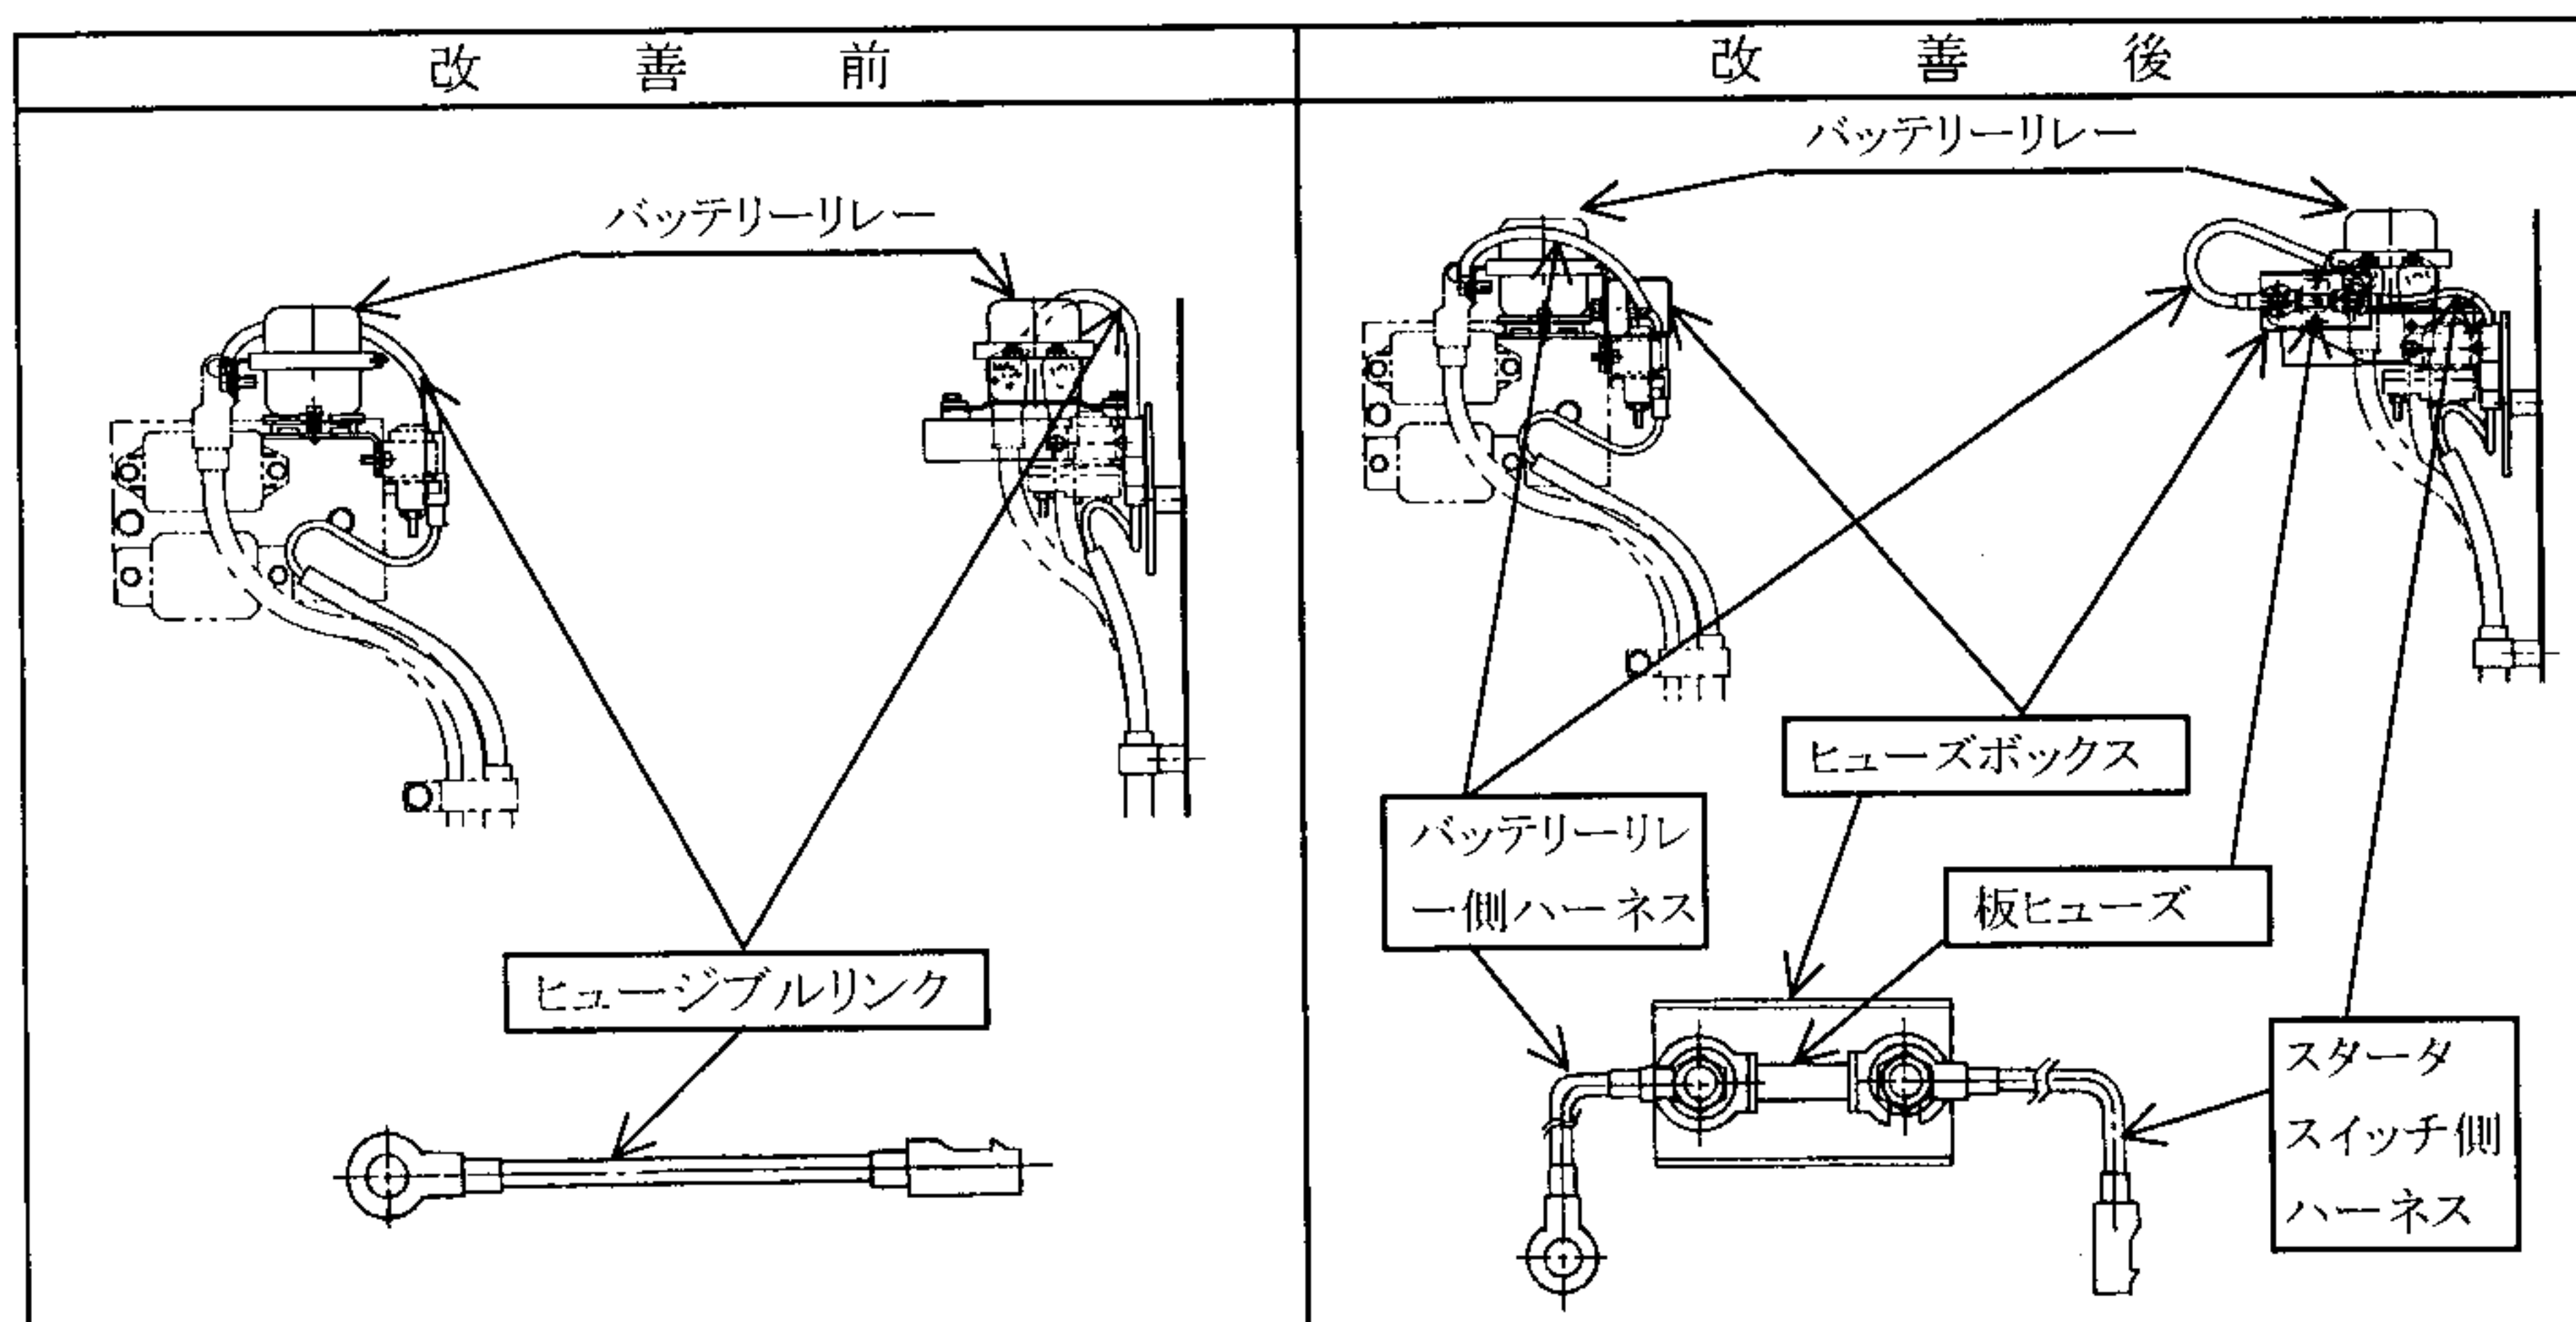

注： は、変更及び追加部品を示す。