



改善箇所説明図

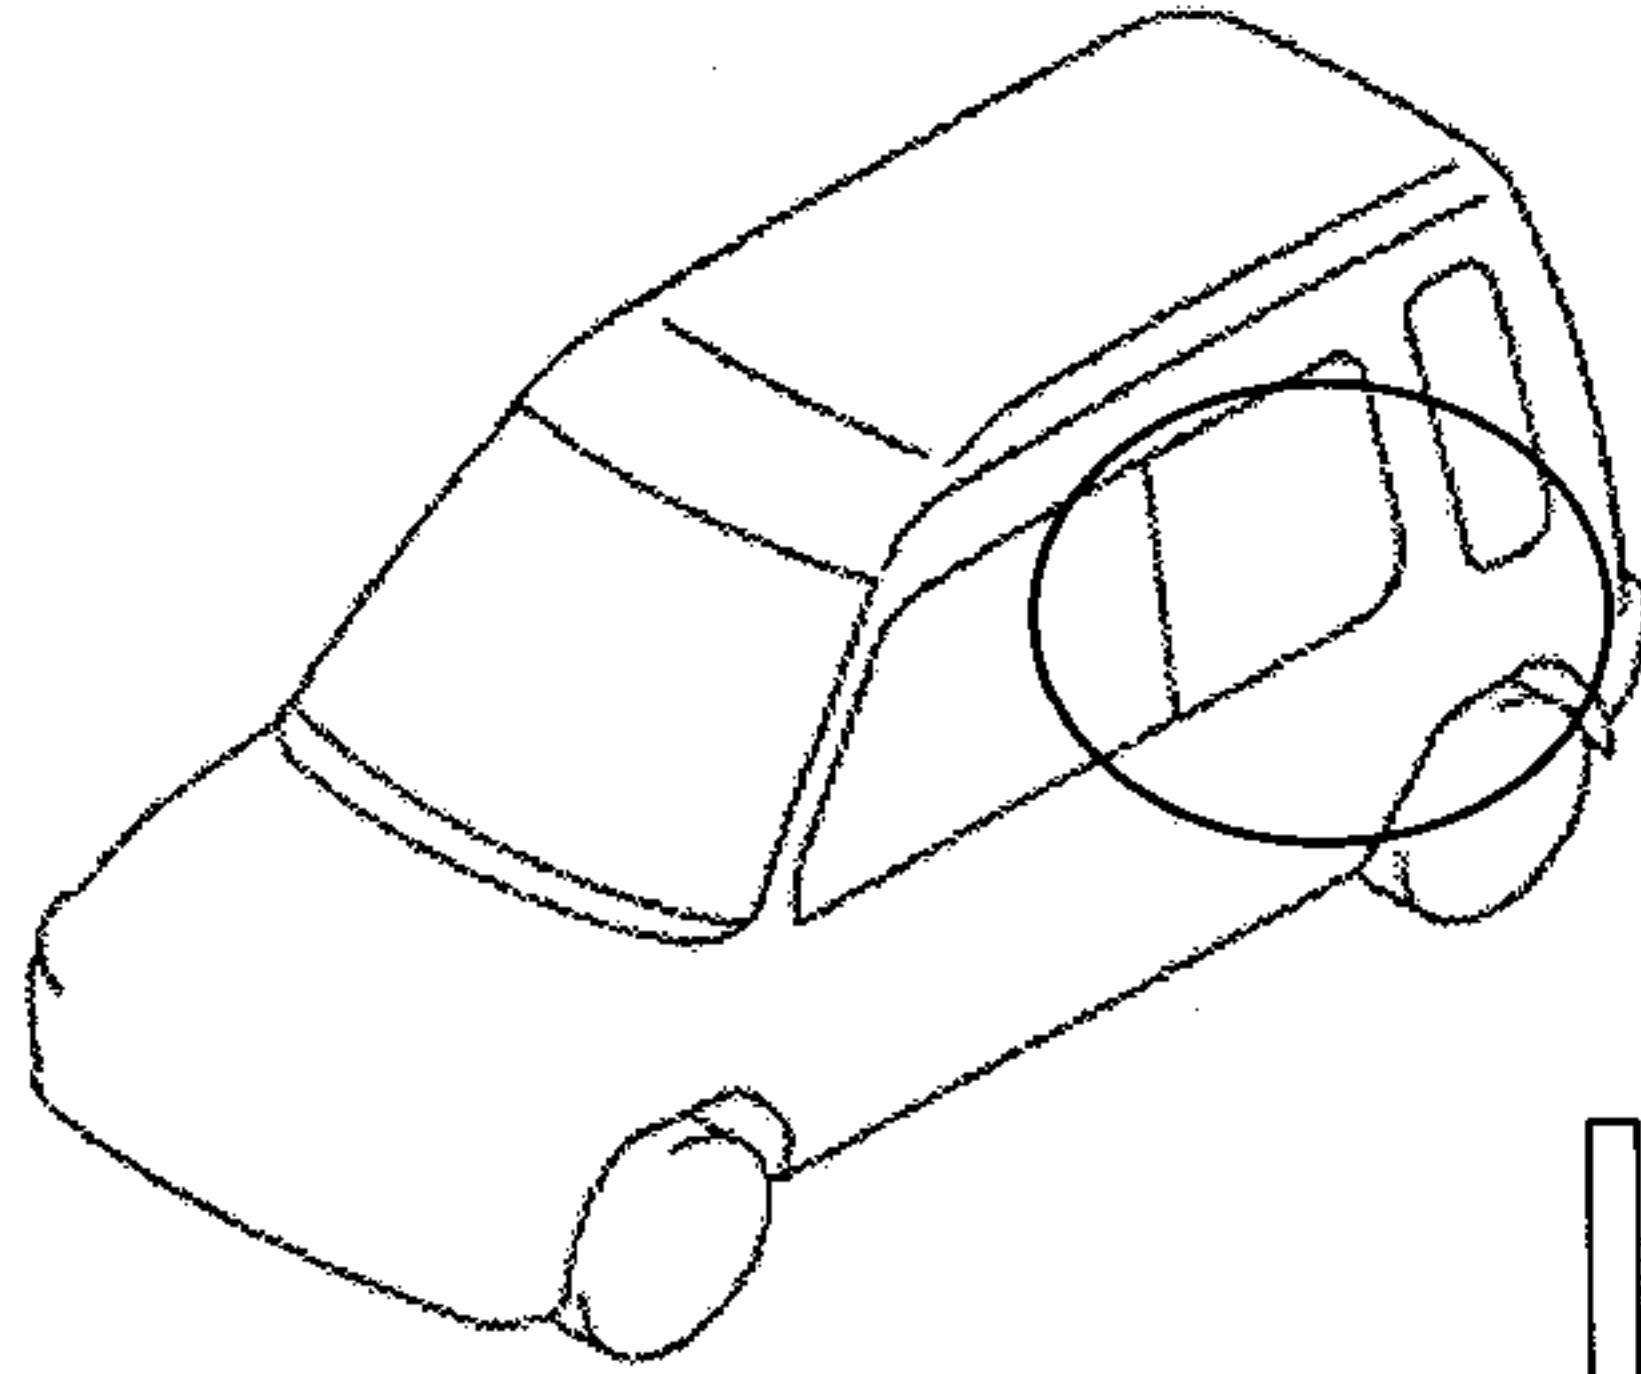

① 燃料タンク後部取付部剛性不足による燃料漏れ

燃料装置において、後部フロアの剛性が不足しているため、後部フロアを下げた時に、ストッパーにかかる力によりフロアが変形し、フロアに固定された燃料タンク取付部に過大応力が入り、フロア下降を繰り返すことにより燃料タンクに亀裂が入ることがあり、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

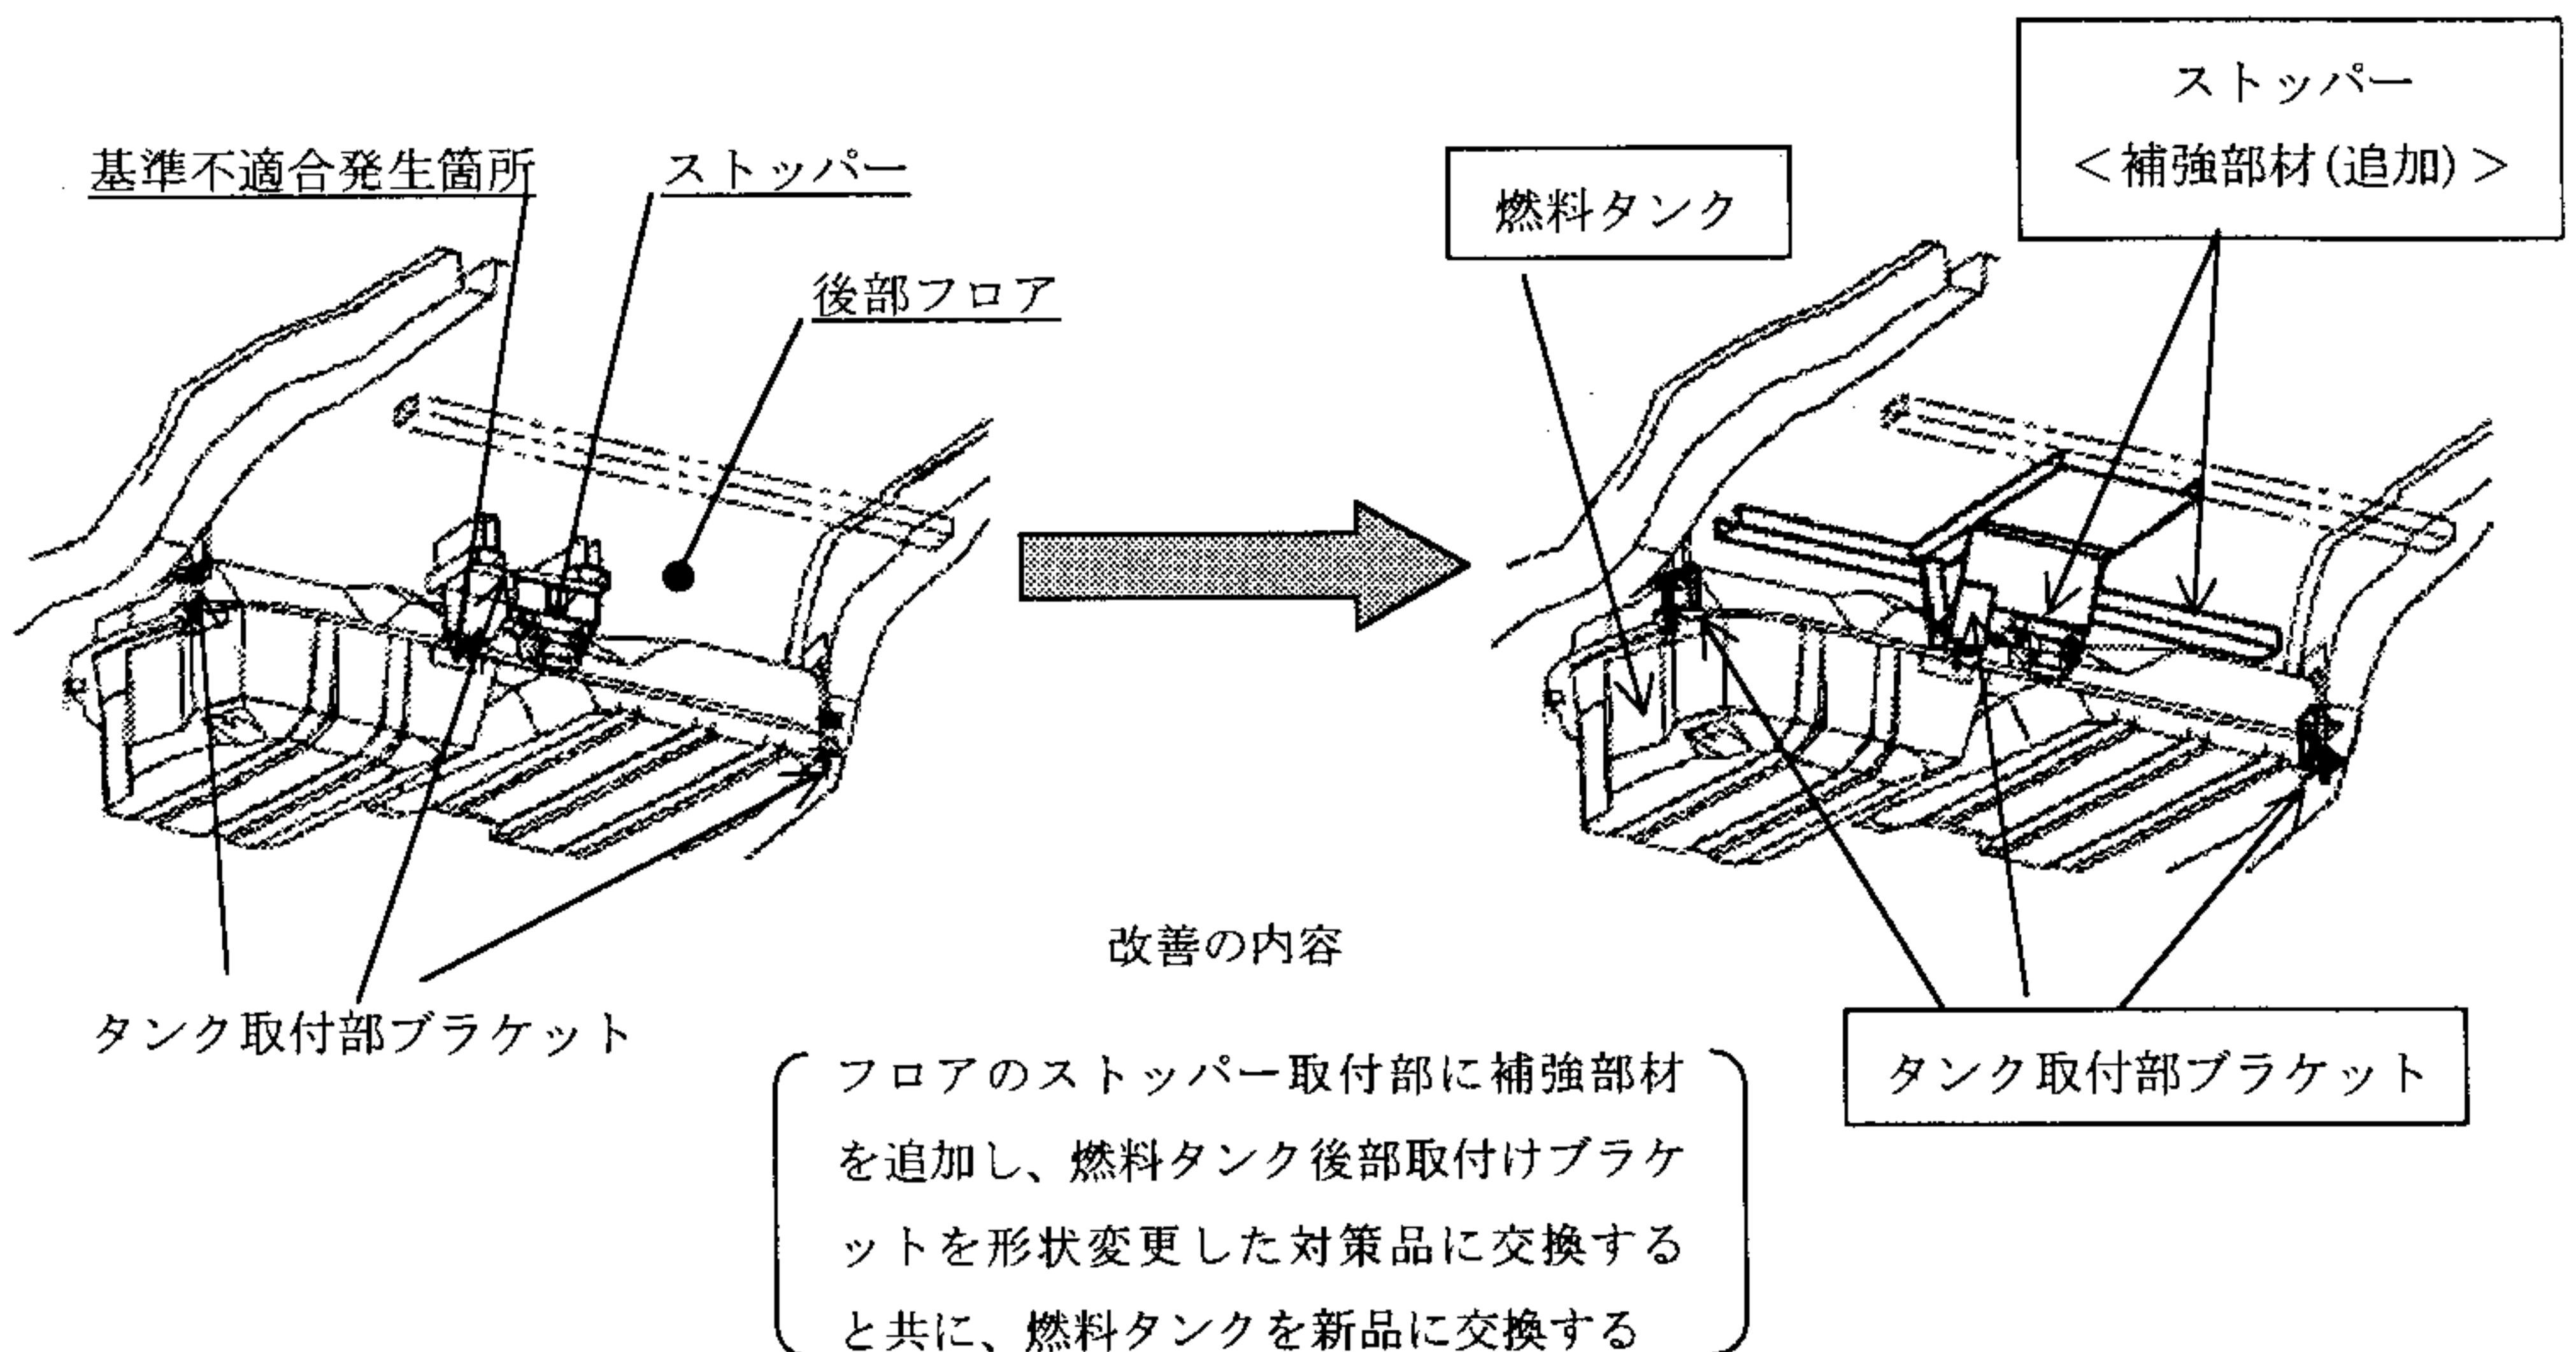

(注) は交換または追加部品を示す。