


改善箇所説明図

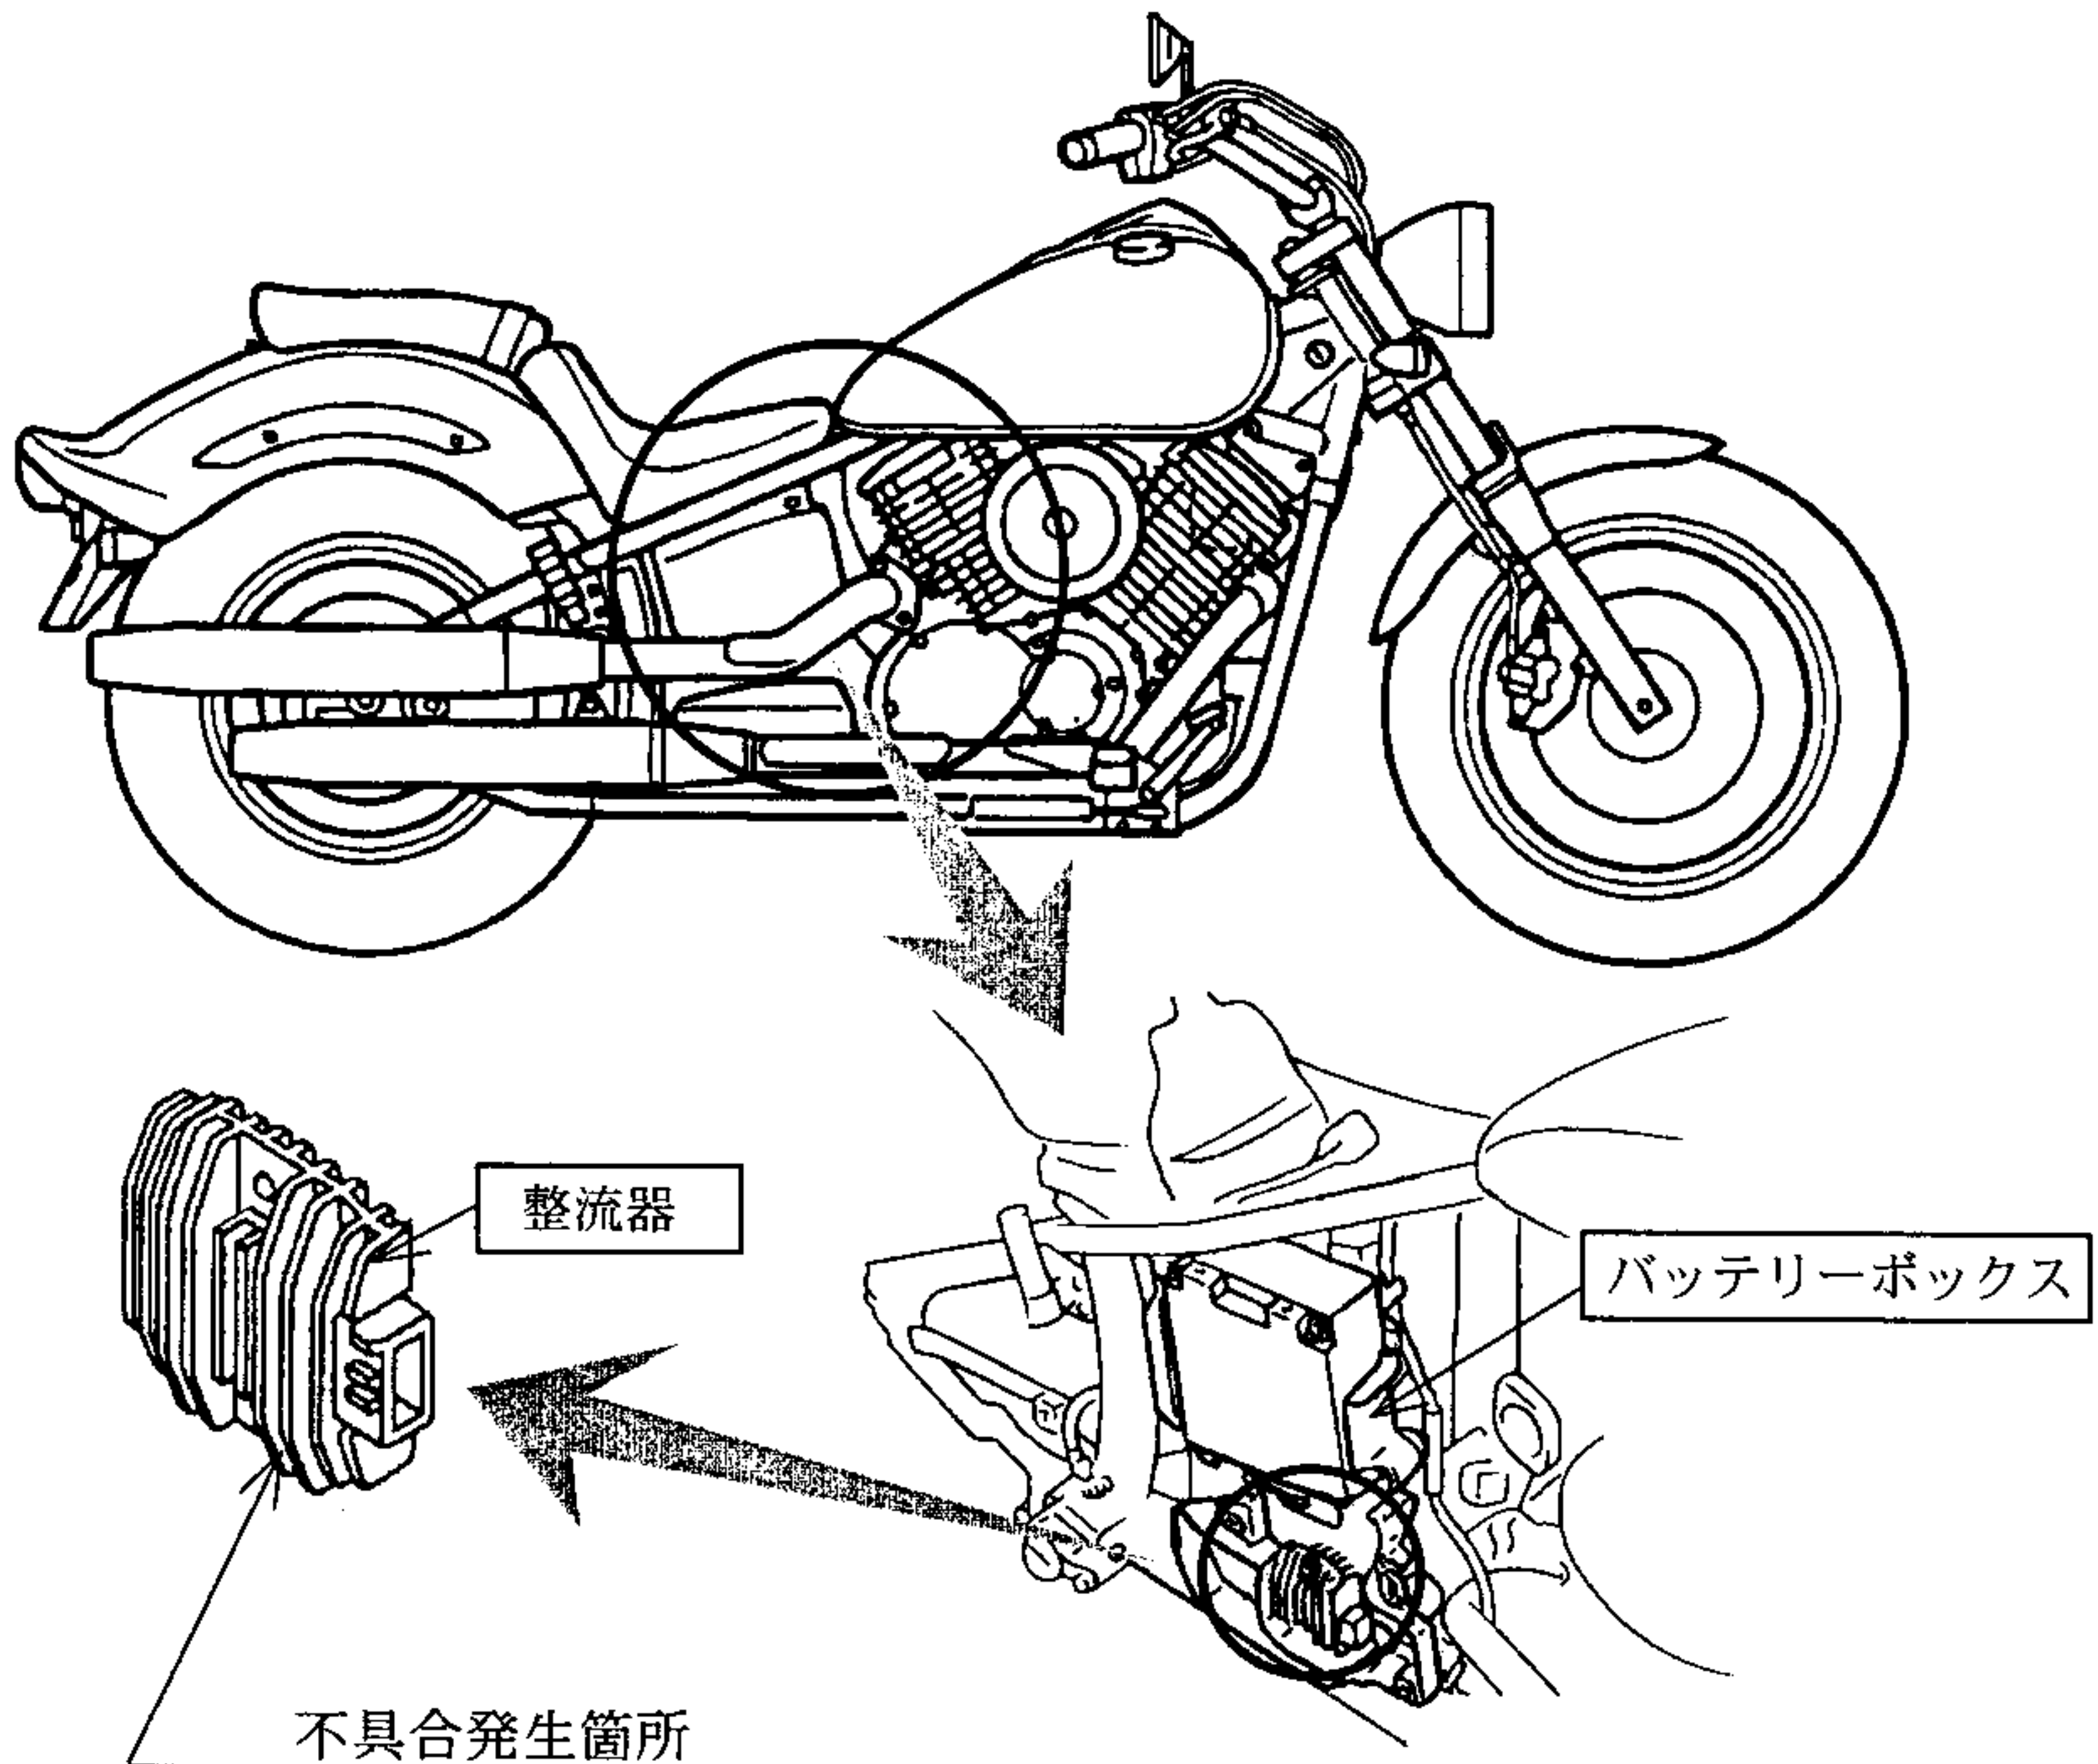

電気装置において、整流器が取付位置不適切のため、排気管からの輻射熱により、内部のはんだに亀裂を生じて電圧制御機能が損われることがあり、バッテリーが過充電状態となり電解液が減少し、その機能が損なわれて電気回路に過電圧がかかり、前照灯等の灯火器類が点灯しなくなるとともに、速度計および走行距離計が正常に作動しなくなり、原動機が停止して再始動が出来なくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、バッテリーボックスおよび整流器を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：対策済み車両は左後方から整流器が見えるので、整流器の有無にて識別が可能である。

