


改善箇所説明図

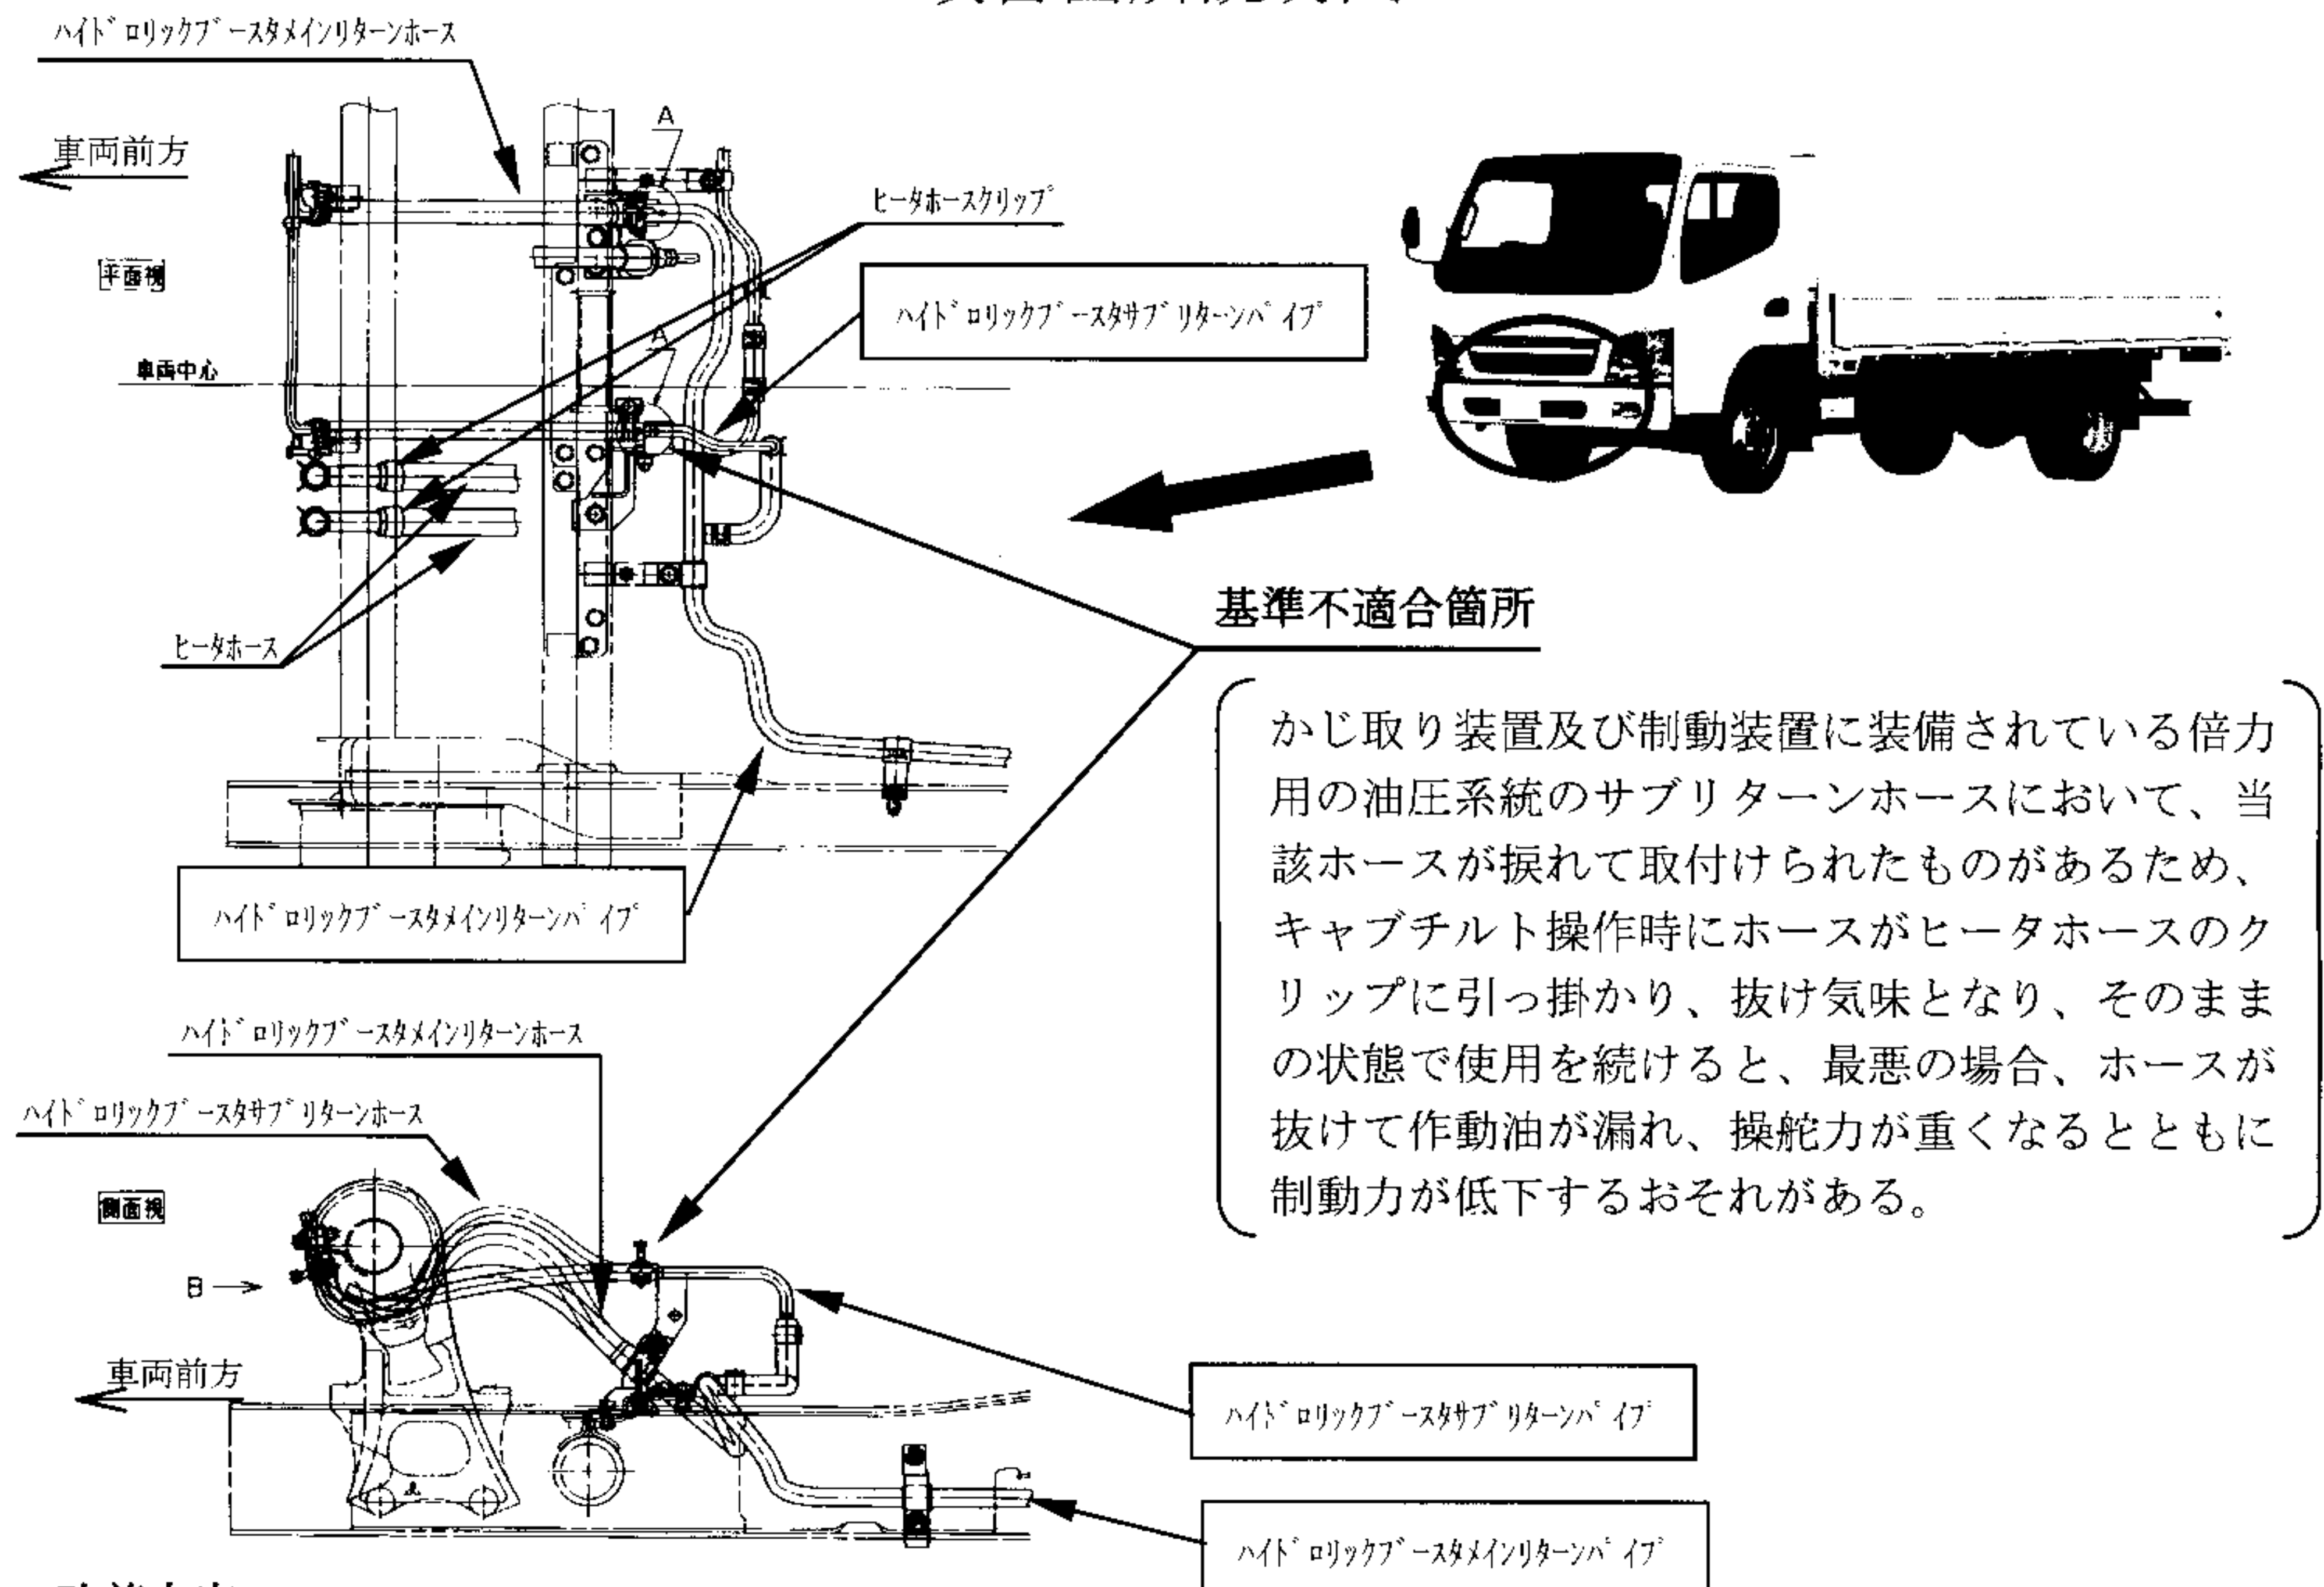


改善内容


- ① 全車両、当該ホース取付け部のパイプを対策品（バルジ加工追加、合せマーク追加）に交換するとともに当該ホースを対策品（合せマーク追加）に交換し、固定クリップを追加する。
- ② ヒータホースのクリップの向きを修正する。

なお、当該油圧系統のメインリターンホース取付け部のパイプについても対策品（バルジ加工追加、合せマーク追加）に交換するとともにメインリターンホースを対策品（合せマーク追加）に交換する。

メイン及びサブリターンホースの位置決めマーク追加

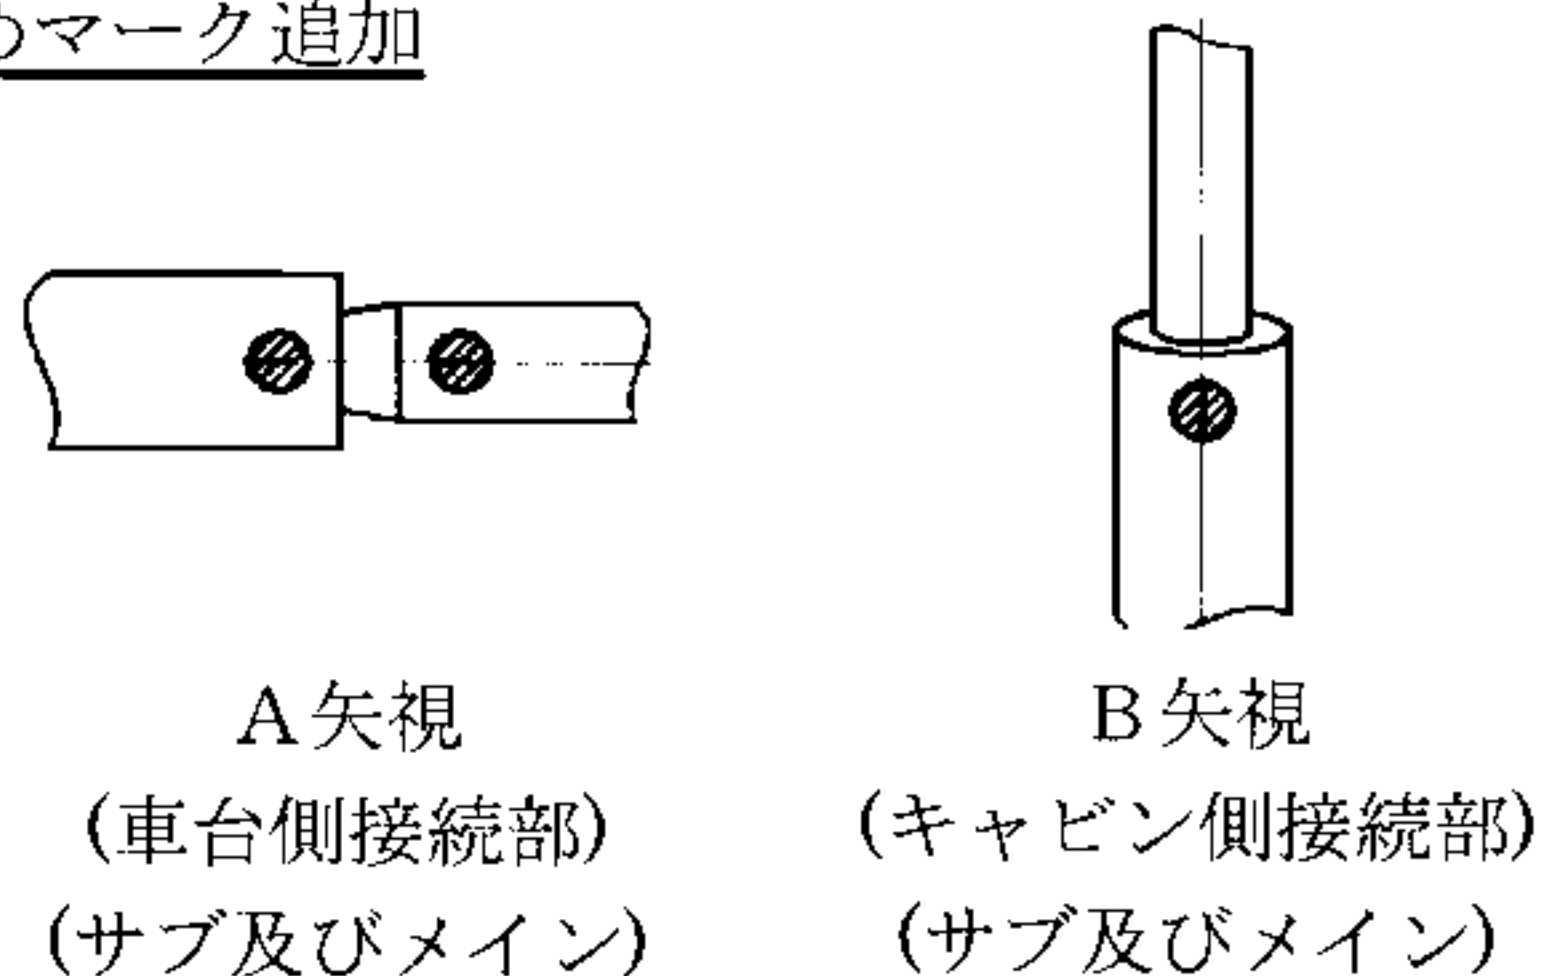

メイン及びサブリターンパイプ端部に抜け防止加工追加

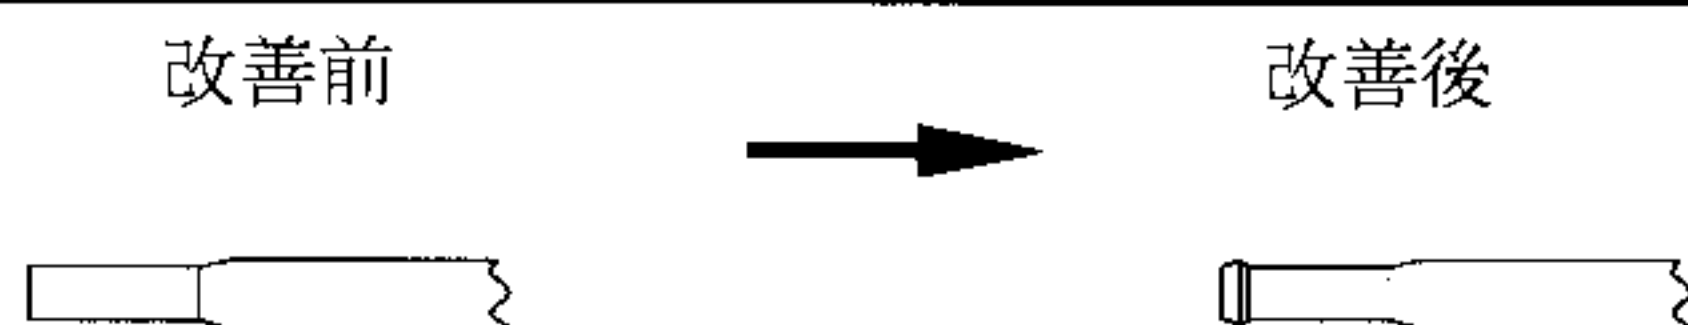

サブリターンホース固定クリップ追加



注：□は、交換及び追加部品を示す。

識別：運転席側ドアストライカ下にφ9の緑のシールを貼付ける。