
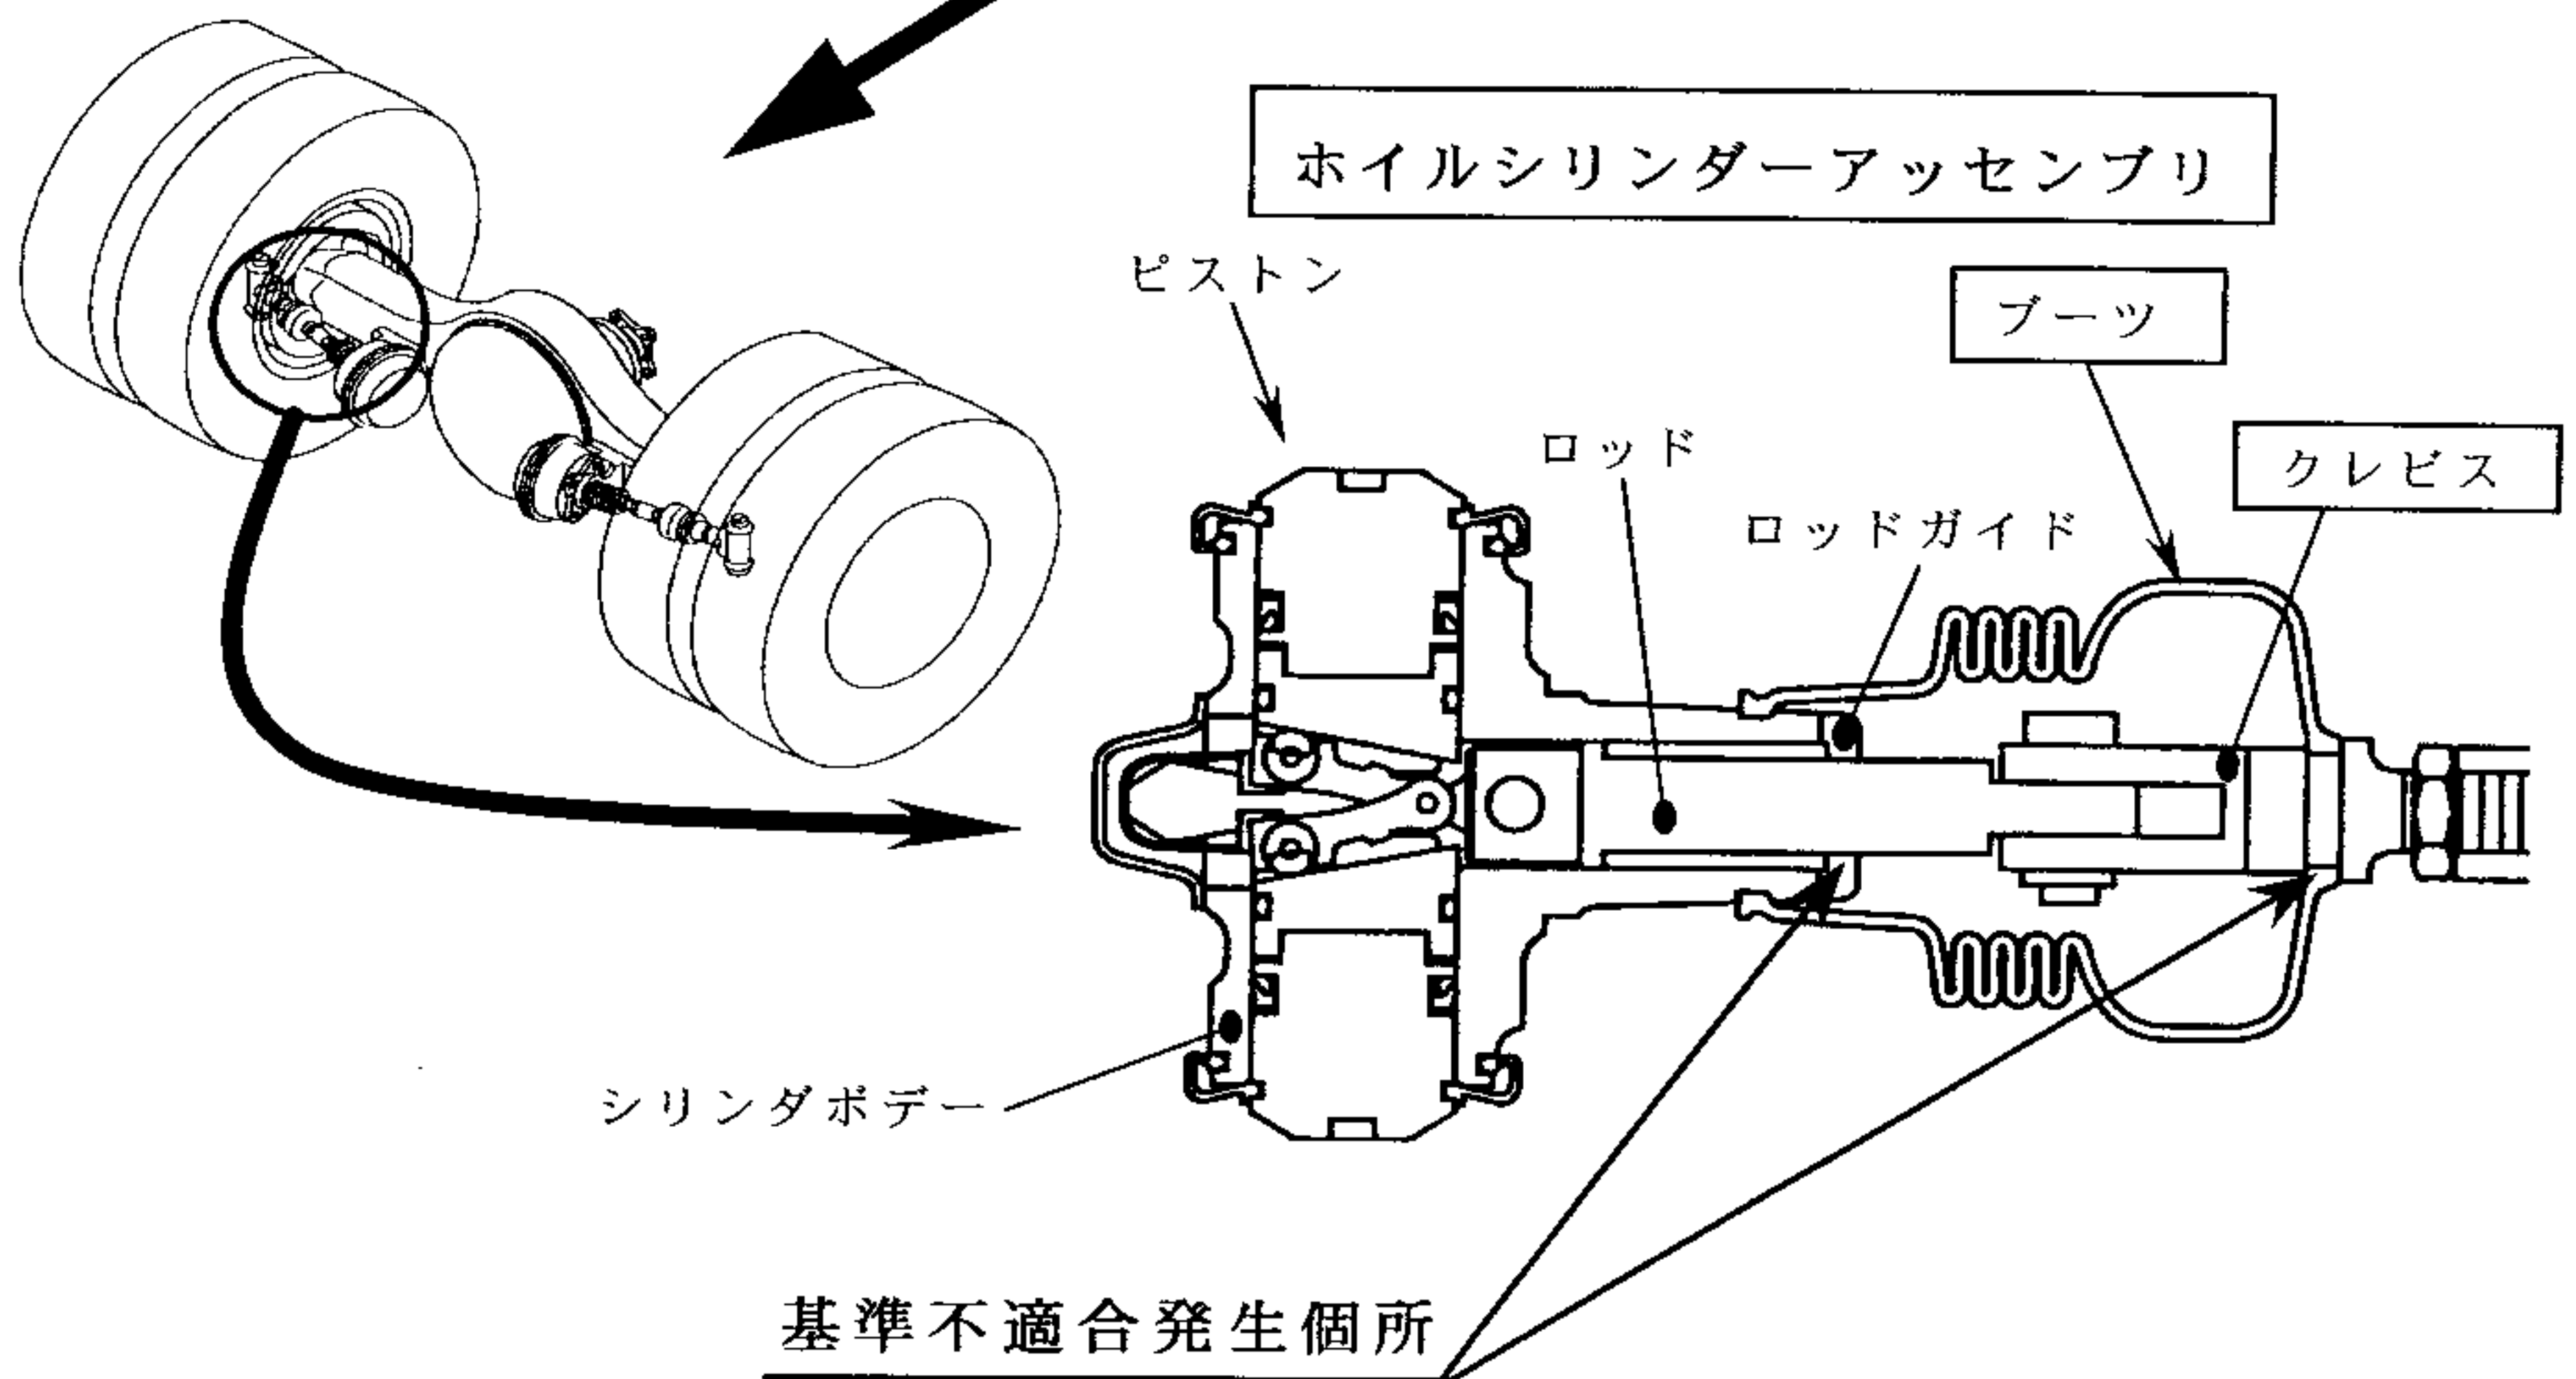


改善箇所説明図

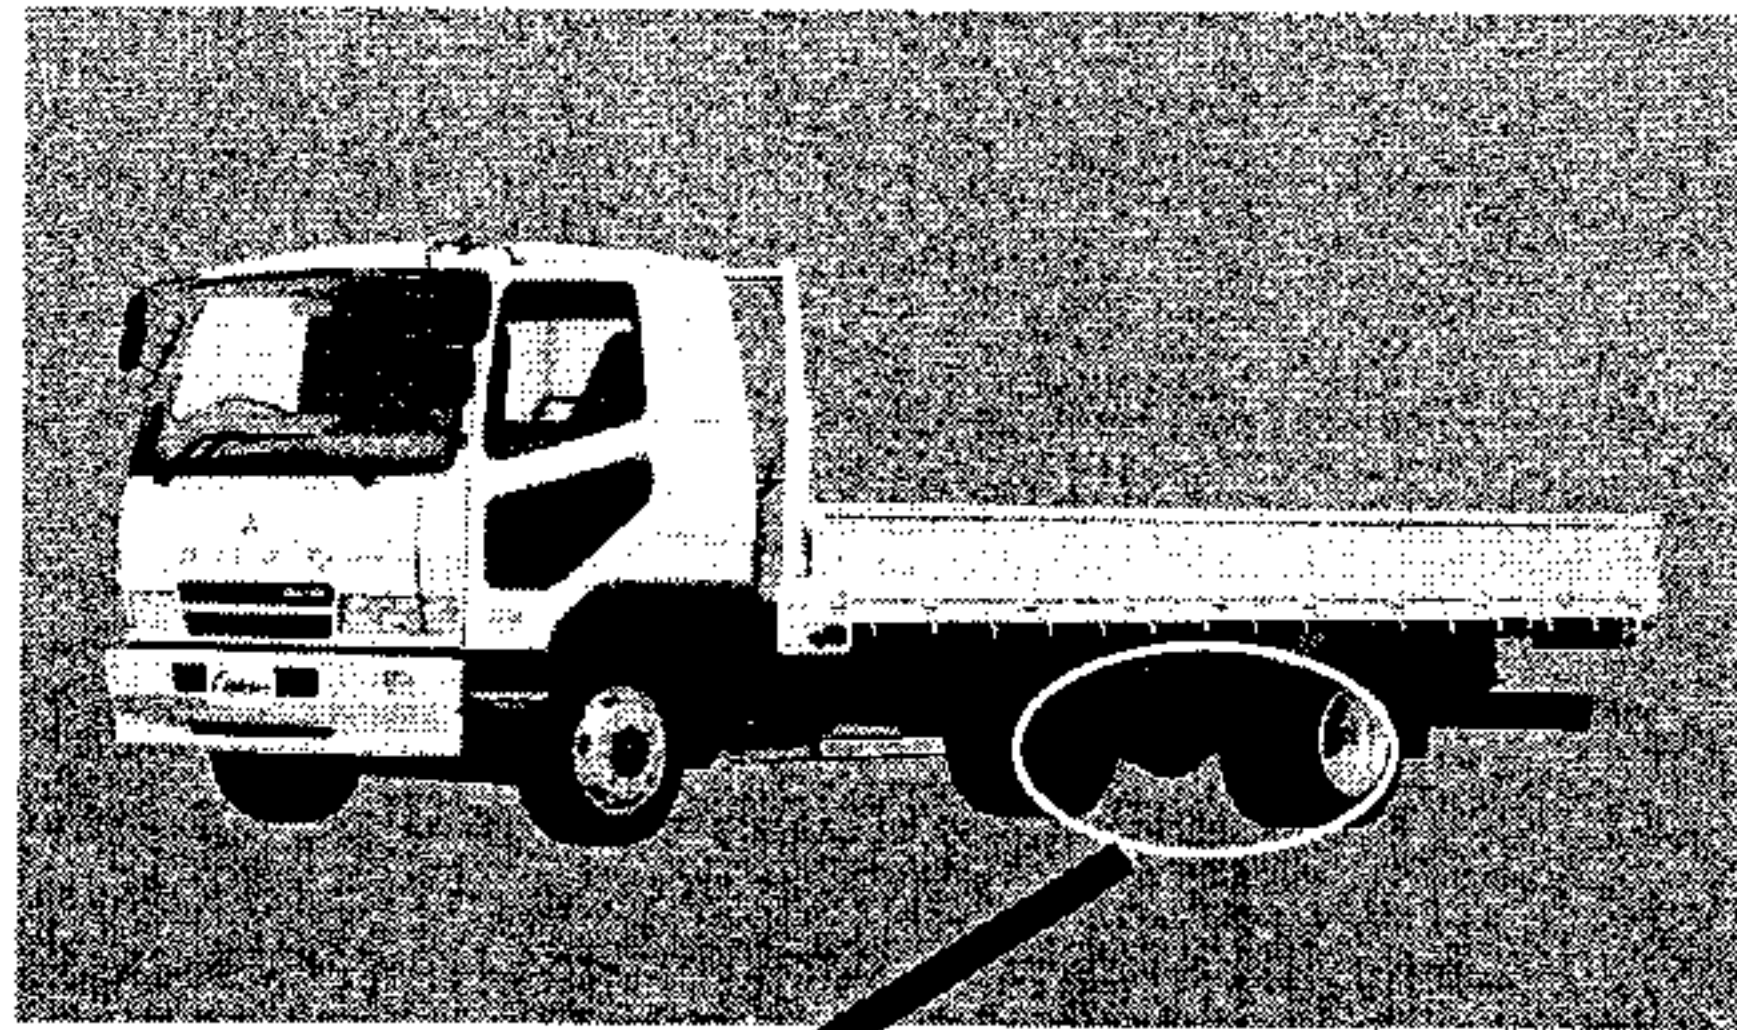

駐車制動装置において、空気式駐車制動装置のホイールシリンダの防水及び防塵用ゴム製ブーツ装着時に不適切な潤滑材を使用していたため当該ブーツが膨潤して気密性が低下し、そのままの状態で使用を続けると、当該ブーツ内に水が浸入してホイールシリンダ内の摺動部が錆で固着し、駐車ブレーキの制動力の低下、又は、主制動装置がフェード現象をおこすおそれがある。

改善の内容

全車両、ロッド及びロッドガイドを点検し、錆が発生しているものは対策品のクレビスを組込んだホイールシリンダーアッセンブリに交換し、バンドを追加する。また、錆がないものはクレビスを対策品に交換の上、ブーツを良品と交換するとともにバンドを追加する。

注：□は、交換及び追加部品を示す。

識別：改善後はブーツにバンドが追加されており、一見してわかる為、特に実施しない。

