



# 改善箇所説明図

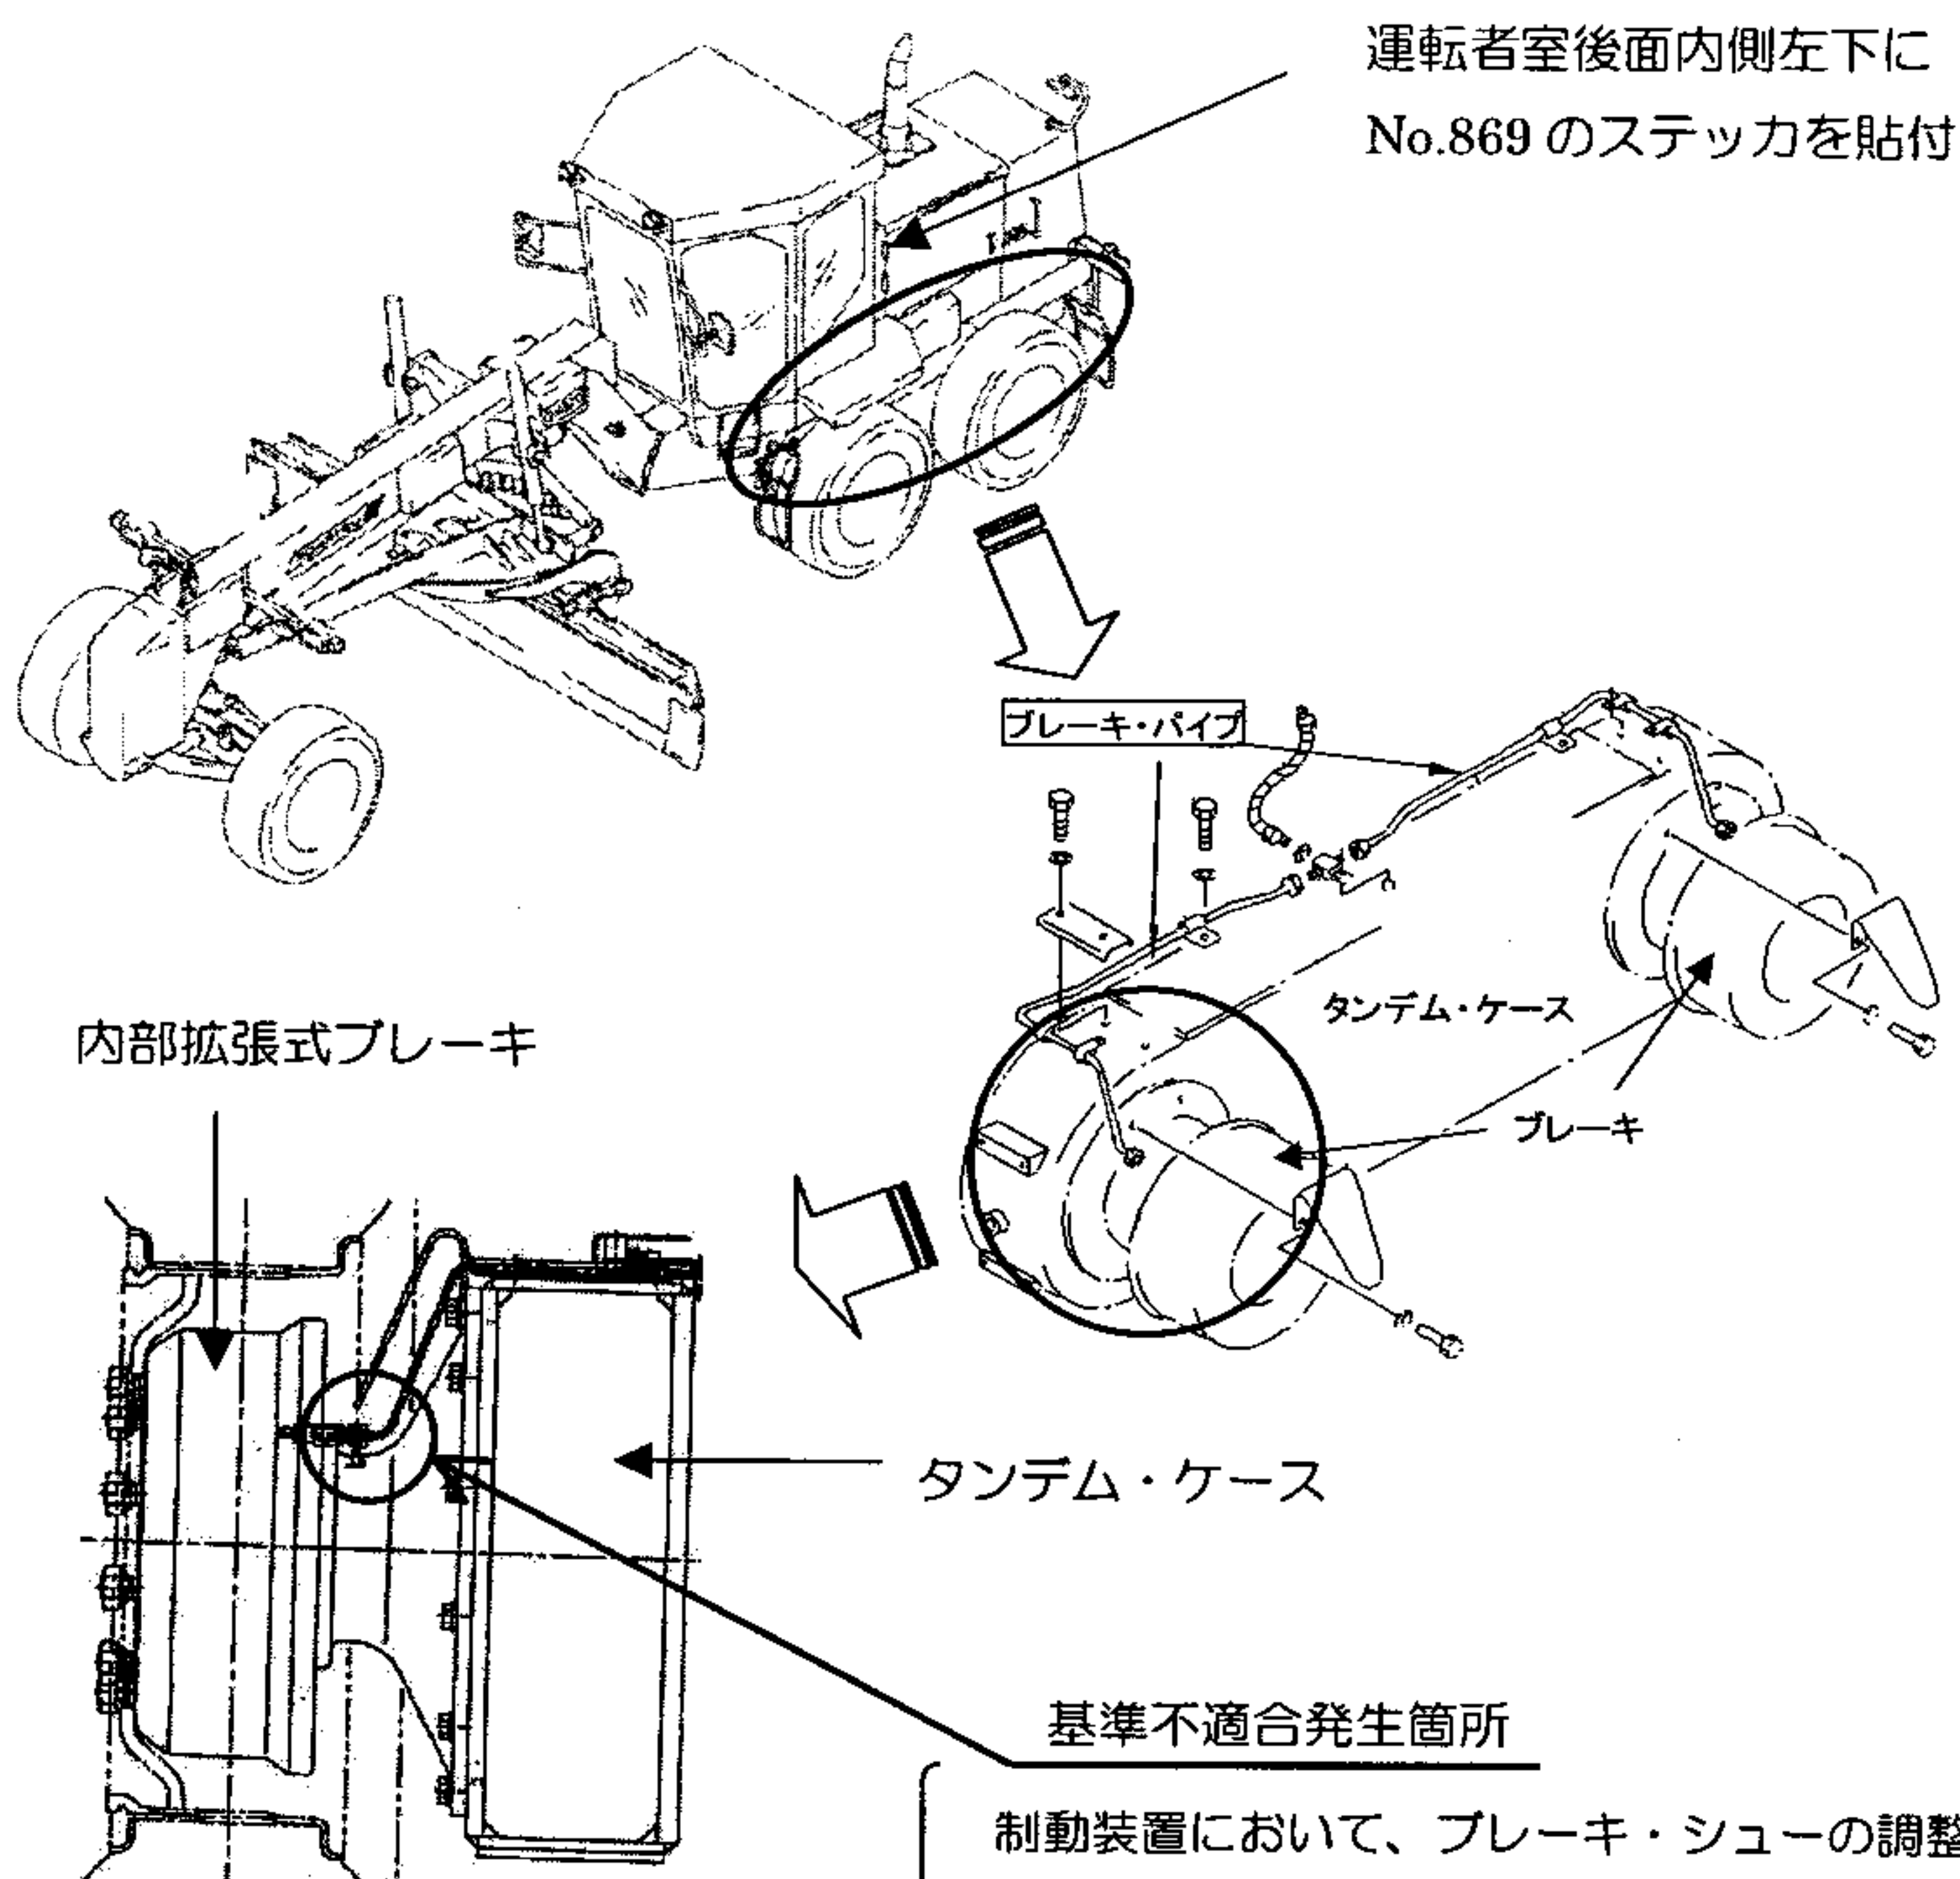

## 改善の内容：

全車、当該一体型ブレーキ・パイプをパイプ、ホースの2分割型に交換し、ブレーキ調整をおこなう。

制動装置において、ブレーキ・シューの調整方法が不適切なものがあるため、制動時にブレーキ取付プレートが振動して異音が発生するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ホイール・シリンダー部へのブレーキ配管が振動を吸収できず、ブレーキ・パイプに亀裂が発生してブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

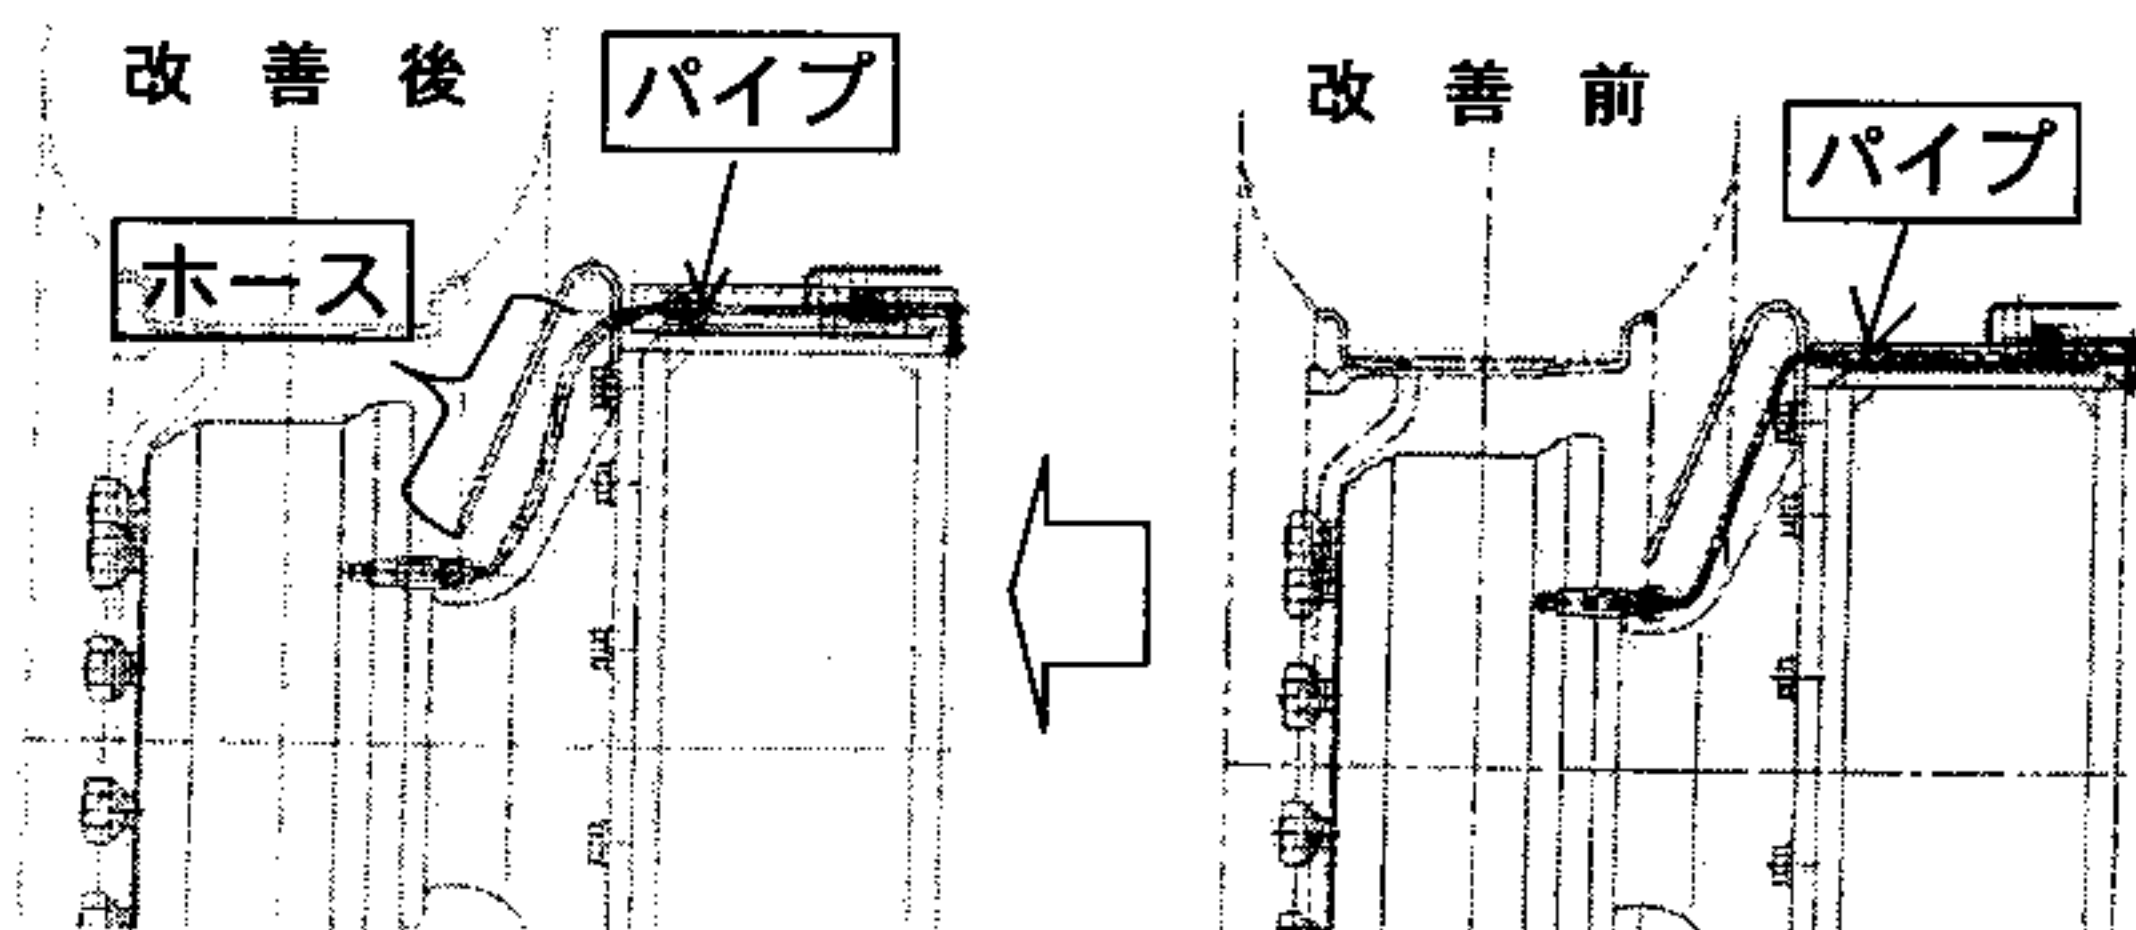

注：   は、変更及び追加交換品を示す。