


改善箇所説明図

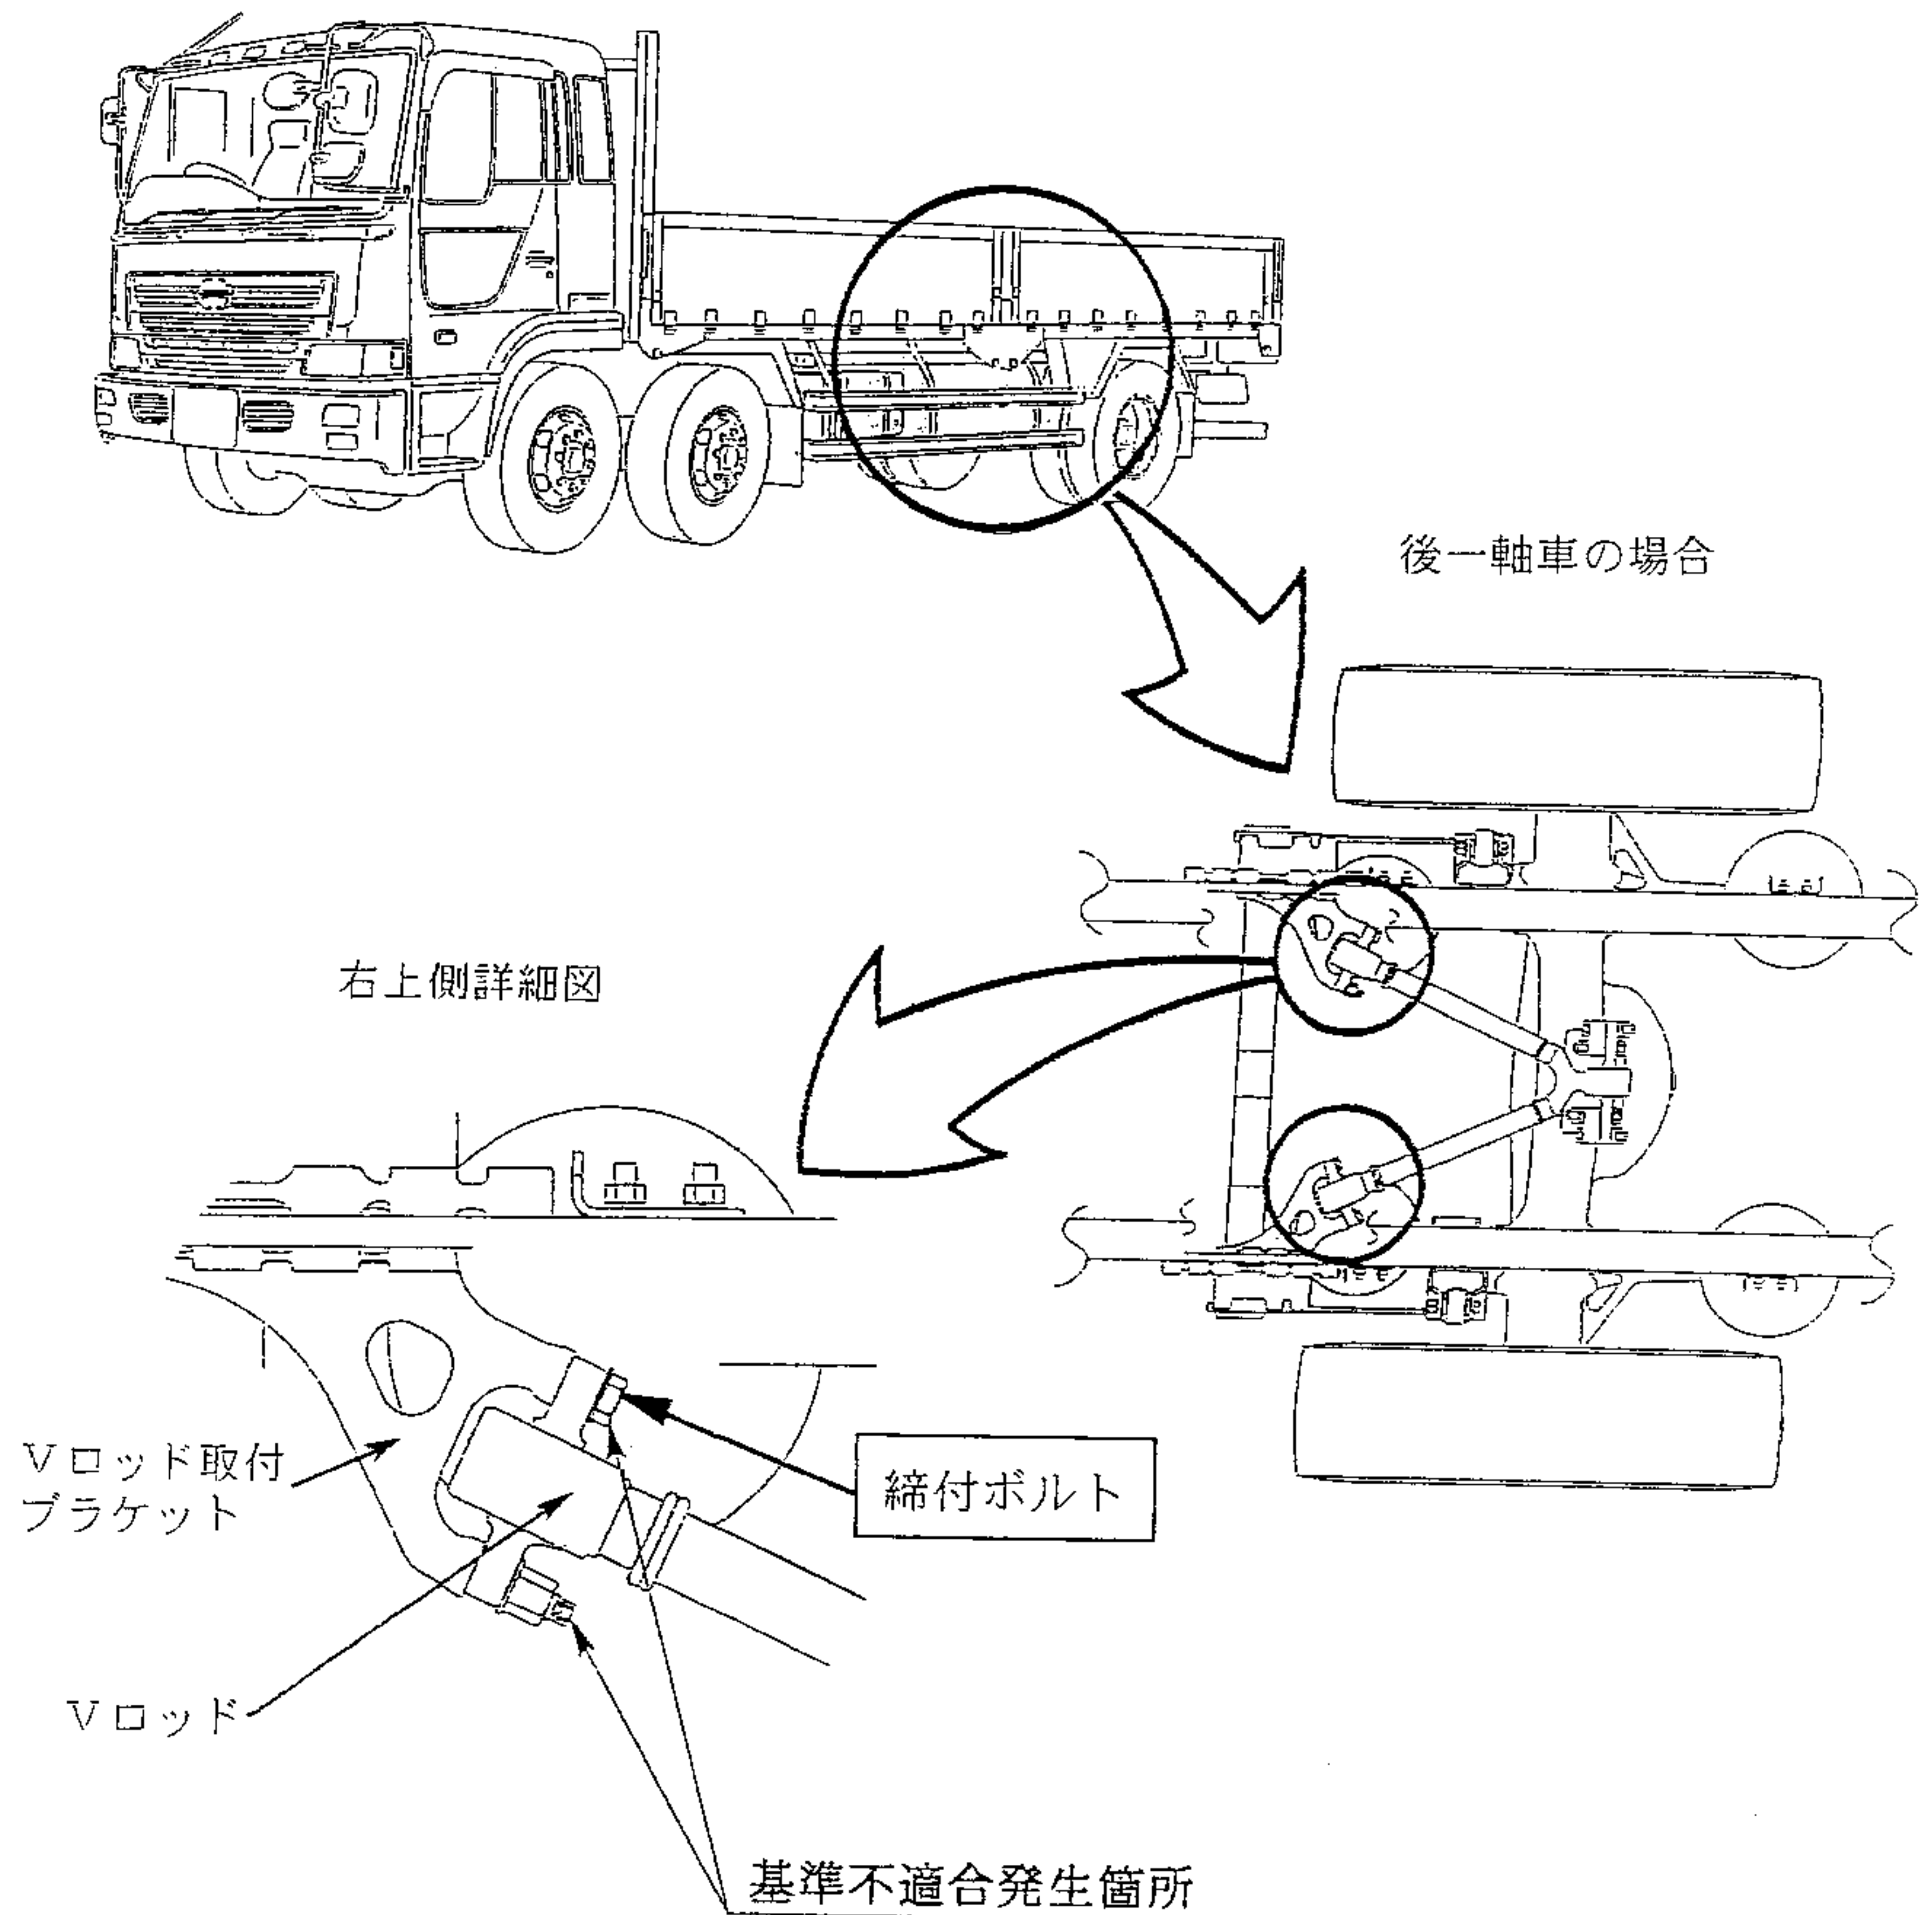

緩衝装置において、後車軸を車枠に固定するVロッド端部の締付ボルトの締付トルクが不足しているため、走行中の振動、荷重で当該ボルトが疲労折損してVロッドが車枠から離脱し、後車軸が横方向にずれて走行安定性がそこなわれるおそれがある。

注：  は交換部品を示す。

改善の内容

- ① 全車両、当該締付ボルトを新品に交換する。
- ② 全車両点検し、Vロッド及びVロッド取付ブラケットの締付面が傷付いている場合は、新品と交換する。

識別：ネームプレートの右上ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。