


改善箇所説明図

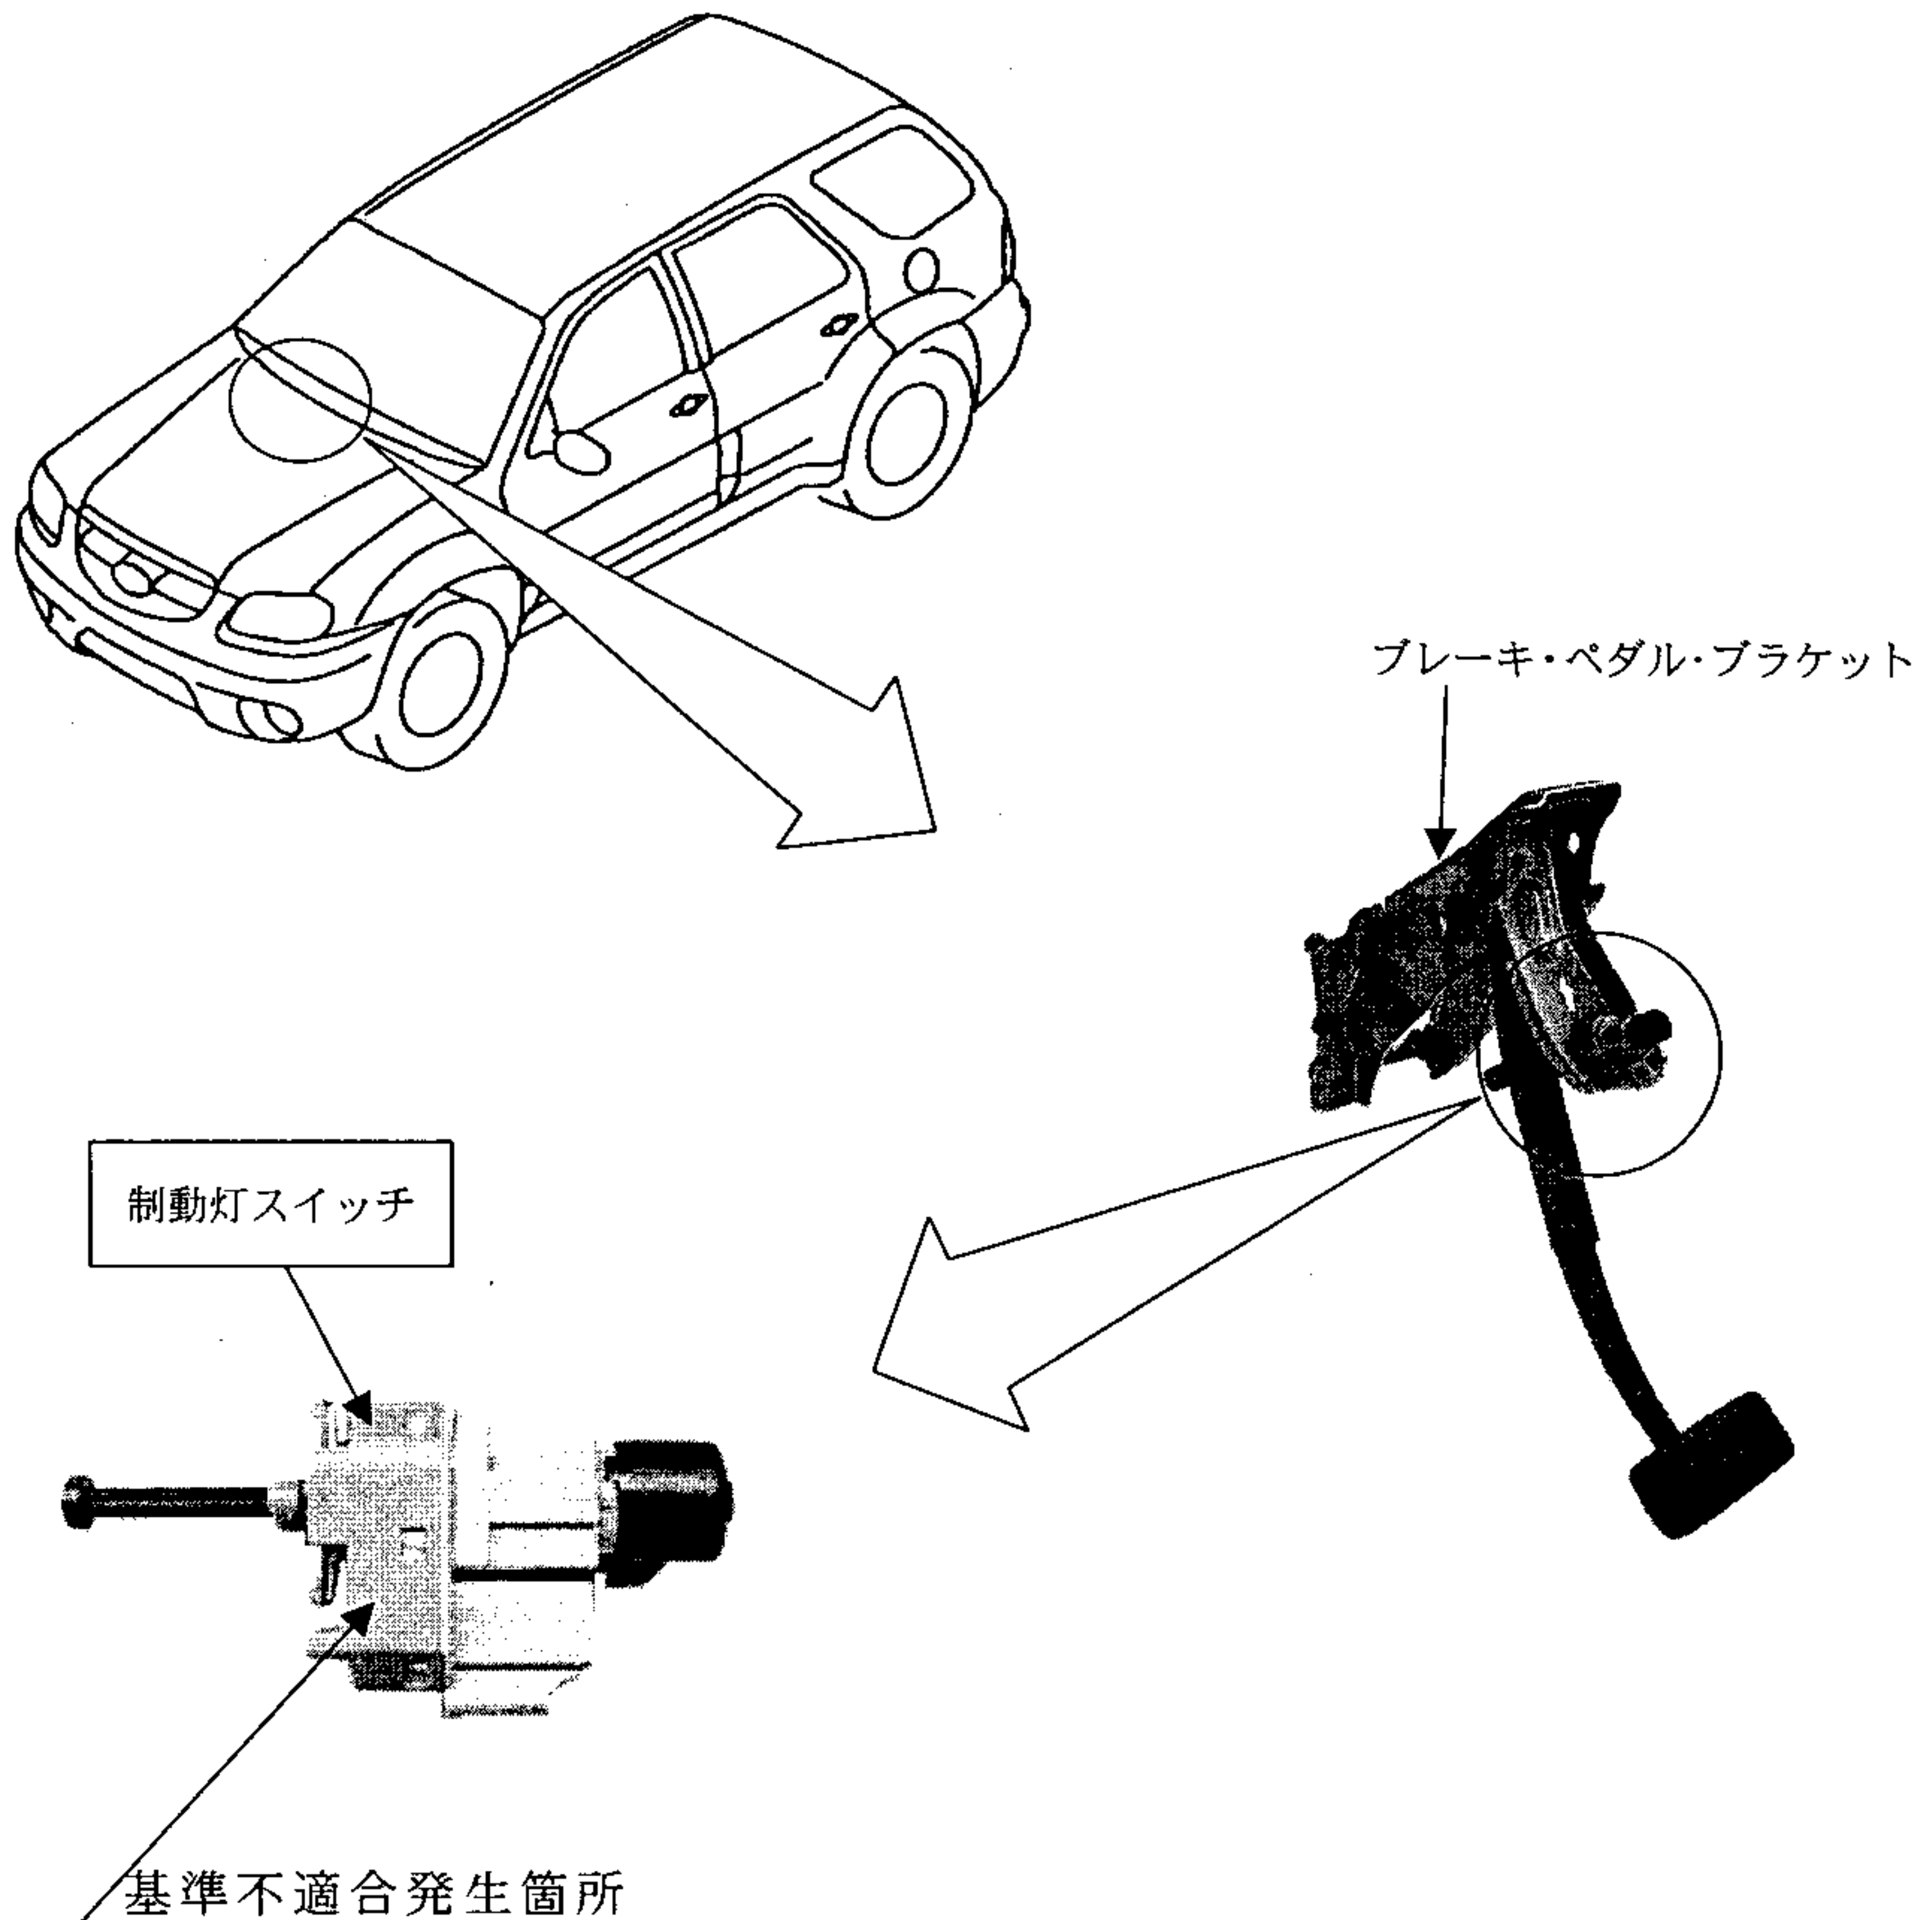

灯火装置において、ブレーキ・ペダル・ブラケットをプレス加工する際に使用するオイルが当該ブラケットの窪みの部分に溜まったものがあり、そのままの状態で使用すると、溜まったオイルが制動灯スイッチの接点部に浸入し炭化することにより、接点の導通が不良となって制動灯が点灯しなくなるとともに自動変速機のシフトロック機能が解除できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ・ペダル・ブラケット周辺に付着したオイルを拭き取るとともに、当該スイッチを新品に交換する。

識別：制動灯スイッチに黄ペイントを塗布する。

注) は交換部品を示す。