


改善箇所説明図

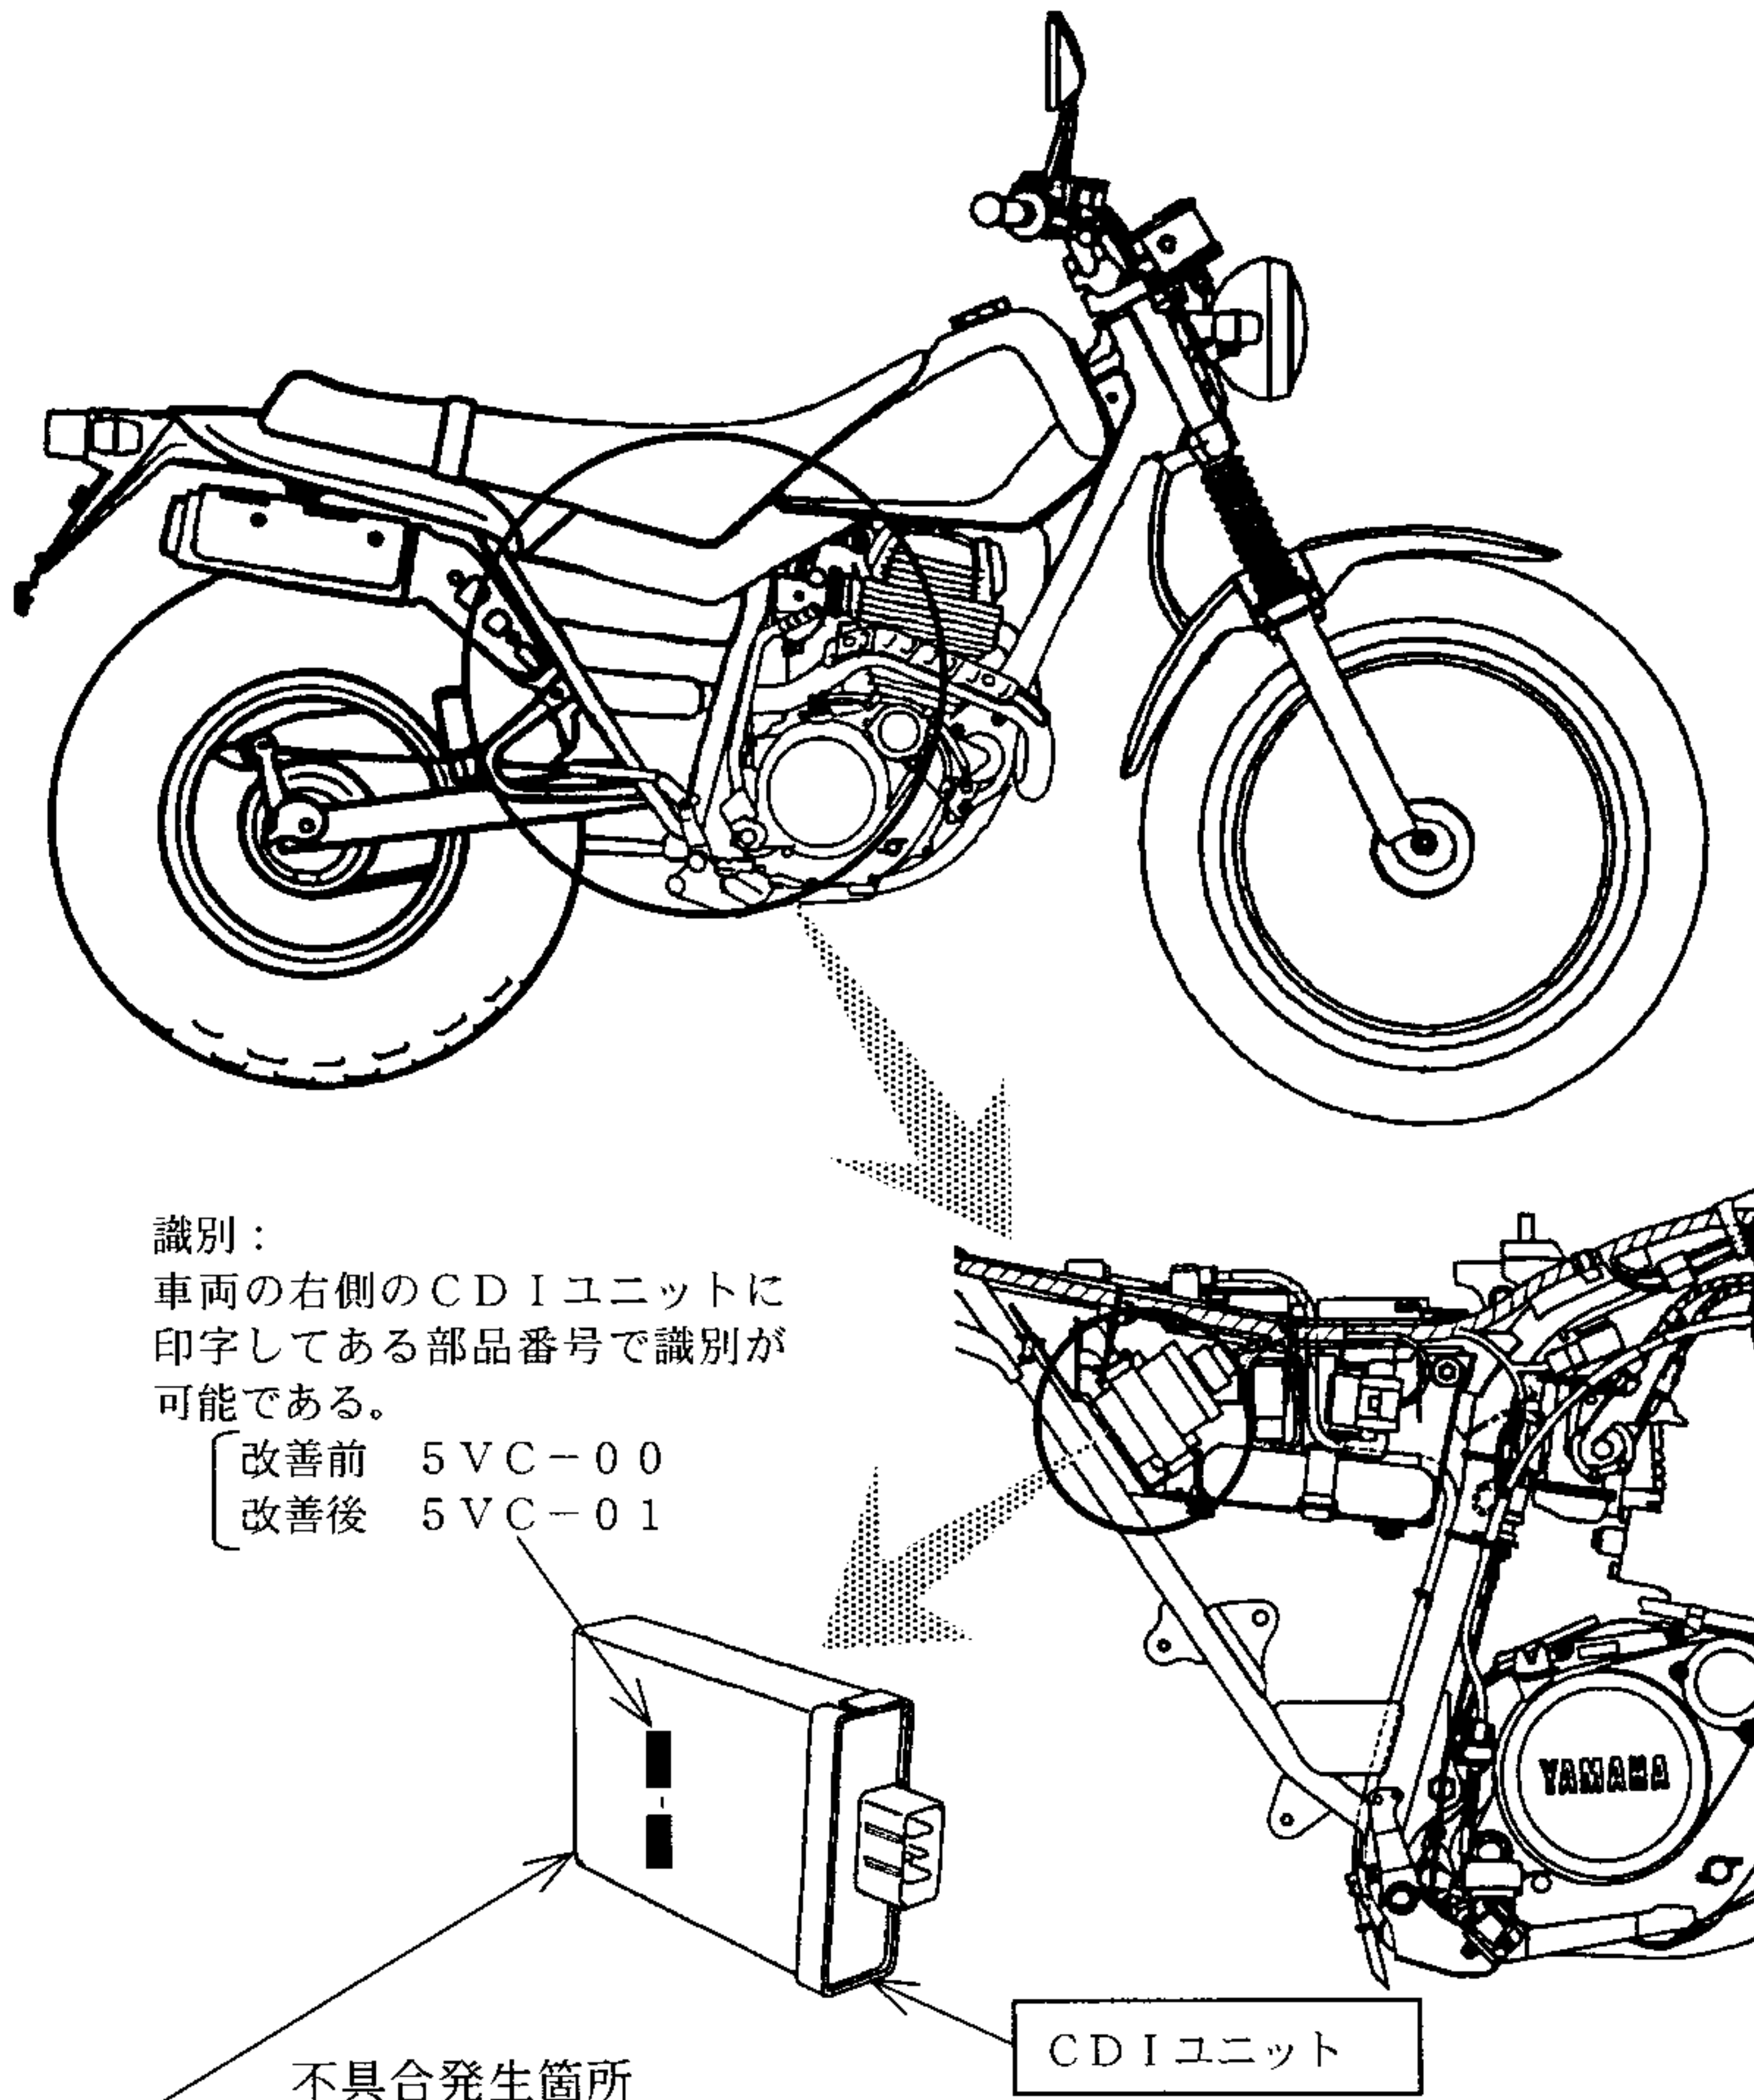

原動機において、CDIユニット(点火制御装置)の回路が不適切なため、始動安全機構が作動した状態(サイドスタンドを出した状態)でセルモーターを操作中に変速操作をした場合、CDIユニットの電子素子に瞬間的に高電圧がかかり、電子素子が損傷することがあり、メインスイッチを切っても原動機が停止せず、安全な運行ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、CDIユニットを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。