


## 改善箇所説明図


### ①カウンタシャフト折損

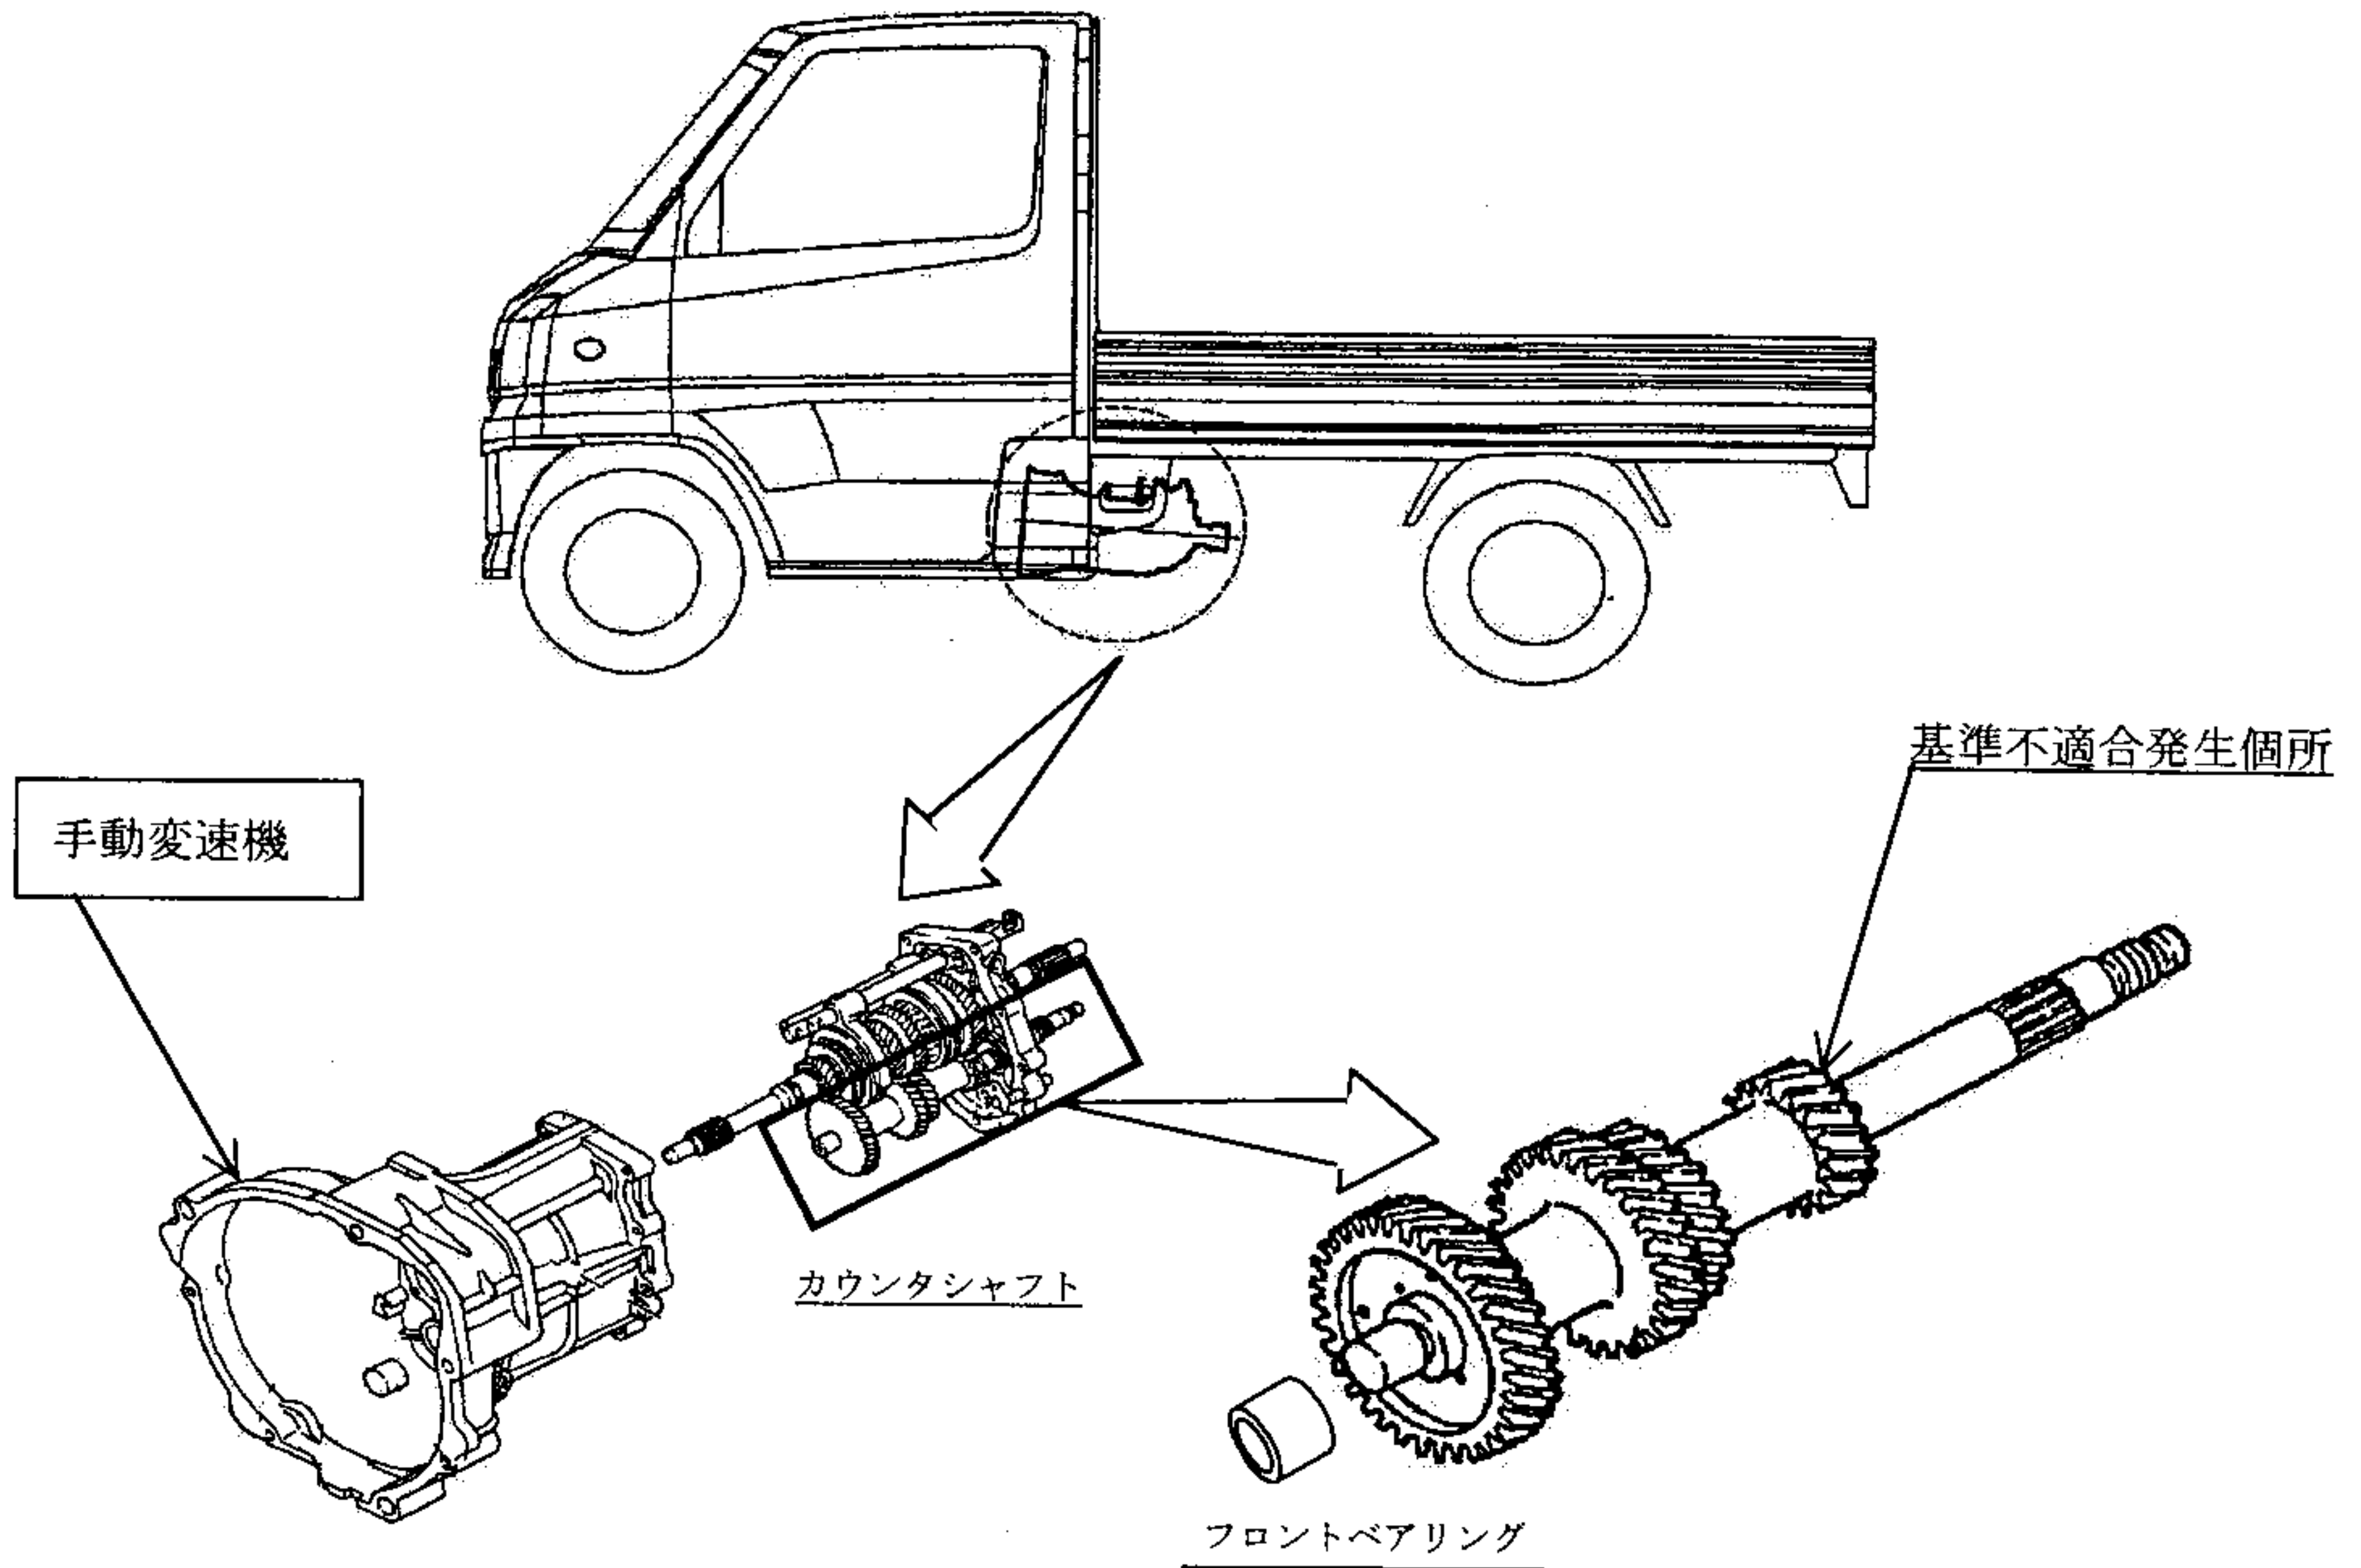

#### 改善の内容

全車両、対策を盛込んだ手動変速機に交換する。

(対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、順次、手動変速機を対策品と交換する。)

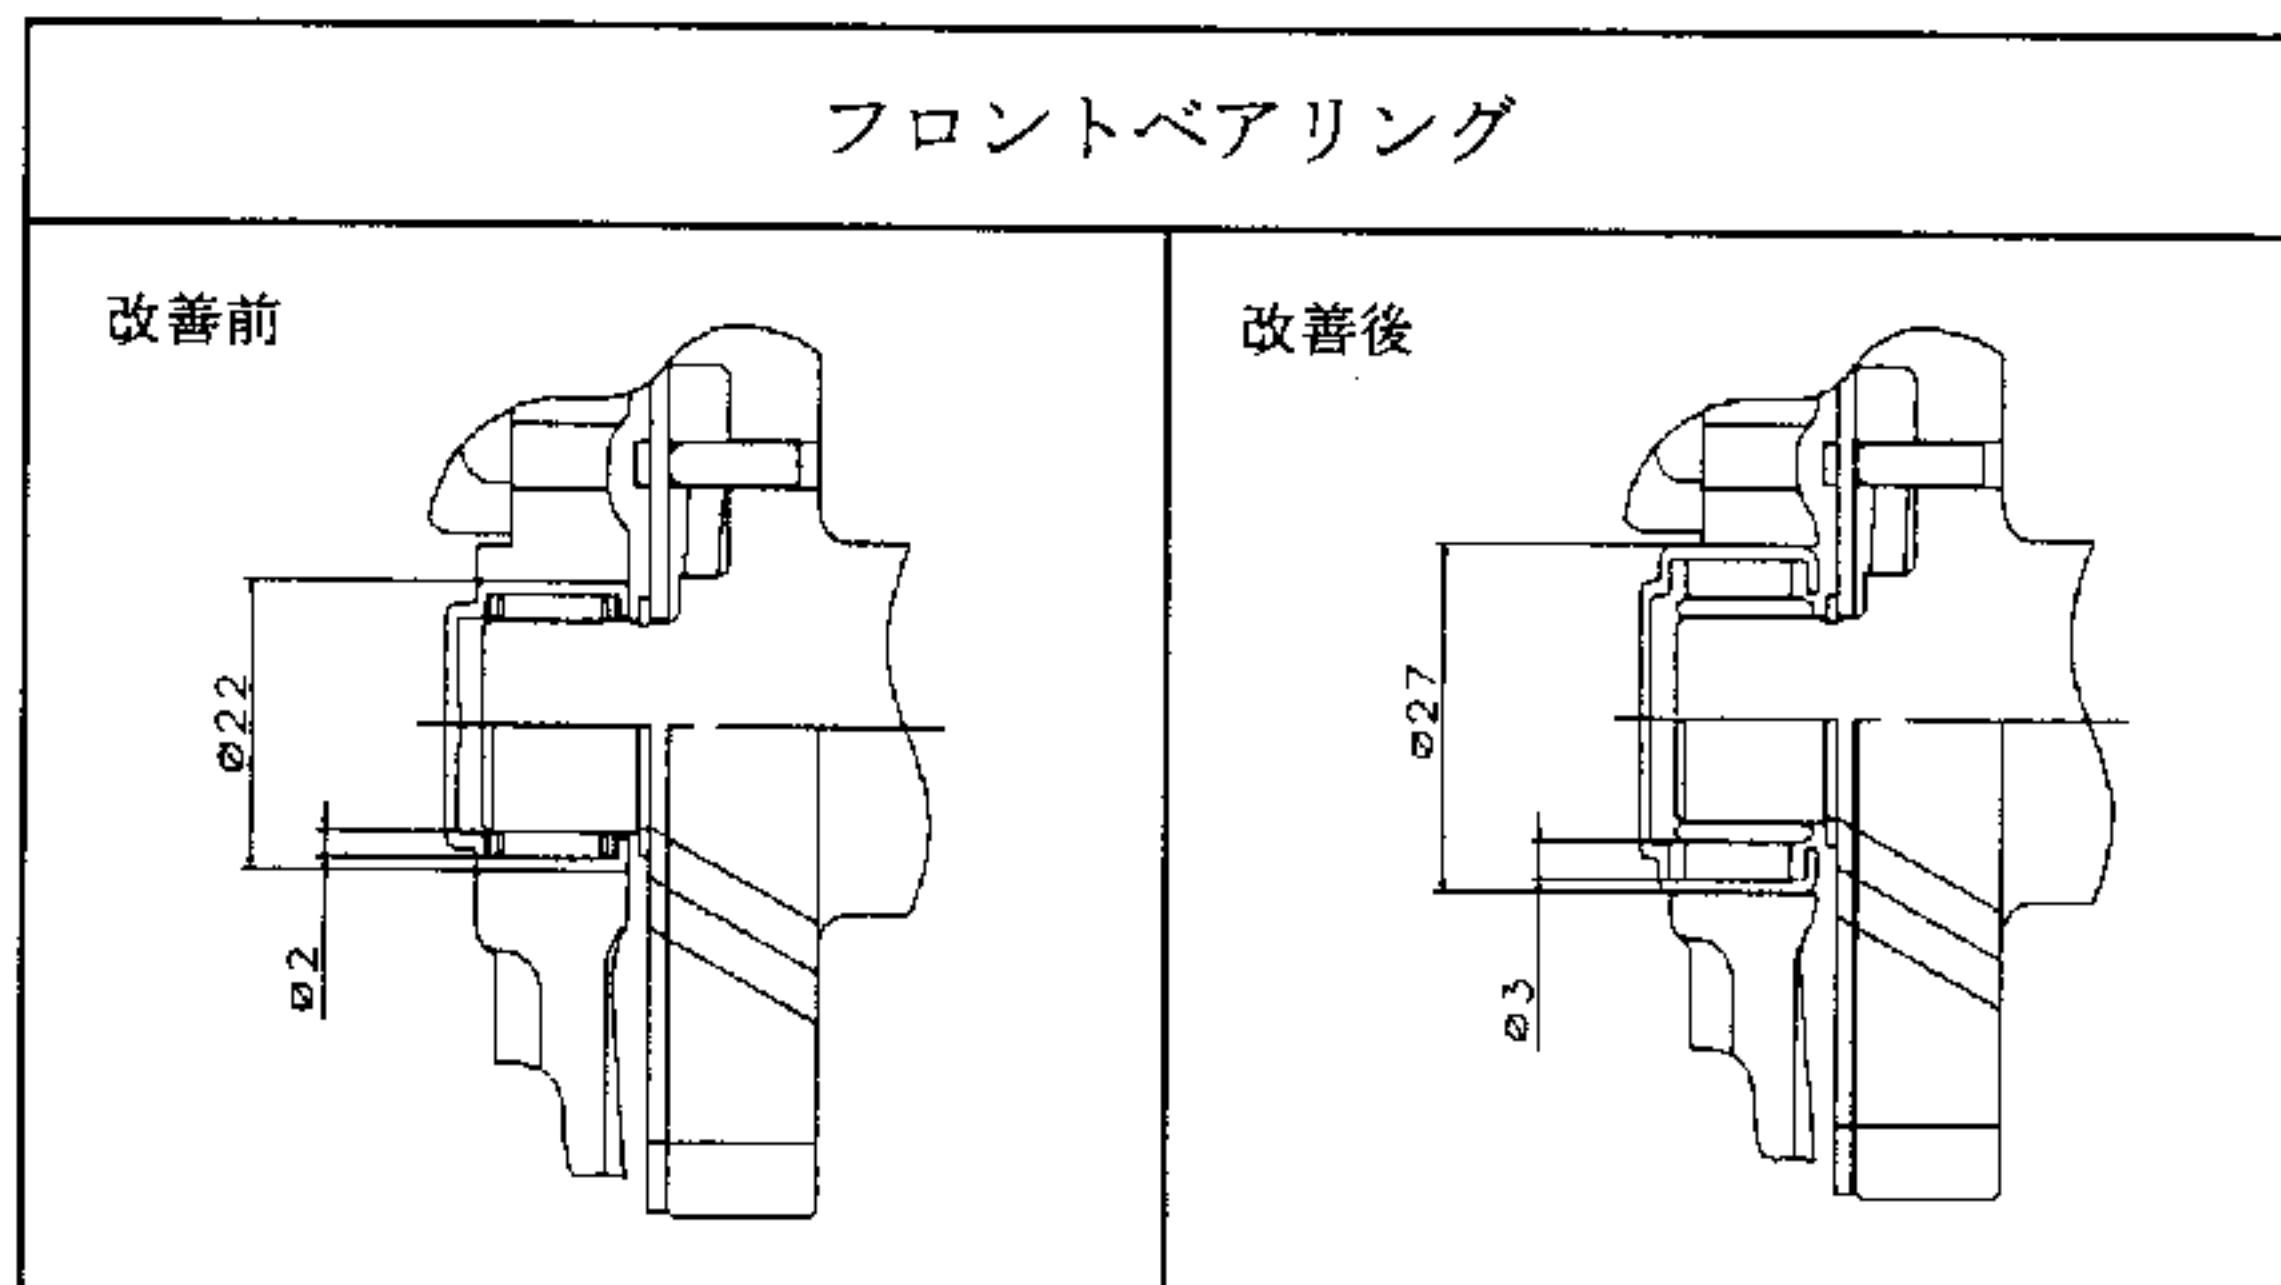

変速機のカウンタシャフトを支持するフロントベアリング装着部のケース加工精度のバラツキ、およびフロントベアリングの強度余裕が少ないため、走行中フロントベアリングが損傷することがあり、そのままの状態で使用すると、最悪の場合、カウンタシャフトが折損して4速以外では走行ができなくなるおそれがある。

(注)  は交換部品を示す。

識別：手動変速機下部に白または黄色ペンキを塗布する。