
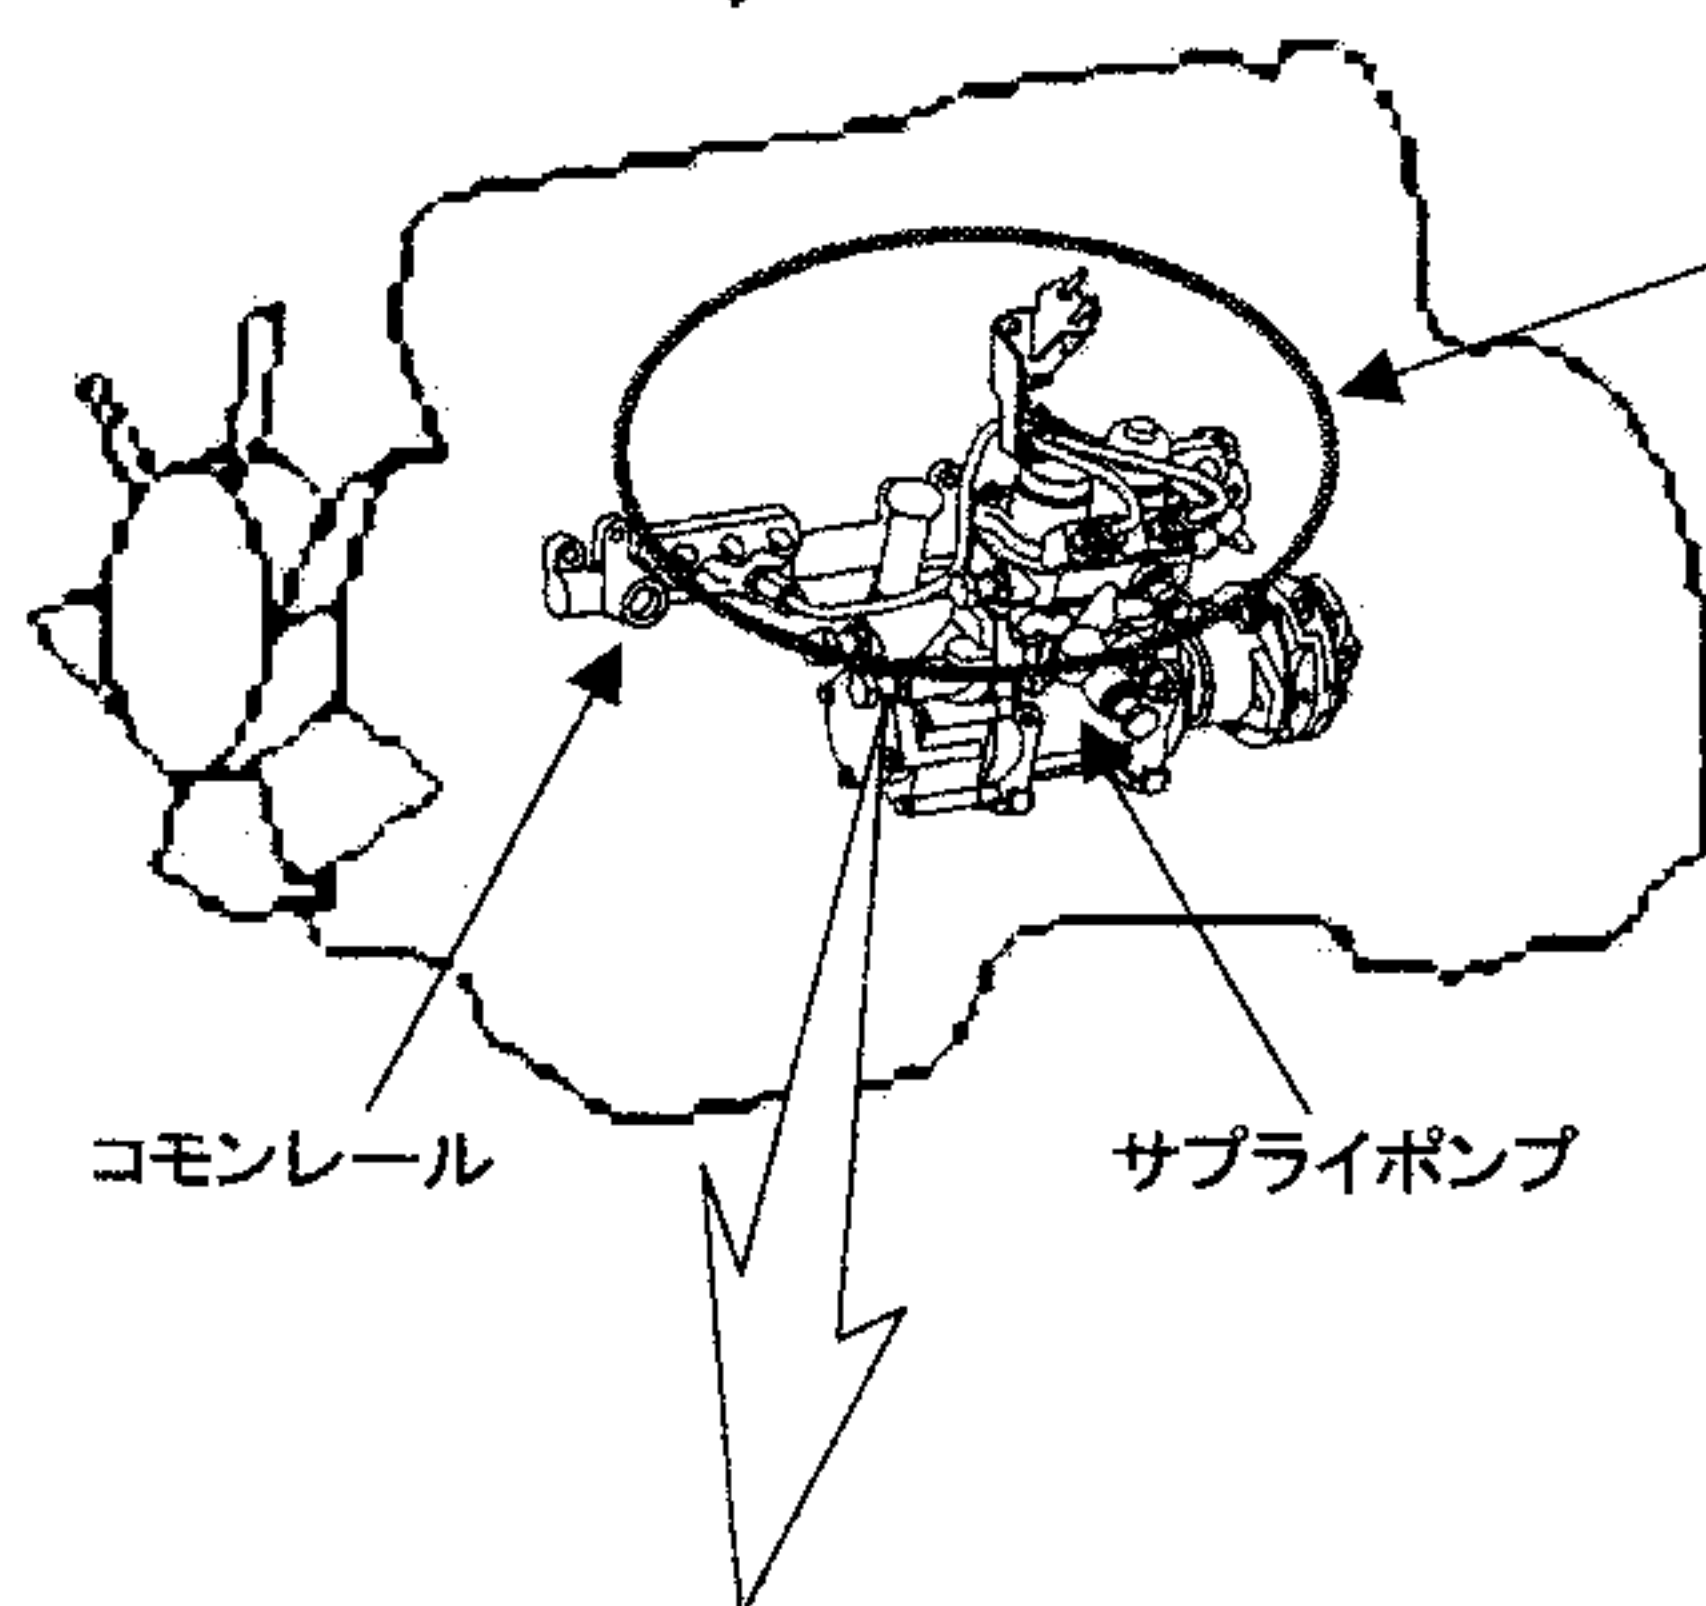


# 改善箇所説明図

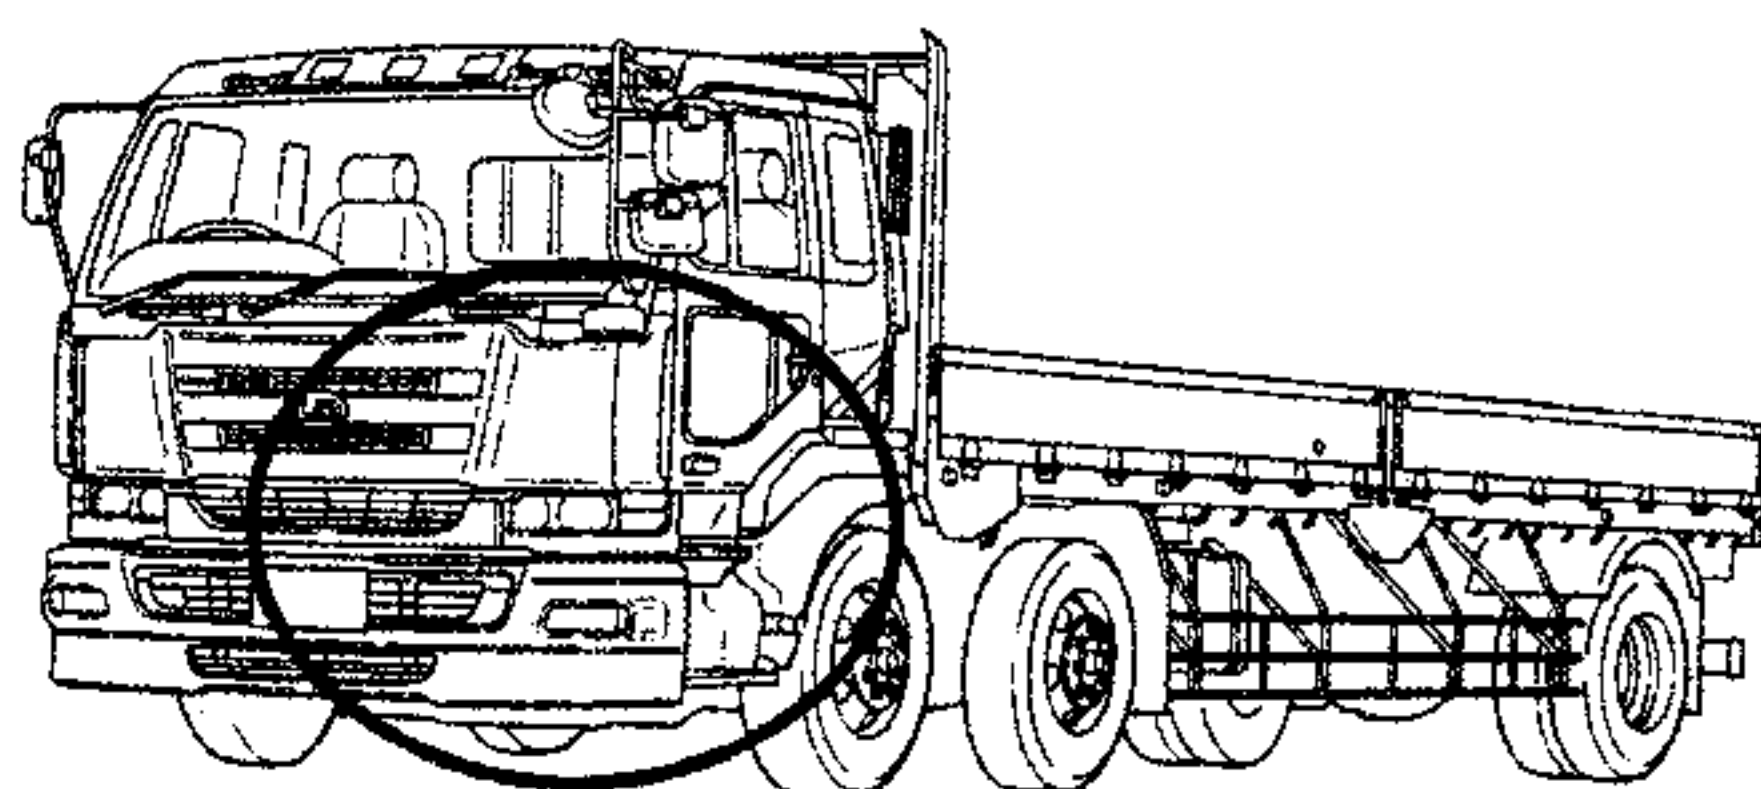


## 基準不適合発生箇所

燃料装置において、サプライポンプとコモンレール間の燃料チューブを固定するチューブサポートの形状が不適切なため、前側燃料チューブの固定が不十分なものがあり、原動機の振動により前側燃料チューブ根元部に応力が発生し、そのままの状態で使用を続けると、当該部に亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。


## 改善内容

全車両、燃料チューブサポート、クランプ及び前側燃料チューブを対策品に交換する。

### [改善前]

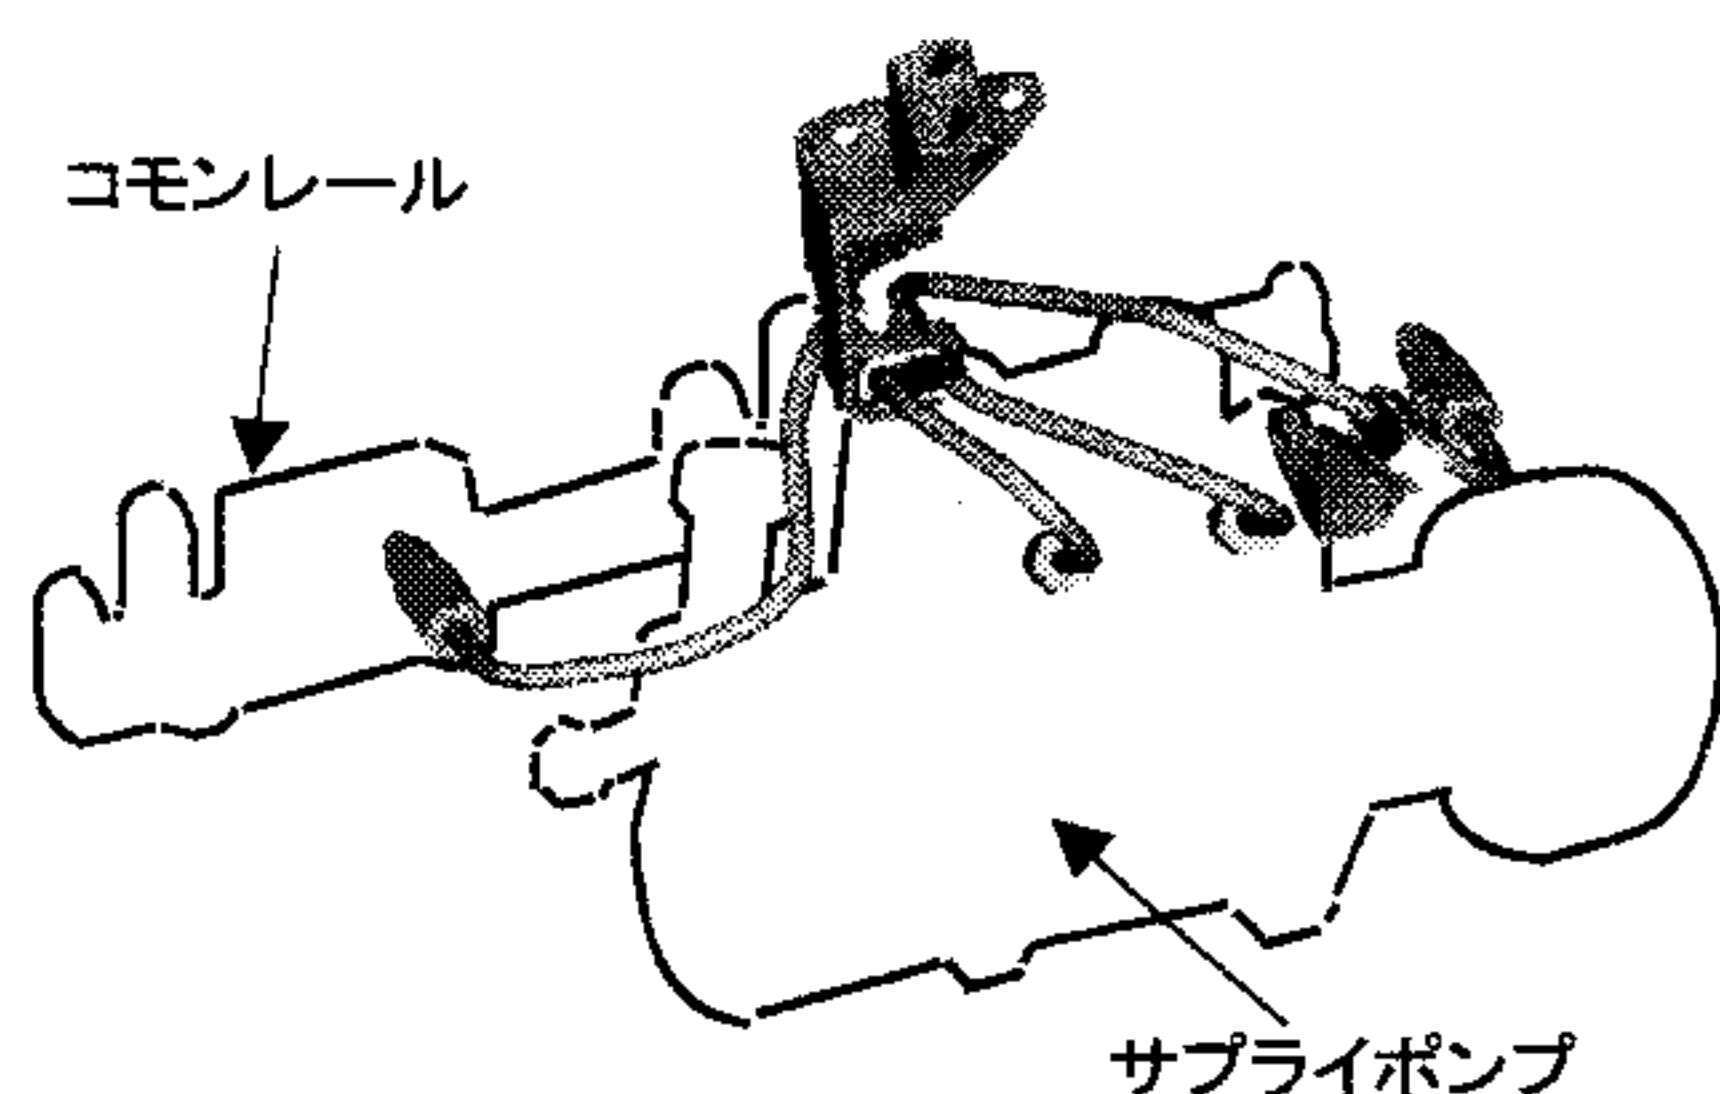

### [改善後]

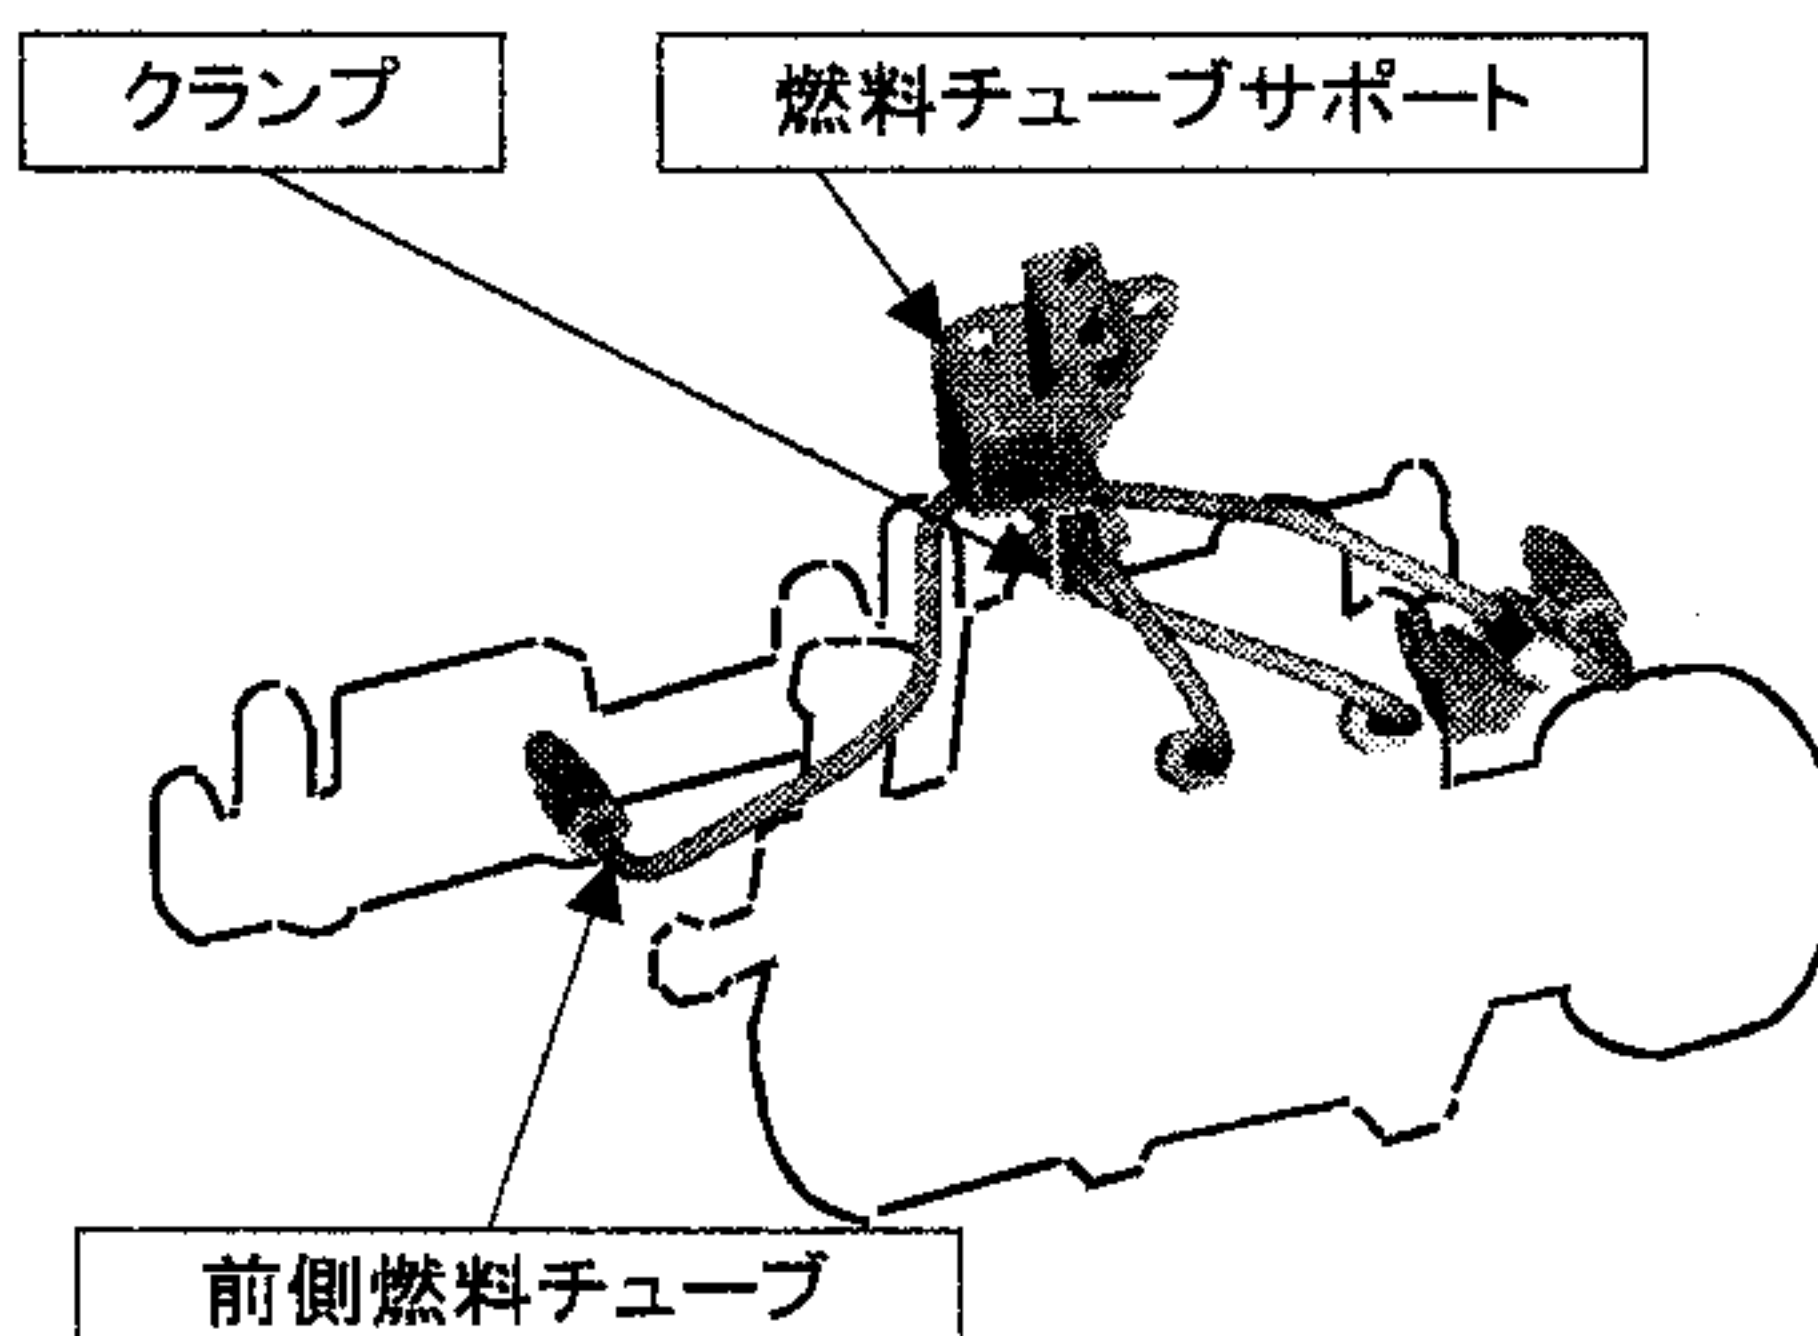

・注 :  内は交換部品を示す。