


改善箇所説明図

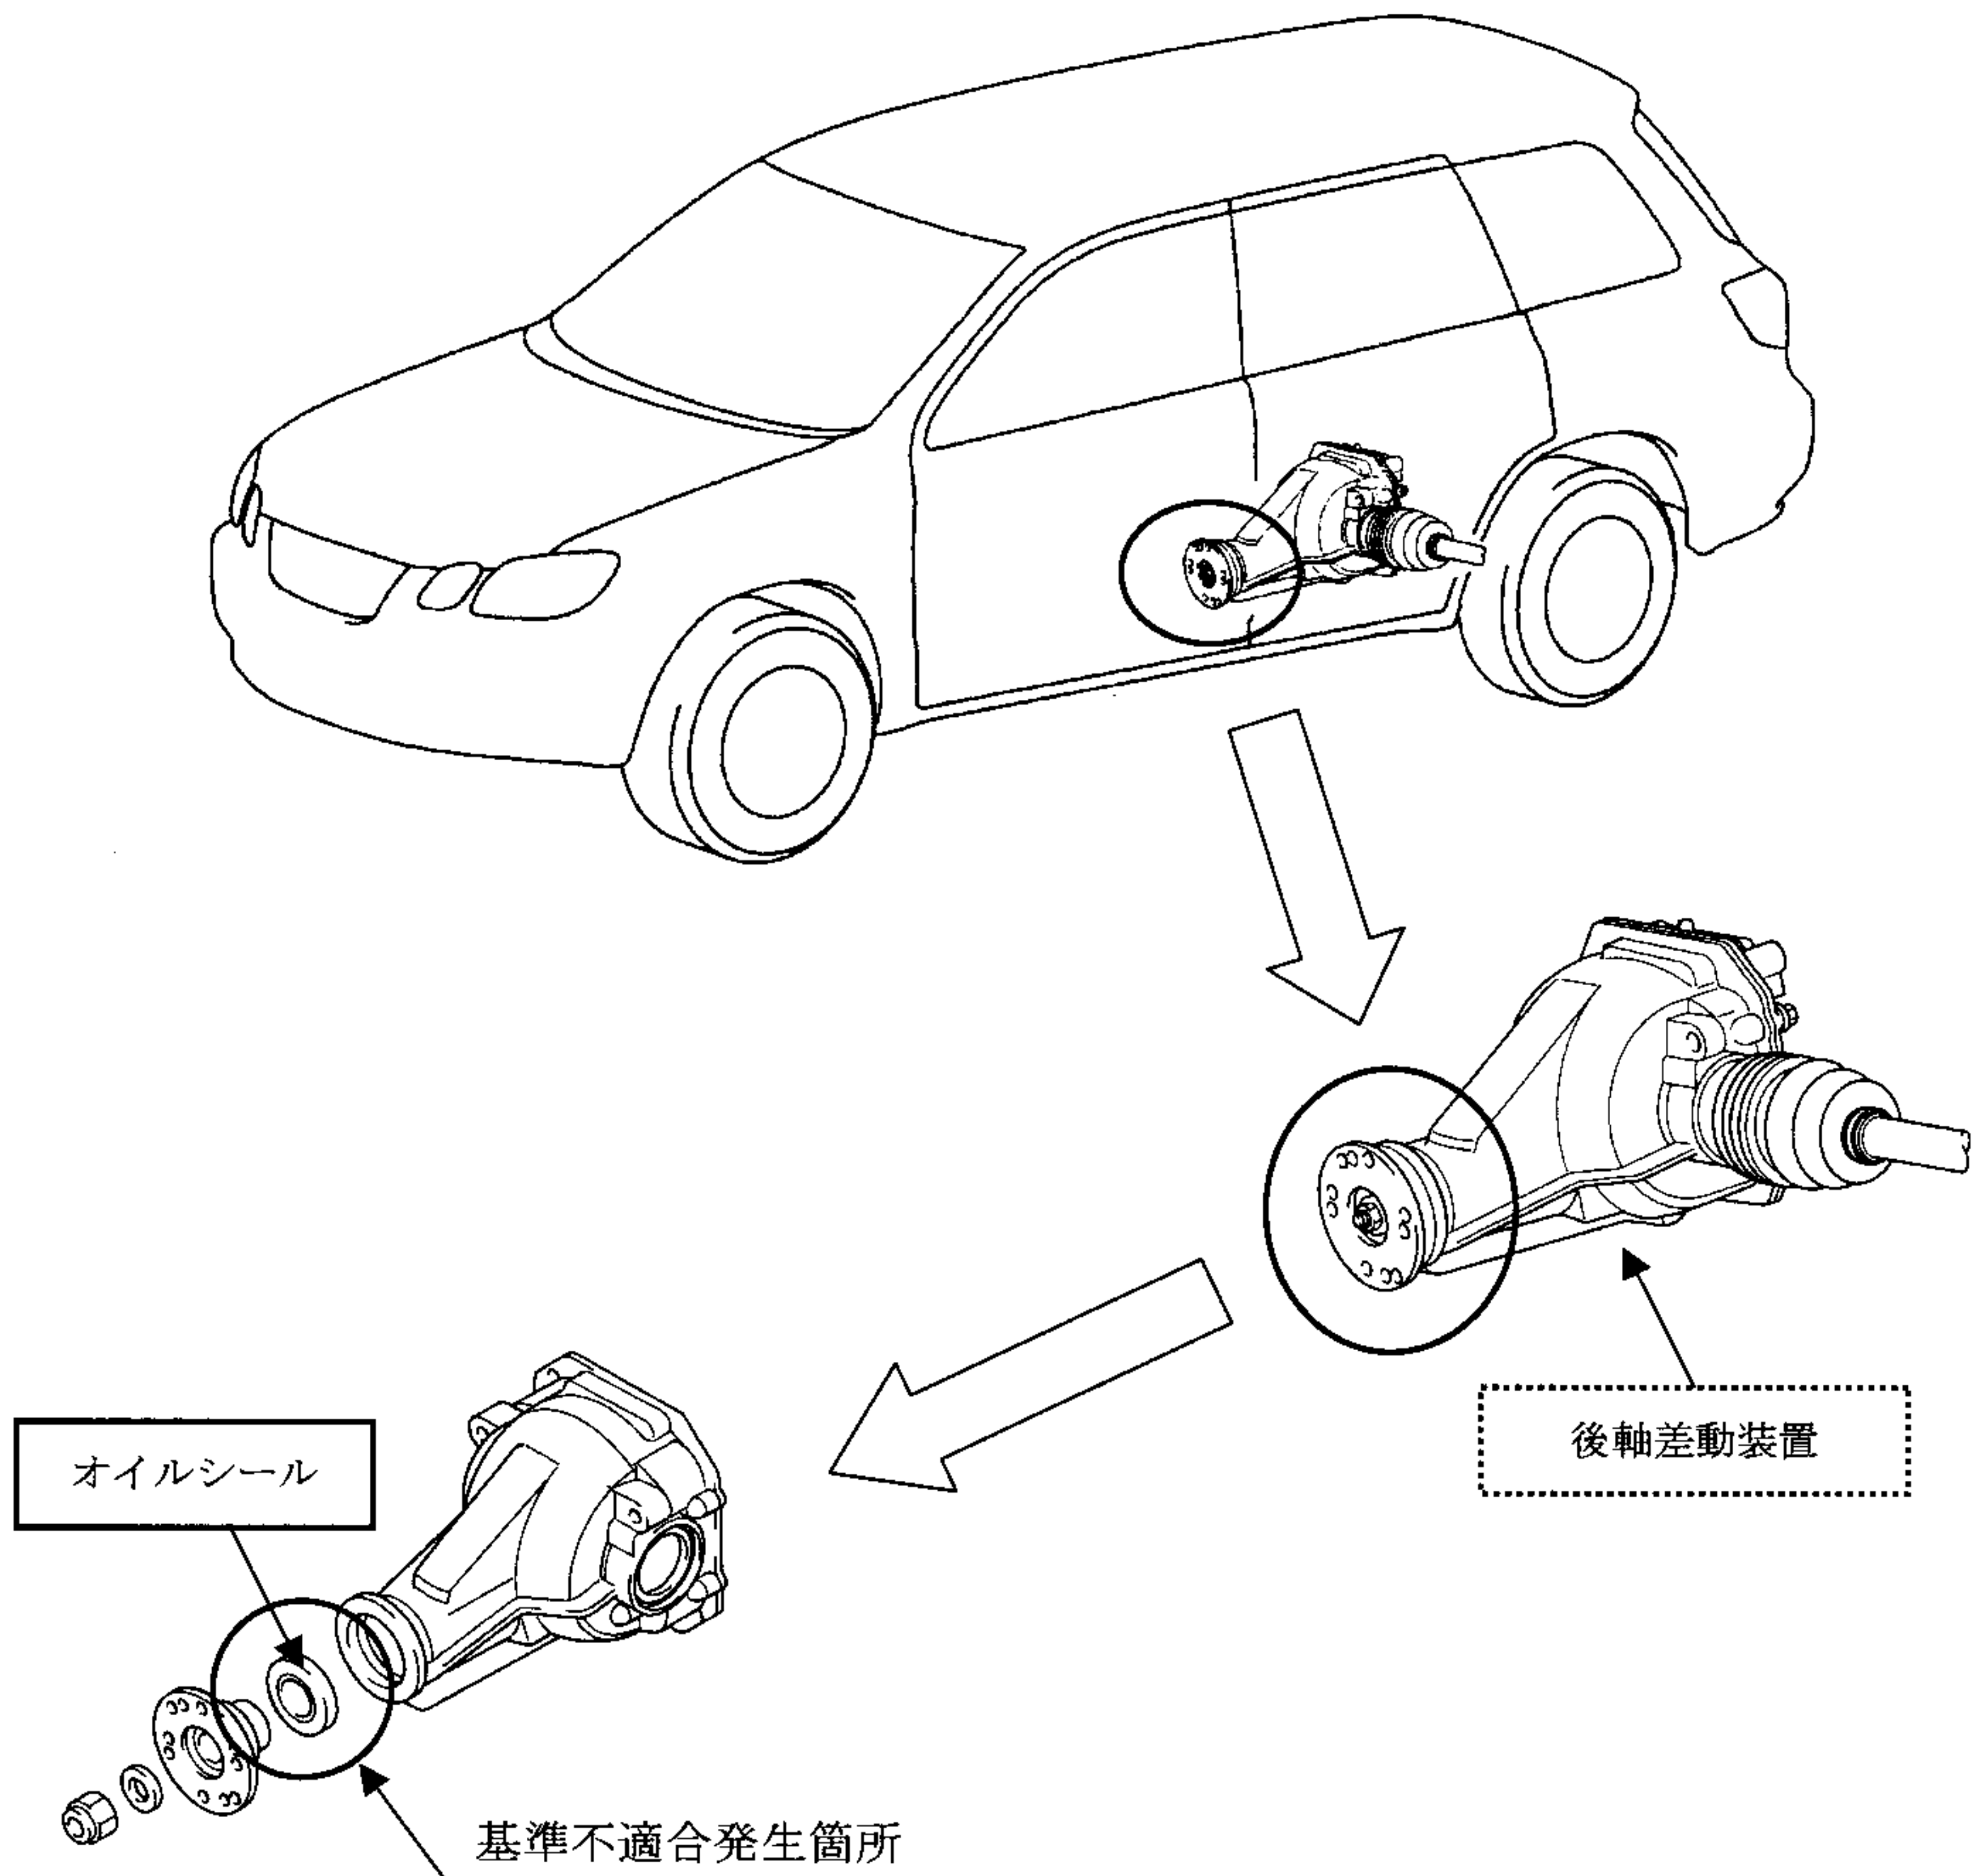

4輪駆動車の動力伝達装置において、後軸差動装置のオイルシール組付け治具が不適切なため、当該治具によるオイルシール圧入時、オイルシールが損傷し、そのままの状態で使用を続けると、高速走行中にオイルが漏れ、最悪の場合、後軸差動装置が損傷し走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、後軸差動装置のオイル残量を確認し、オイル残量が必要量以上の場合は当該オイルシールを良品と交換する。また、オイル残量が必要量未満の場合は後軸差動装置を良品と交換する。

注： または は交換部品を示す。

識別：助手席ドアローヒンジのドア側取付けボルト2本のうち下側のボルト頭部に白色または黄色ペイントを塗布する。