


改善箇所説明図

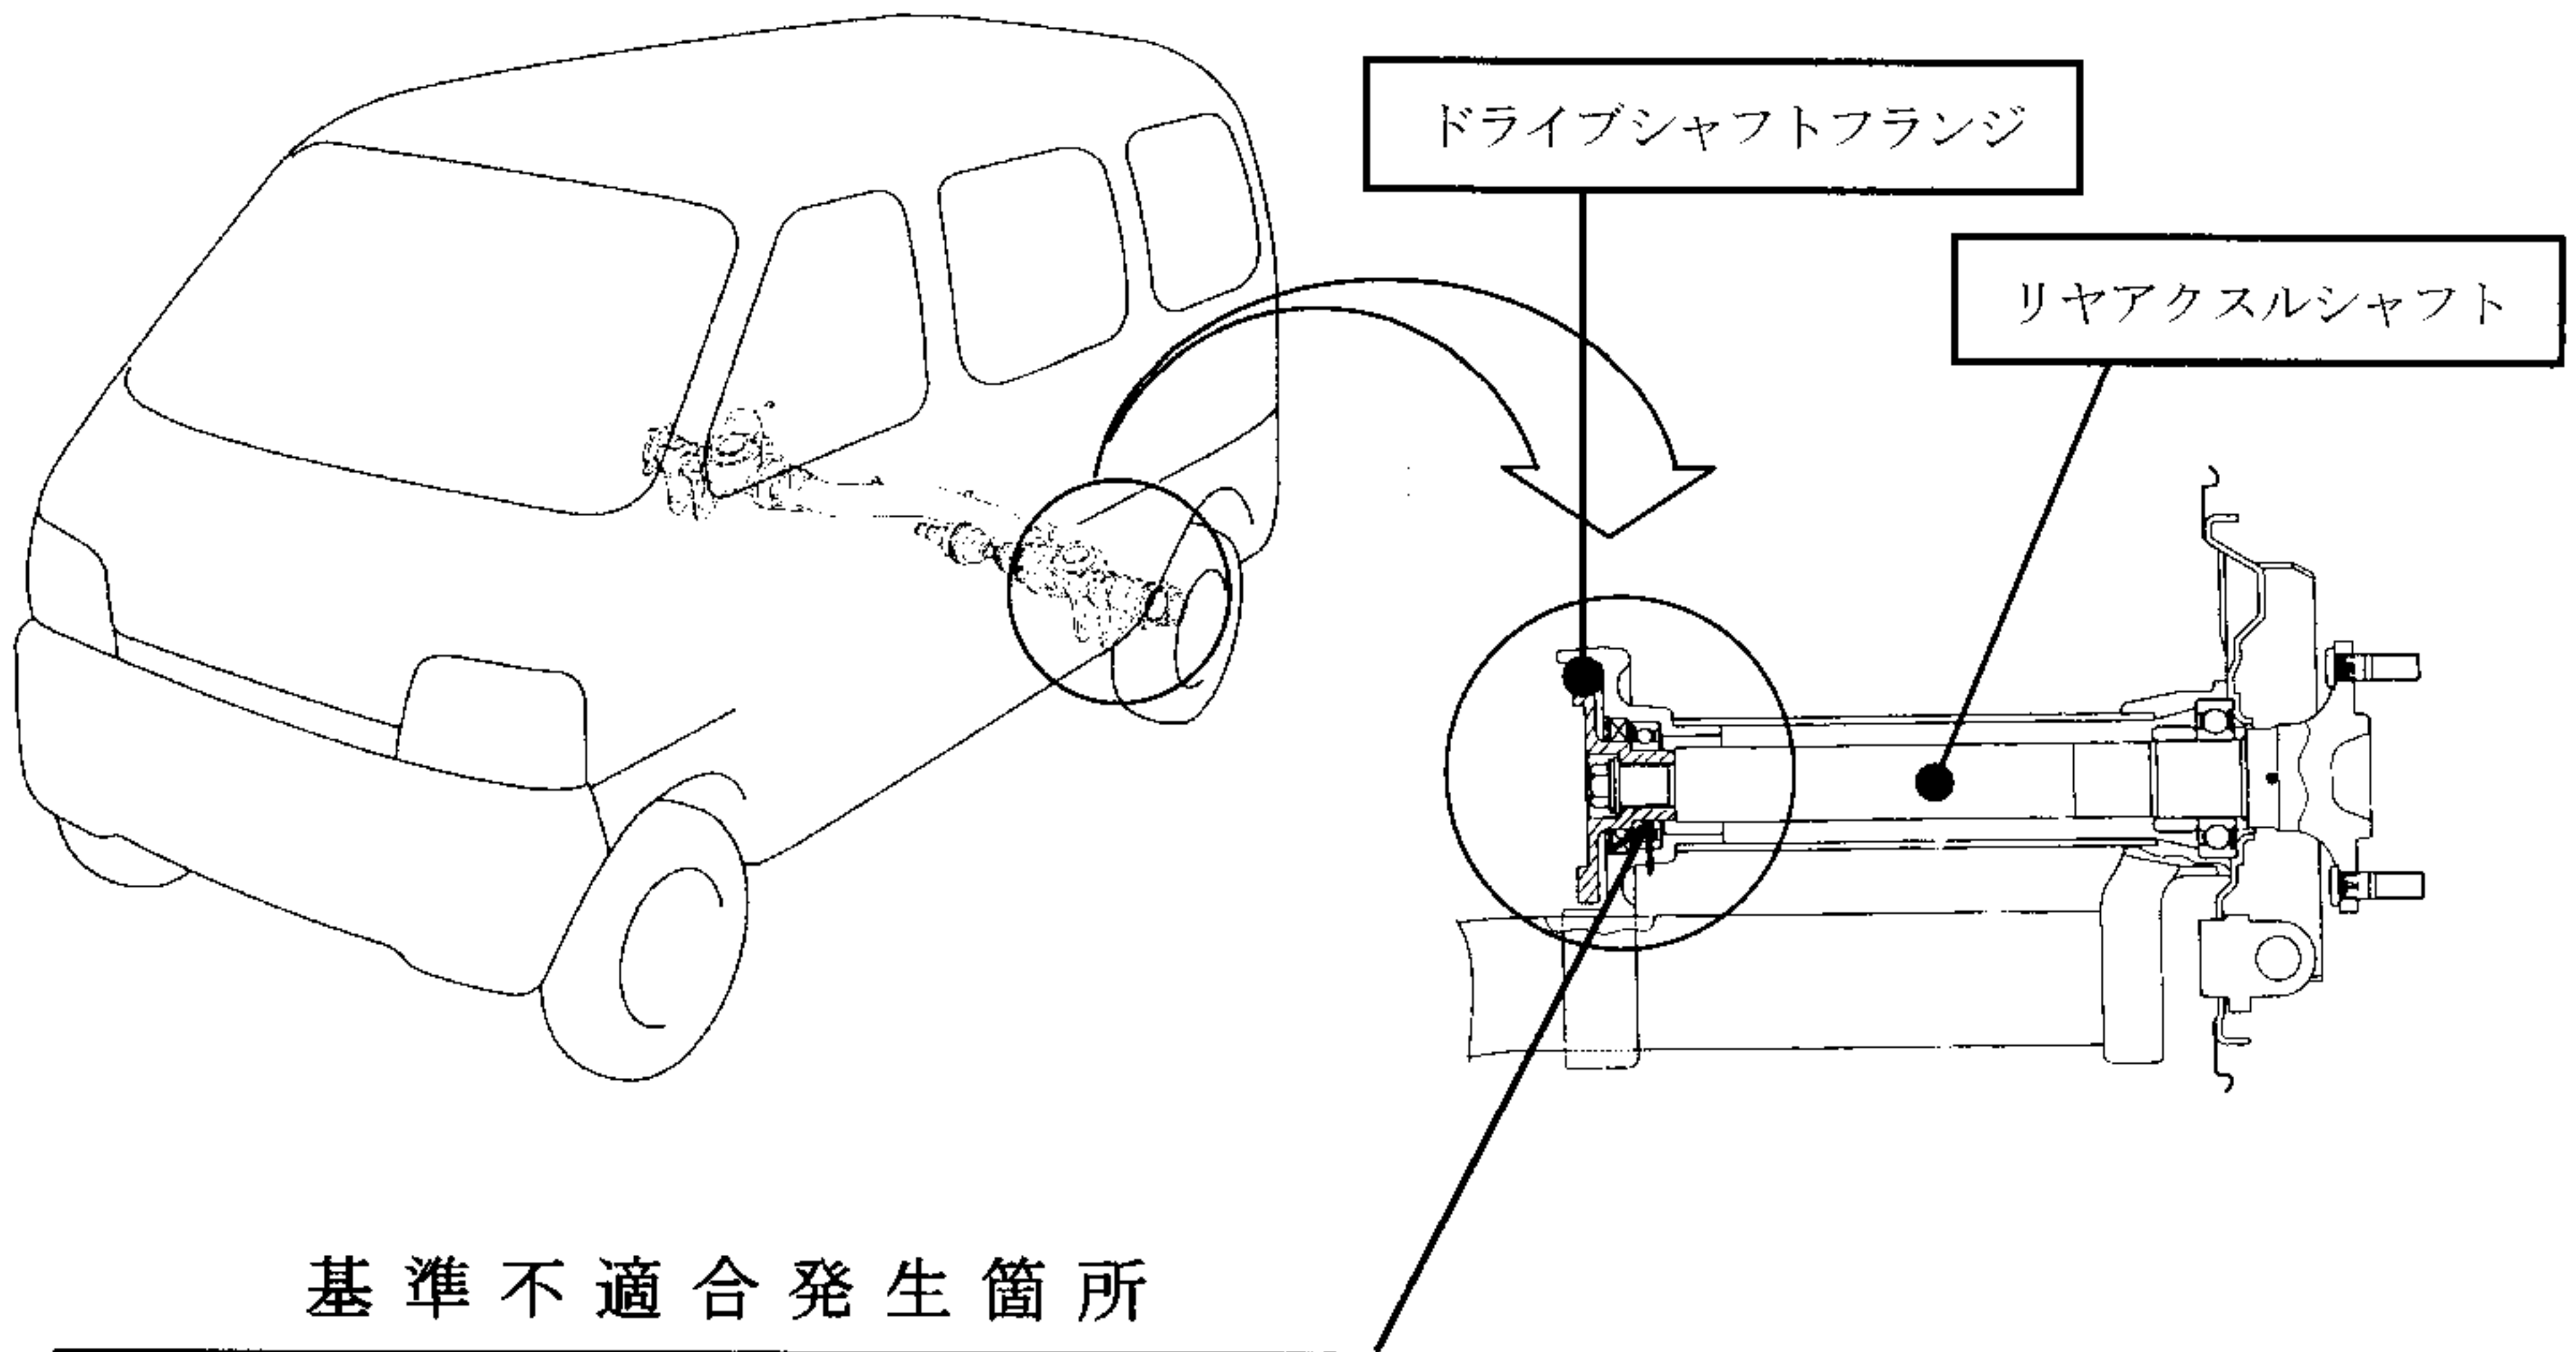

電気自動車の動力伝達装置において、リヤアクスルシャフトとドライブシャフトフランジを結合するスプライン部の強度が不足しているため、当該スプライン部が摩滅するものがあり、駆動力をリヤアクスルシャフトに伝えることができなくなり、走行不能にいたるおそれがある。

改善前	改善後
スプライン部	材質・熱処理を変更する スプラインの嵌合長を延長する

改善の内容

全車両、リヤアクスルシャフトとドライブシャフトフランジを対策品と交換する。

識別：ID プレートの下部に黒色のシールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。