


改善箇所説明図

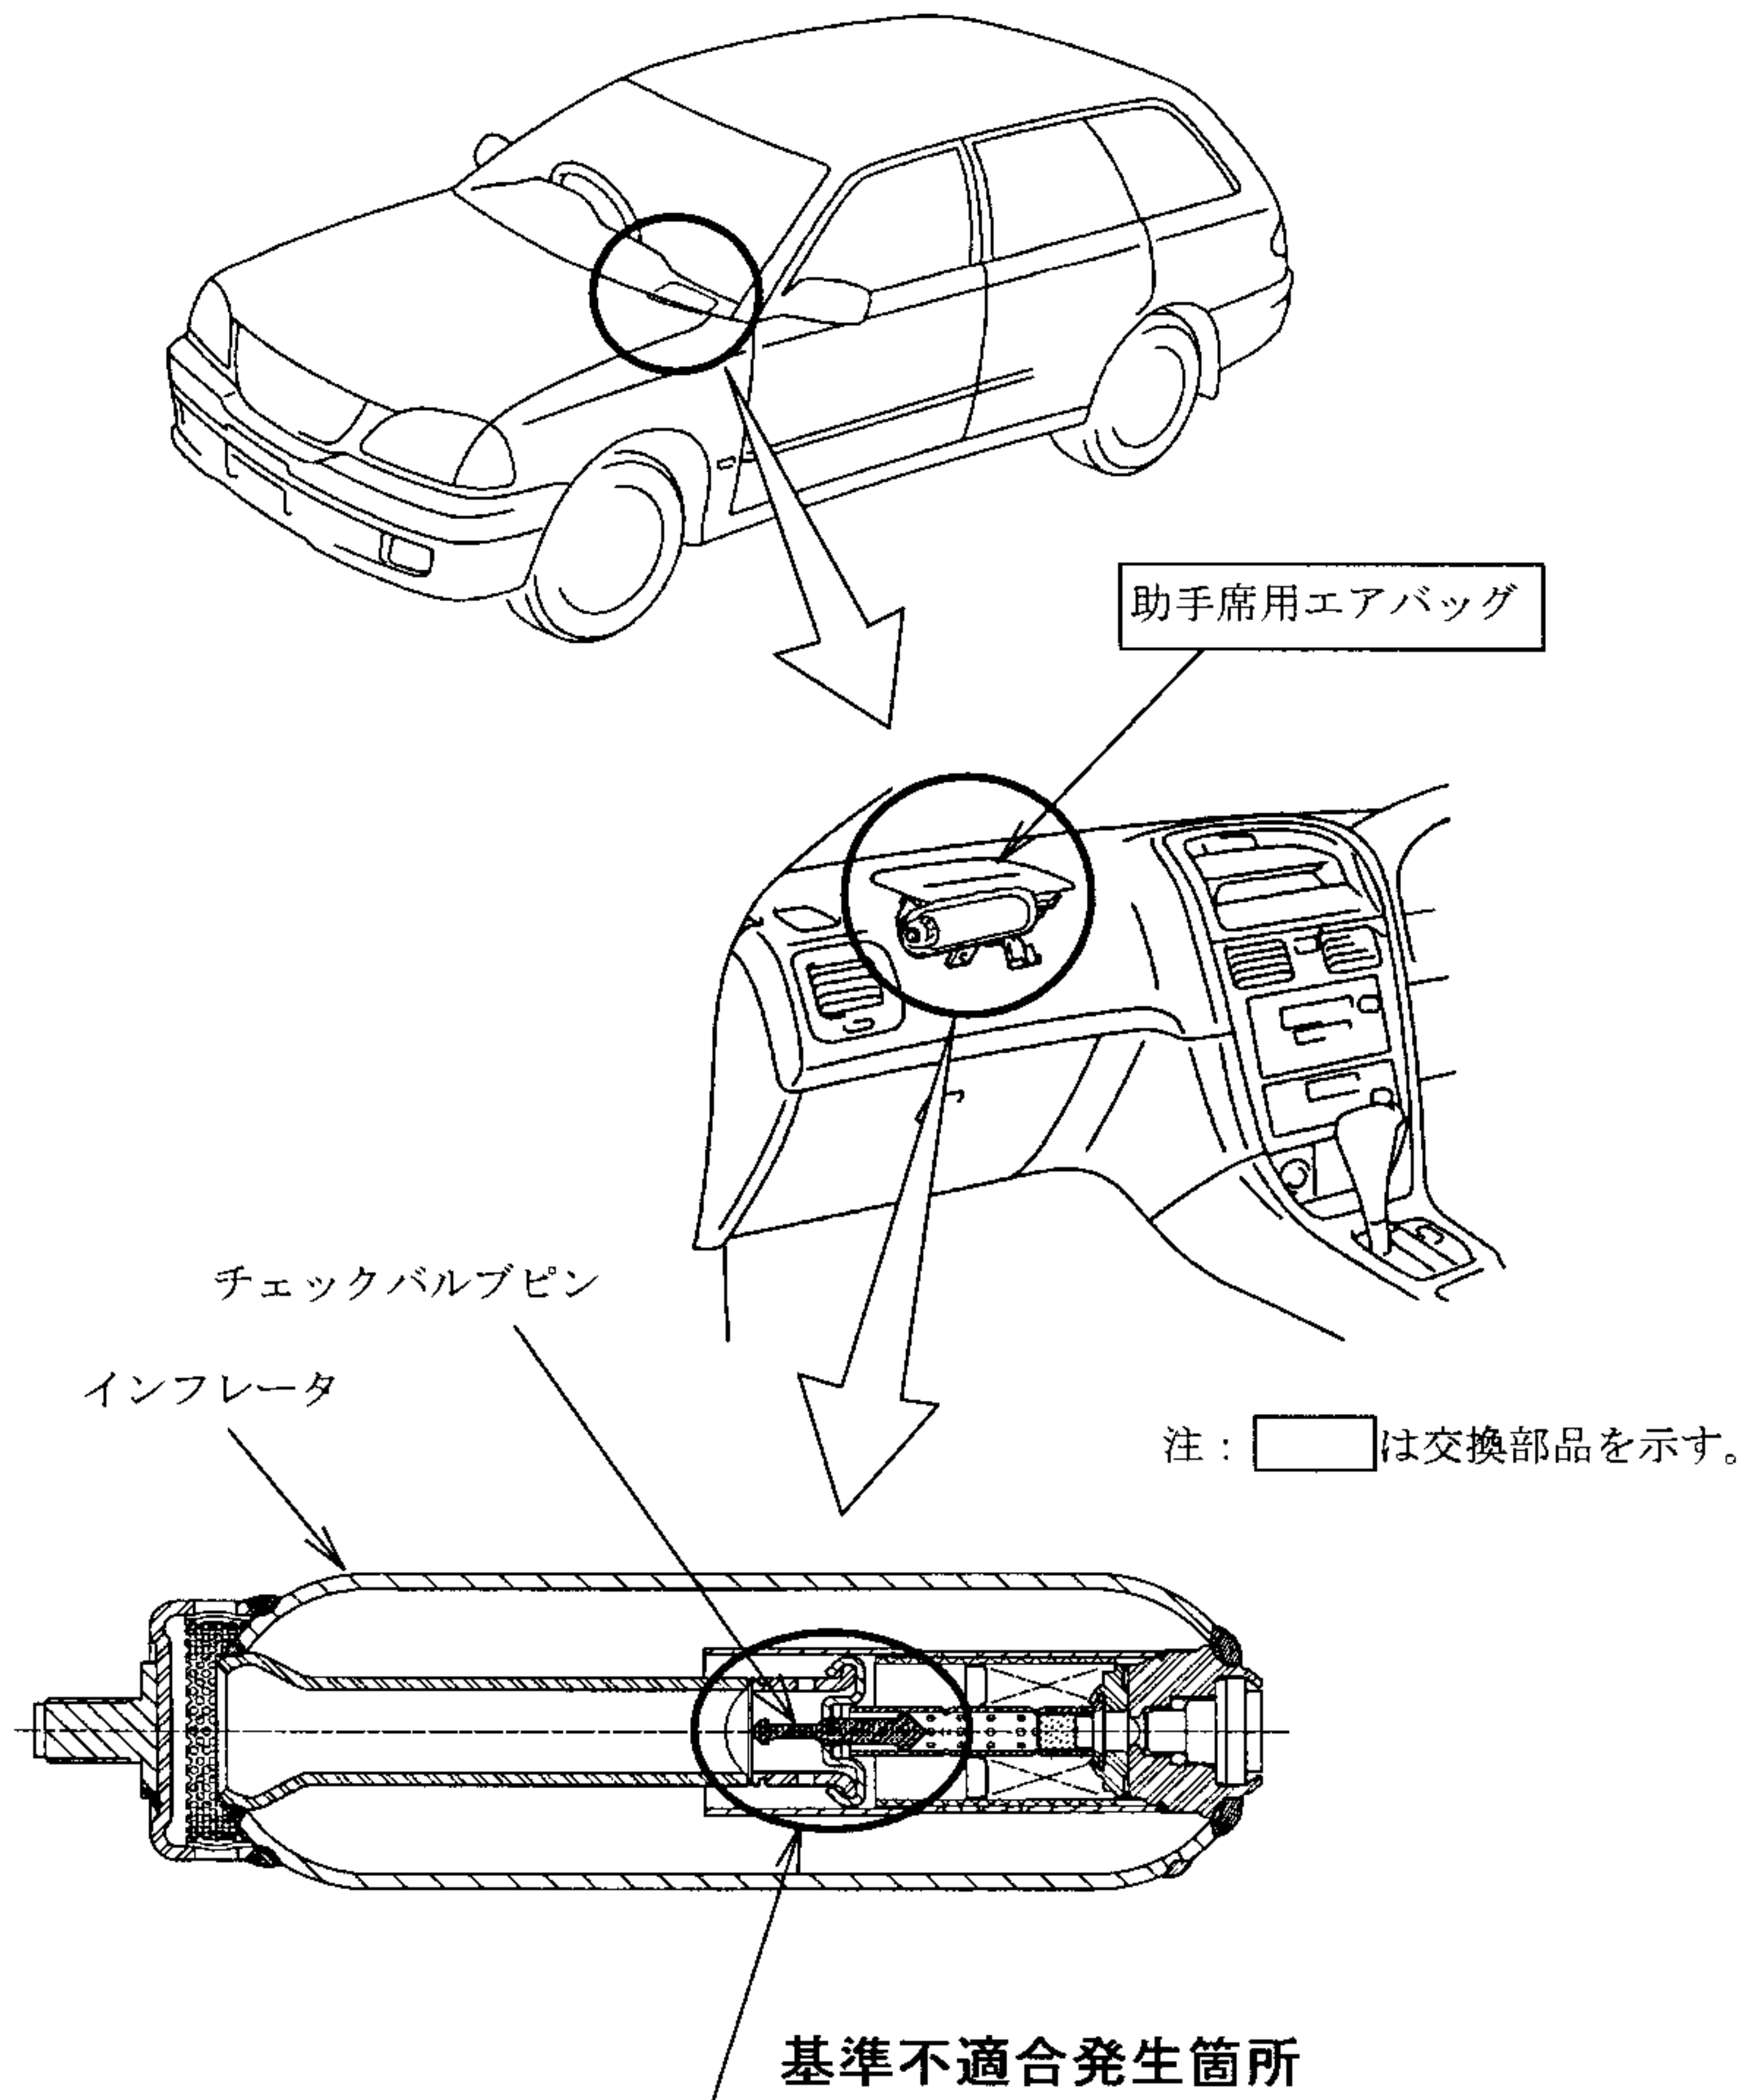

改善の内容

全車両、助手席用エアバッグ装置を良品と交換する。

助手席用エアバッグにおいて、インフレーター（膨張装置）内のチェックバルブピンの取付けが不適切なものがあつたため、エアバッグが作動した際、膨張ガスをバッグに供給するための孔が的確に開けられないため、当該エアバッグが十分に展開せず、前面衝突時に乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

識別：エンジンルーム左側のボデーパネル上面（サスペンション取付部車両内側）に黄色ペイントを塗布する。