


改善箇所説明図

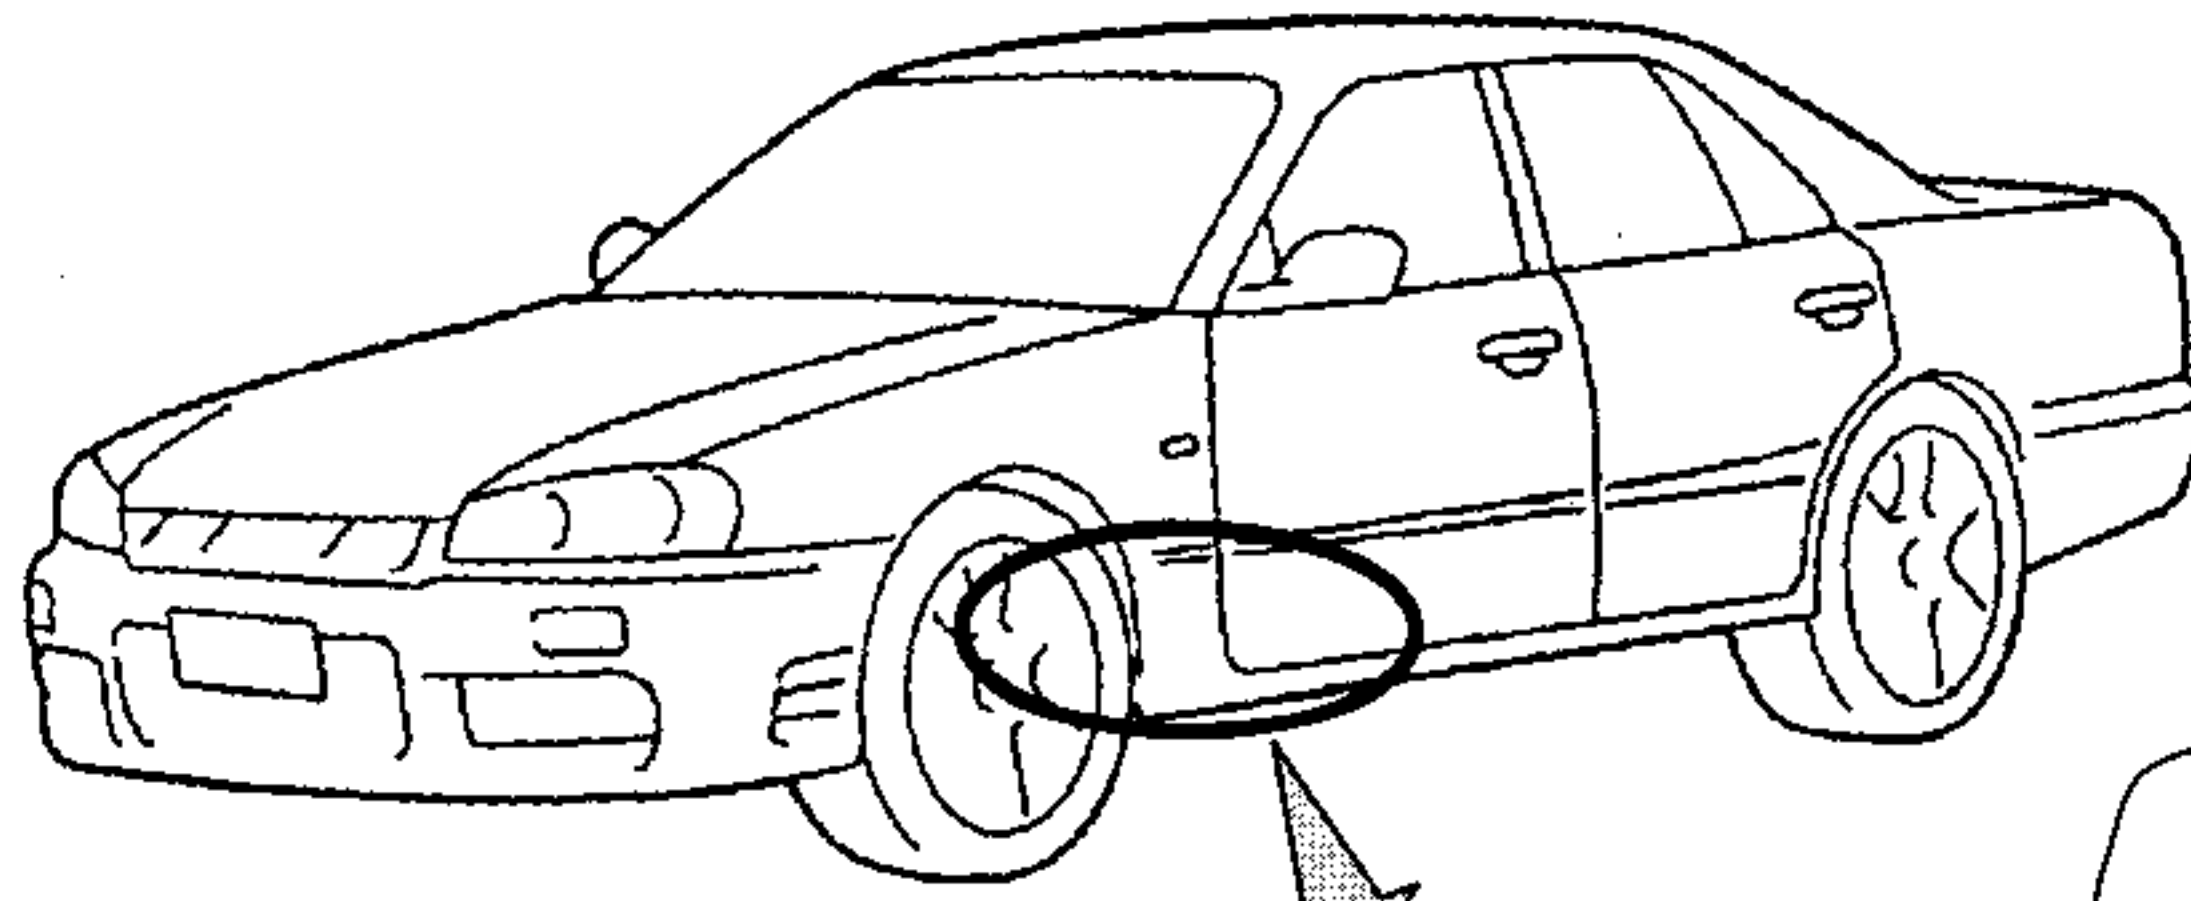

車両前方

速度取締装置へ

車両速度計へ

警察自動車において、手動変速機から車速信号を取り出すワイヤーケーブルの配索が不適切なため、当該ワイヤーケーブルの耐久性が不足して切損し、速度取締装置が機能しなくなるとともに、速度計が作動しなくなるおそれがある。

基準不適合発生箇所

手動変速機

ワイヤー
ケーブル

分岐器

パルス
変換器

車両下側から見た図

三菱製レーダー
装着車の場合

松下製及びカルソニックカンセイ製速度取締装置装着車両		三菱製レーダー装着車両	
改善前	改善後	改善前	改善後
速度計等 速度取締装置 分岐器(取外し) ワイヤーケーブル(取外し)	速度計基盤(交換) ハーネス(交換)	速度取締装置へ 分岐器(交換) ワイヤーケーブル(交換)	方向変換器(追加)

改善の内容

全車両、当該ワイヤーケーブル及び車速信号の分岐器を取り外し、速度計基盤及びハーネスを対策品に交換する。あるいは、手動変速機の車速信号取り出し部に方向変換器を追加し、当該ワイヤーケーブル及び車速信号の分岐器を対策品に交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートに塗布する。

注： は、追加、交換、または取外す部品を示す。