



改善箇所説明図

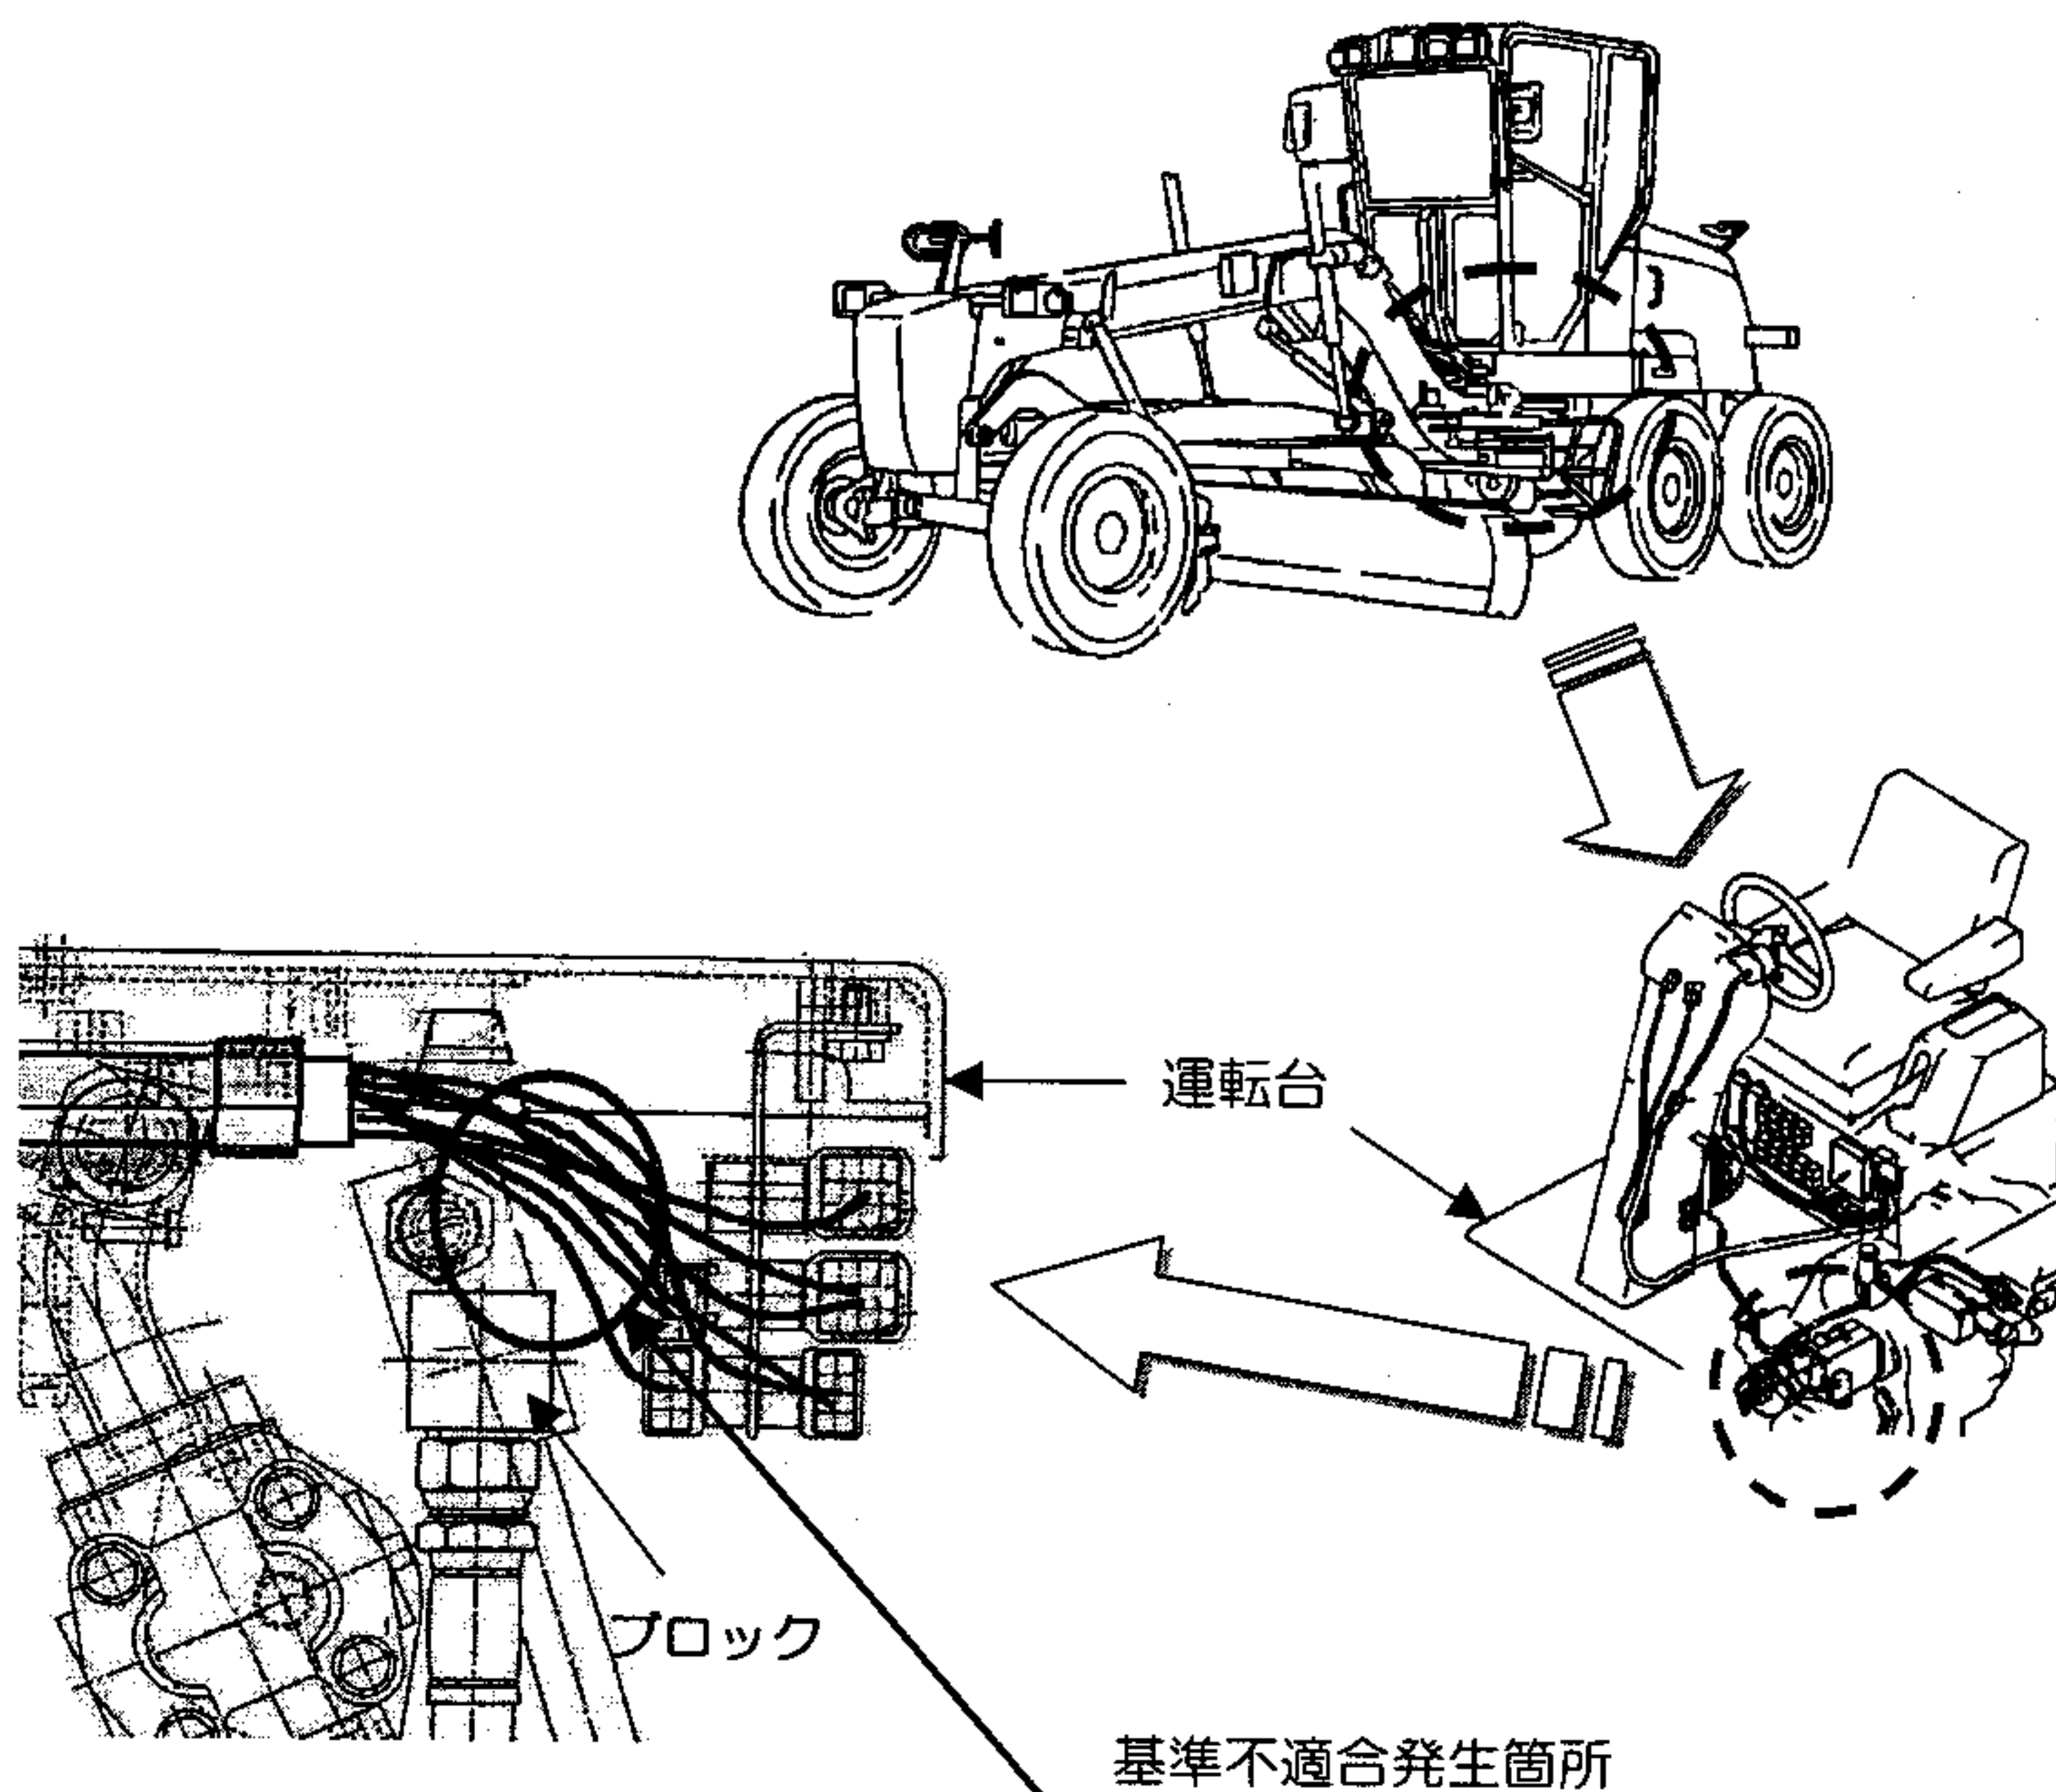

電気装置において、運転台を車台へ組み付ける際の作業方法が不適切なため、運転台下部の電気配線が油圧配管用ブロックと干渉して損傷したものがあり、走行中の振動等により当該配線が断線または回路が短絡し、灯火器類が作動しなくなるか、原動機が停止して再始動ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、当該部位を点検し、配線被覆に損傷痕があるものは、切断の上、単線コネクタで再接続した後、更にストラップで束ねる。

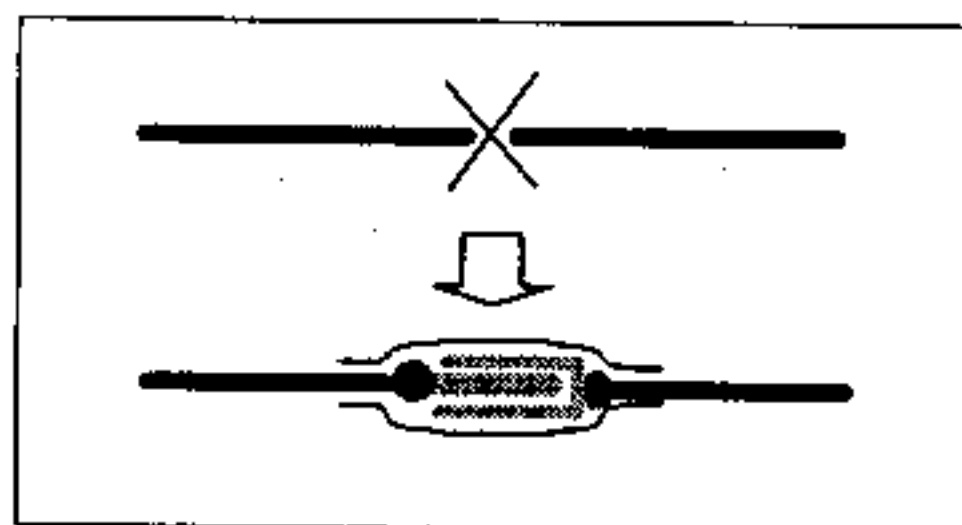

識別：

点検完了車のブロック端面に白ペンキでマークする。