


改善箇所説明図

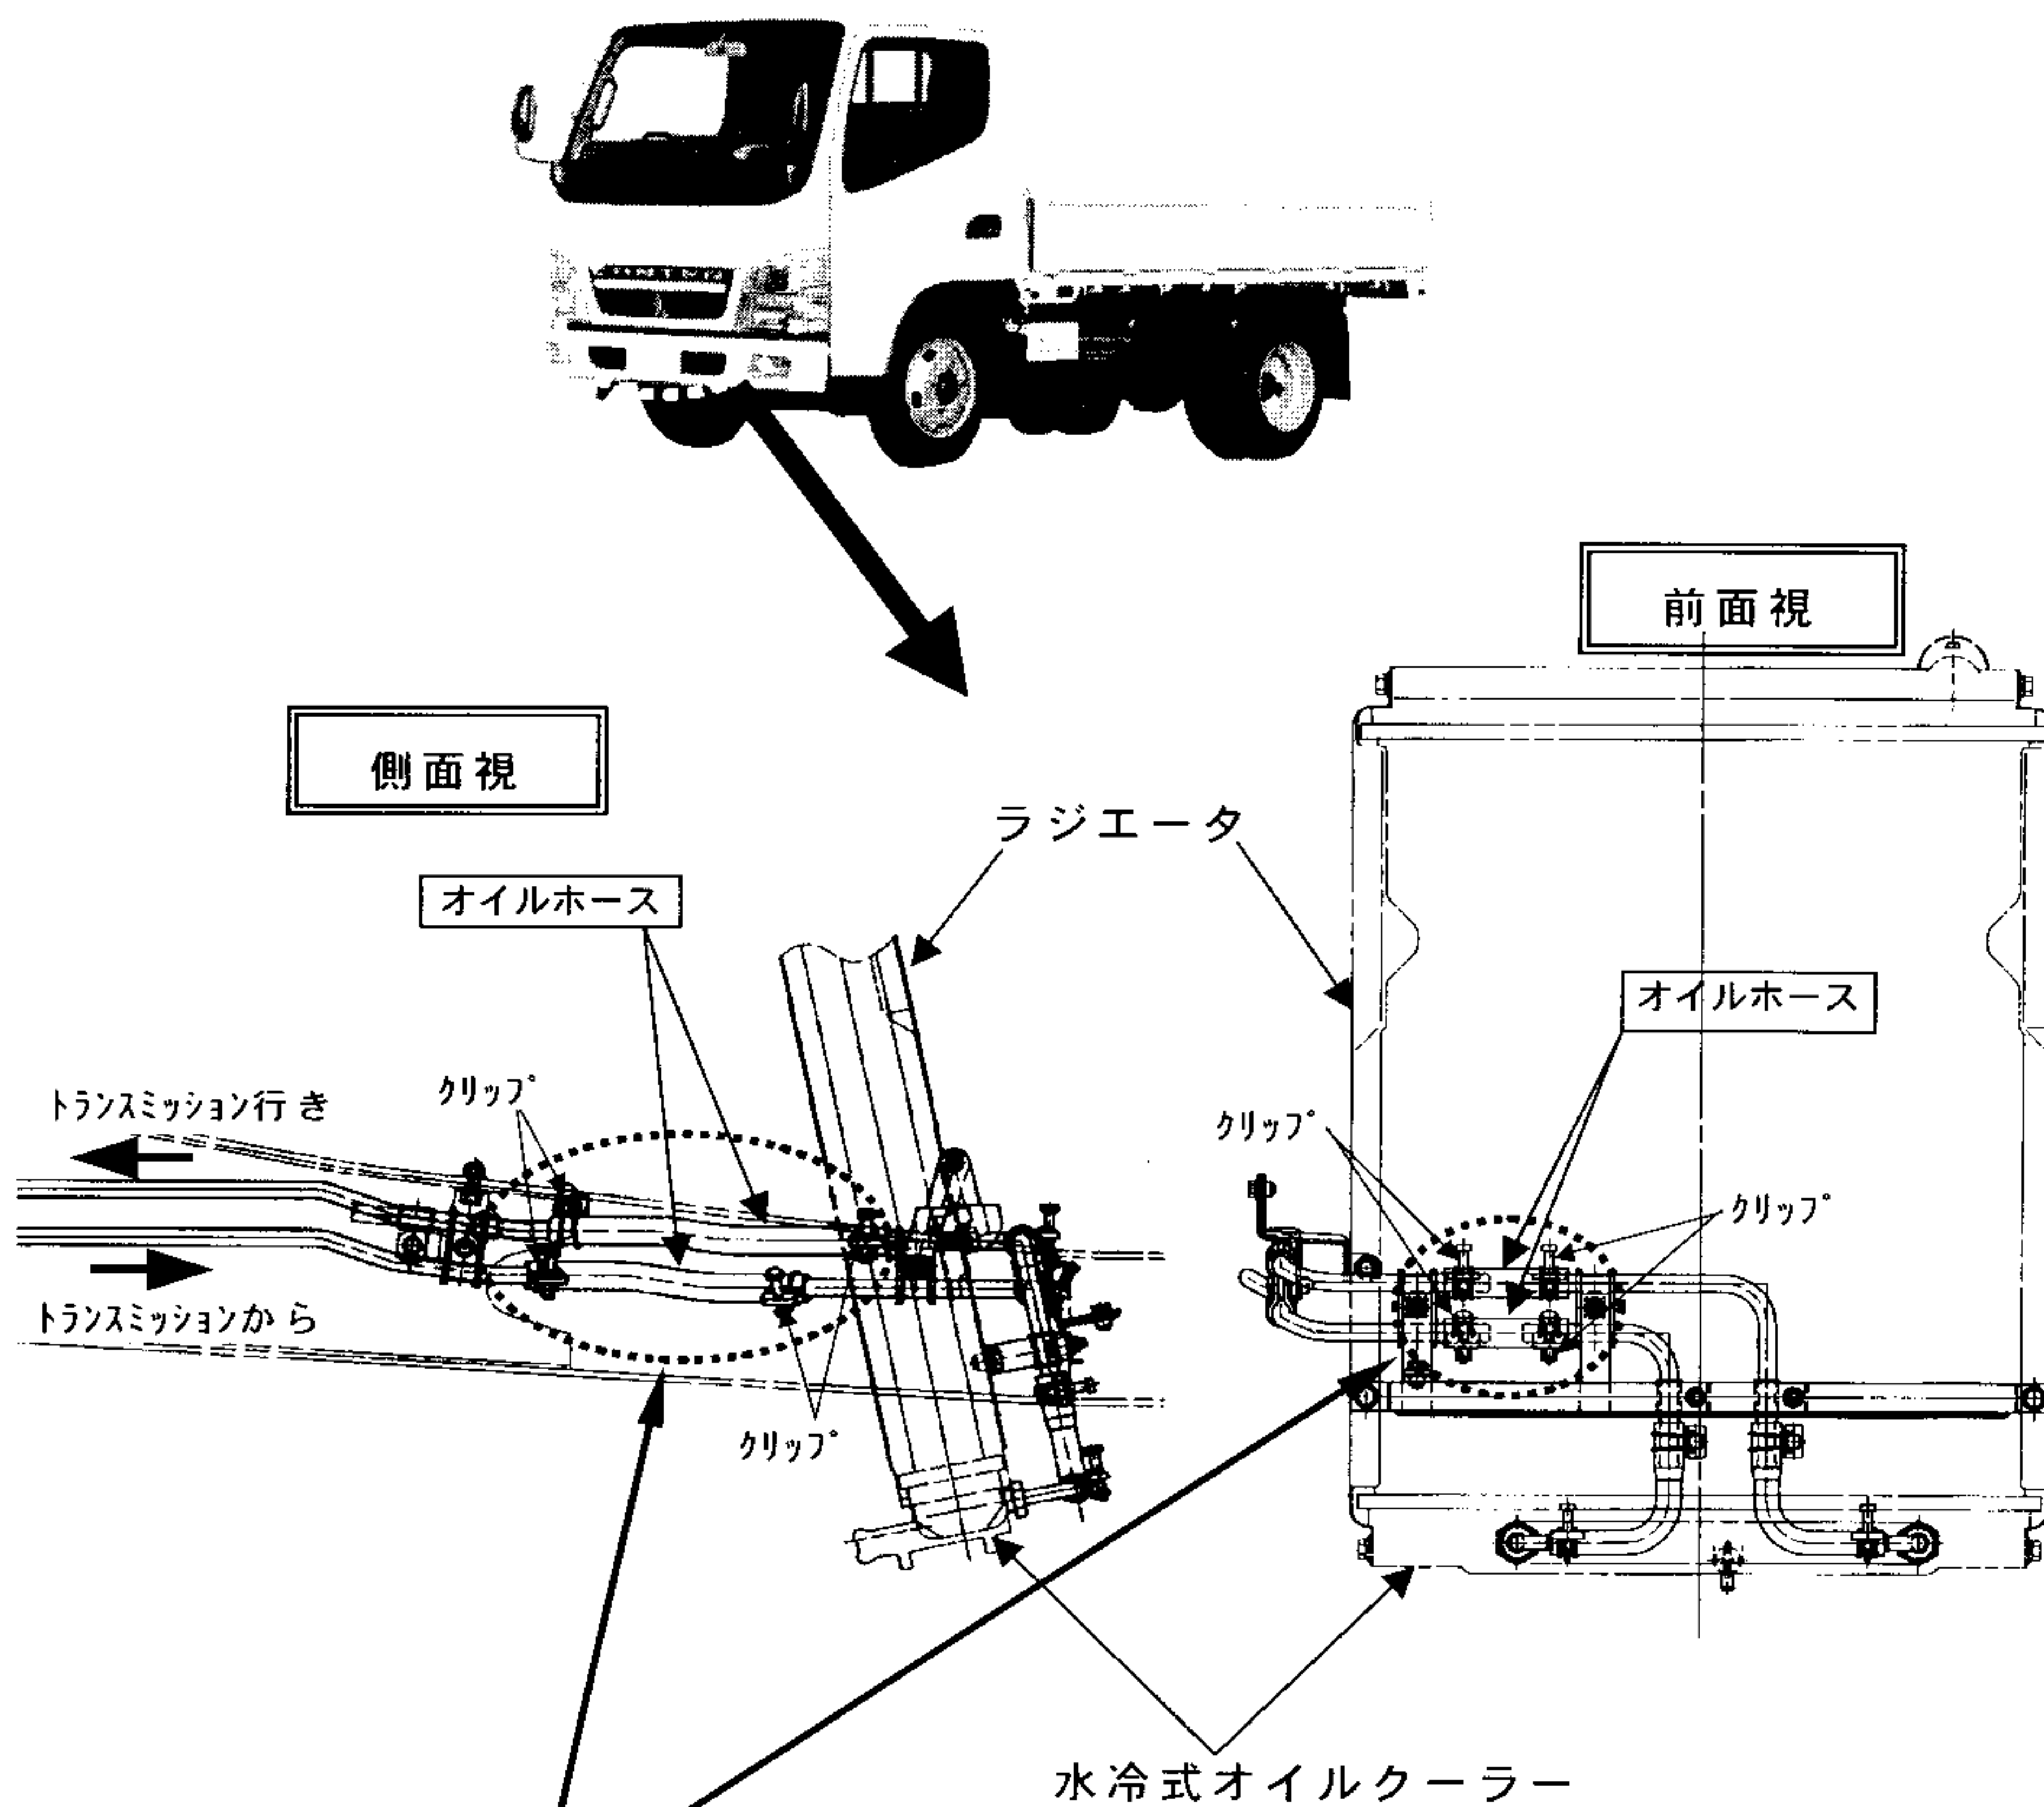

基準不適合発生箇所

自動変速機の油圧系統のオイルホースにおいて、当該ホースの加硫工程が不適切でゴム硬度の低いものがあるため、当該ホースのクリップによる締付力が低下し、最悪の場合、ホースが抜けてオイルが漏れ、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルホースを良品と交換する。

注 : □ は、交換部品を示す。

識別：作業終了後右ドアピラー部ストライカ下部に青色シールを貼付けする。