



改善箇所説明図

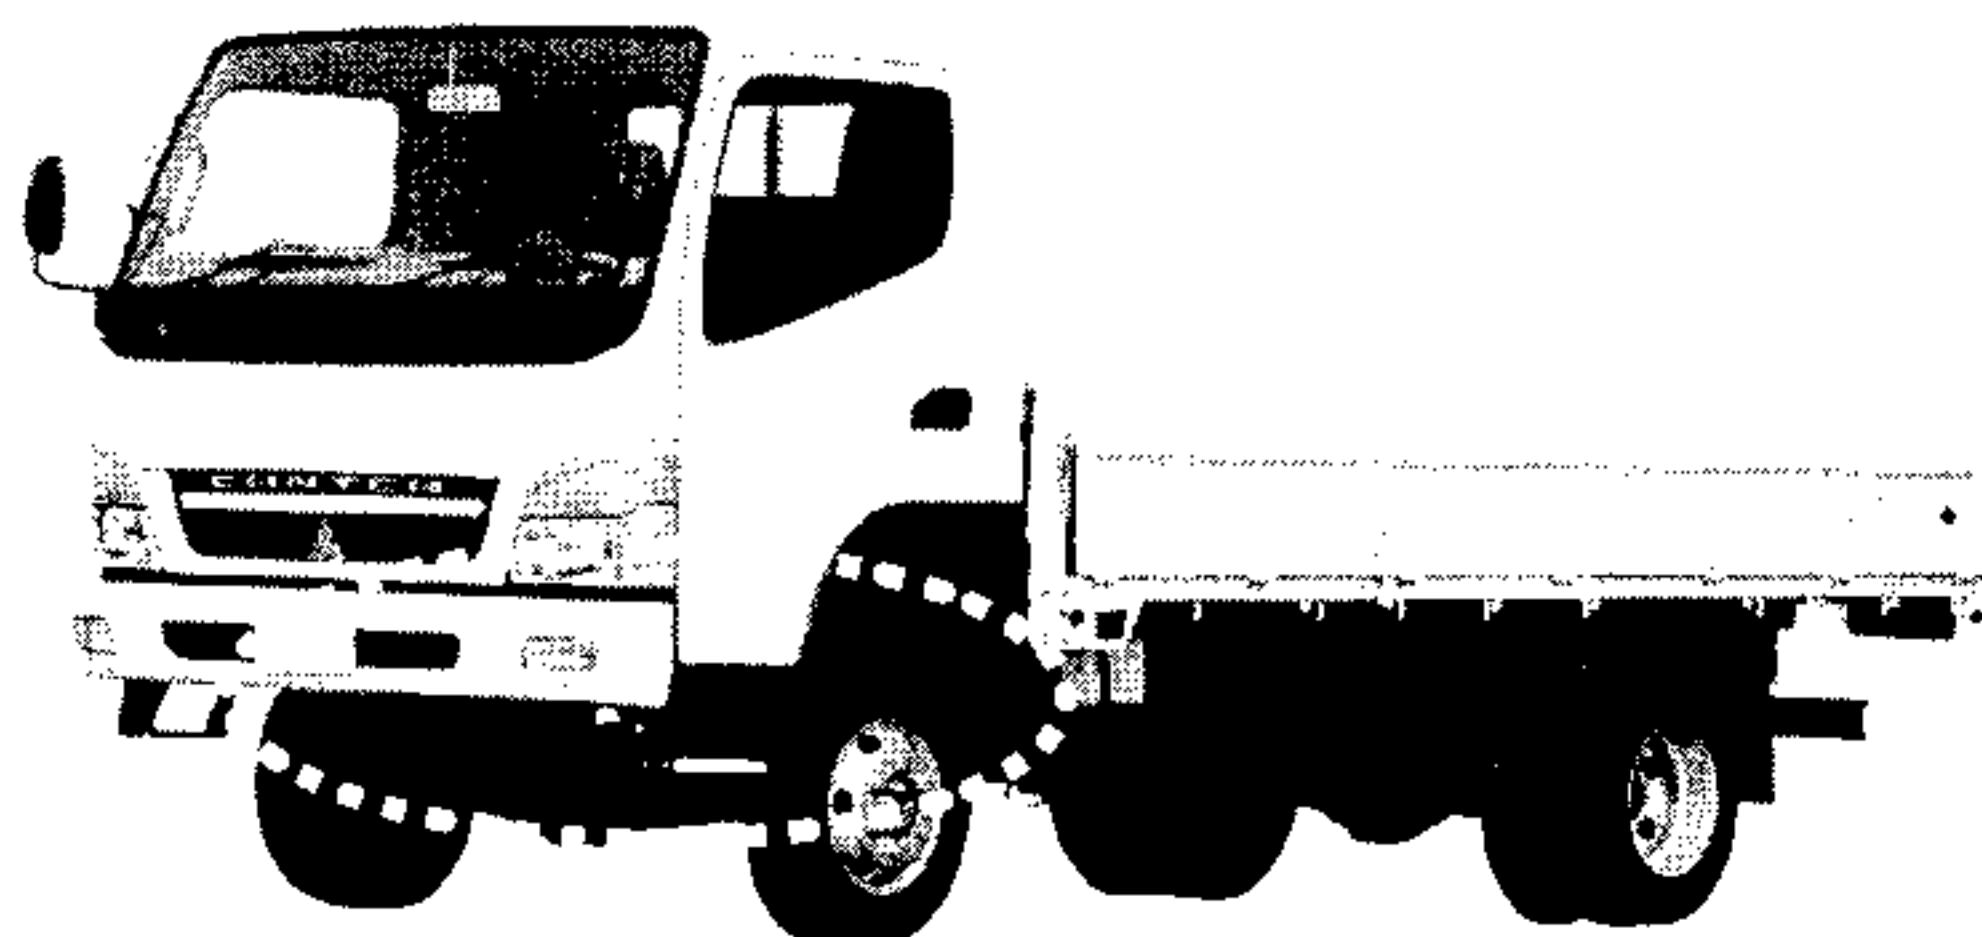

基準不適合発生箇所

制動装置において、前輪用ブレーキホースの構造及びブレーキホースを取り付けているブラケットとホイールシリンダーとの位置関係が不適切なため、ブレーキホースを振じって取り付けた場合、操舵時にフロントタイヤ側面と当該ホースが接触することがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに穴があき、ブレーキ液が漏れ、最悪の場合制動力が低下するおそれがある。

車両前方

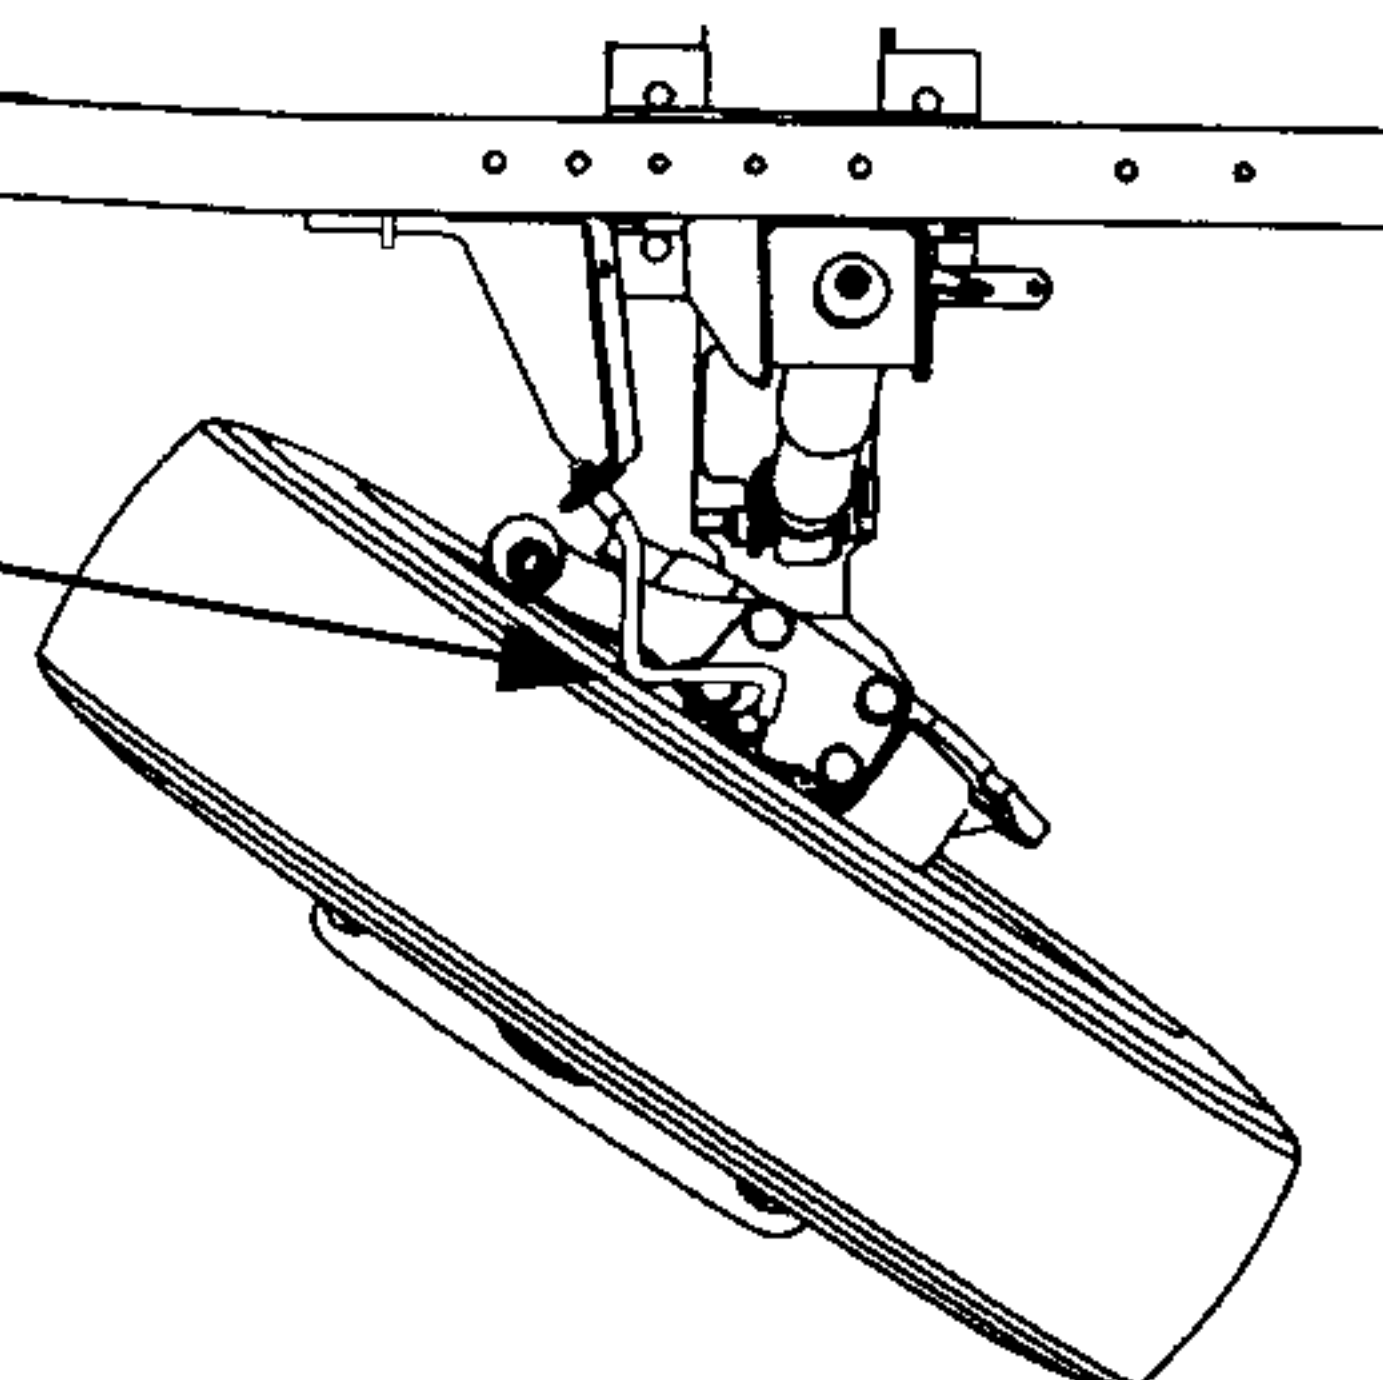


左タイヤ右切り状態の上方視

改善の内容


対象車両のうち標準幅車についてはブレーキホース、ブラケット、ブレーキパイプを対策品と交換する。

また、広幅車についてはブレーキホースを対策品に交換する。

改善前

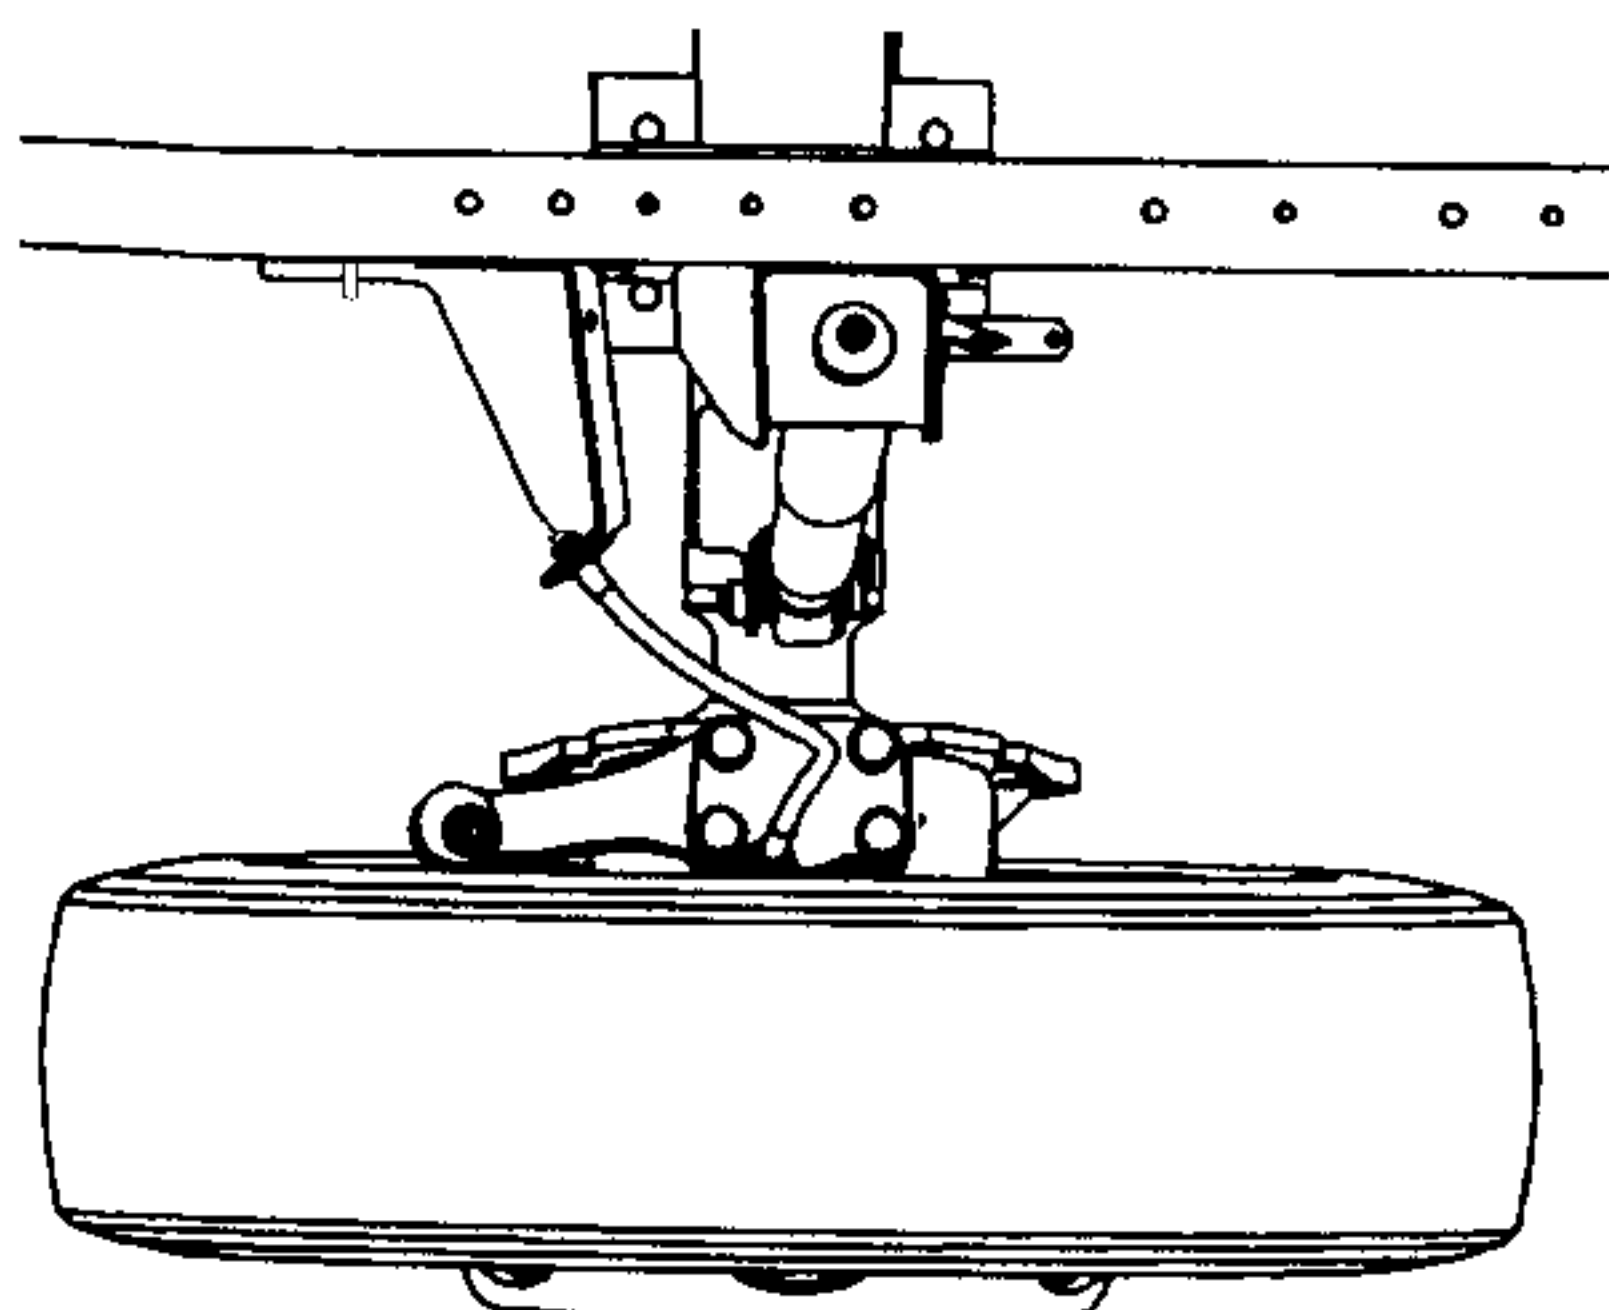

改善後

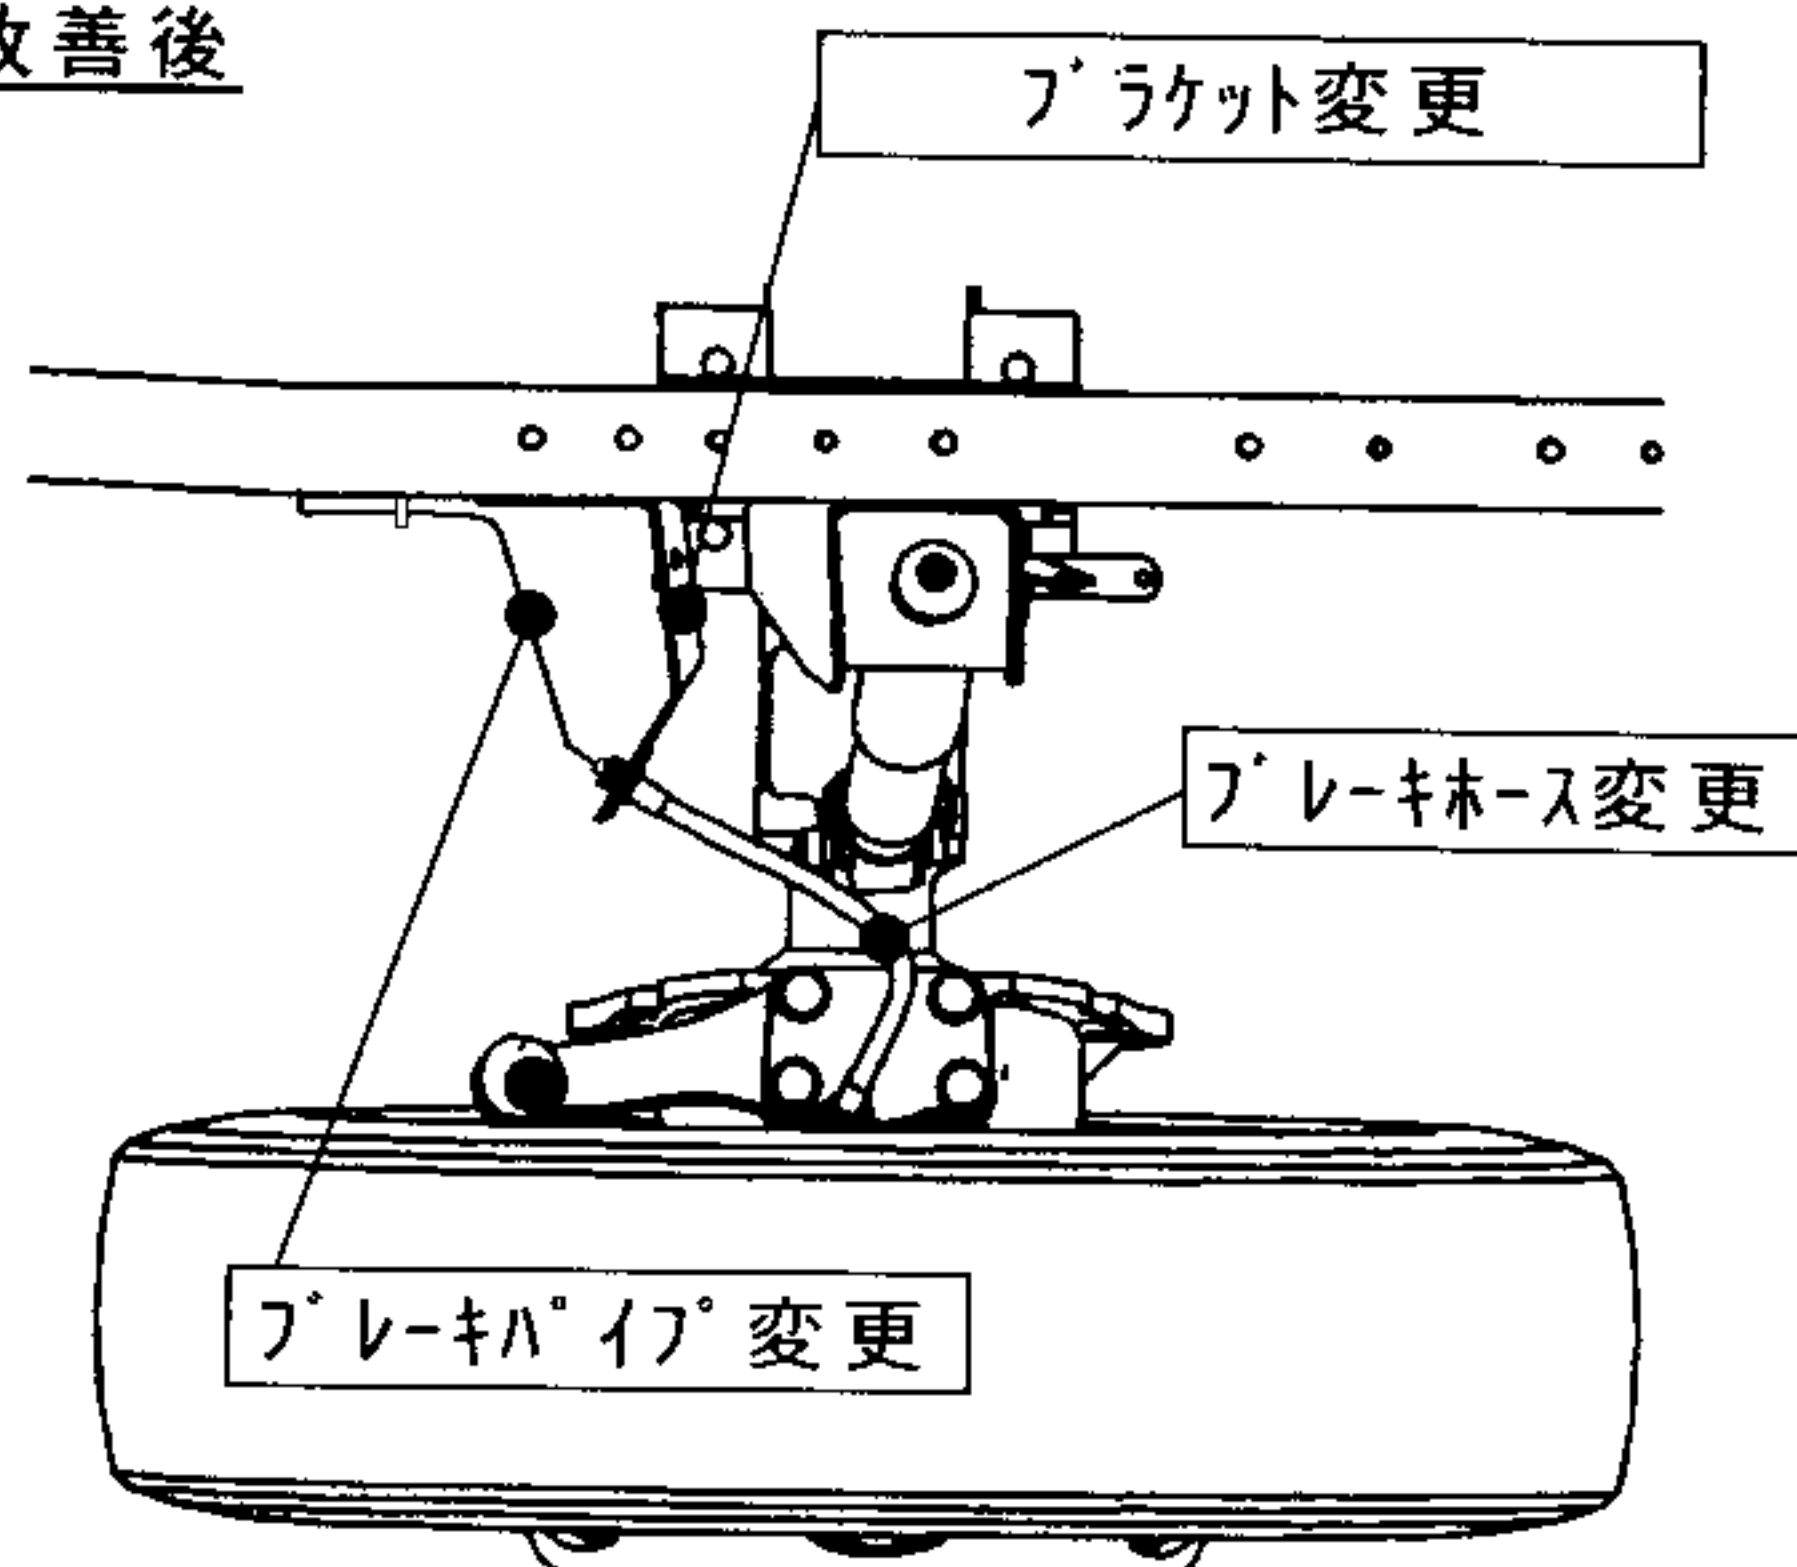

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側ドアピラー部ストライク下側のボルト頭部に白色ペイントを塗布する。