


改善箇所説明図

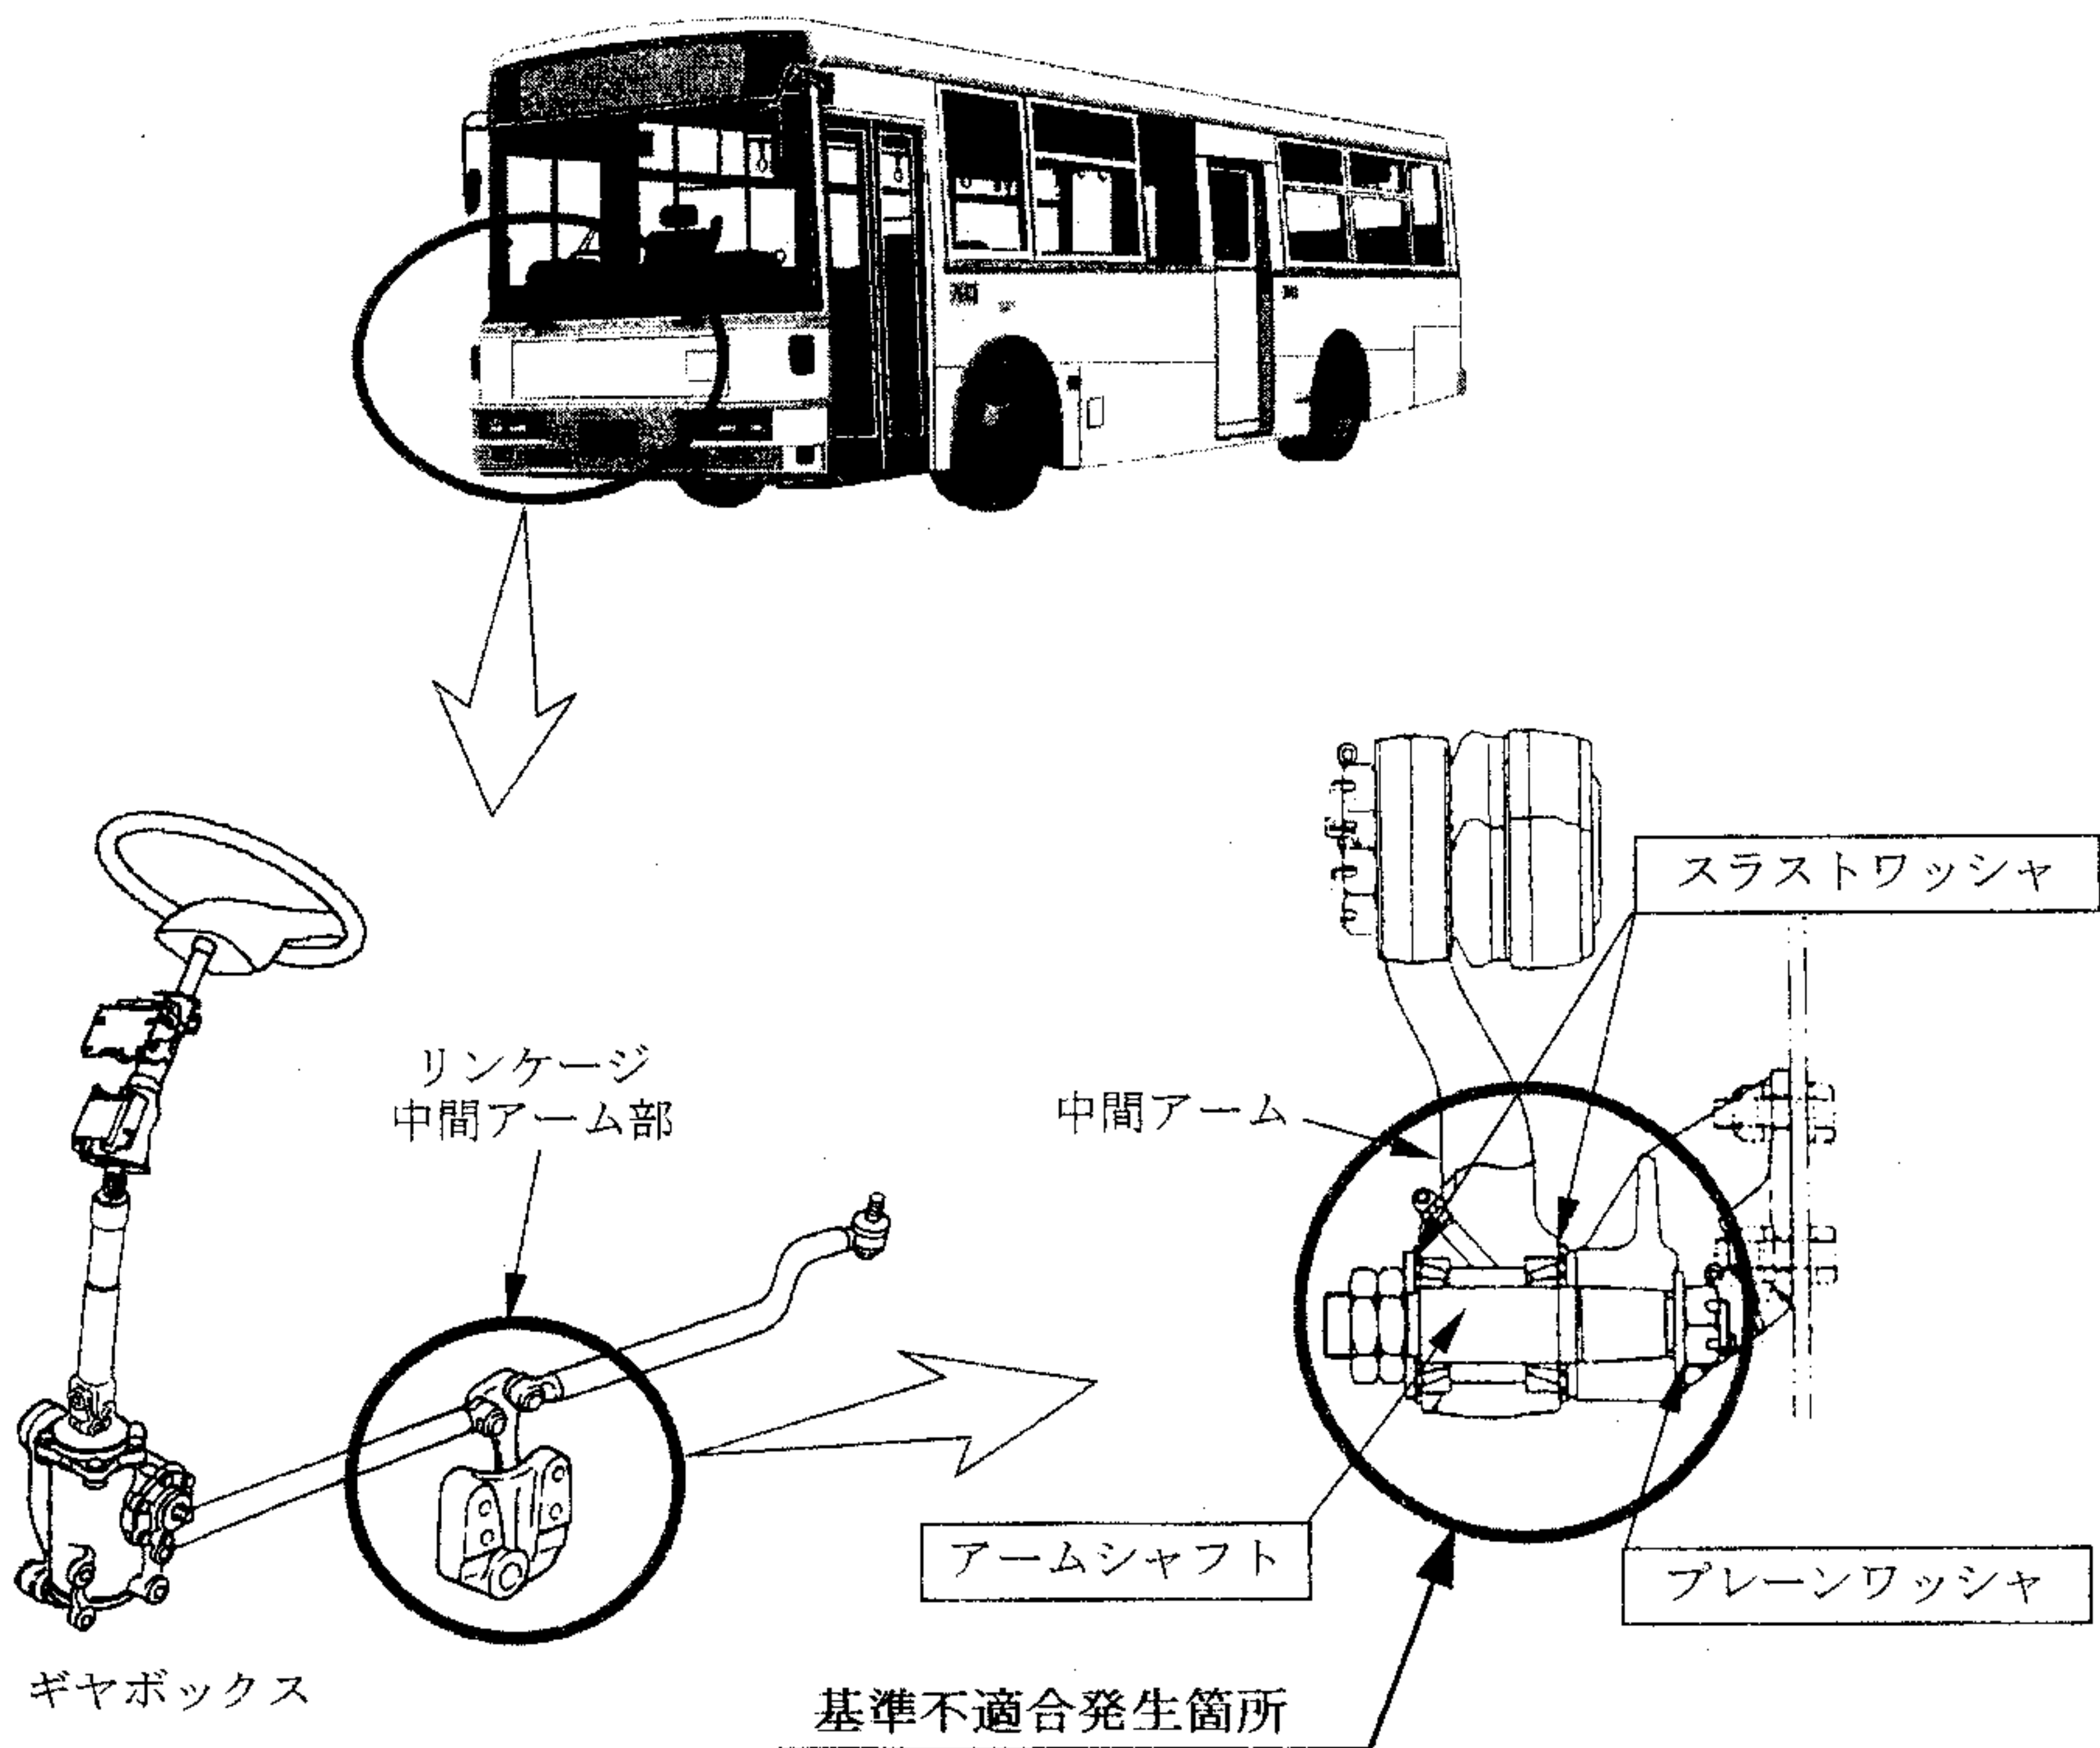

かじ取り装置のリンケージの中間アームシャフトにおいて、当該シャフトの強度が不適切なため曲がりが発生しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ベアリングが破損し、最悪の場合、シャフトが折損してハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アームシャフト、スラストワッシャおよびプレーンワッシャを対策品に交換する。

注：□内は交換部品を示す。

識別：中間アーム側面に黄色ペイントを塗布する。

備考：本届出は、平成14年11月28日付リコール届出の暫定的改善措置に換えて、新たに恒久的な改善措置を届出るものである。