


改善箇所説明図

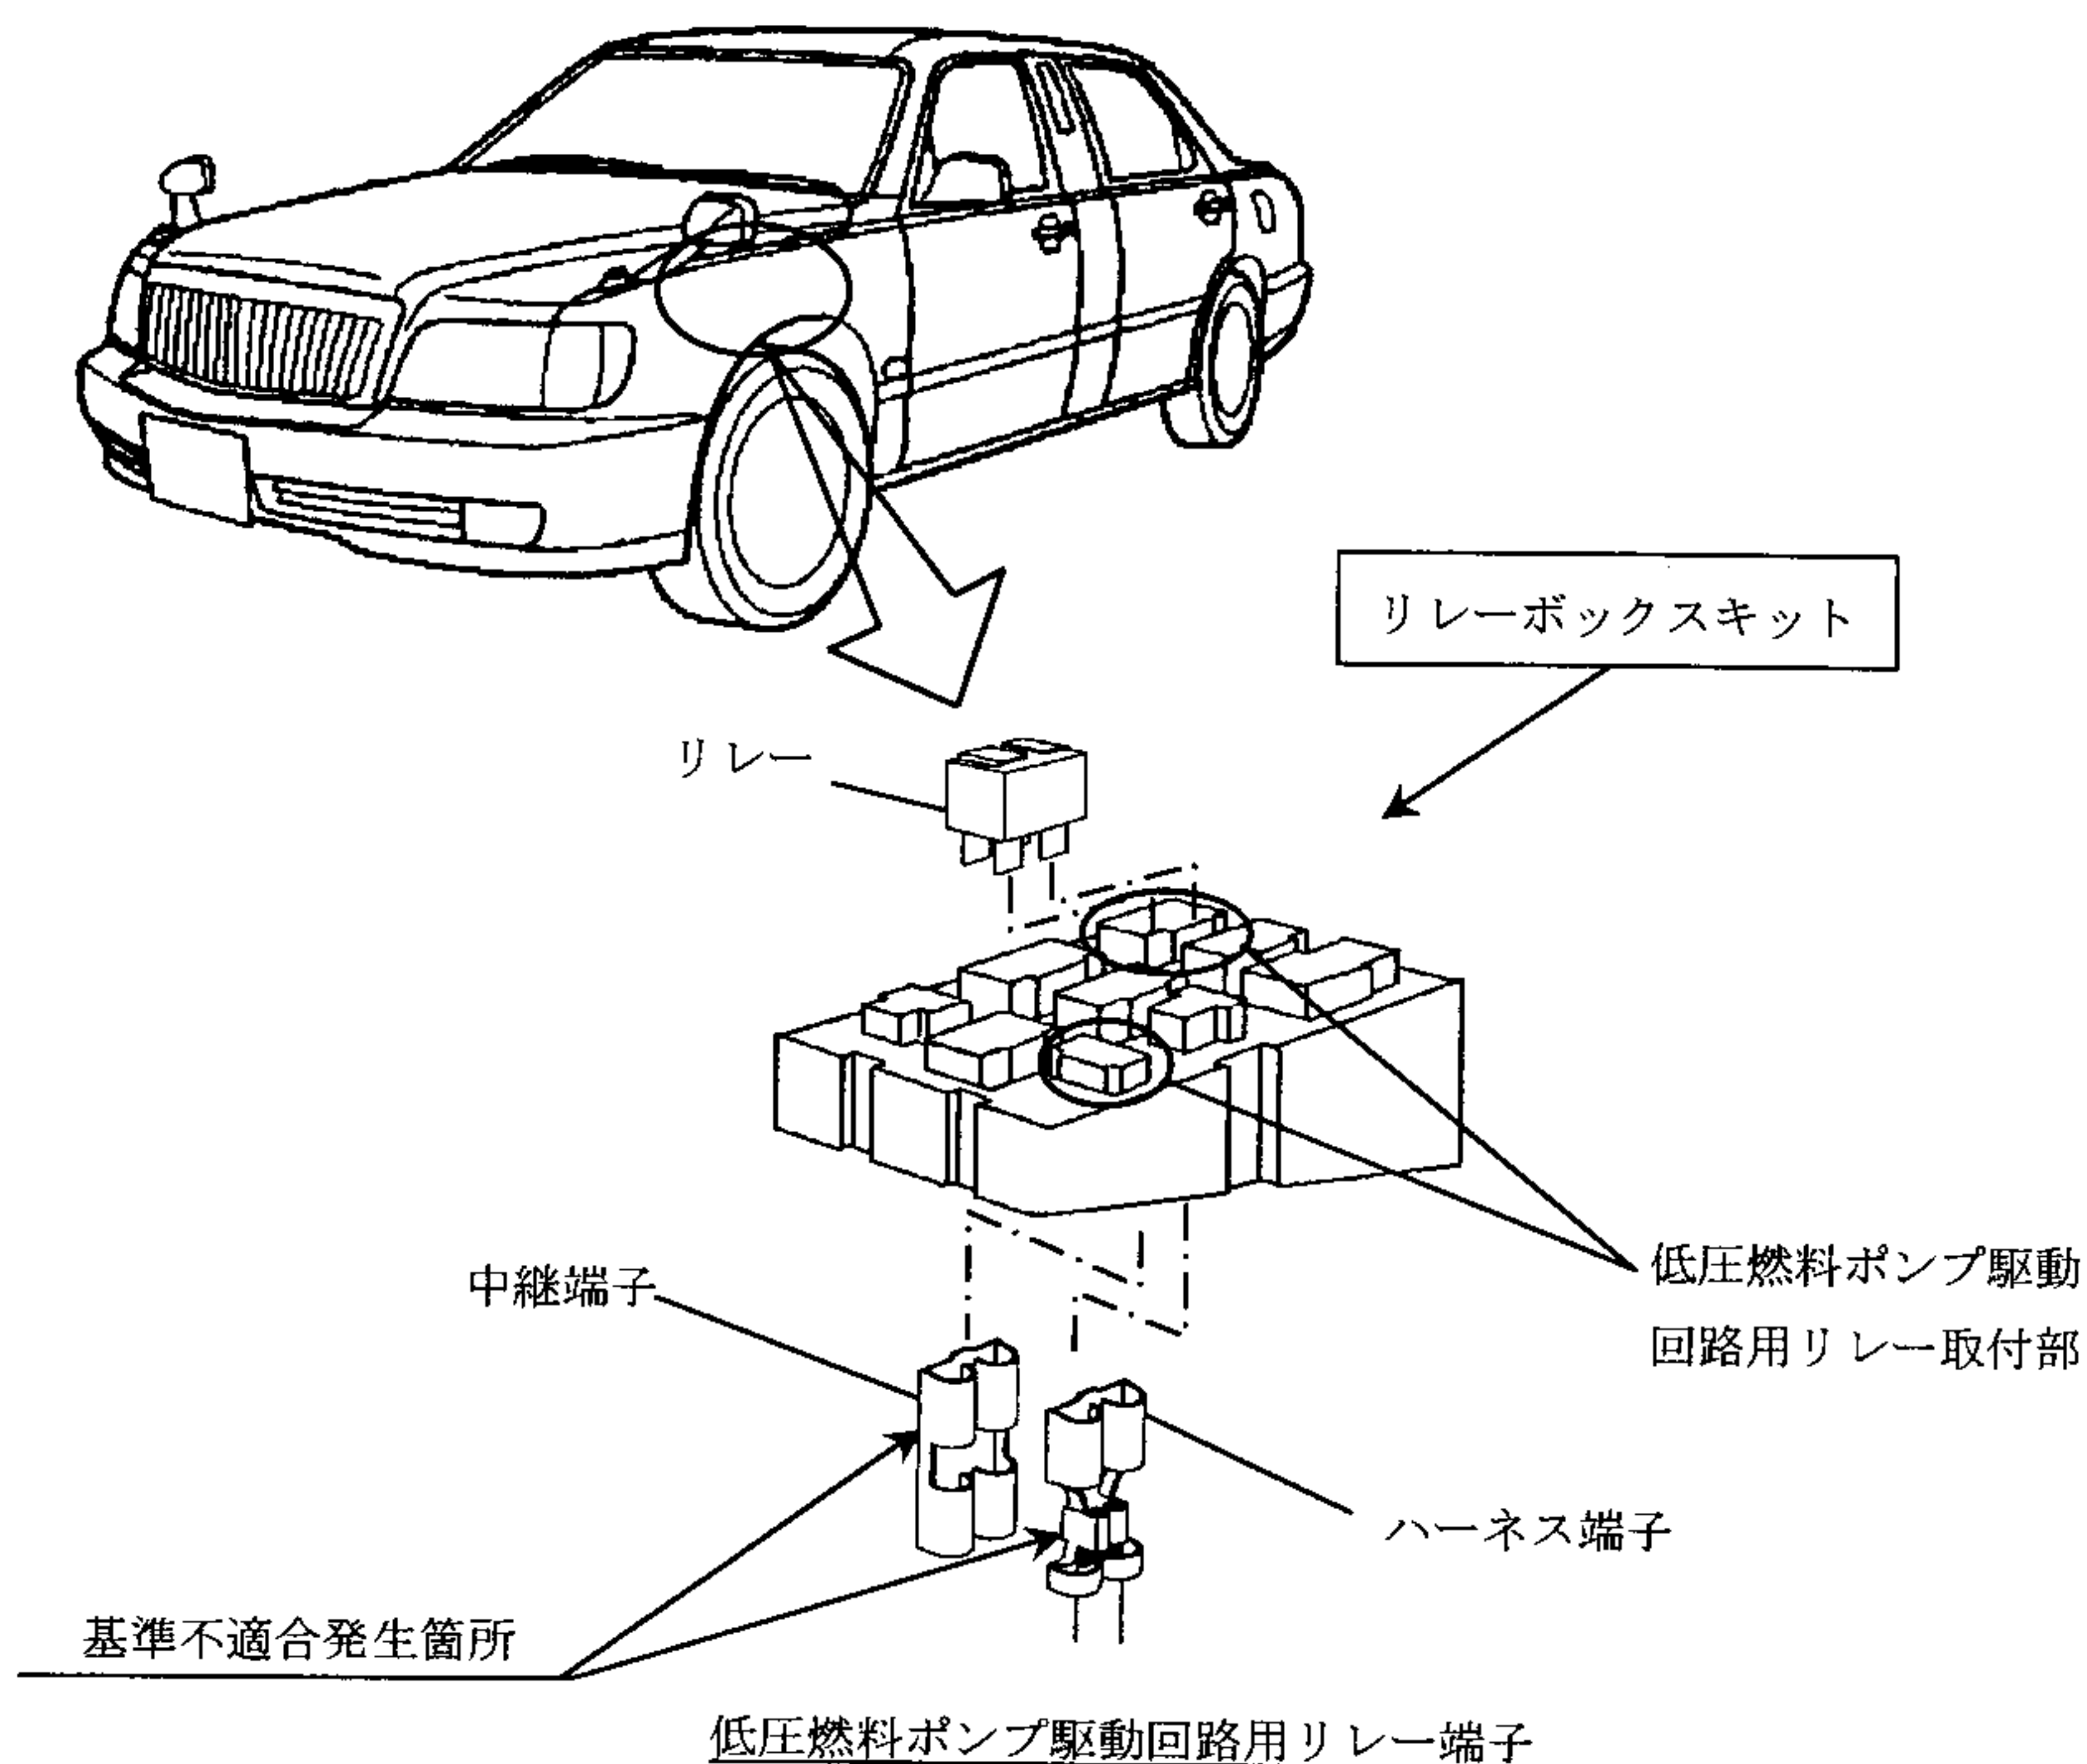

電気装置において、V型8気筒エンジン搭載車でリレーボックス内にある低圧燃料ポンプ駆動回路用リレー端子の材質が不適切なため、エンジンルーム内の温度上昇及び当該ポンプの駆動時の発熱により、当該リレー端子が塑性変形して導通不良に至り、最悪の場合、当該ポンプが作動しなくなり、エンストし再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、耐熱性向上材質に変更した対策品端子を組み込んだリレーボックスキットと交換する。

リレー端子材質 耐熱温度	改善前 120℃	改善後 150℃
-----------------	-------------	-------------

注：図中の  内は交換部品を示す。

識別：リレーボックスの点検用端子取付部に白色丸ペイントを塗布。