
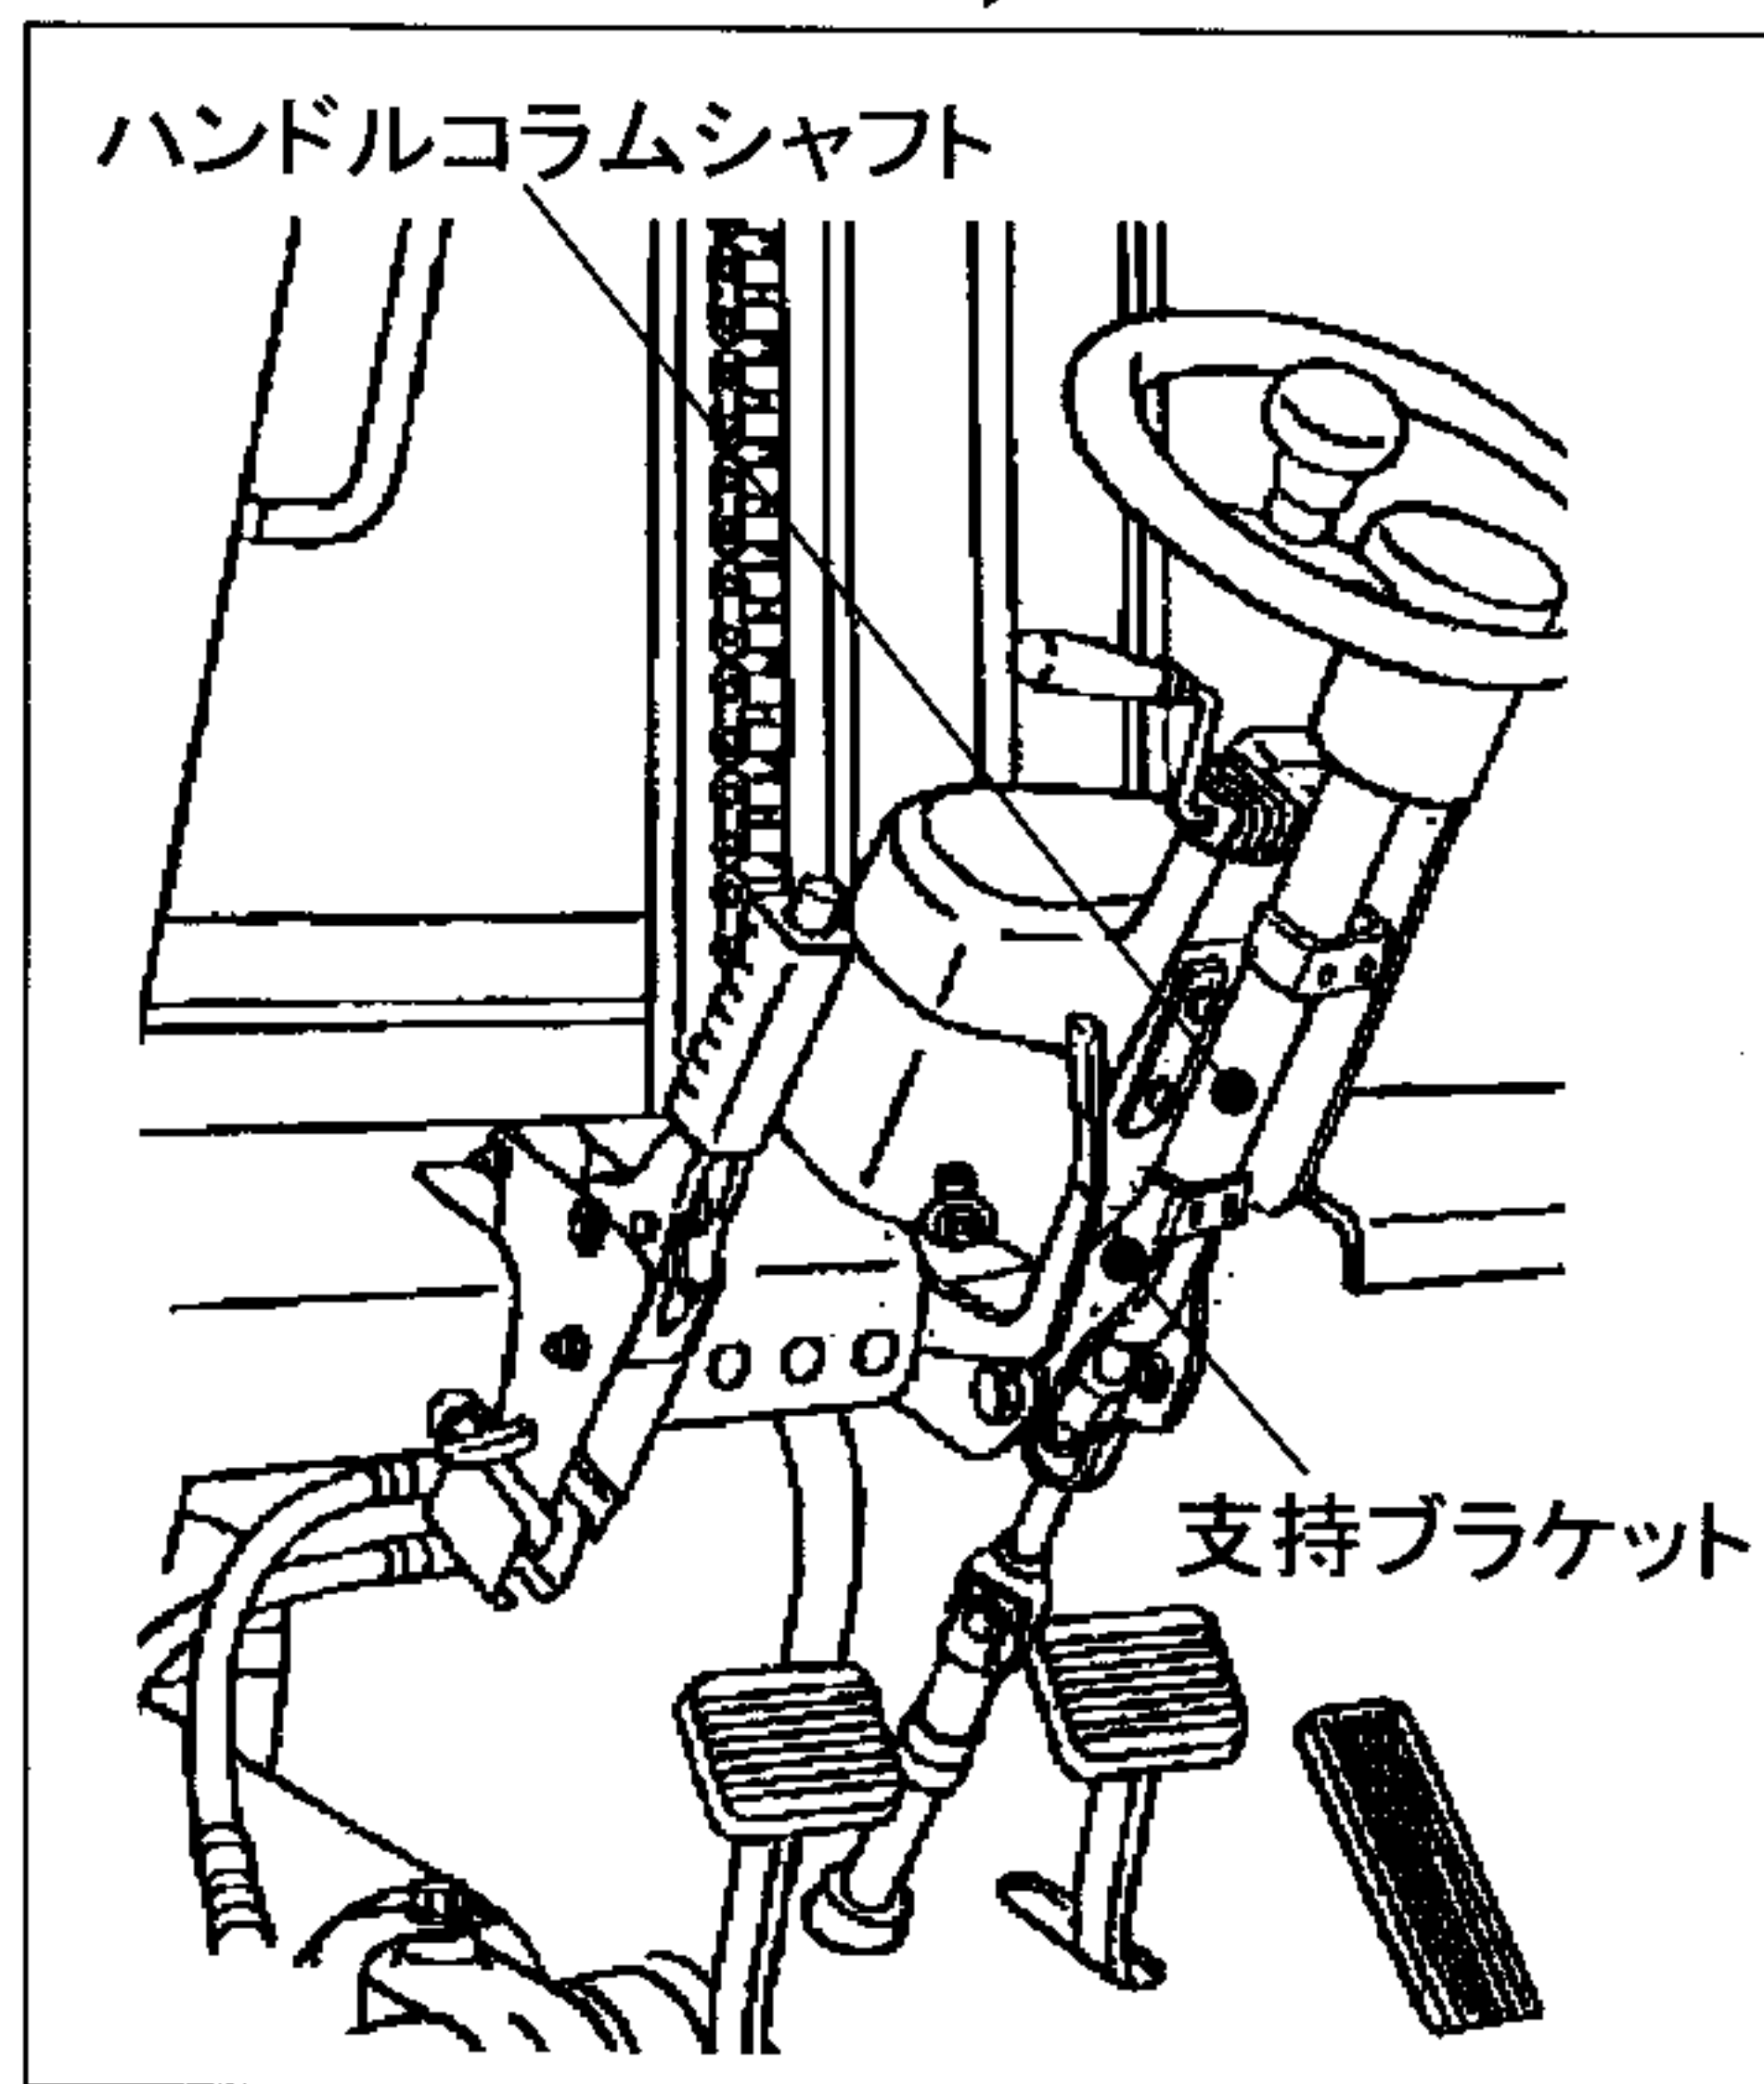


【改善箇所説明図】

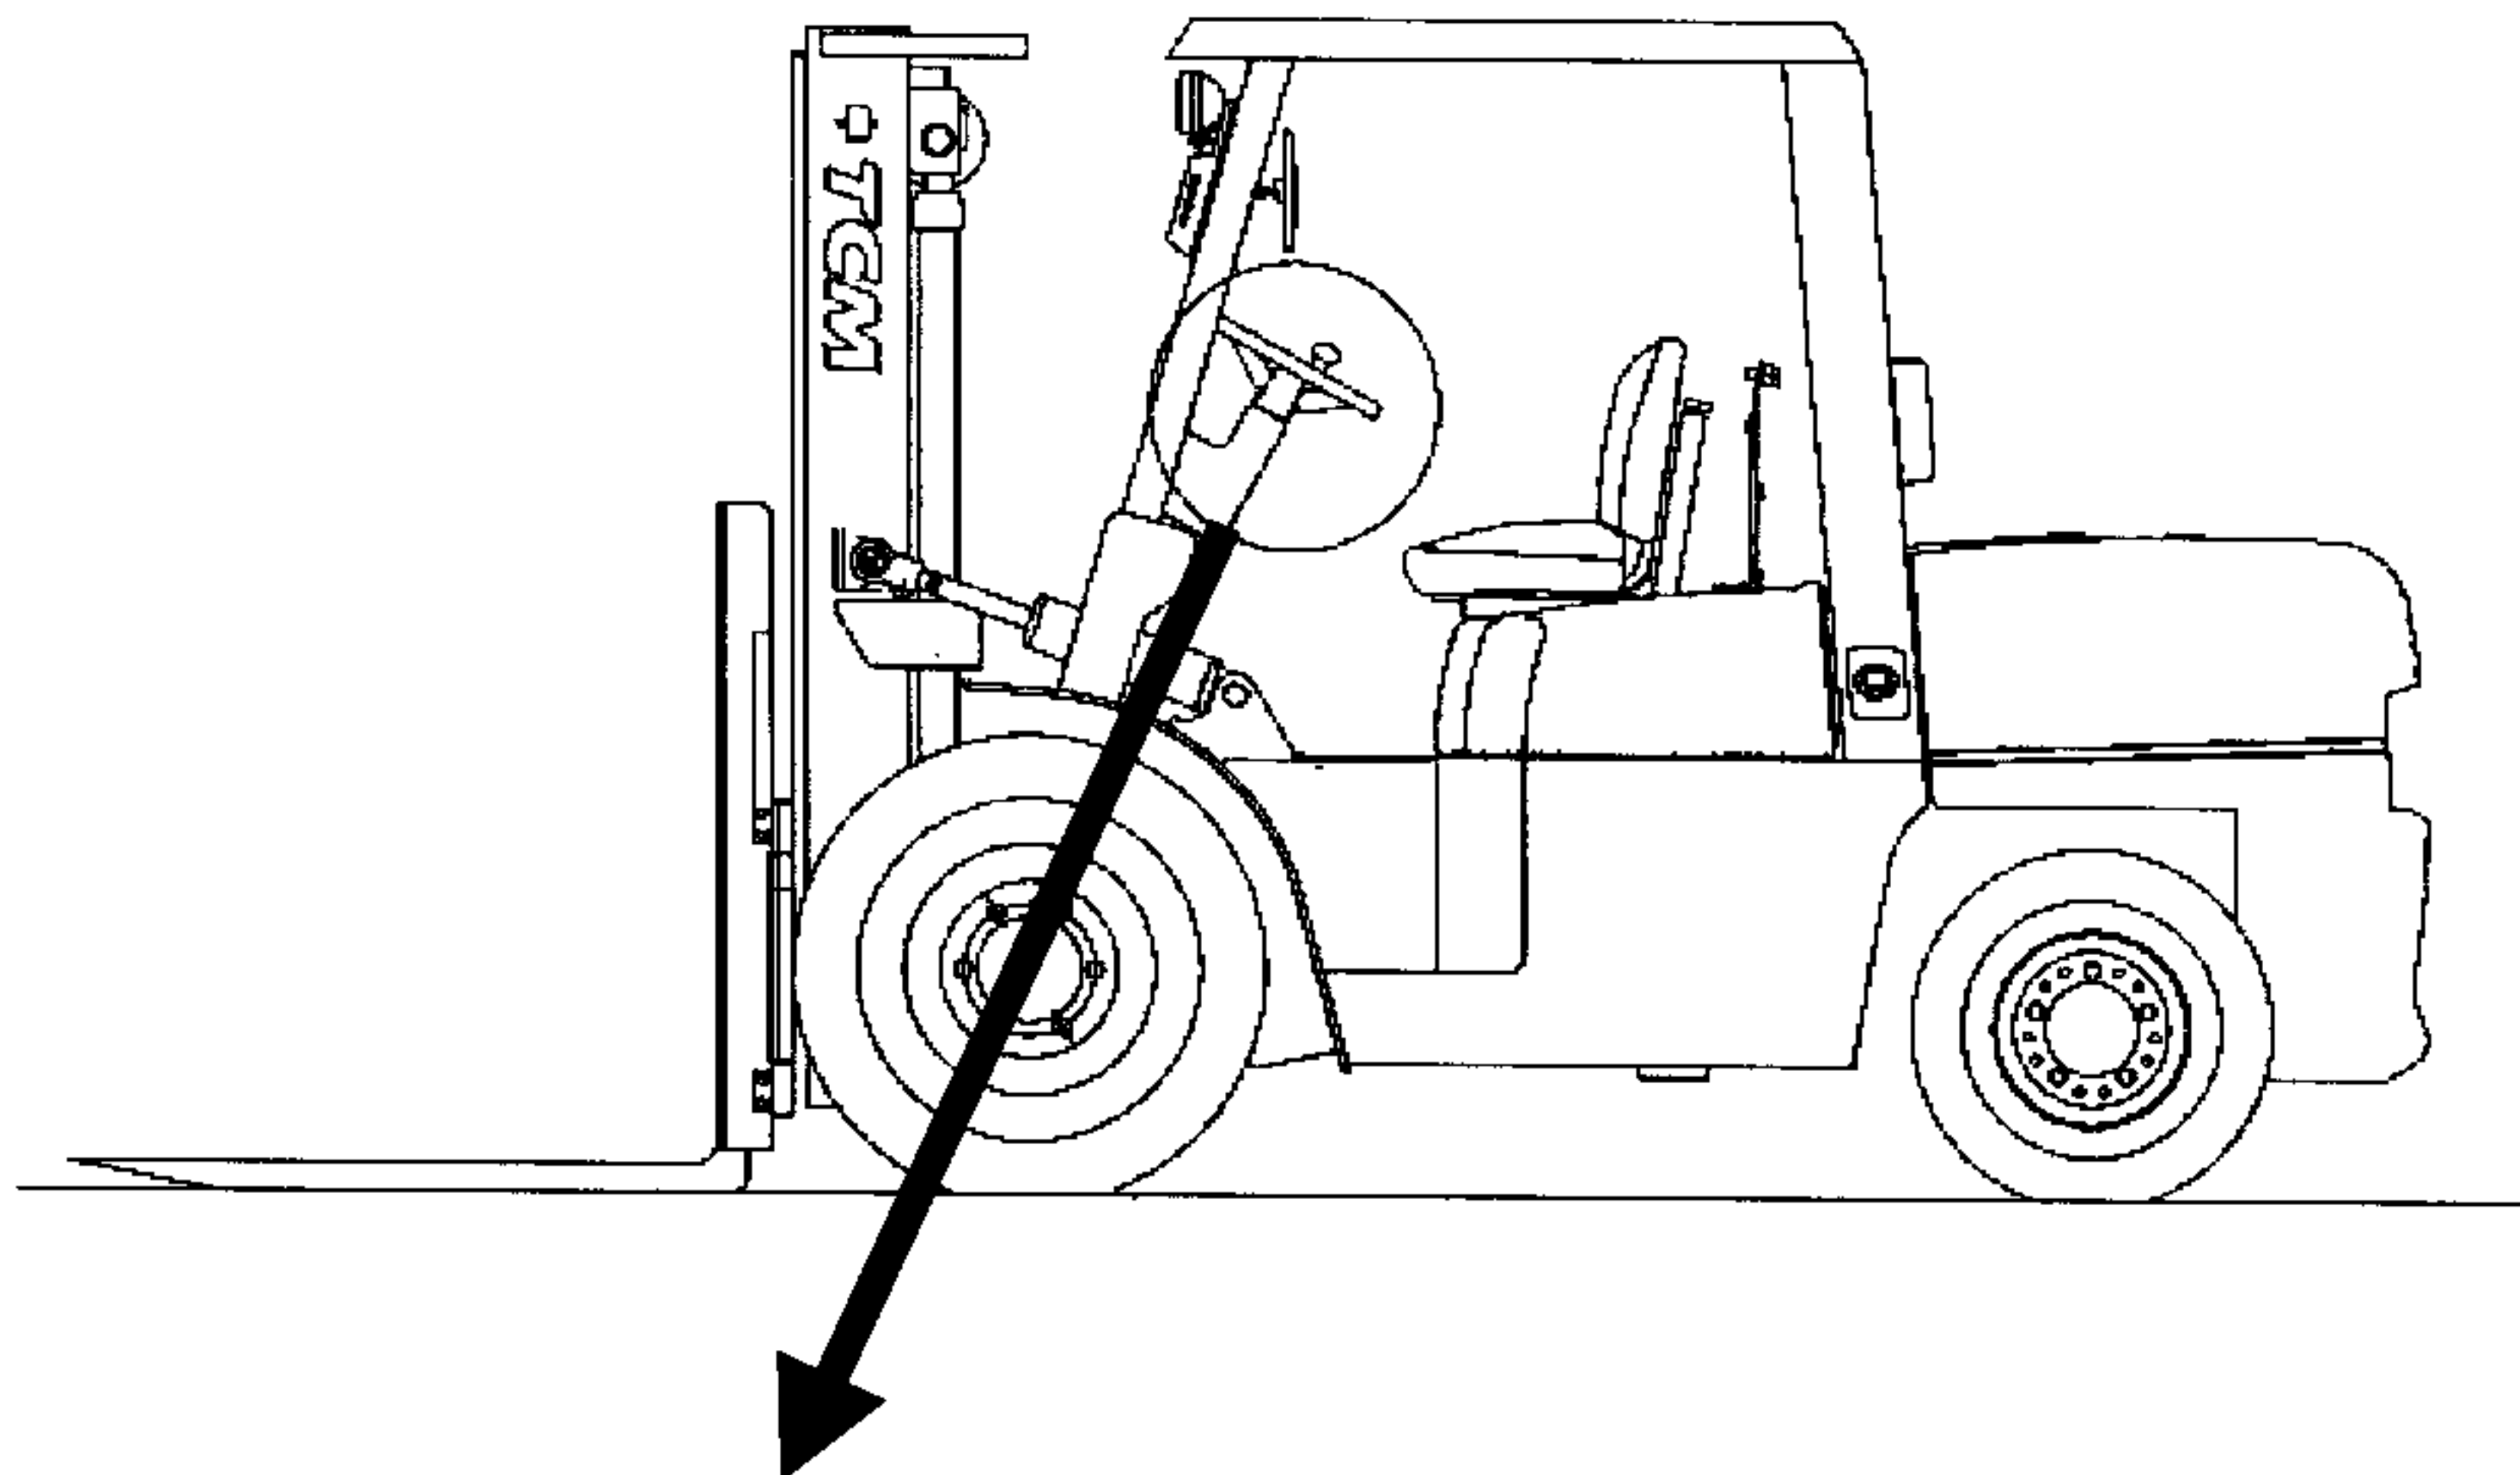

【不具合発生箇所】

かじ取り装置において、ハンドルコラムシャフトを車体に固定している支持ブラケットの強度が不十分のため、ハンドルの急激な操作を繰り返し行くと、当該支持ブラケットに亀裂が発生してハンドルの固定が不安定になるものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、操舵不能になるおそれがある。

措置内容

対象車の当該ハンドルコラムシャフトを対策品と交換する。

改善実施車は、識別のため、ハンドルコラムシャフトに「R」を刻印する。

