


改善箇所説明図

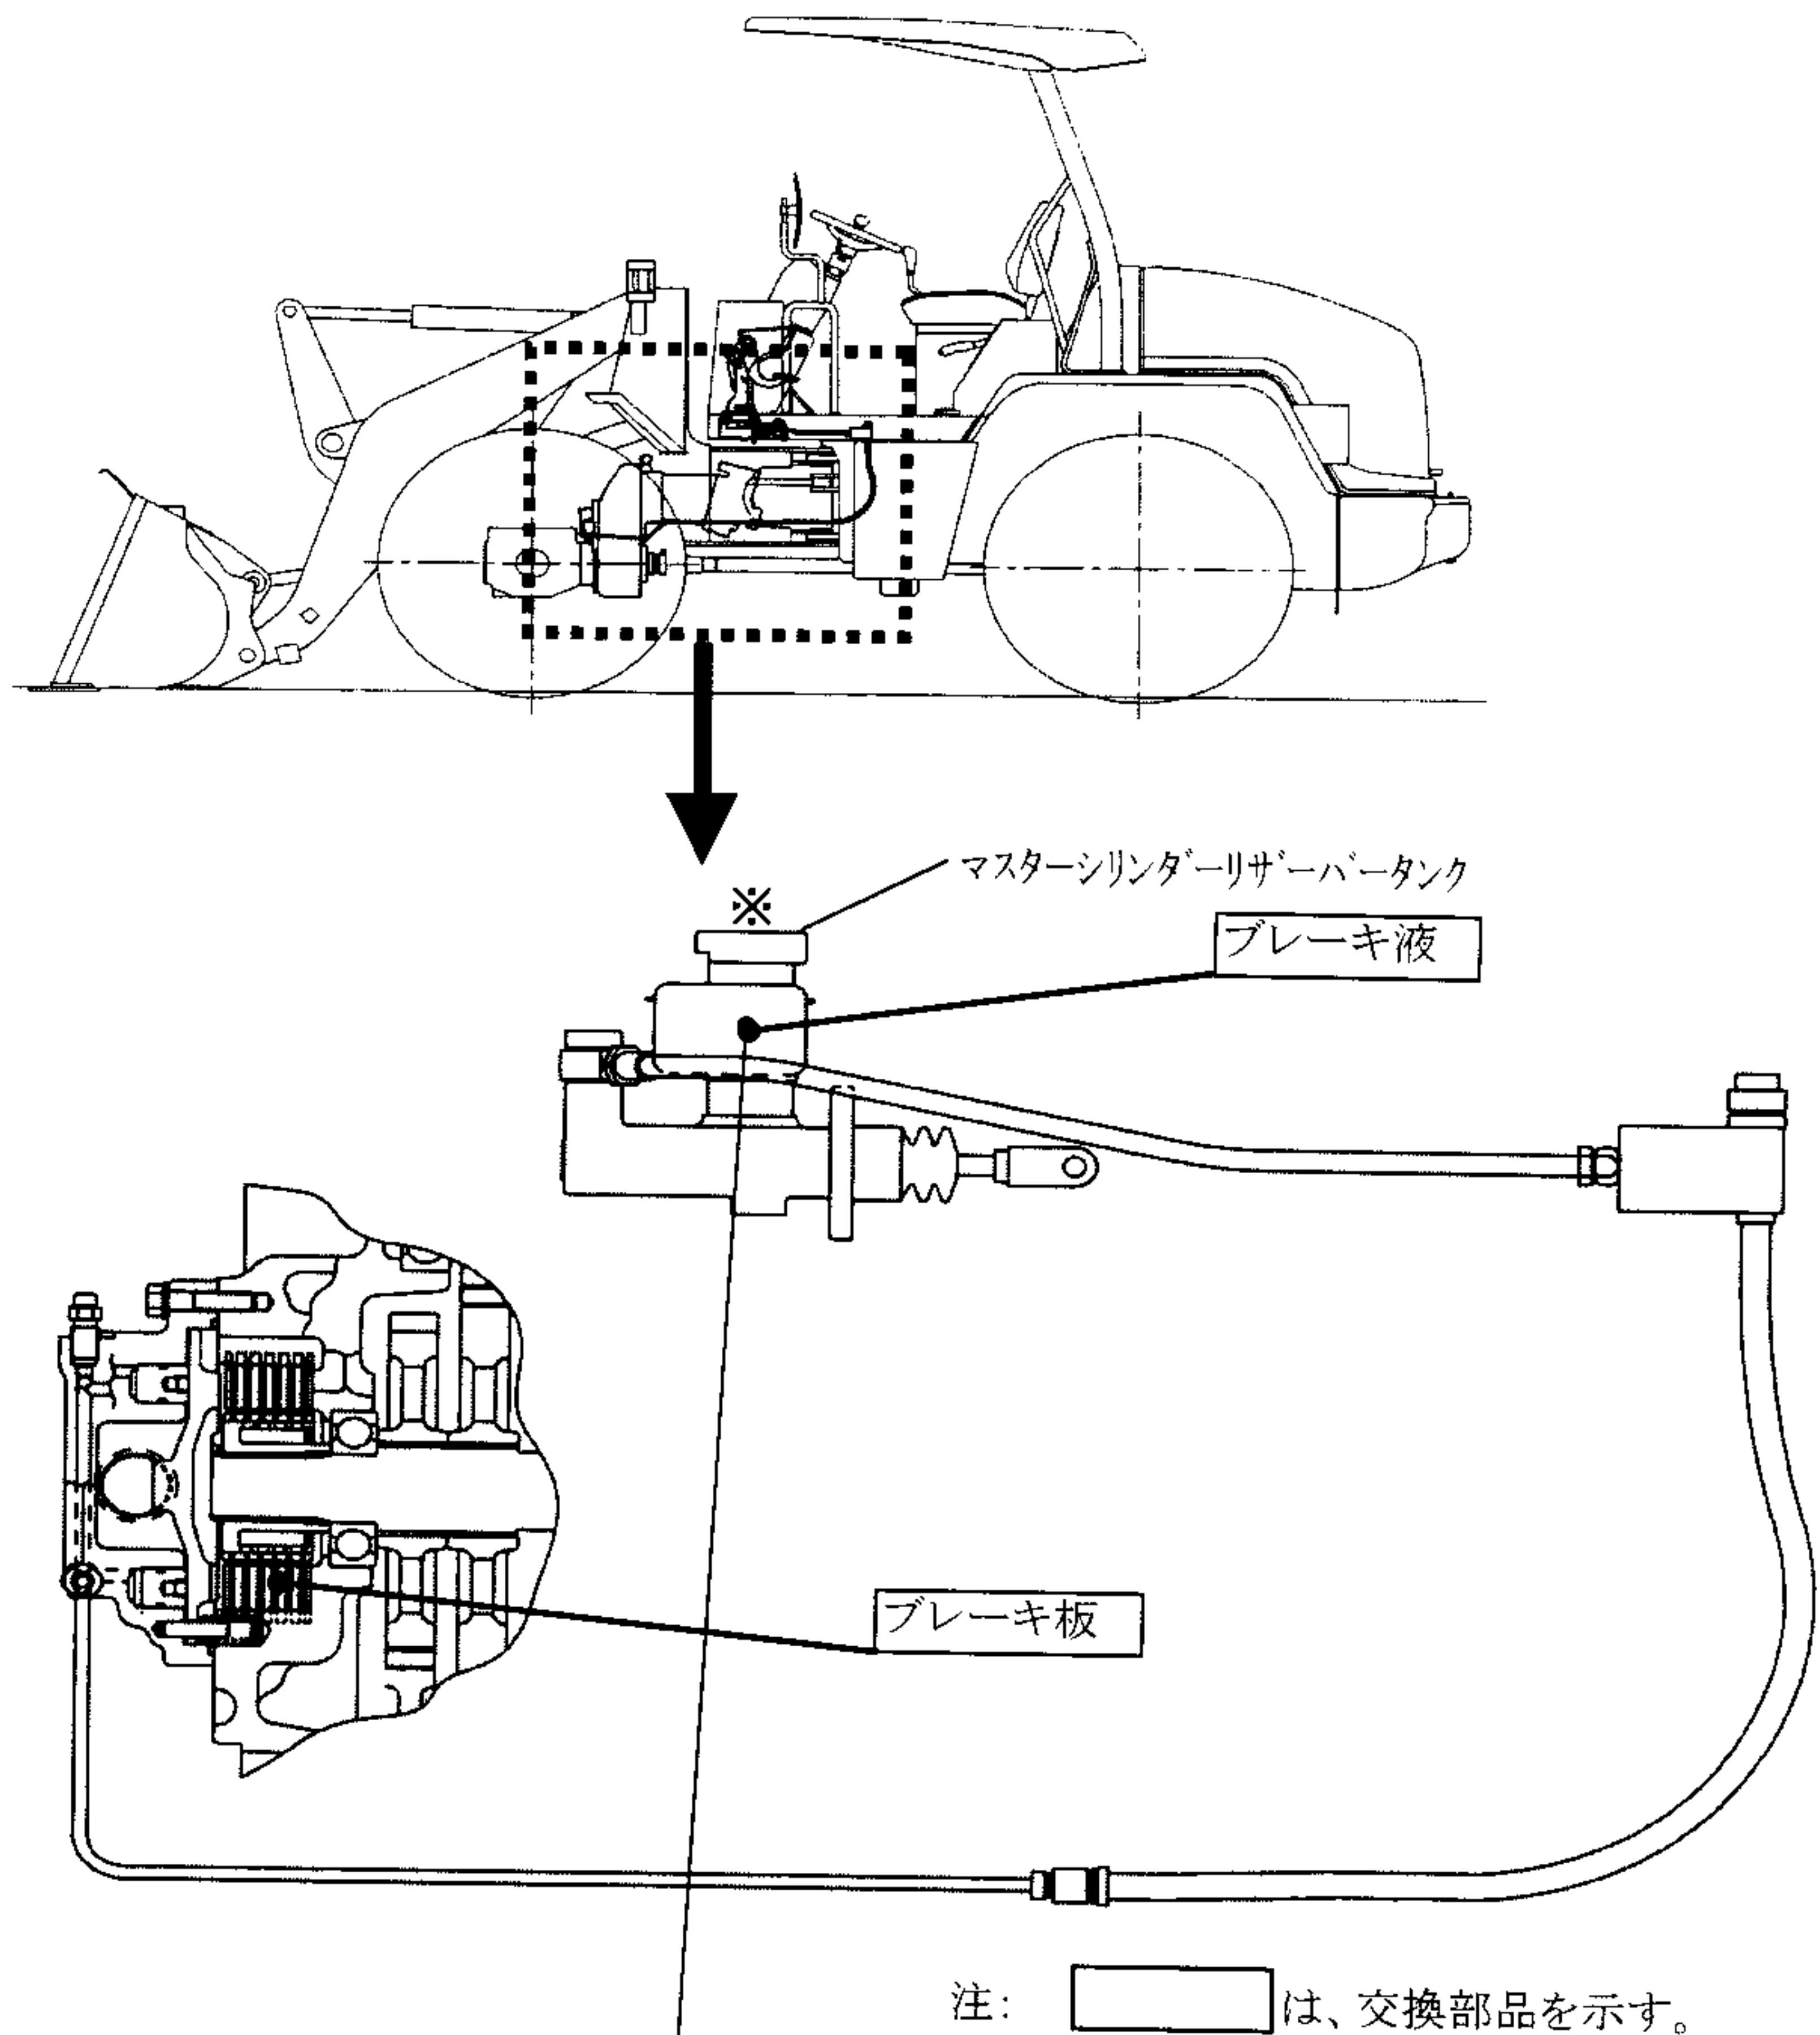

基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキ液の粘度が不適切なものがあるため、低温時に、ブレーキ液の流れが遅くなり、制動操作を行った際にブレーキの効き・戻りに時間がかかり、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

- ①全車両、ブレーキ液を正規のブレーキ液に交換する。
- ②全車両、ブレーキ板を分解点検し損傷状態を確認して、損傷している場合には新品に交換する。

識別

マスターシリンダーリザーバートankのキャップ上部に、白ペイントを塗布する。
(上図 ※印部)