


改善箇所説明図

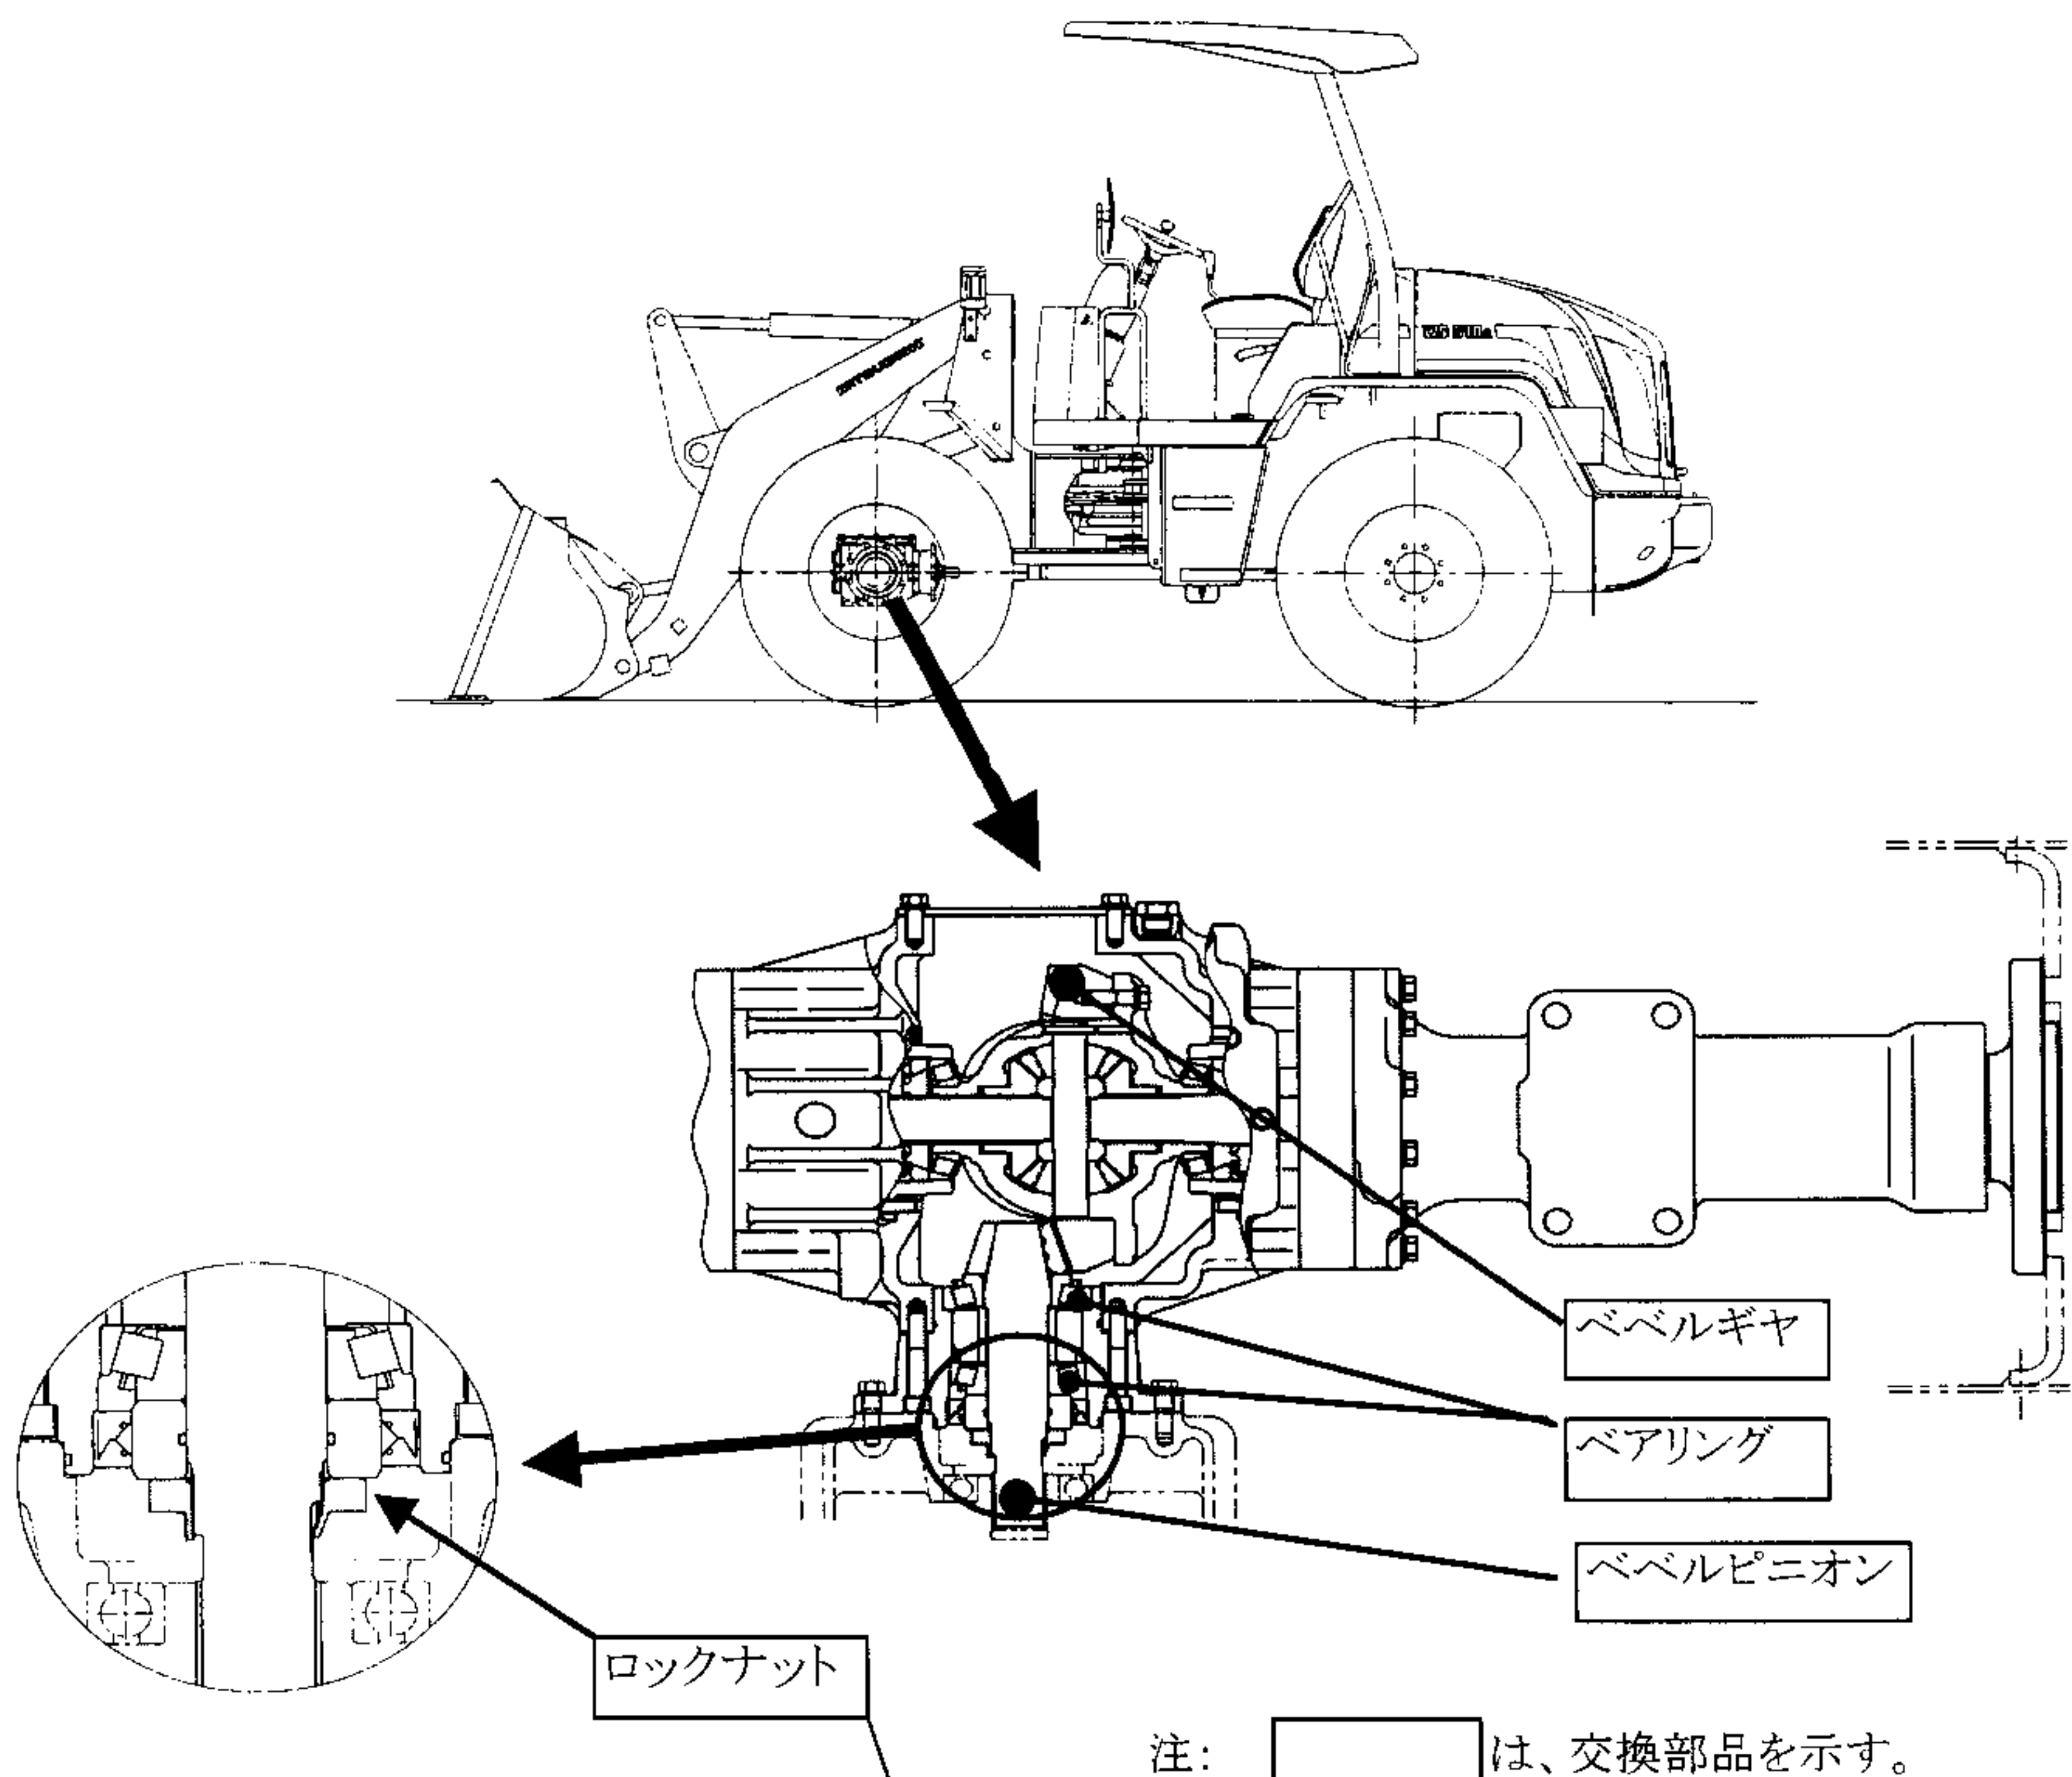

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、前輪差動機のベベルピニオンのベアリングを締め付けているロックナットの締め付け力及び回り止めのカシメに不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ロックナットが緩み異音が発生し、最悪の場合、ベベルピニオンが破損して前輪側に制動力が伝わらなくなり、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、ロックナットを新品に交換する。交換時にロックナットに緩みの兆候があるものについては、ベベルピニオン、ベベルギヤ及びベアリングの損傷状態を点検し、損傷しているものについてはベベルピニオン、ベベルギヤ及びベアリングを新品と交換する。

識別

前側ベベルギヤ室上部カバーに、白ペイントを塗布する。
(右図 ※印部)

