

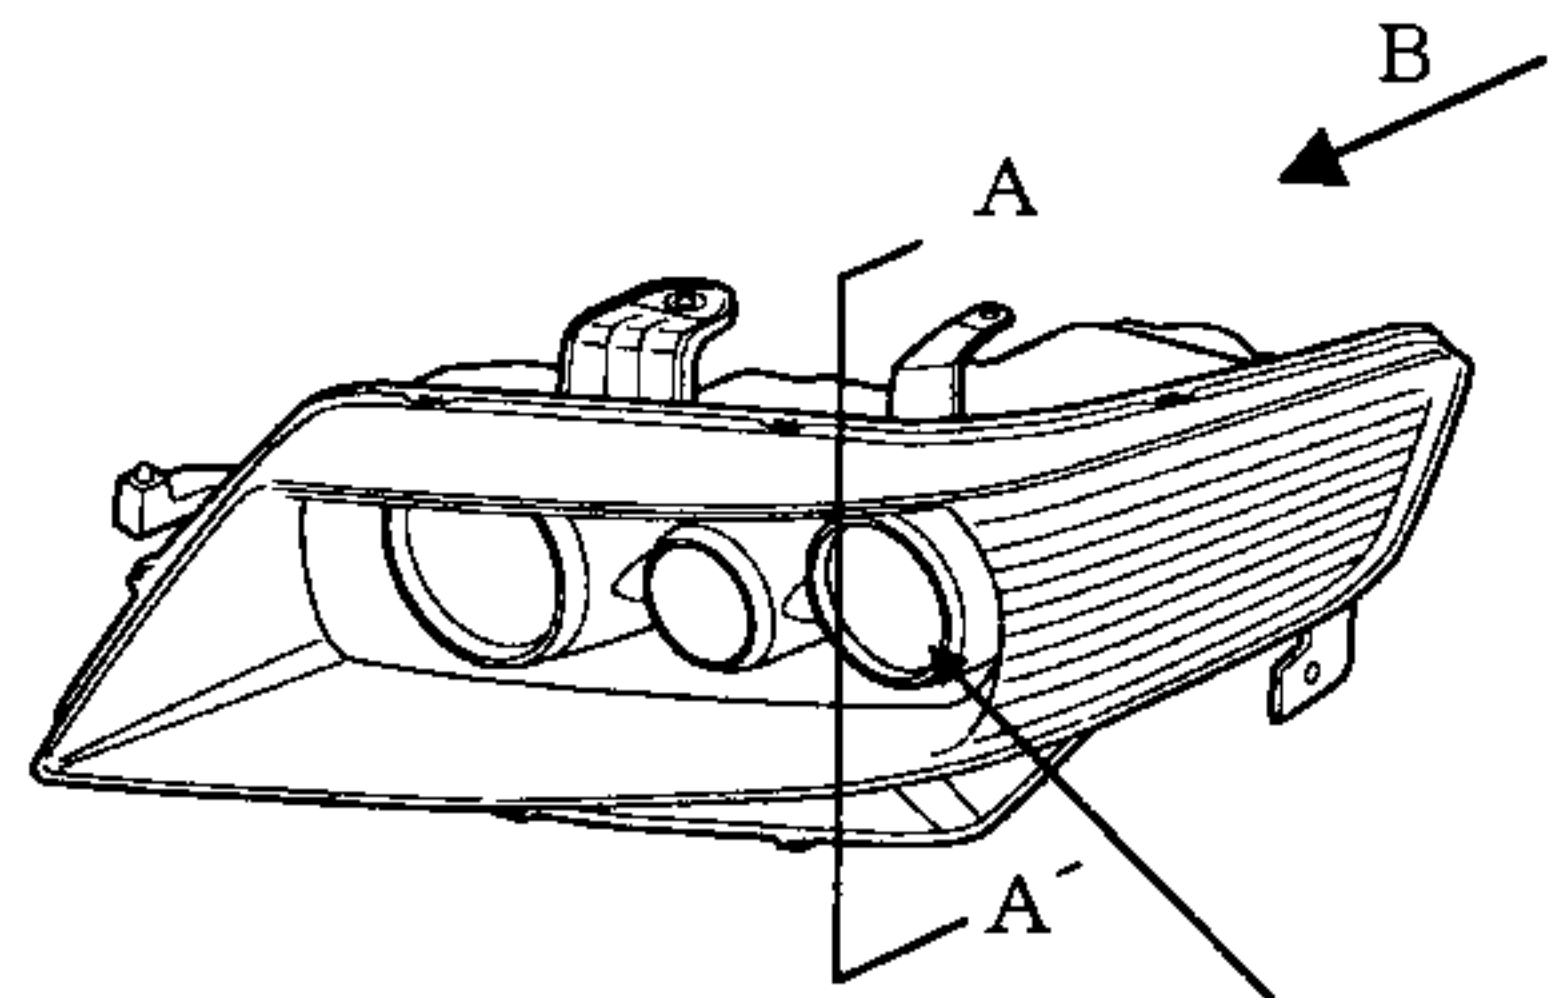
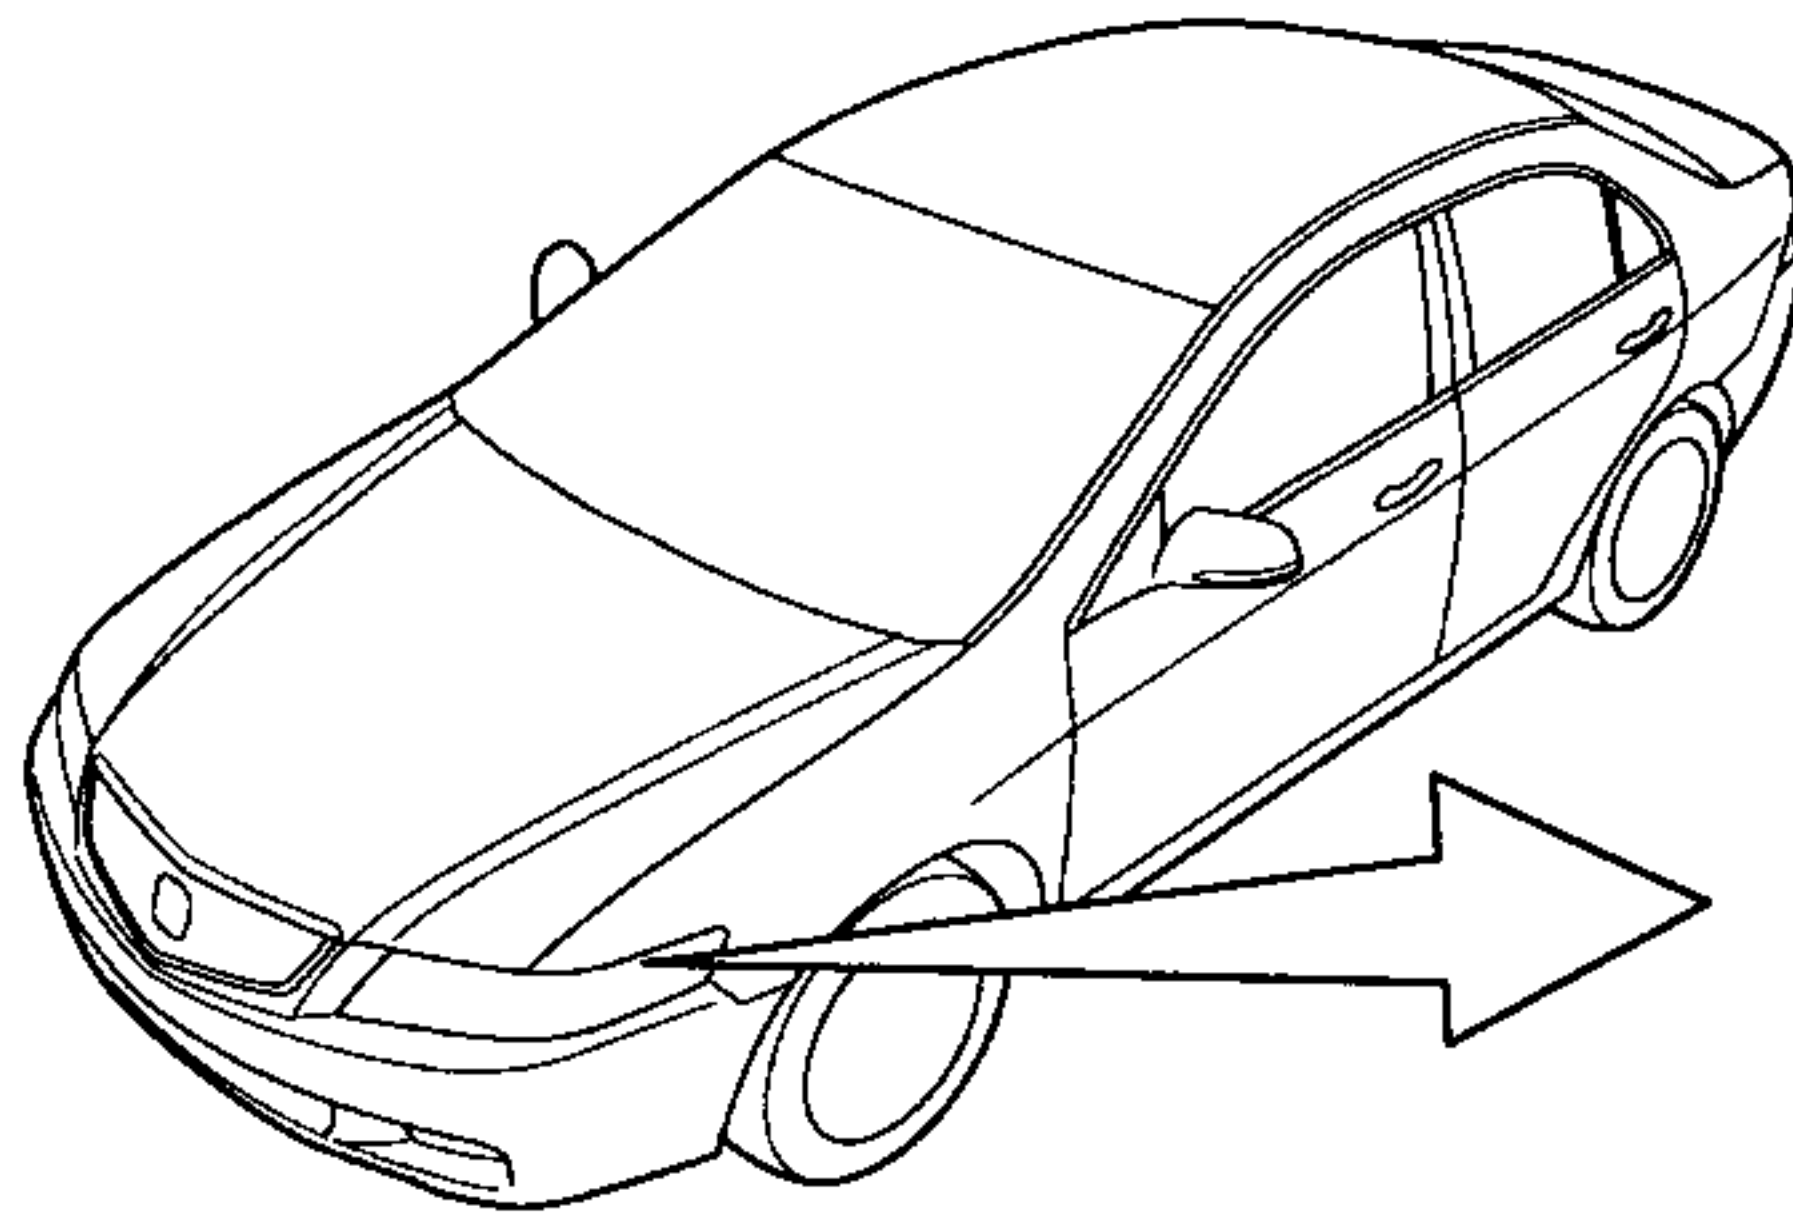
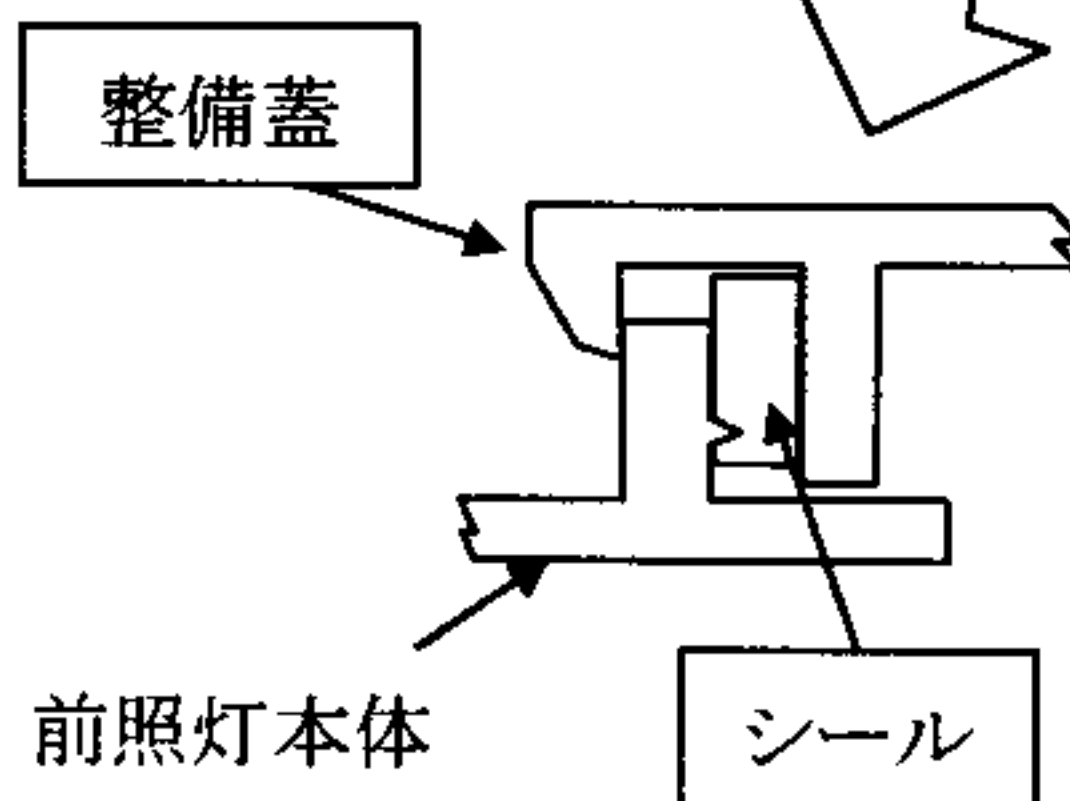


改善箇所説明図

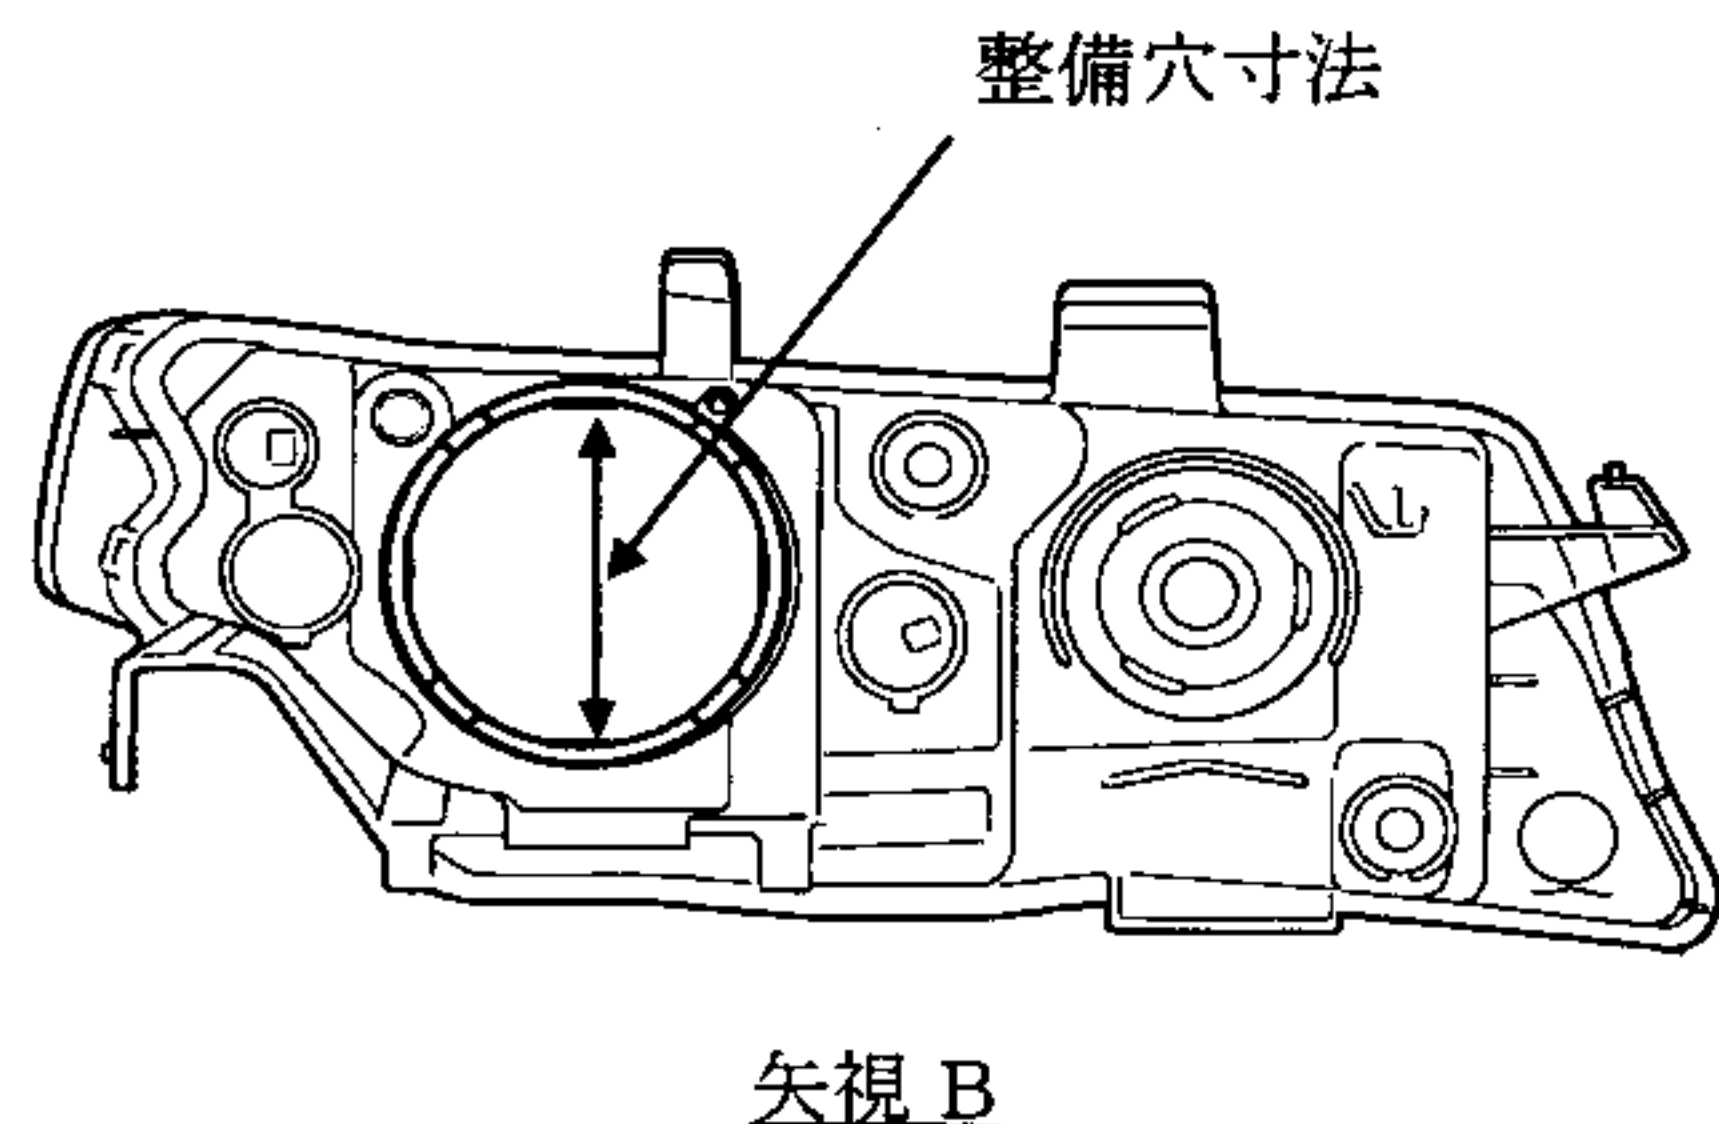

すれ違い用前照灯

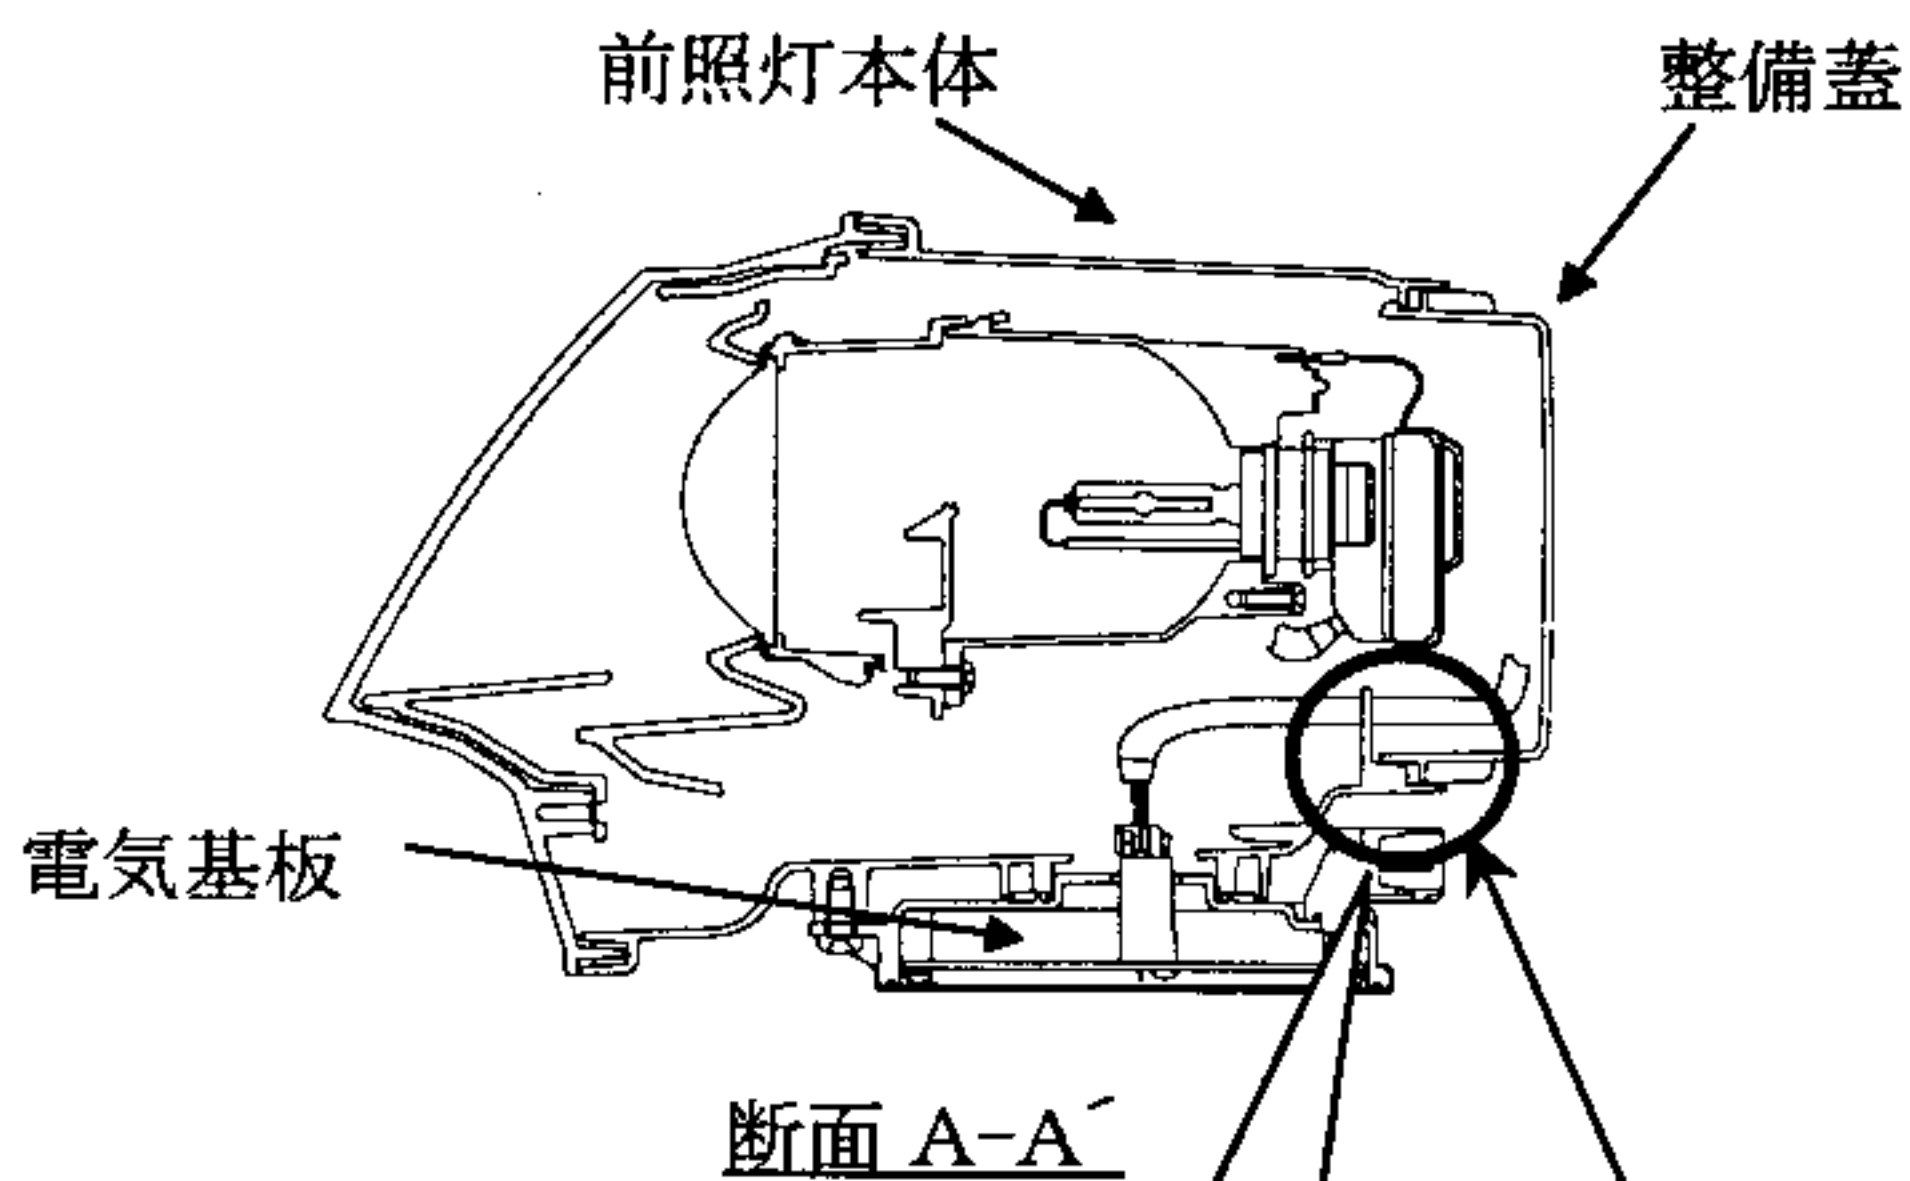

基準不適合発生箇所

灯火装置のすれ違い用前照灯において、本体背面にある整備穴の寸法が不適切なため、蓋を取付ける際にシールの位置がずれて気密性が確保できないものがあり、水が電気基板部に浸入し、最悪の場合、電圧制御回路が短絡してすれ違い用前照灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、整備蓋とシールを対策品と交換する。

改善前	改善後
整備蓋 シール	フックの爪高さ延長 シール幅延長 整備蓋 蓋上部に識別用白ペイント付き

注： は交換部品を示す。