


## 改善箇所説明図

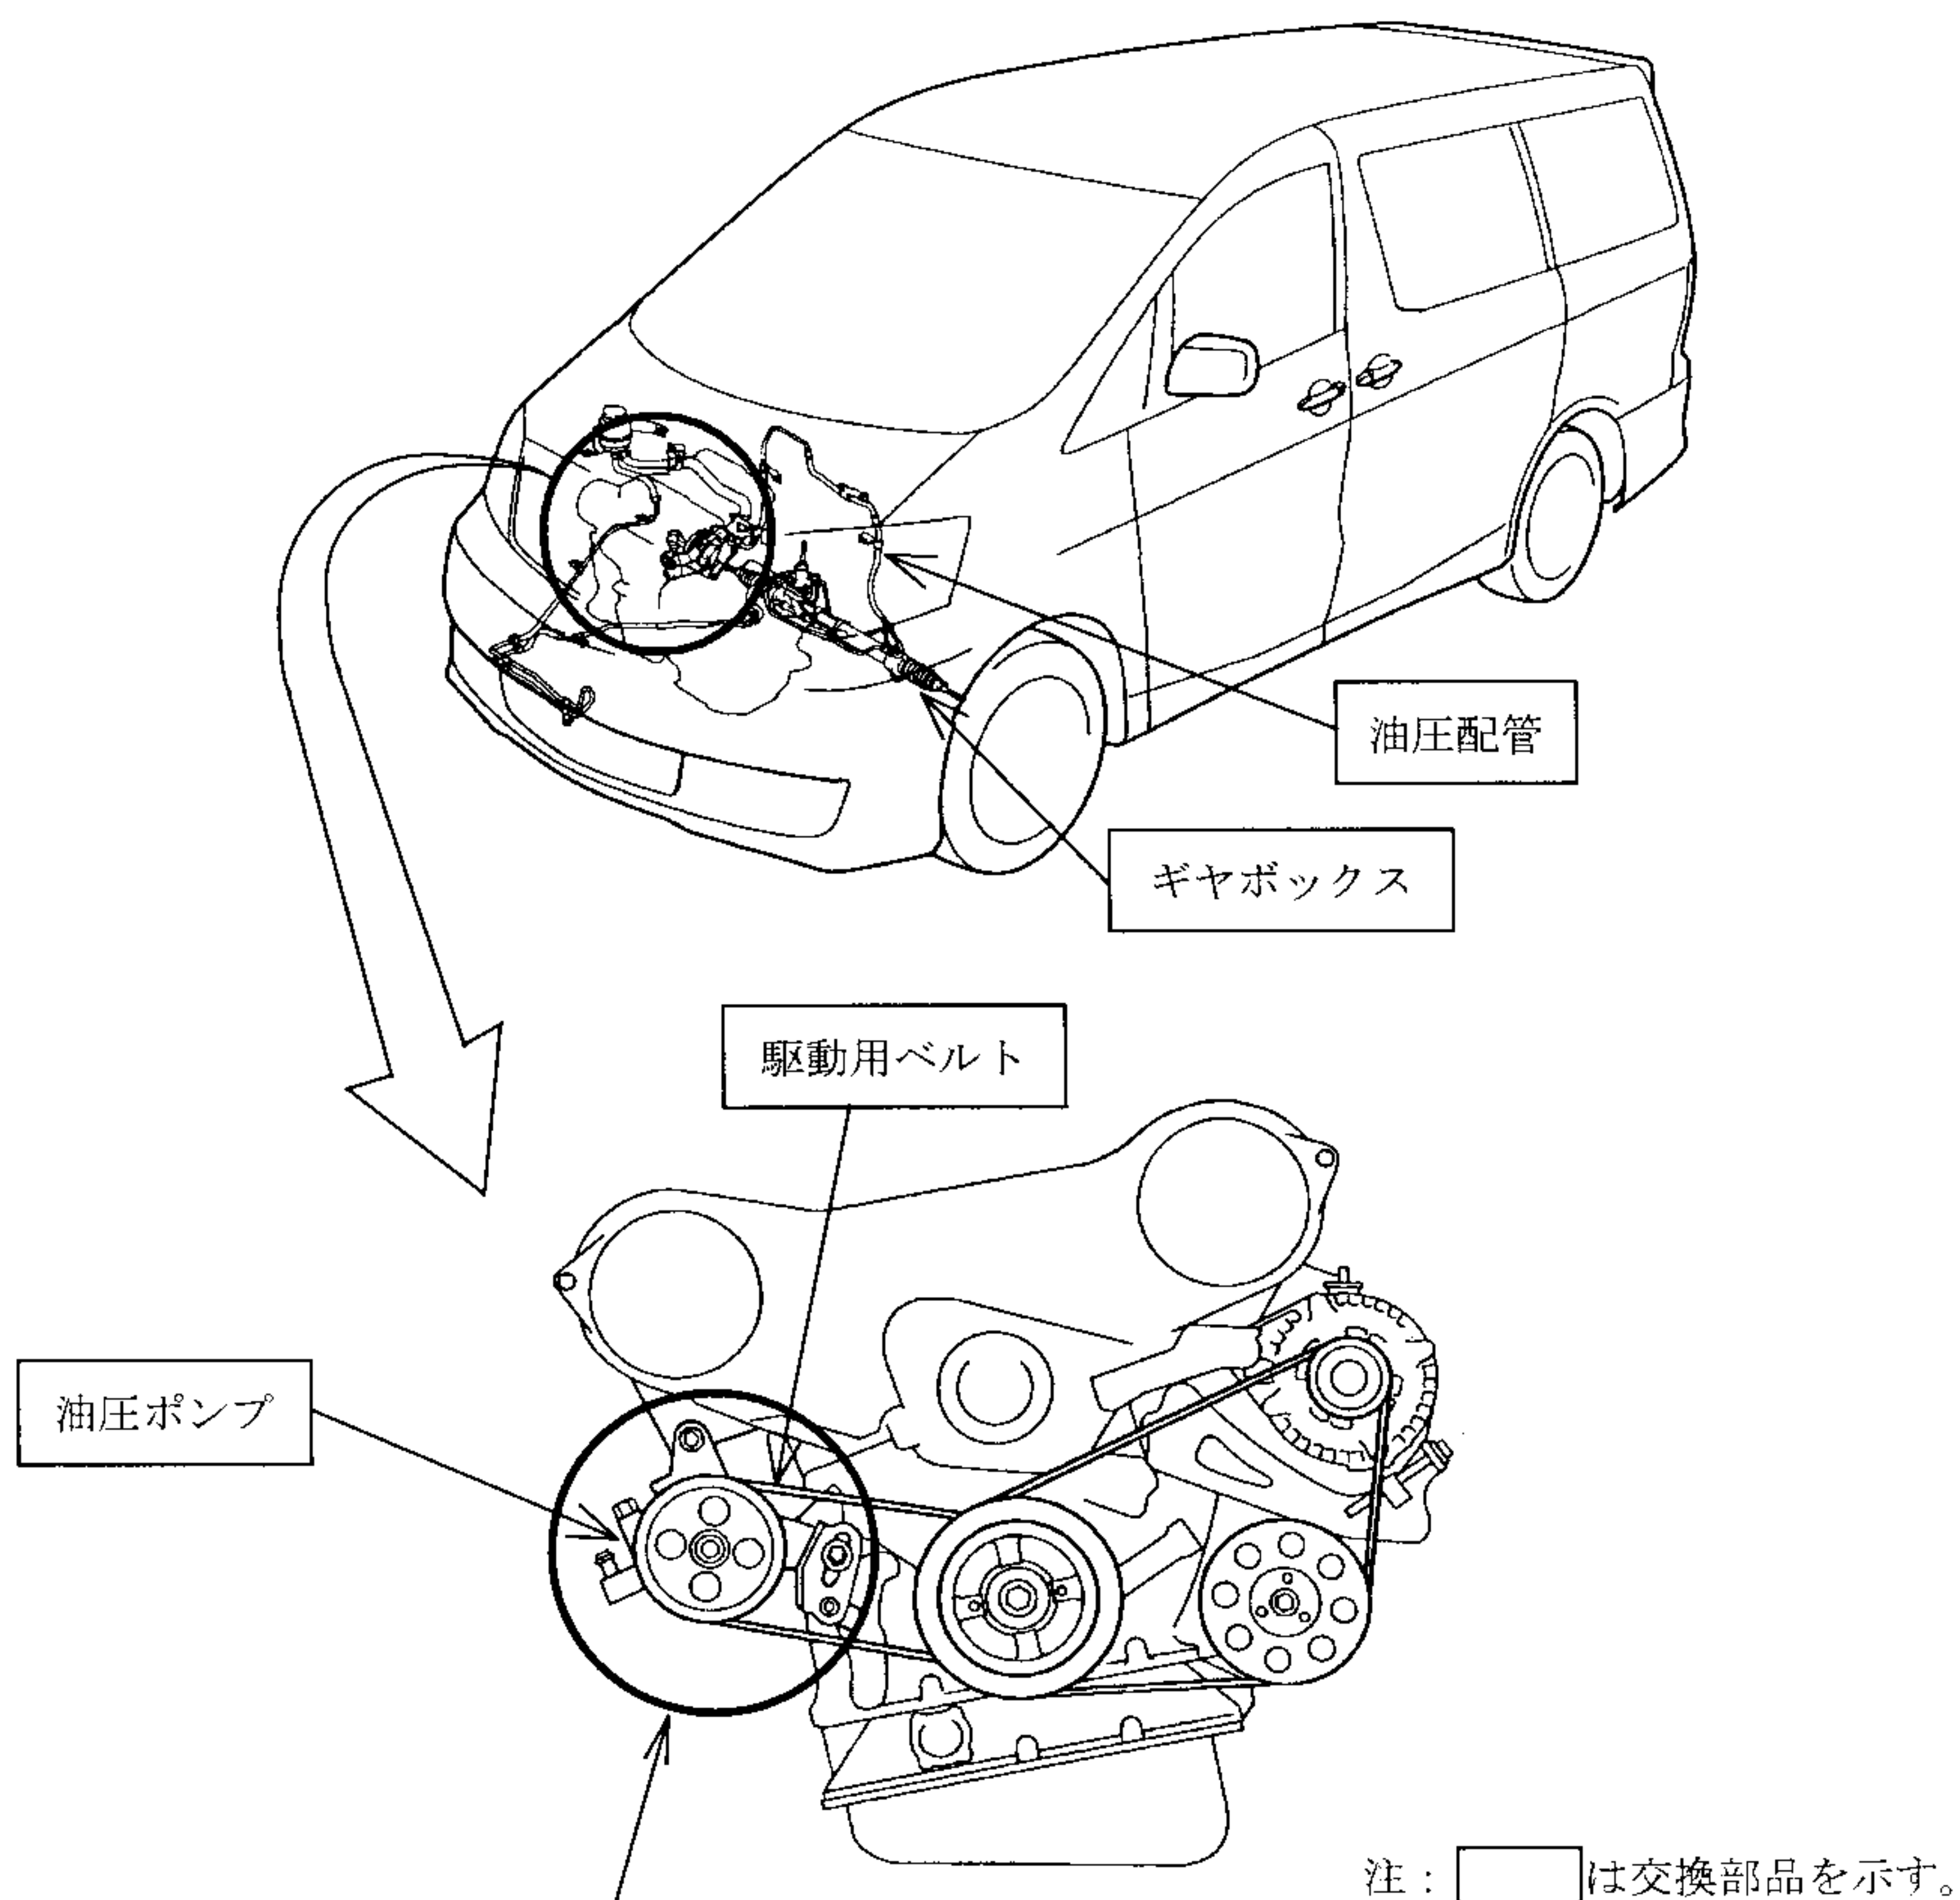

### 基準不適合発生箇所

パワーステアリング用油圧ポンプの駆動用ベルト組付時の張力に過大なものがあるため、当該ポンプの軸受部が損傷し作動油が漏れ、そのままの状態で使用を続けるとハンドルの操作力が増大し、最悪の場合、当該ポンプが潤滑不良により過熱し、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、油圧ポンプと駆動用ベルトを新品と交換する。  
また、当該ポンプより作動油が漏れているものは、ギヤボックスと油圧配管を新品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内にあるネームプレート左側に黄色ペイントを塗布する。