



改善箇所説明図

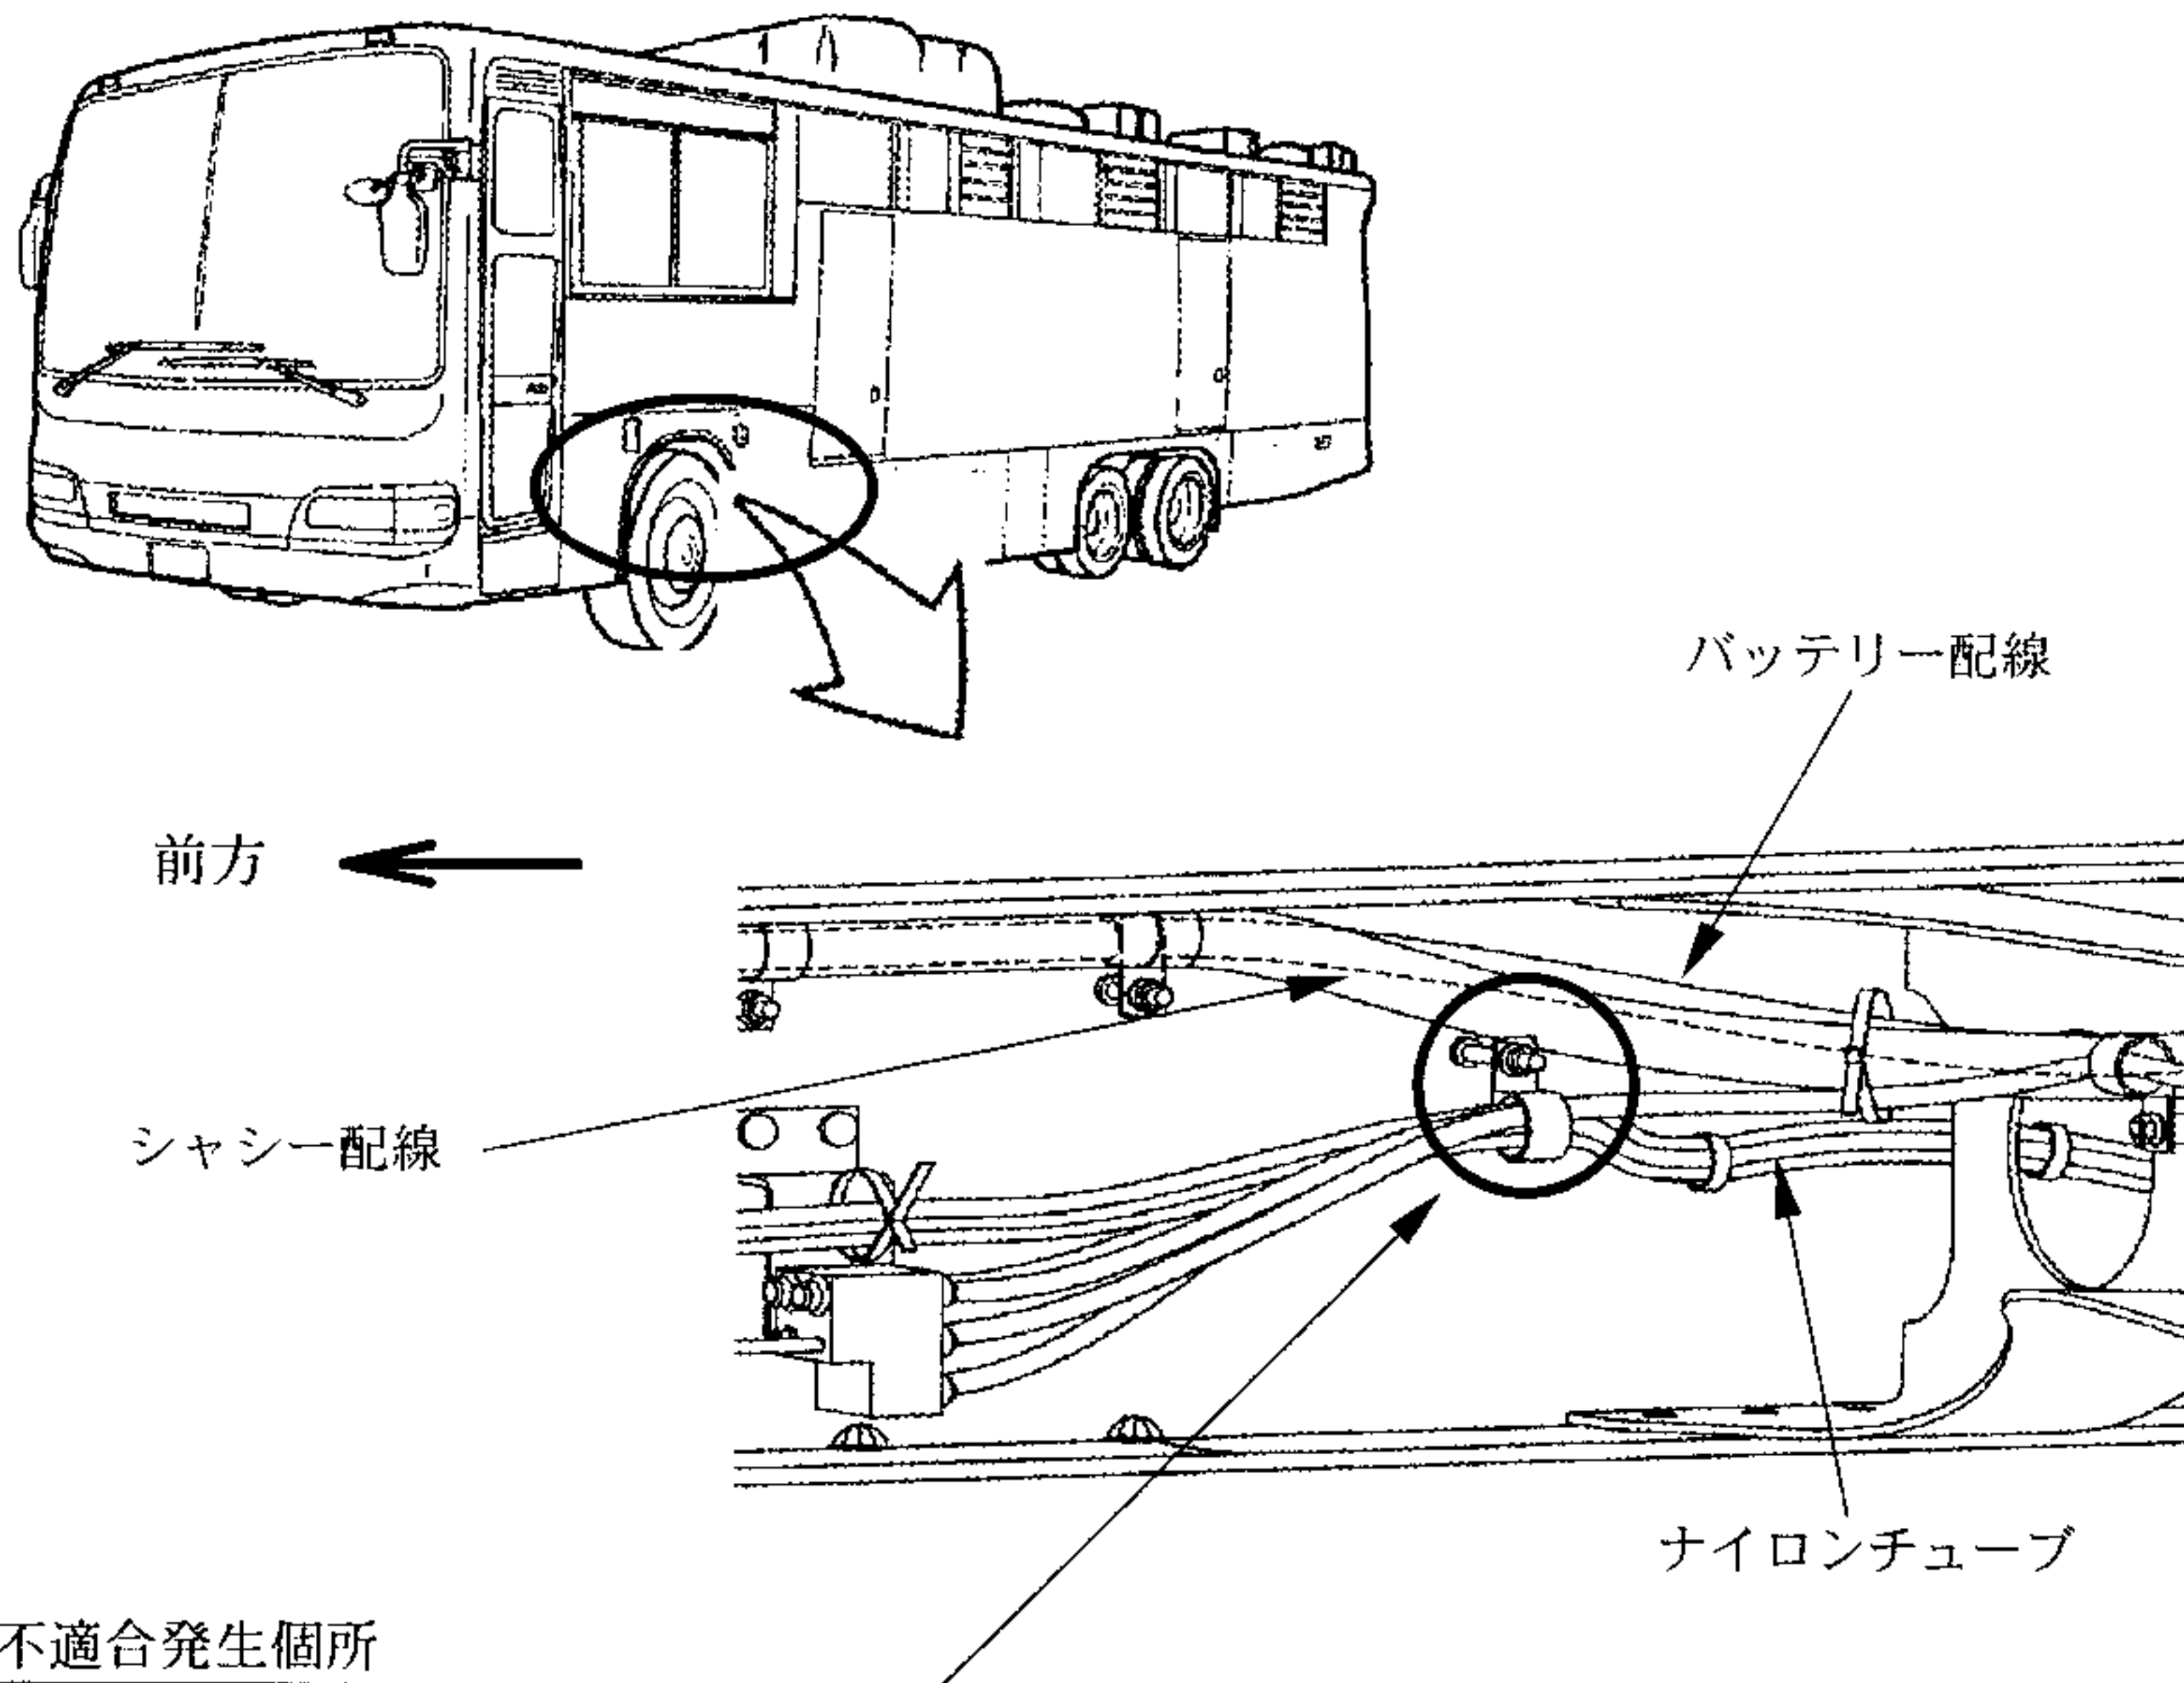

電気装置において、右サイドフレーム内のバッテリー配線の取り回しが不適切なため、走行時の振動により当該配線がブレーキ制御用ナイロンチューブを固定しているクリップと干渉することがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該配線の被覆が損傷・短絡して当該配線及びナイロンチューブが焼損し、最悪の場合、ナイロンチューブからエアーが漏れ、エアー漏れ警報が作動して制動不能となるとともにスプリングブレーキ安全装置が作動して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリー配線と隣接するシャシー配線を、下図のようにそれぞれクリップで固定し、ナイロンチューブ固定用のクリップとの隙間を確保する。

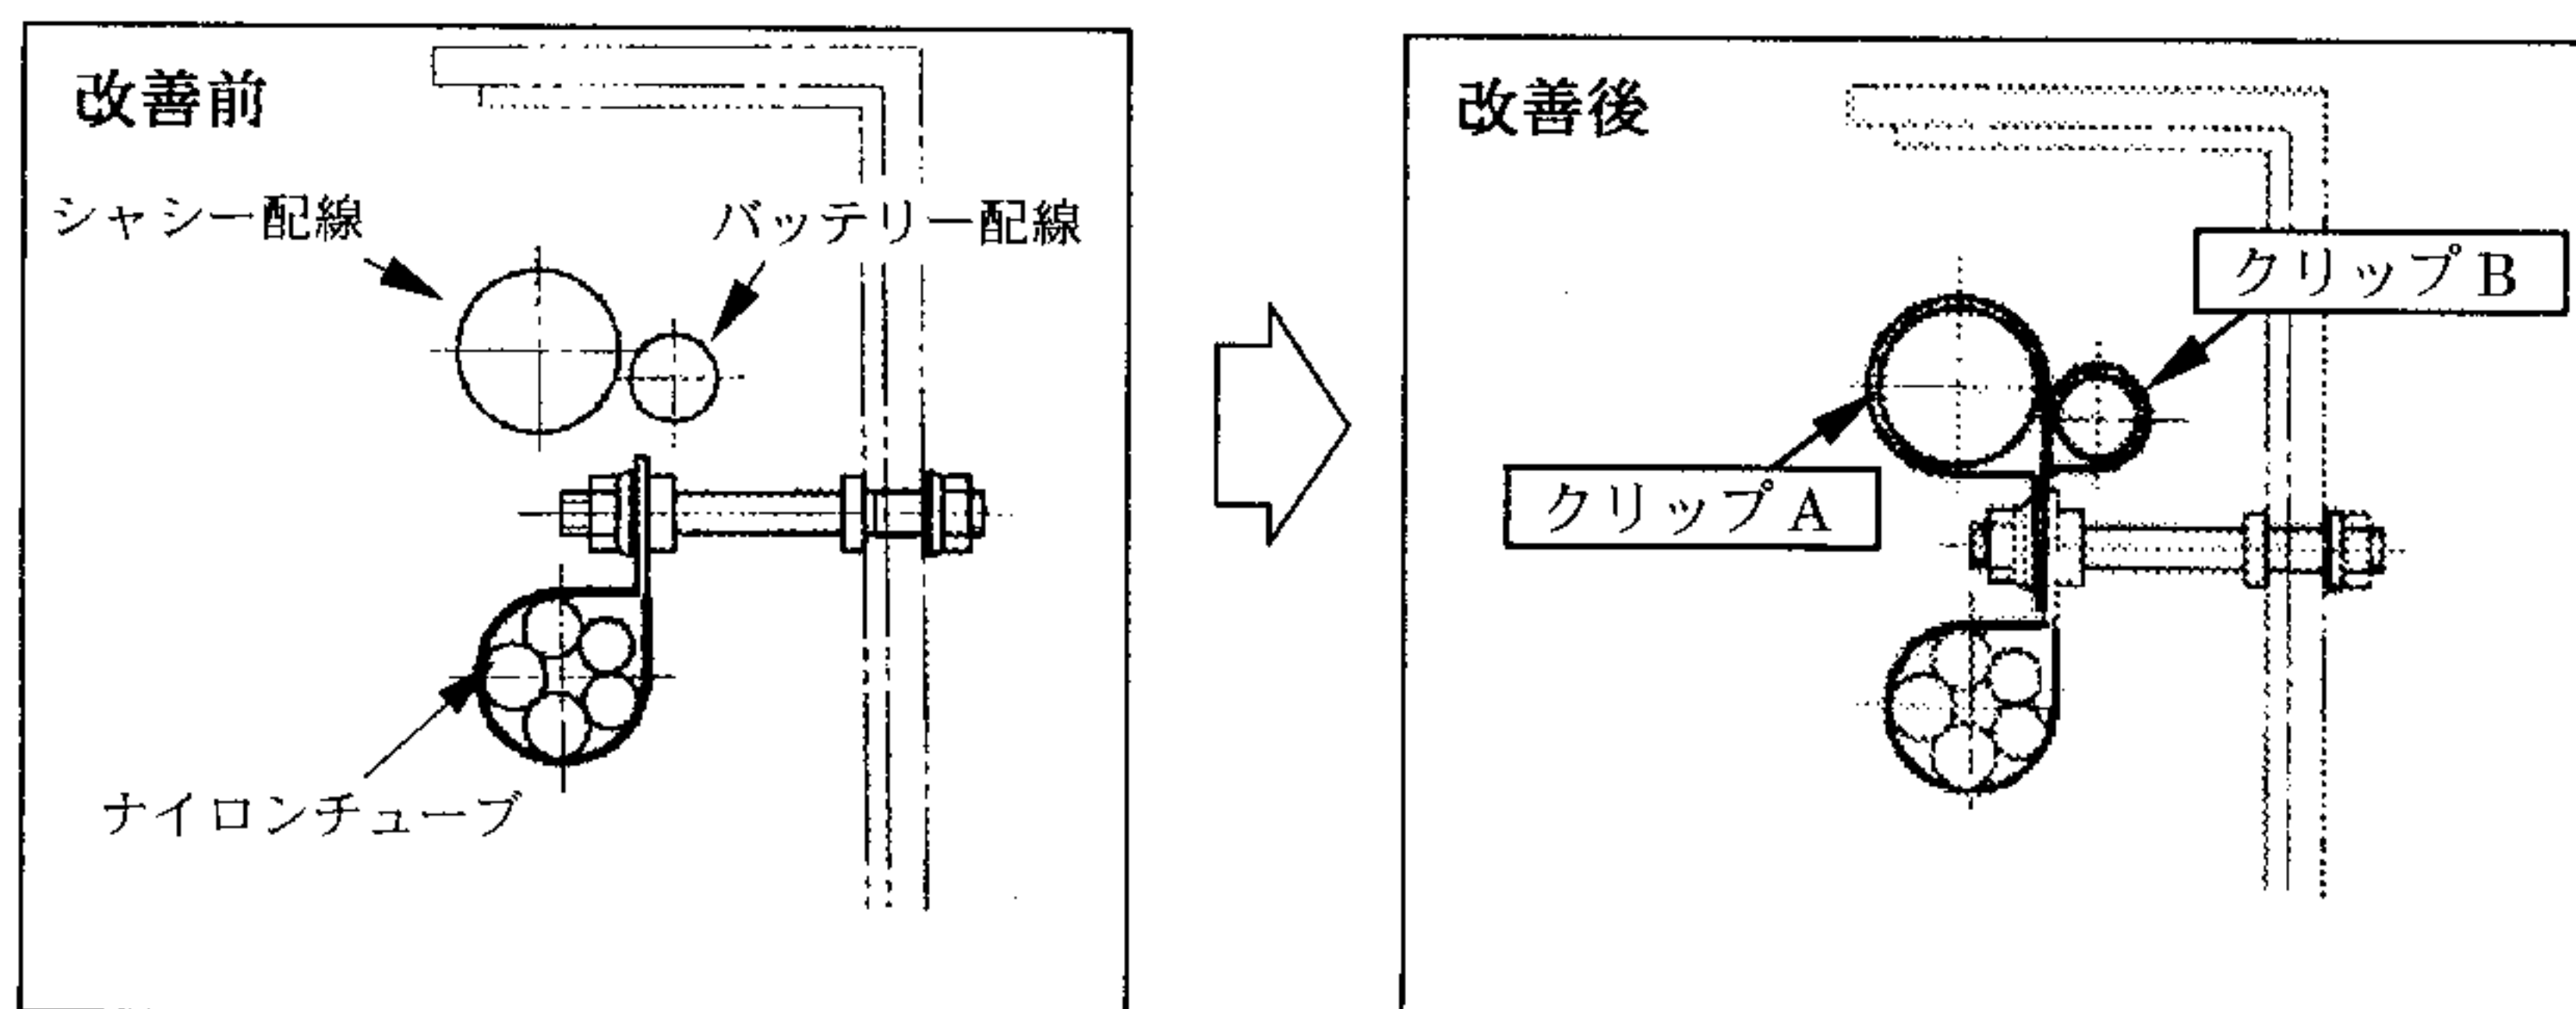

注： 内は追加部品を示す
 識別：ネームプレートの右上ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。