



改善箇所説明図

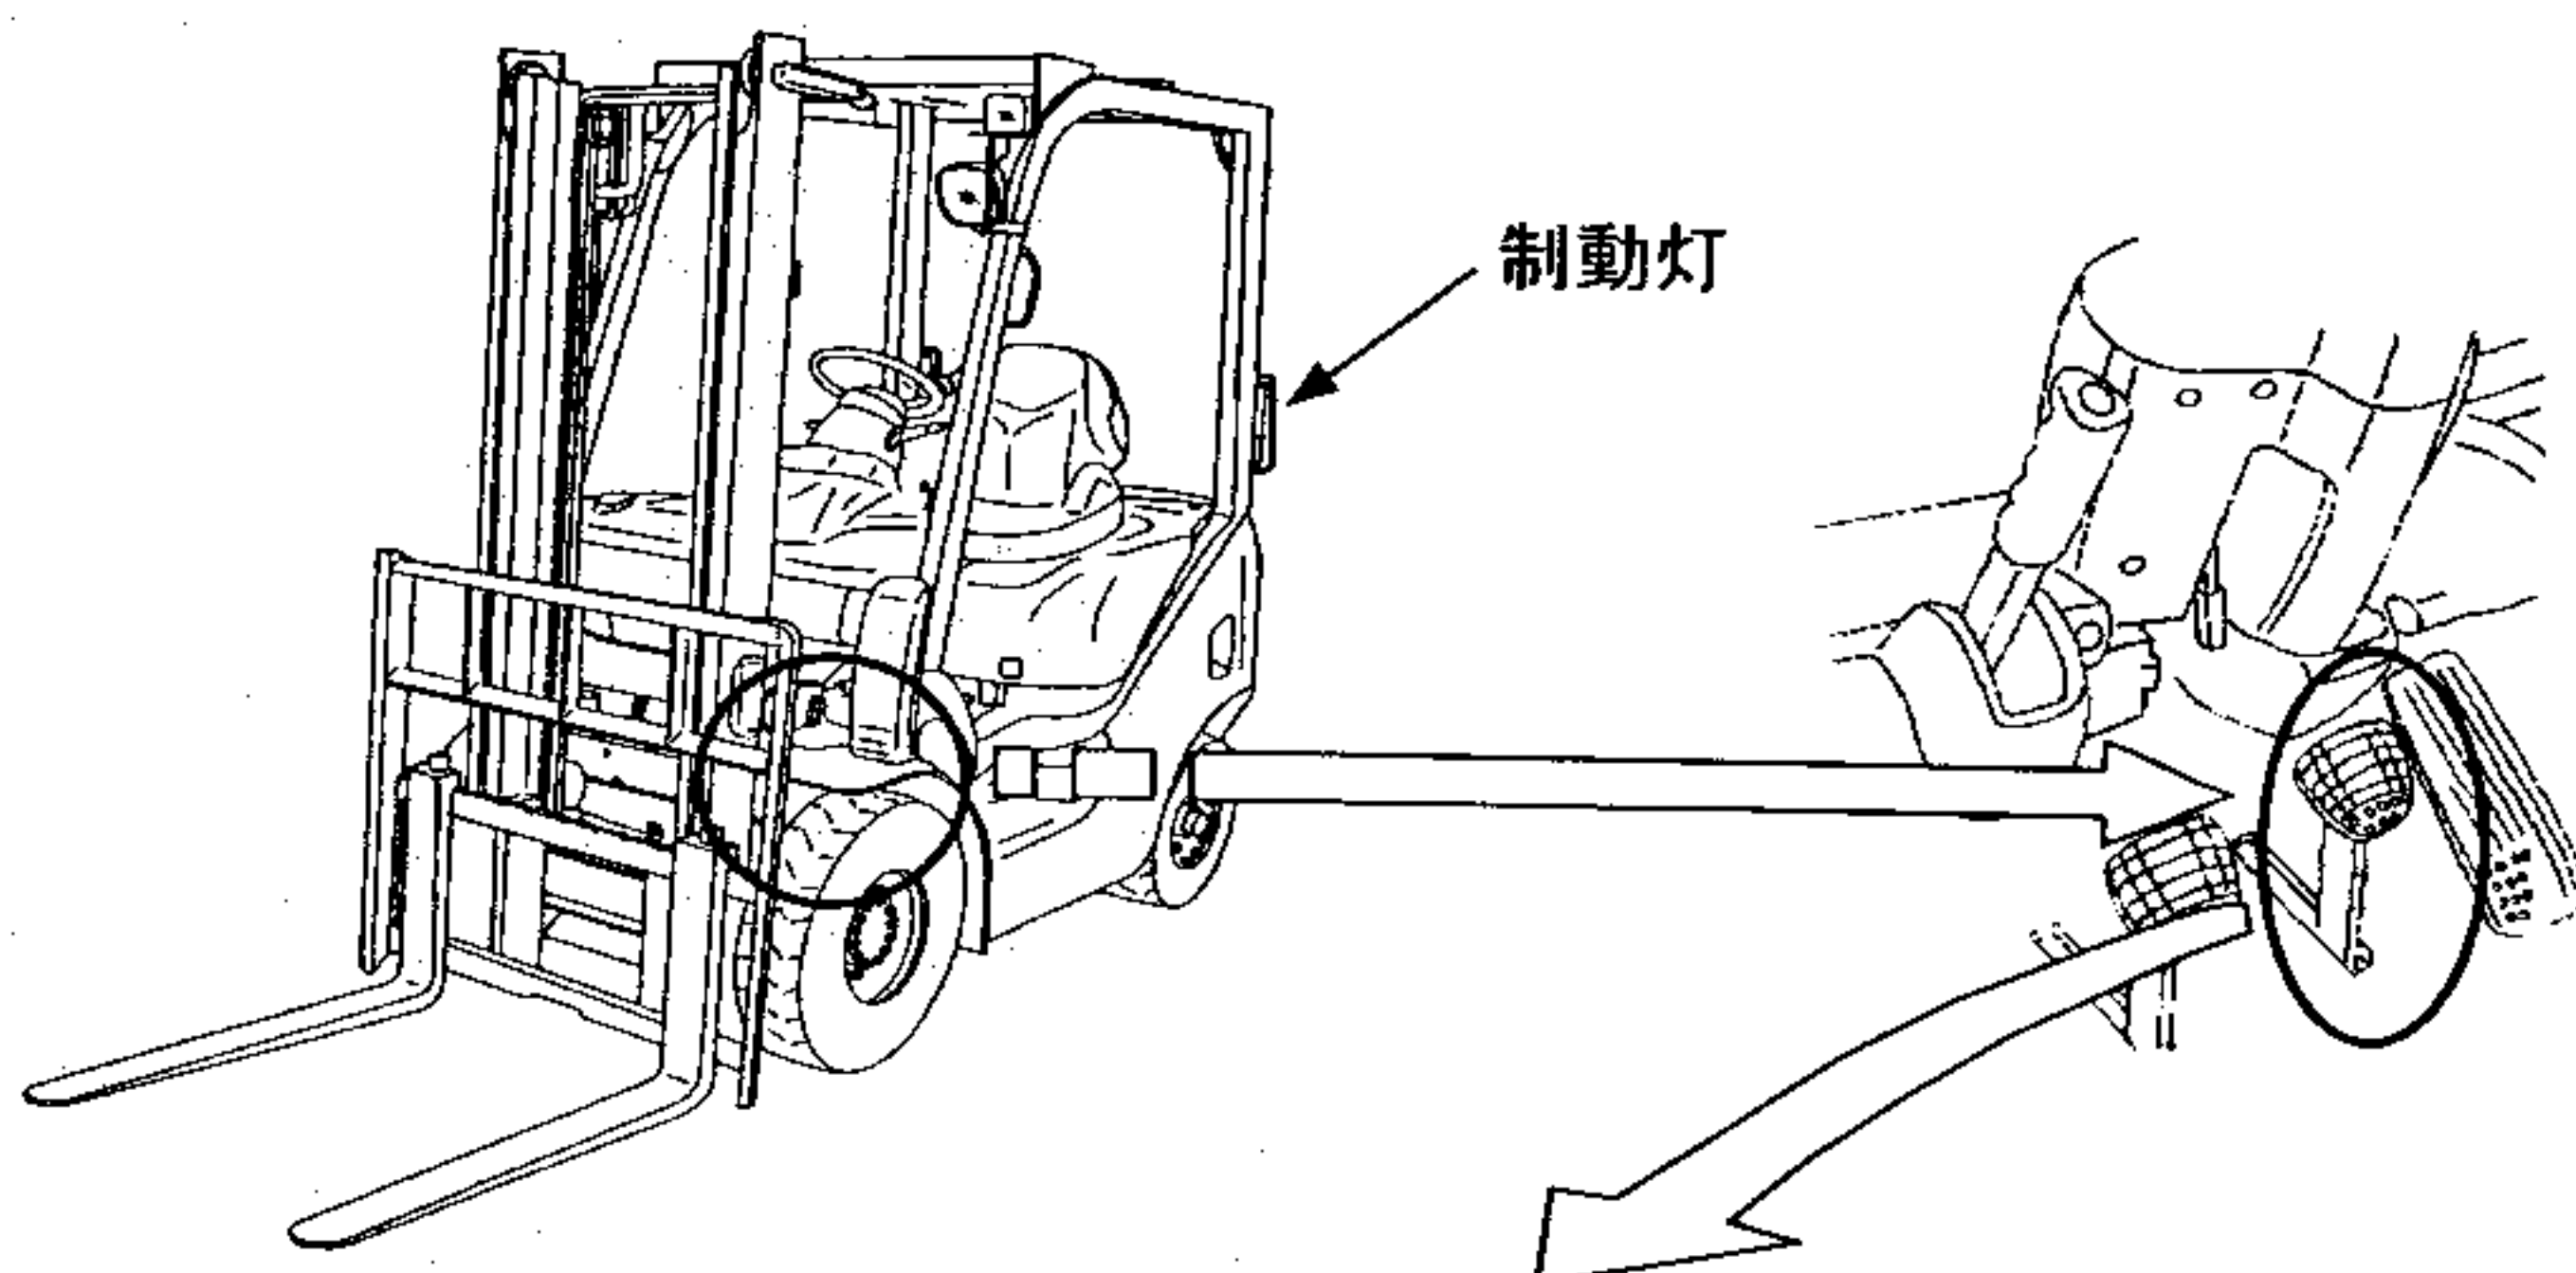

改善前


制動装置において、制動操作ペダルの戻しバネが不適切なため、制動操作の繰返しにより当該バネが折損することがあり、折損した場合、制動操作をしない時に制動灯が点灯するおそれがある。

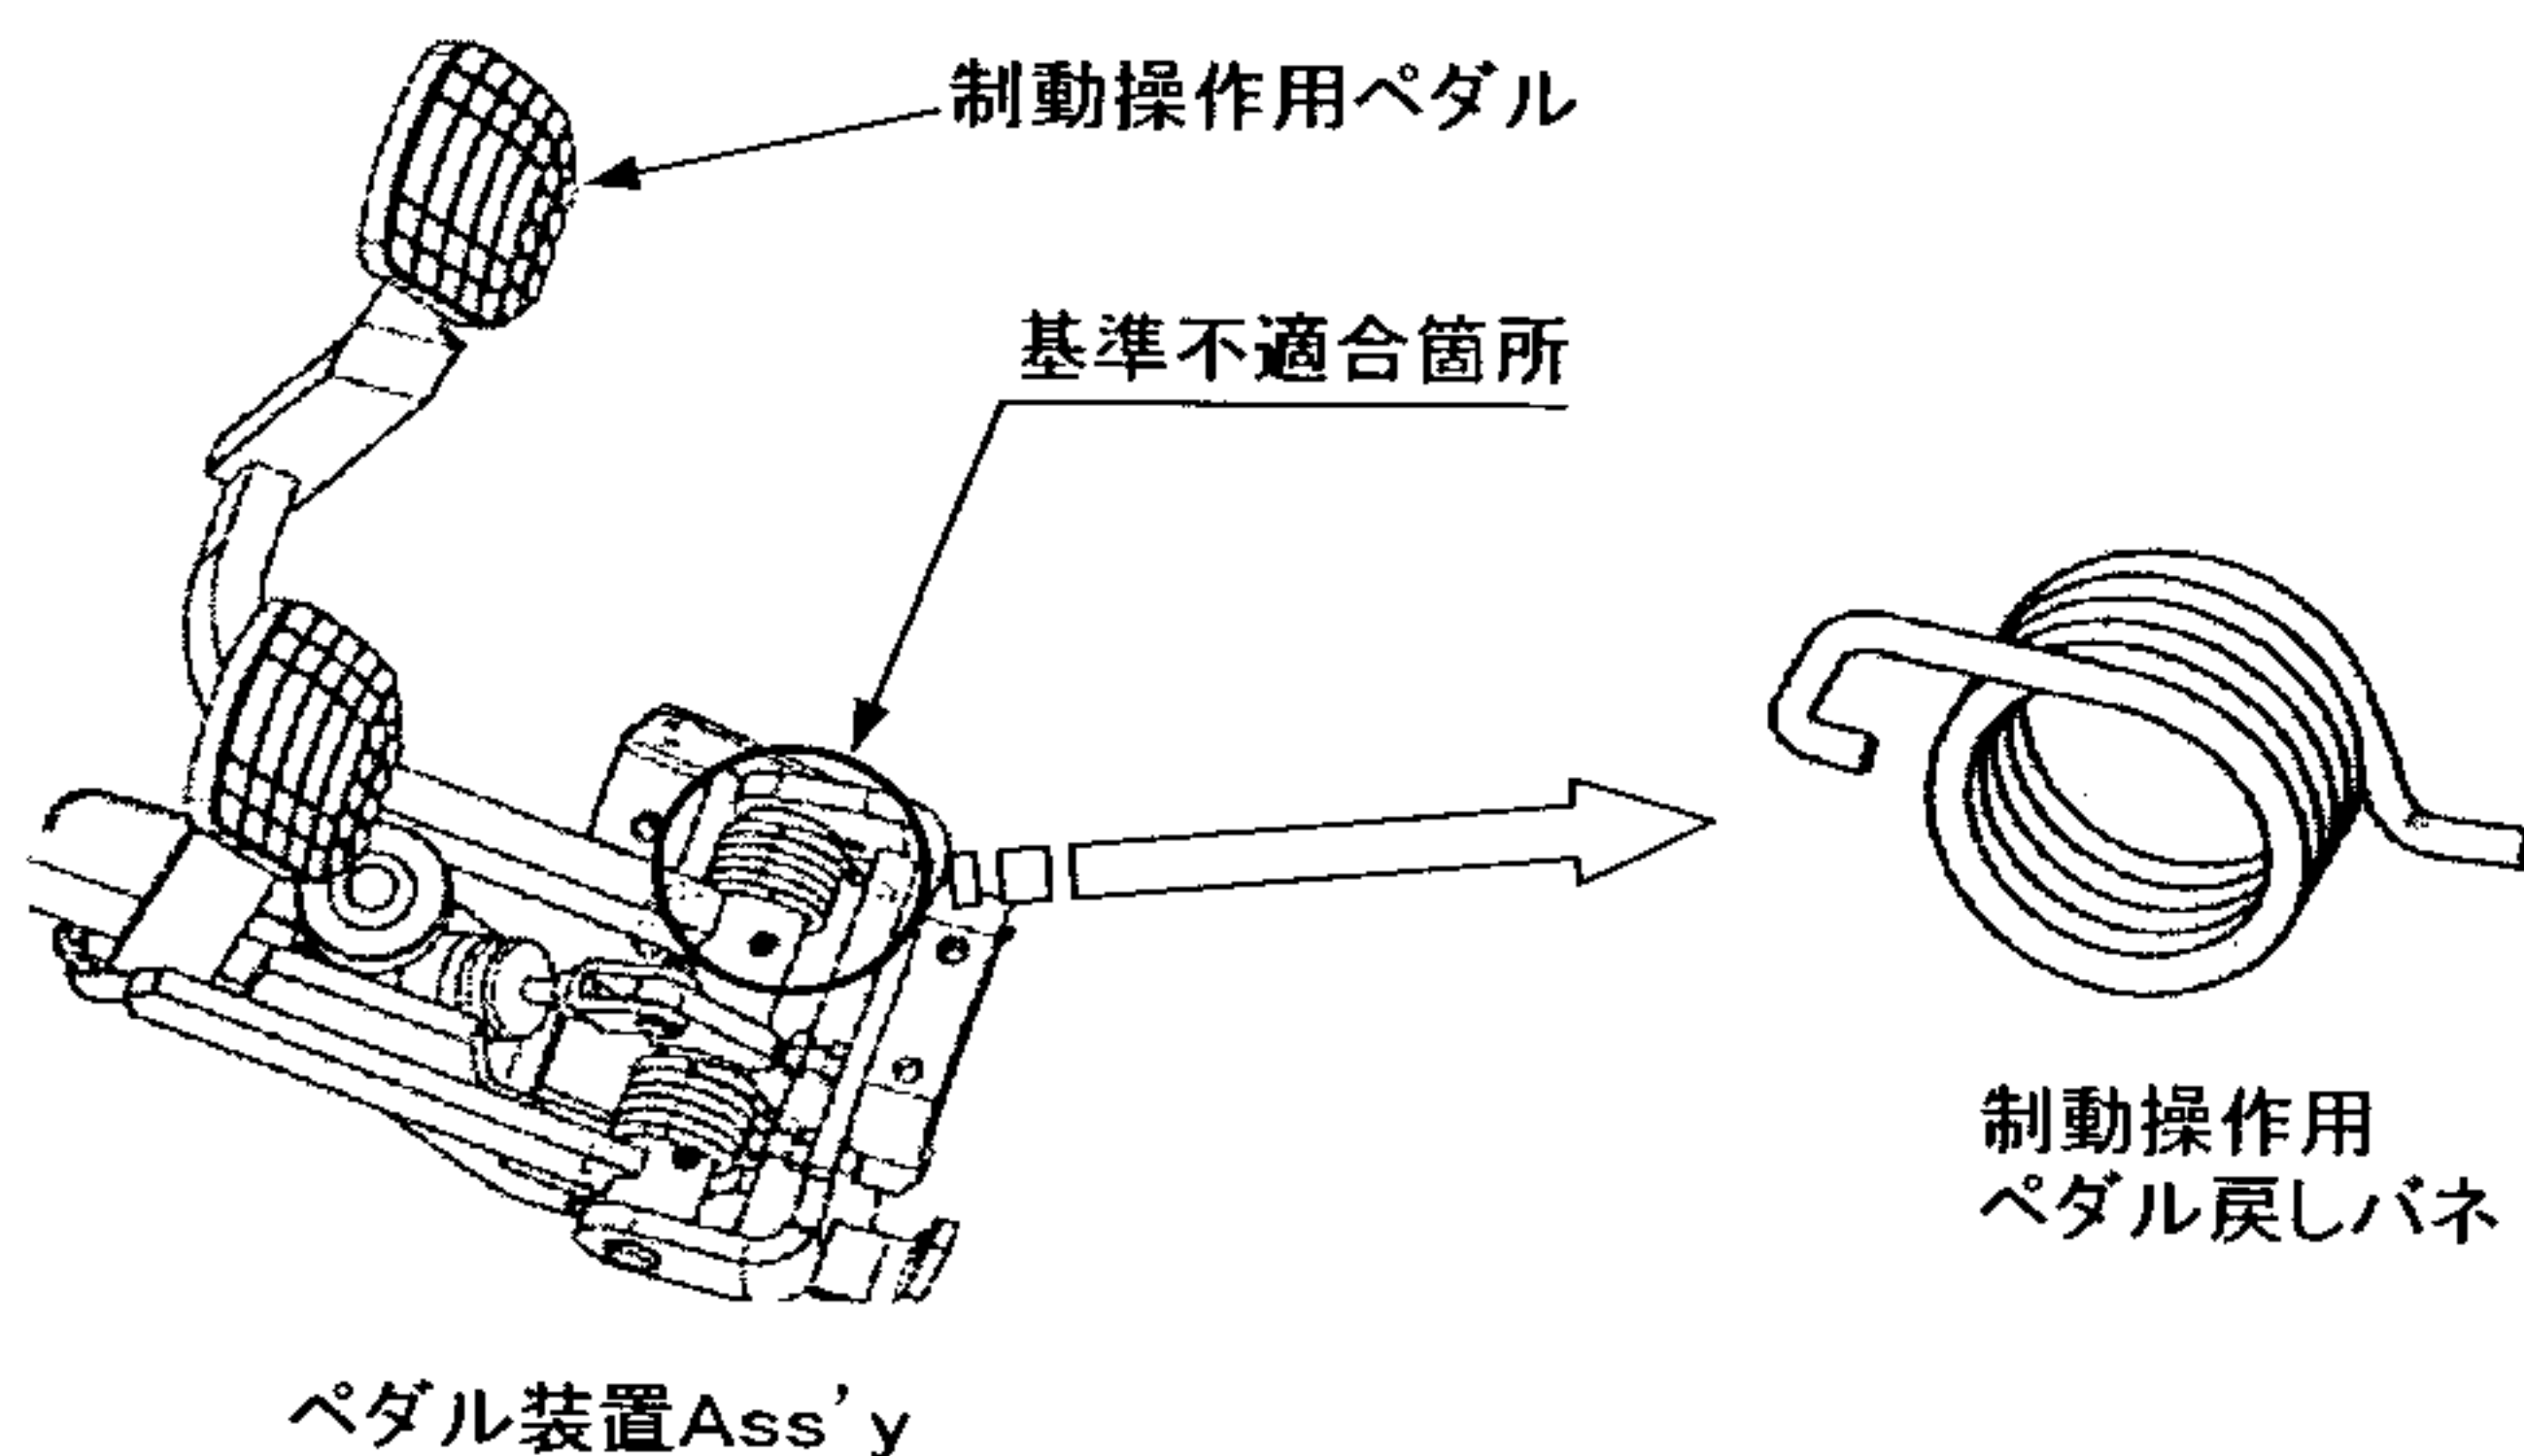

改善後

1. 手動変速機車両の改善内容

制動操作ペダルおよびクラッチ操作ペダルの戻しバネを対策品と交換する。

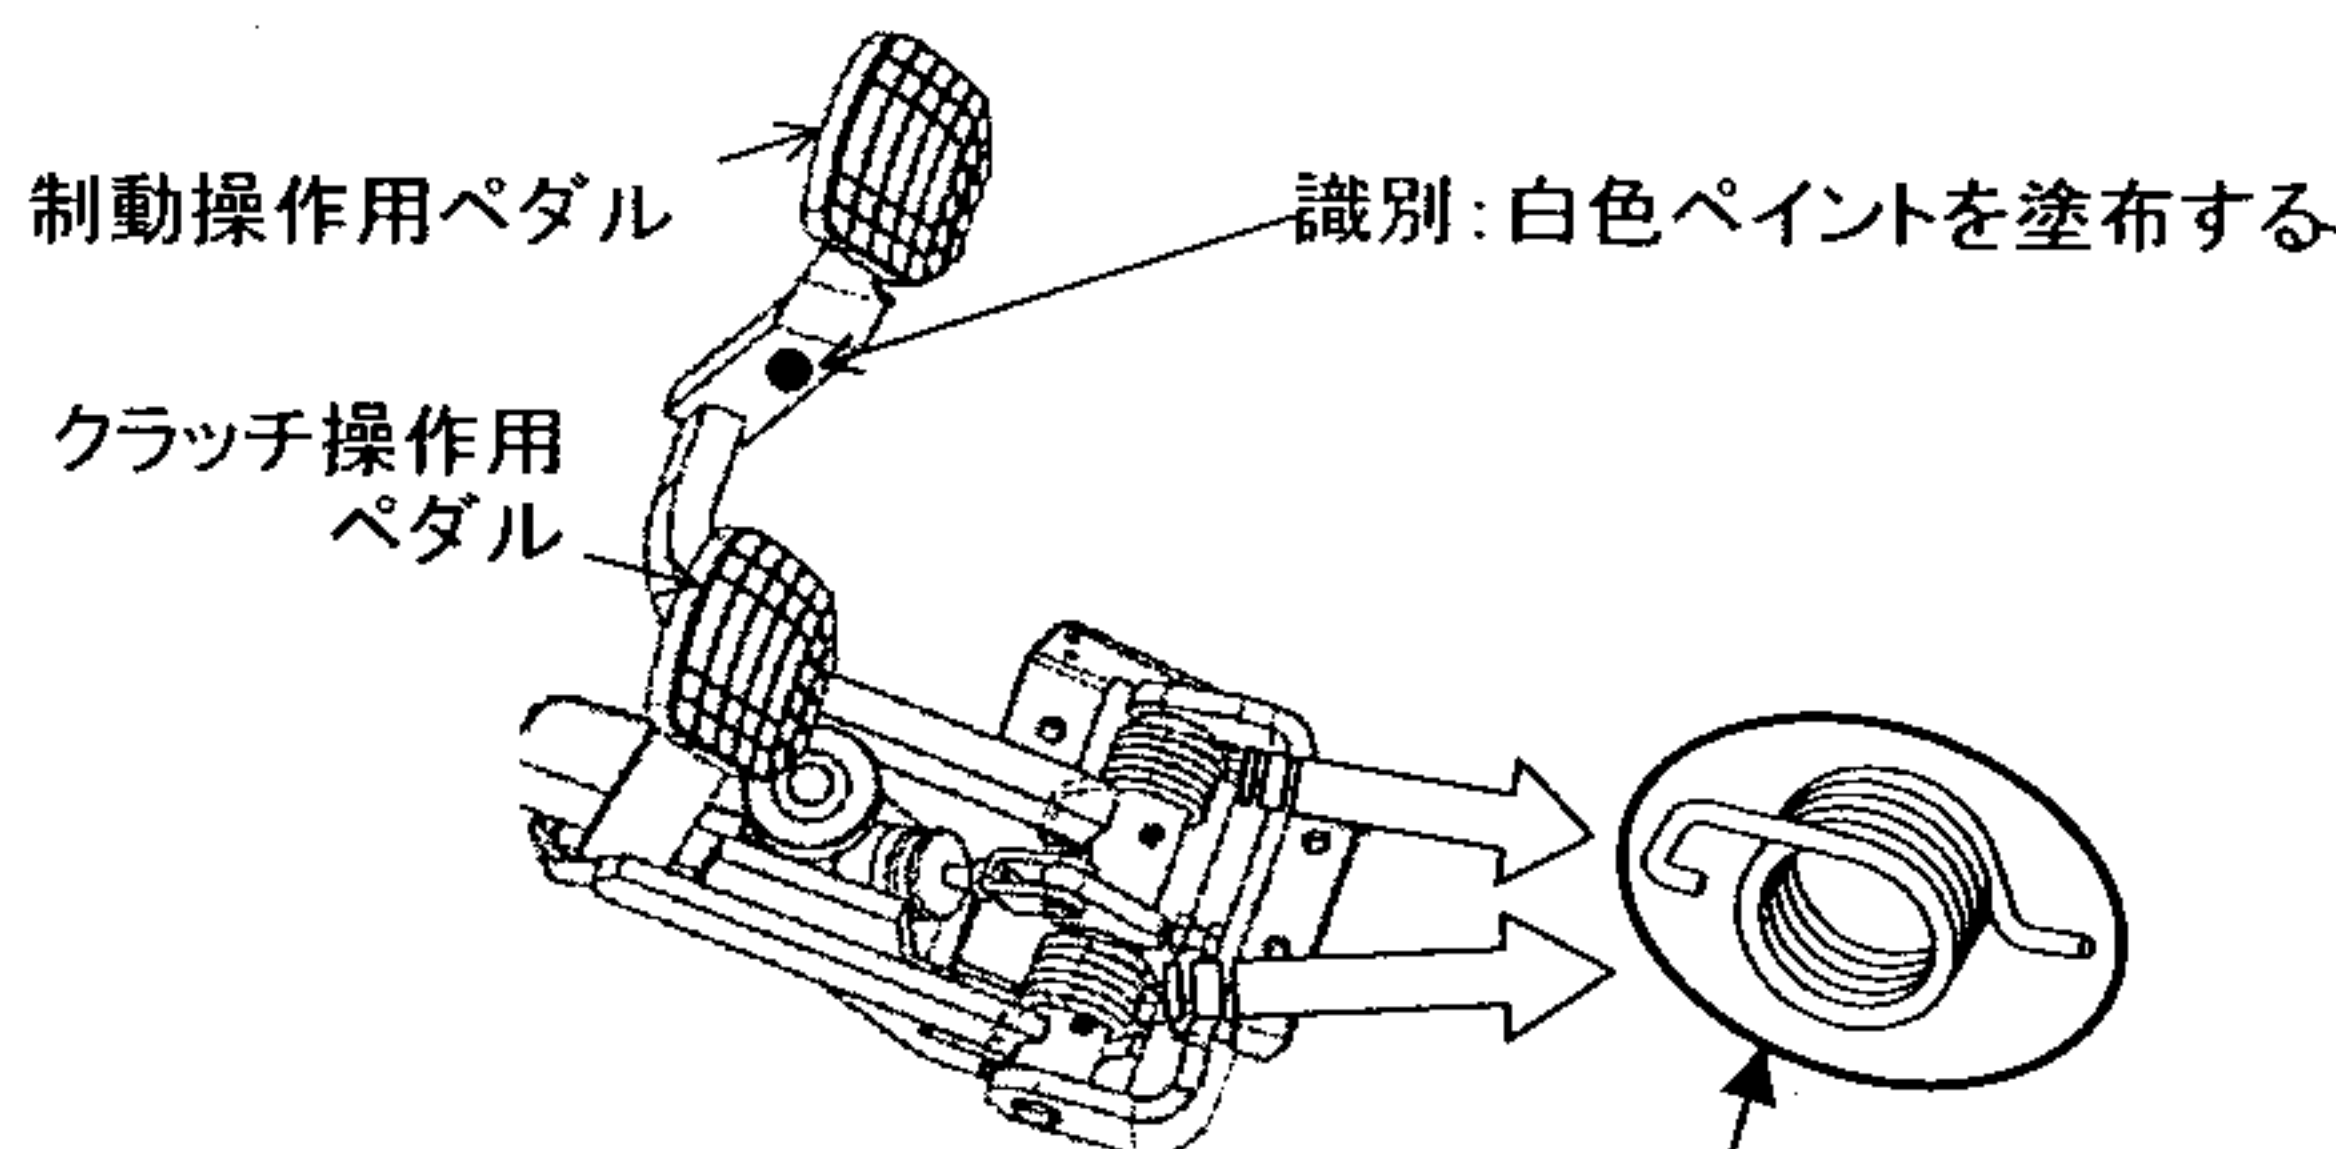


注: は交換部品を示す。

制動操作ペダル および
クラッチ操作ペダル戻しバネ

2. 自動変速機車両の改善内容

制動・インching操作ペダル装置 Ass'y を対策品に交換する。

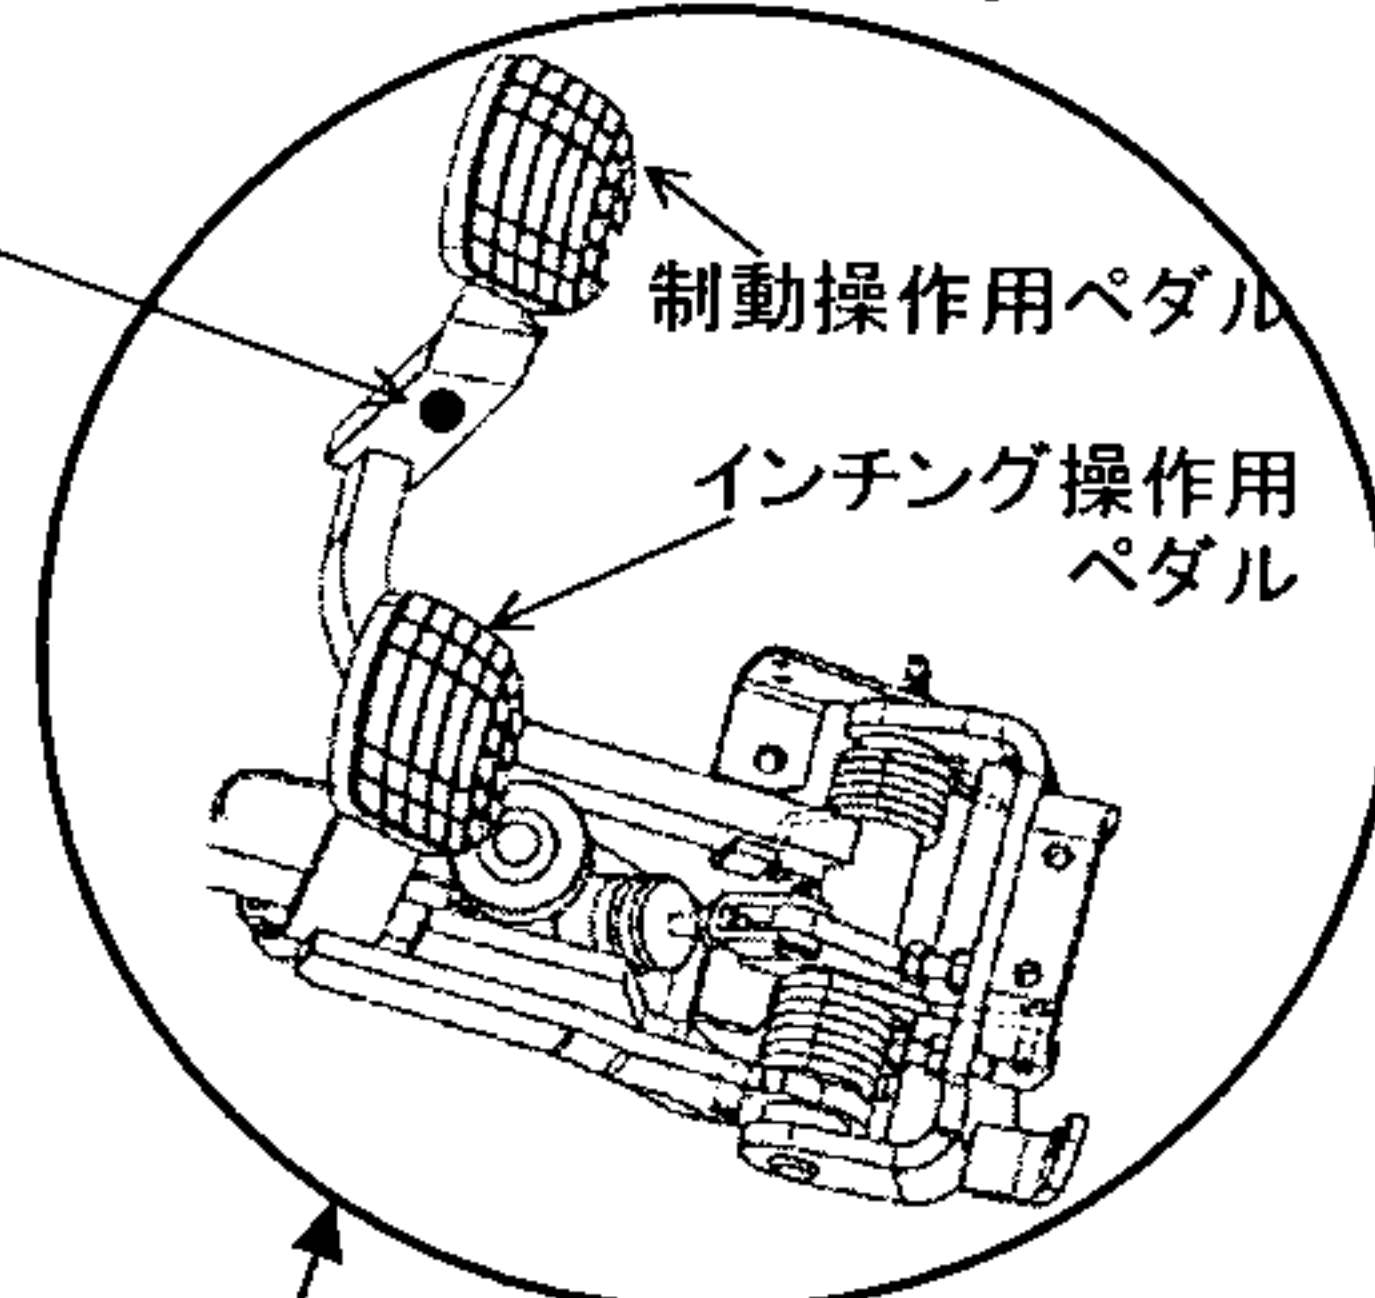

ペダル装置Ass'y