
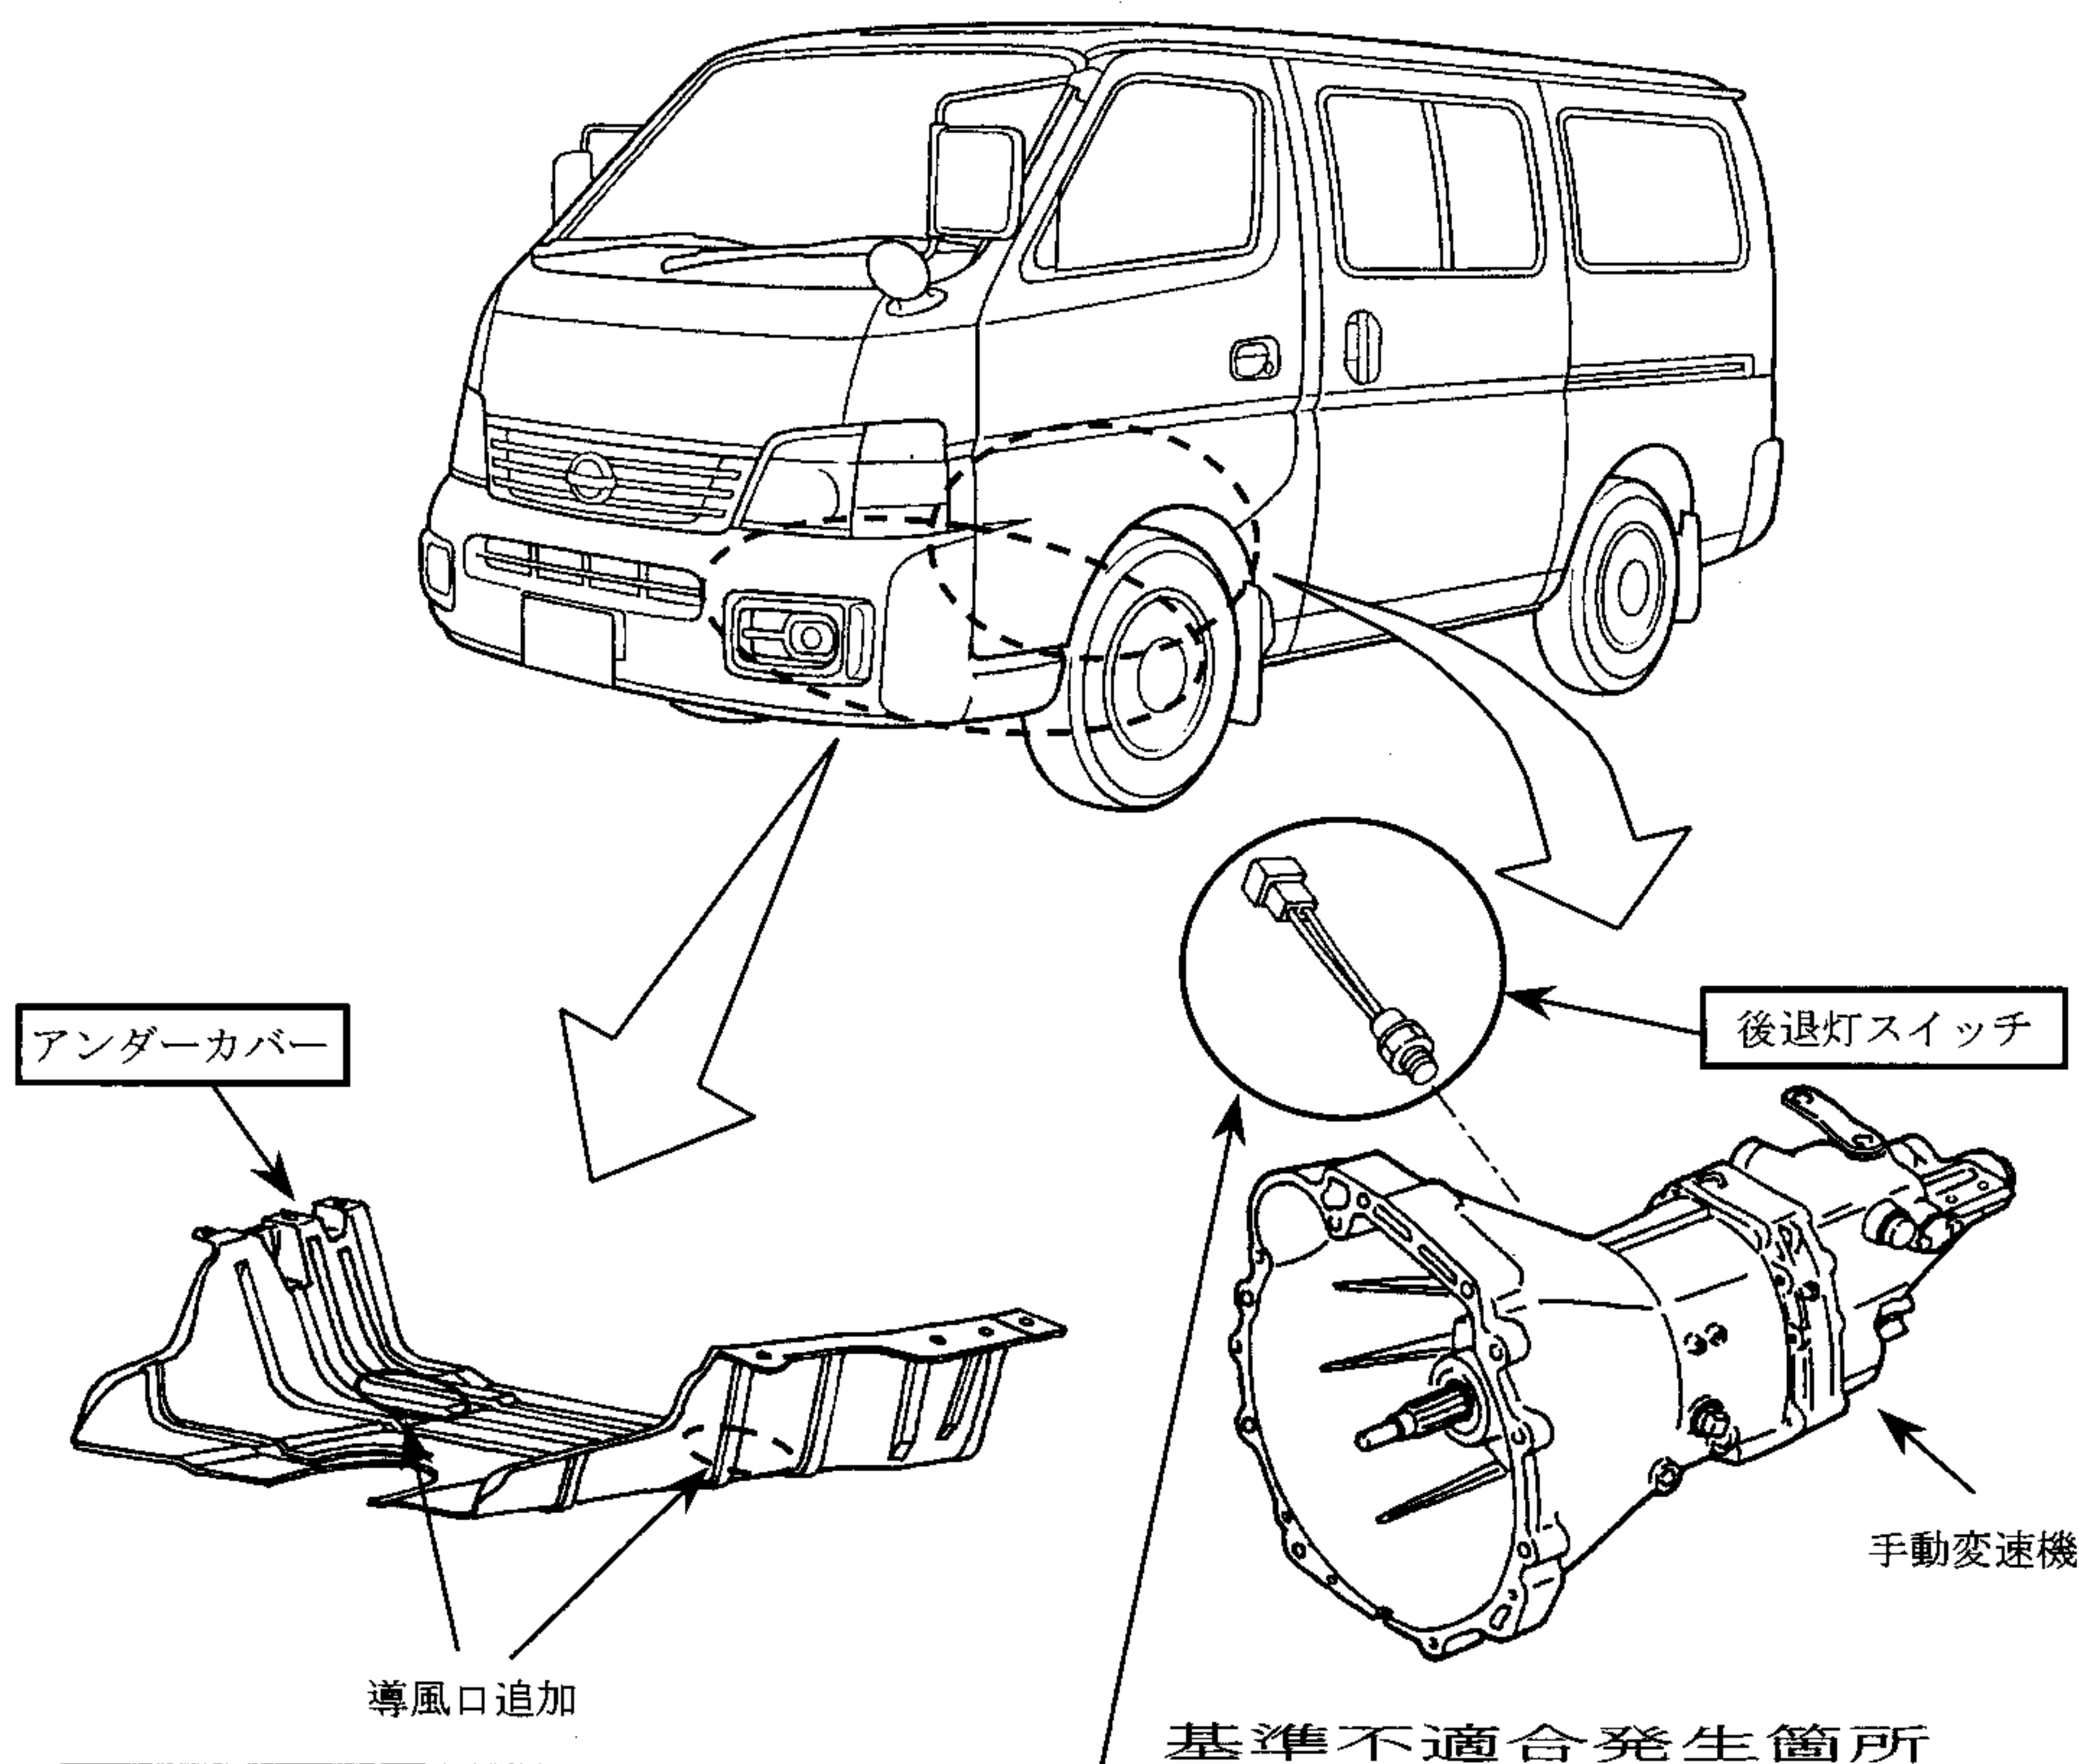
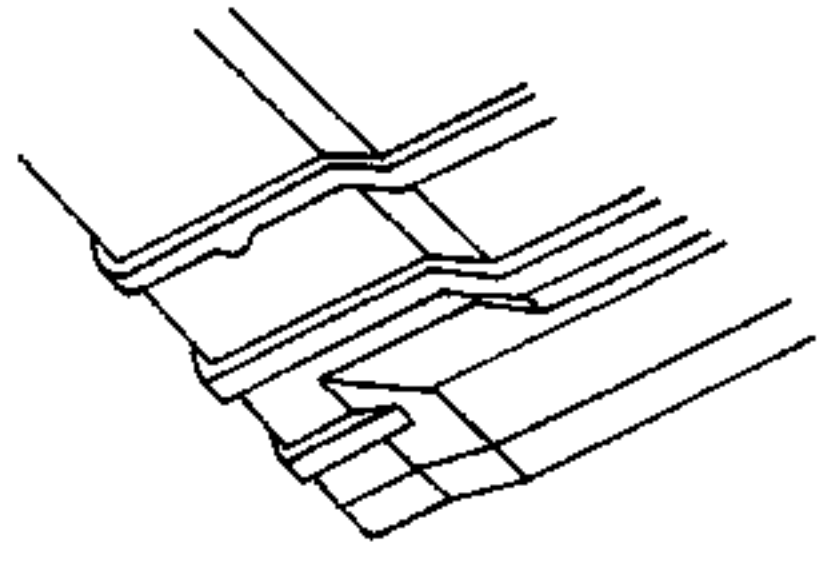


改善箇所説明図②

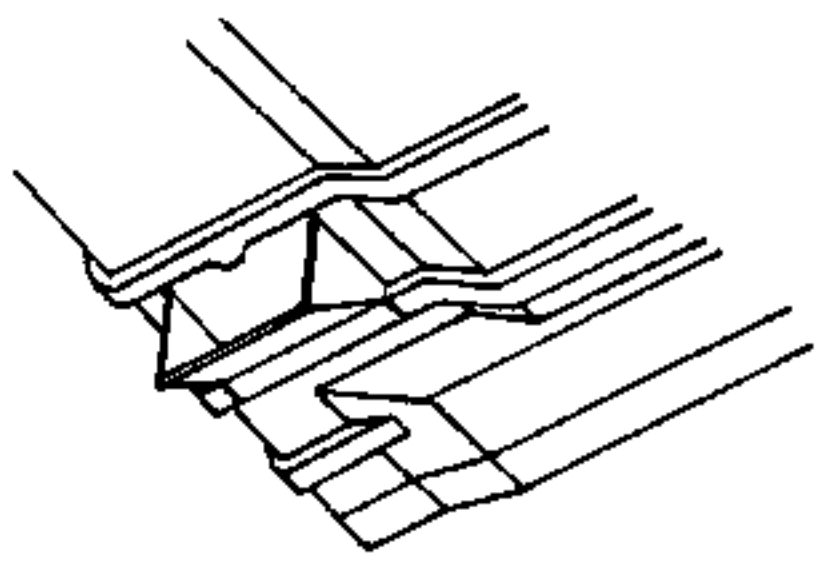

改善前	改善後
	

改善の内容

全車両、当該スイッチを対策品と交換する。また、導風口が付いていないアンダーカバー搭載車は、併せて導風口付アンダーカバーと交換する。

識別：黄色のペイントを後退灯スイッチ本体後面に塗布する。

注：  は交換部品を示す。

手動変速機への導風が不十分のため、変速機内のオイルが高温となり、変速機内にある後退灯スイッチの接点部が化学変化により摩耗が進行し、接触が不良となって後退灯が点灯しなくなる、または、導電性の化合物が堆積して電気回路が短絡し、後退灯、計器及び警告灯が作動しなくなるおそれがある。