


改善箇所説明図

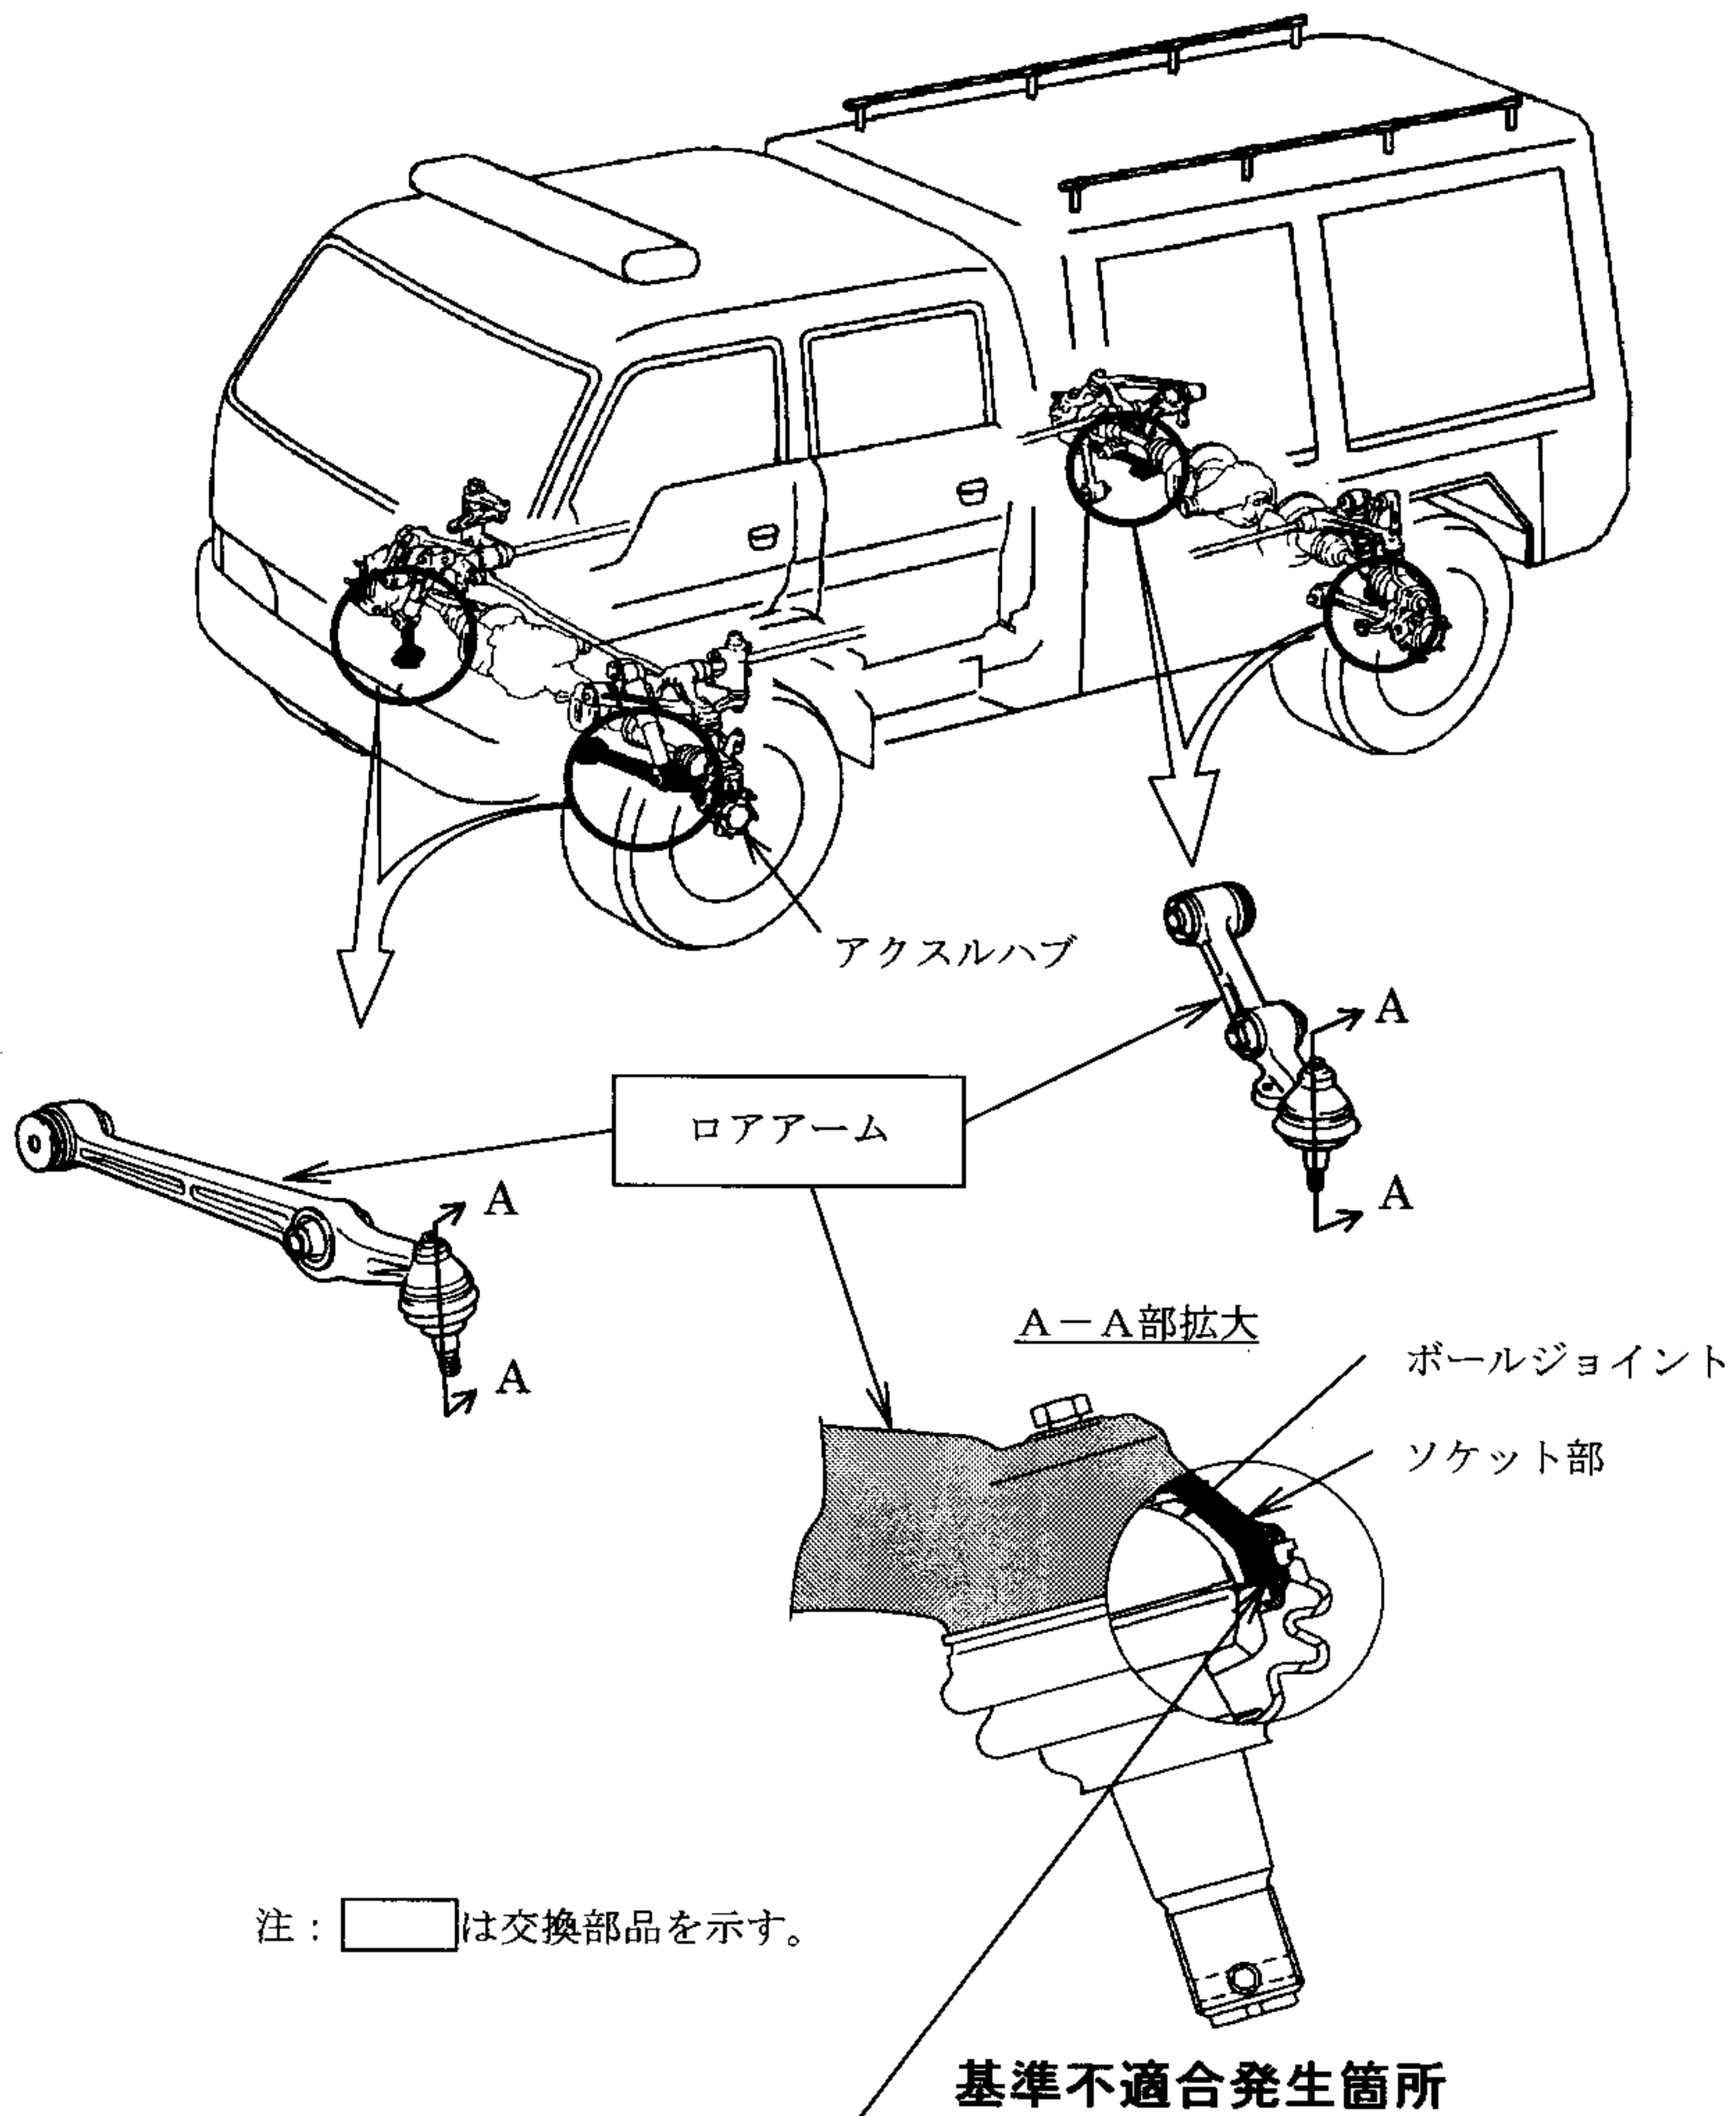

改善の内容

全車両、ロアアームを対策品と交換する。

アクスルハブと連結しているロアアームのボールジョイントソケット部の強度が不十分なため、ハンドル据え切り操作等を頻繁に繰り返すと当該ソケット部に亀裂が生じるものがあり、最悪の場合、ロアアームからボールジョイントが外れ、走行不能に至るおそれがある。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。