



## 改善箇所説明図

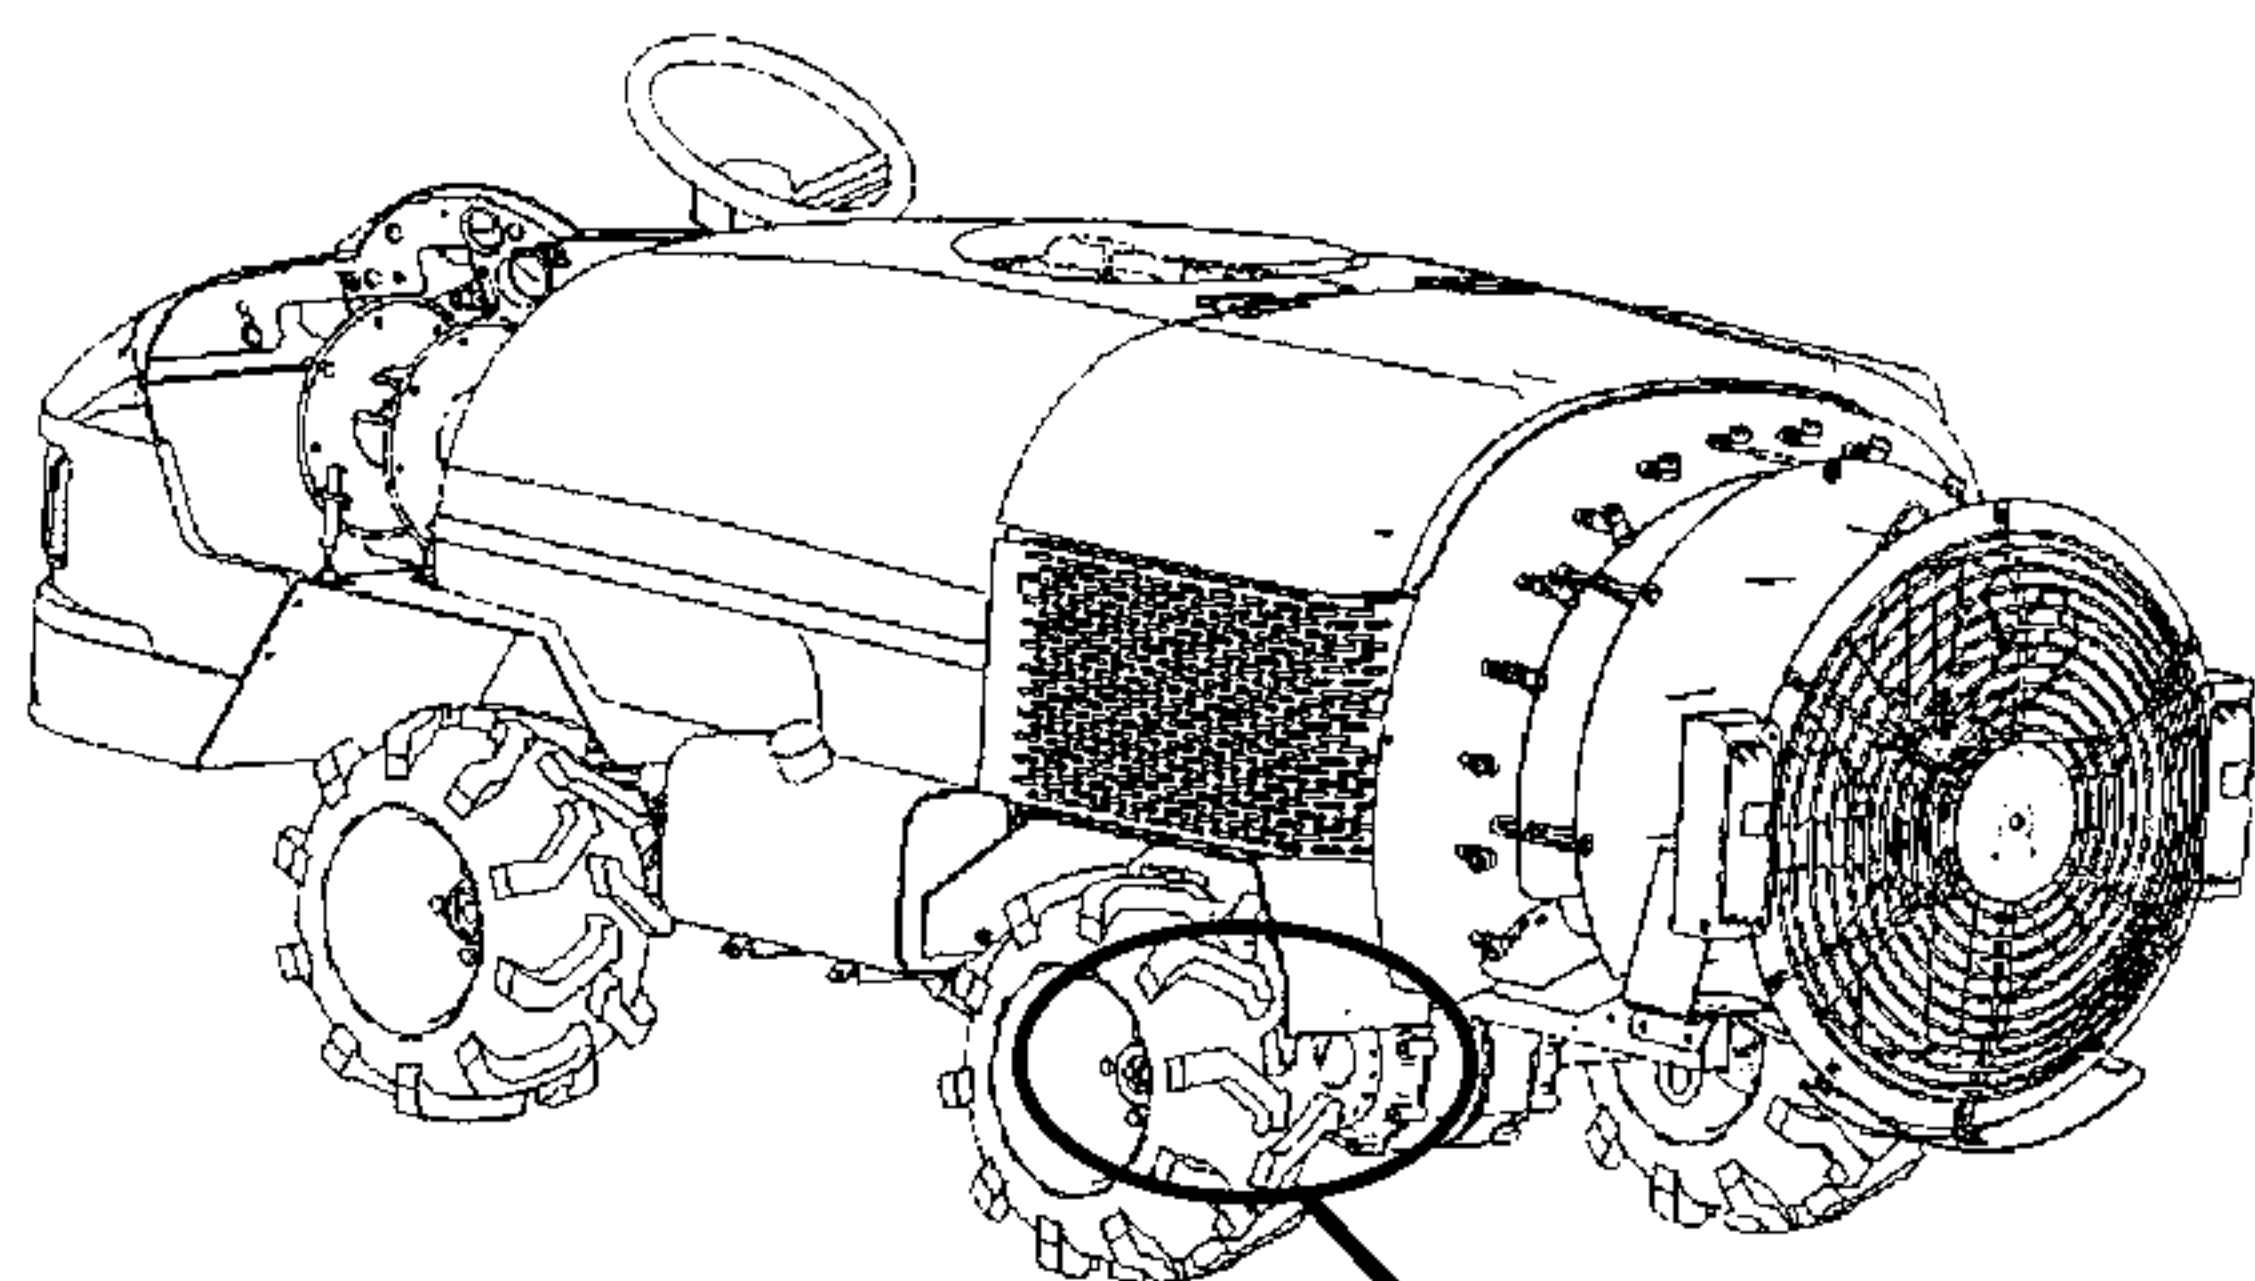

外観図

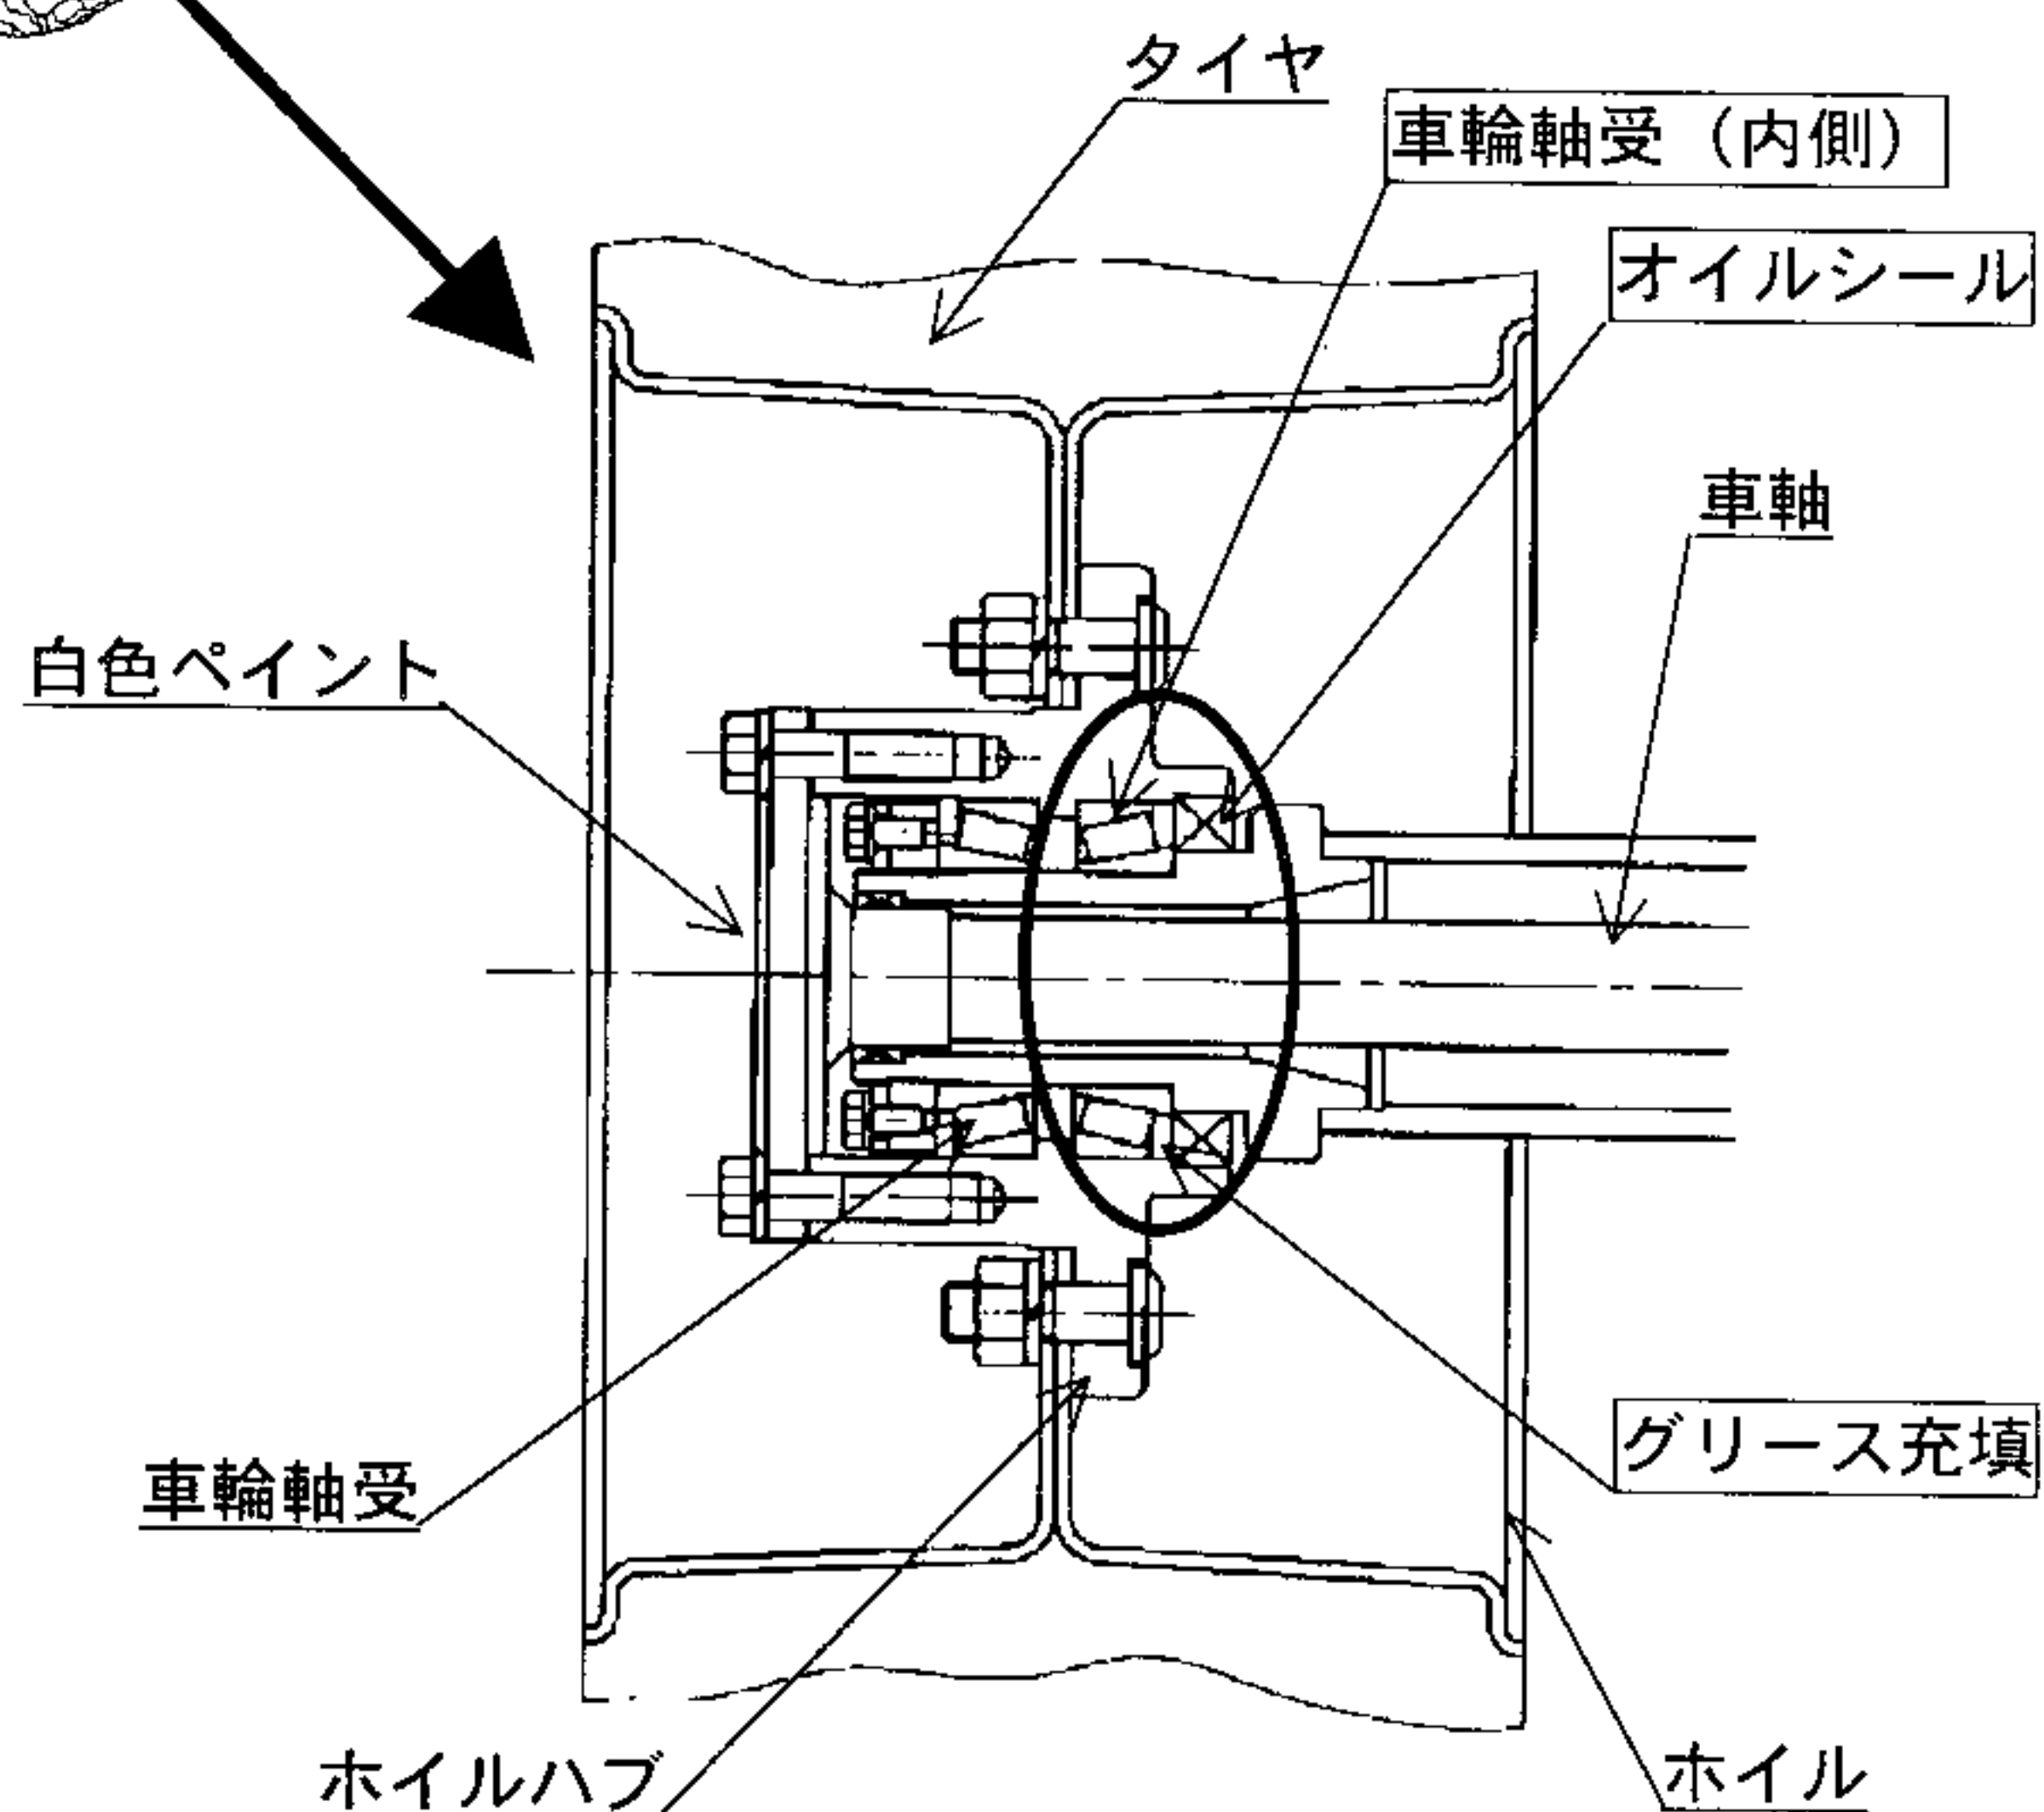

### 基準不適合箇所

走行装置において、後輪軸受の一部に潤滑用グリースが充填されていないものがあるため、走行時に当該軸受が発熱して異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、軸受が破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

### 改善の内容

対象車全車両を分解点検し、グリースの充填のないものは、内側部の車輪軸受及びオイルシールを新品に交換して、適正量のグリースを充填する。  
改善終了後は、識別のために車軸先端に白色ペイントをする。

注：  は交換部品を示す