

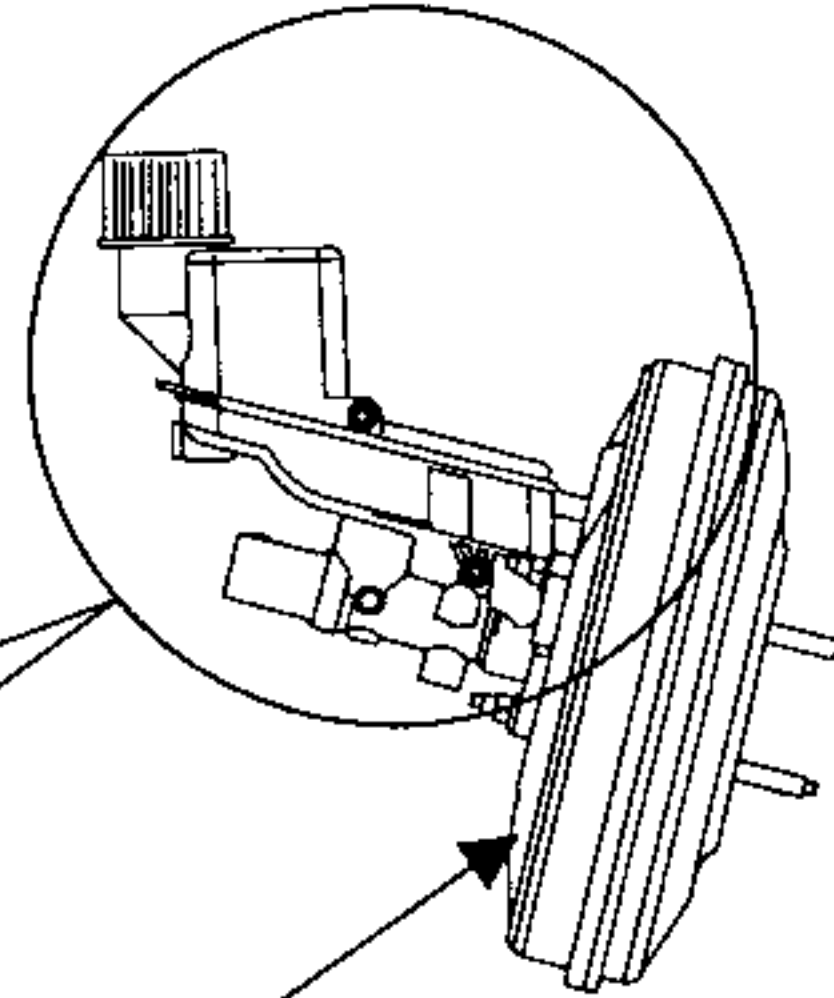



改善箇所説明図②

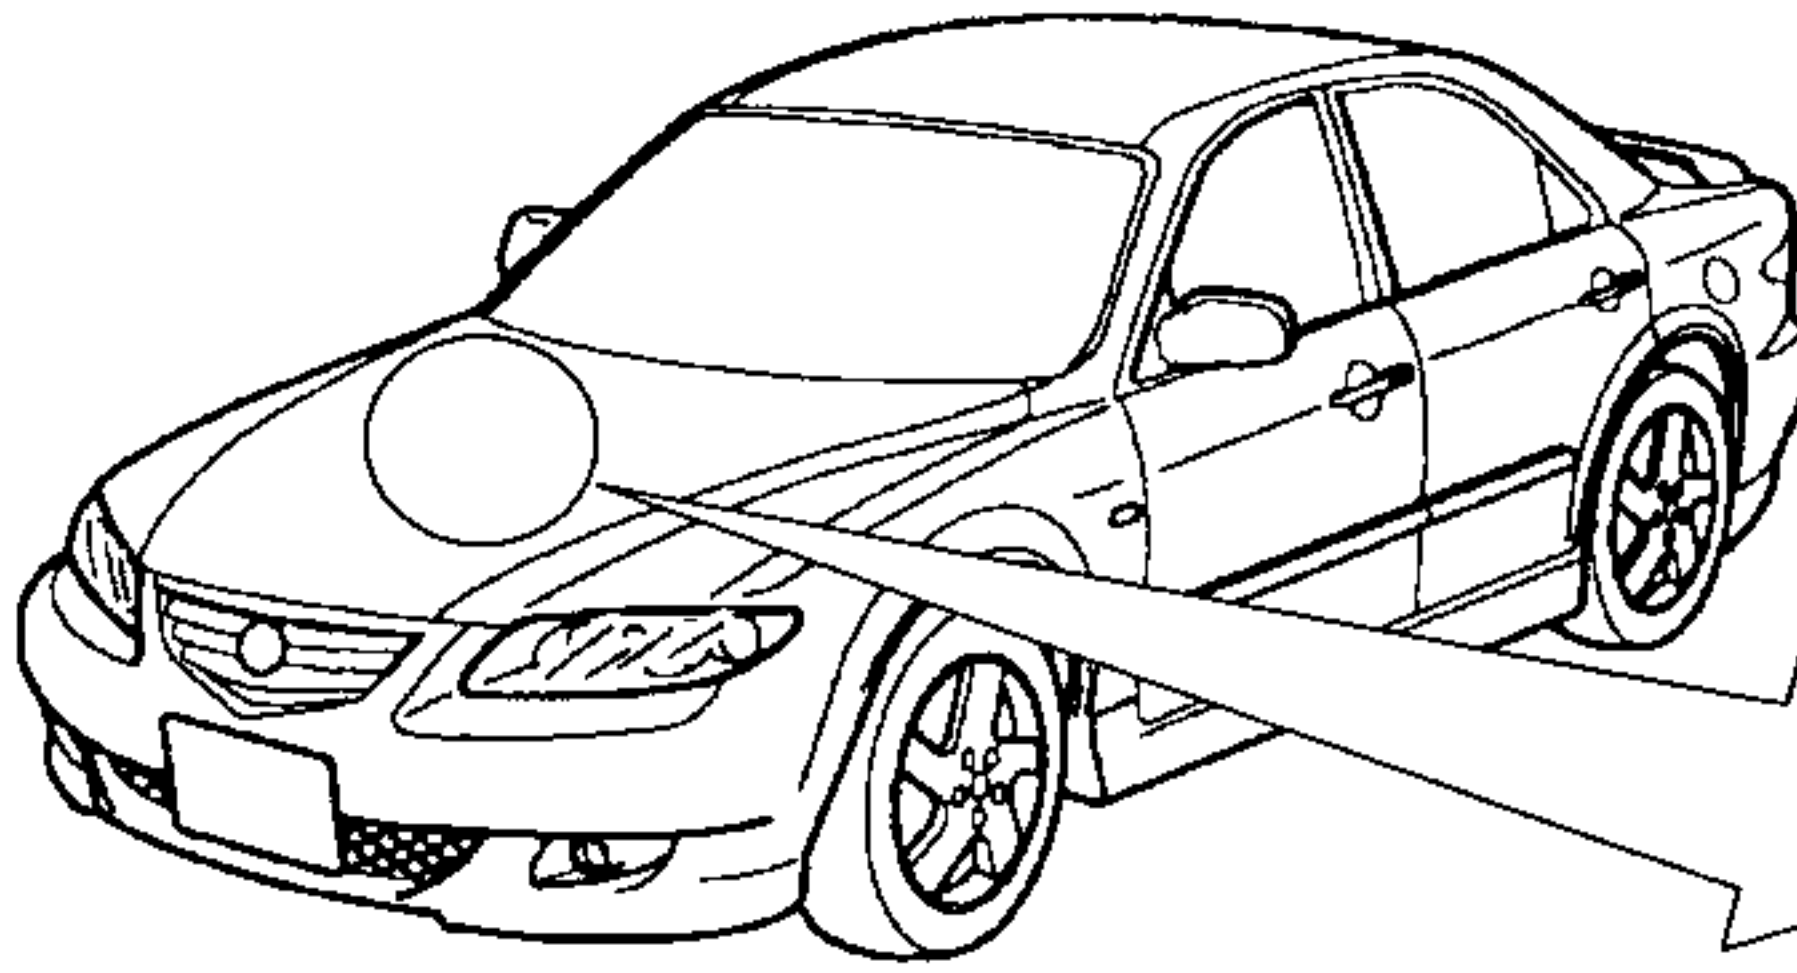

識別：パワー・ブレーキ・ユニットに
黄色ペイントを塗布する。

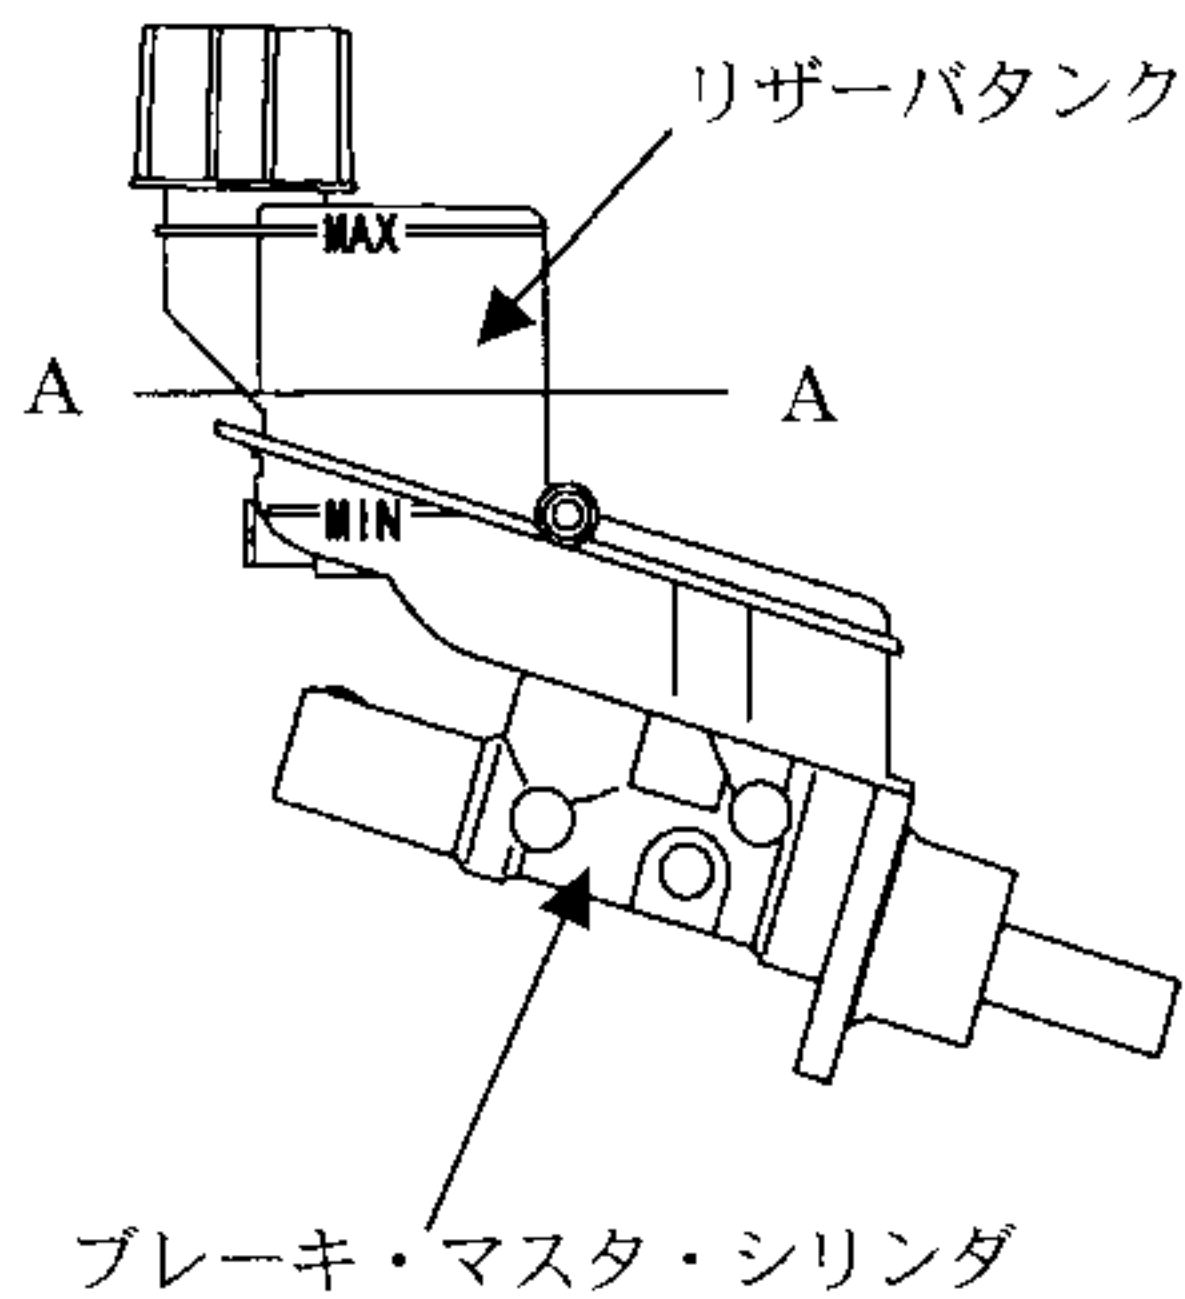

(リザーバタンク A-A 断面)

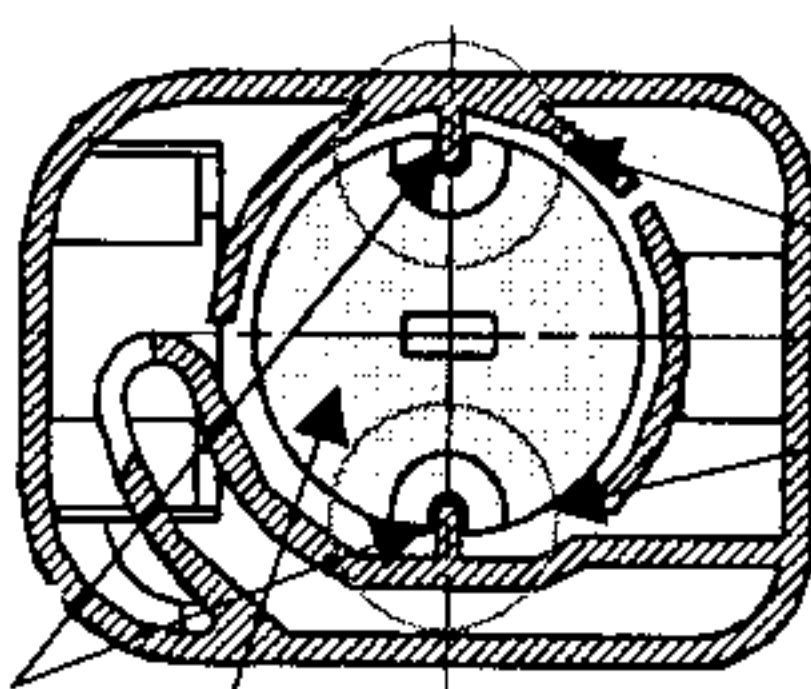

液面低下検出用フロート

基準不適合発生箇所

制動液漏れ警報装置において、ブレーキ液をリザーバタンクへ注入する際に液面低下検出用フロートがガイドに引っ掛かったものがあり、ブレーキ液が少なくなっても警告灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、液面低下検出用フロートの作動を点検し、引っ掛かりがあるものは、フロートの位置を修正し、正規の状態にするとともにブレーキ液注入時の注意事項を記載したラベルをリザーバタンクに貼付ける。