


改善箇所説明図

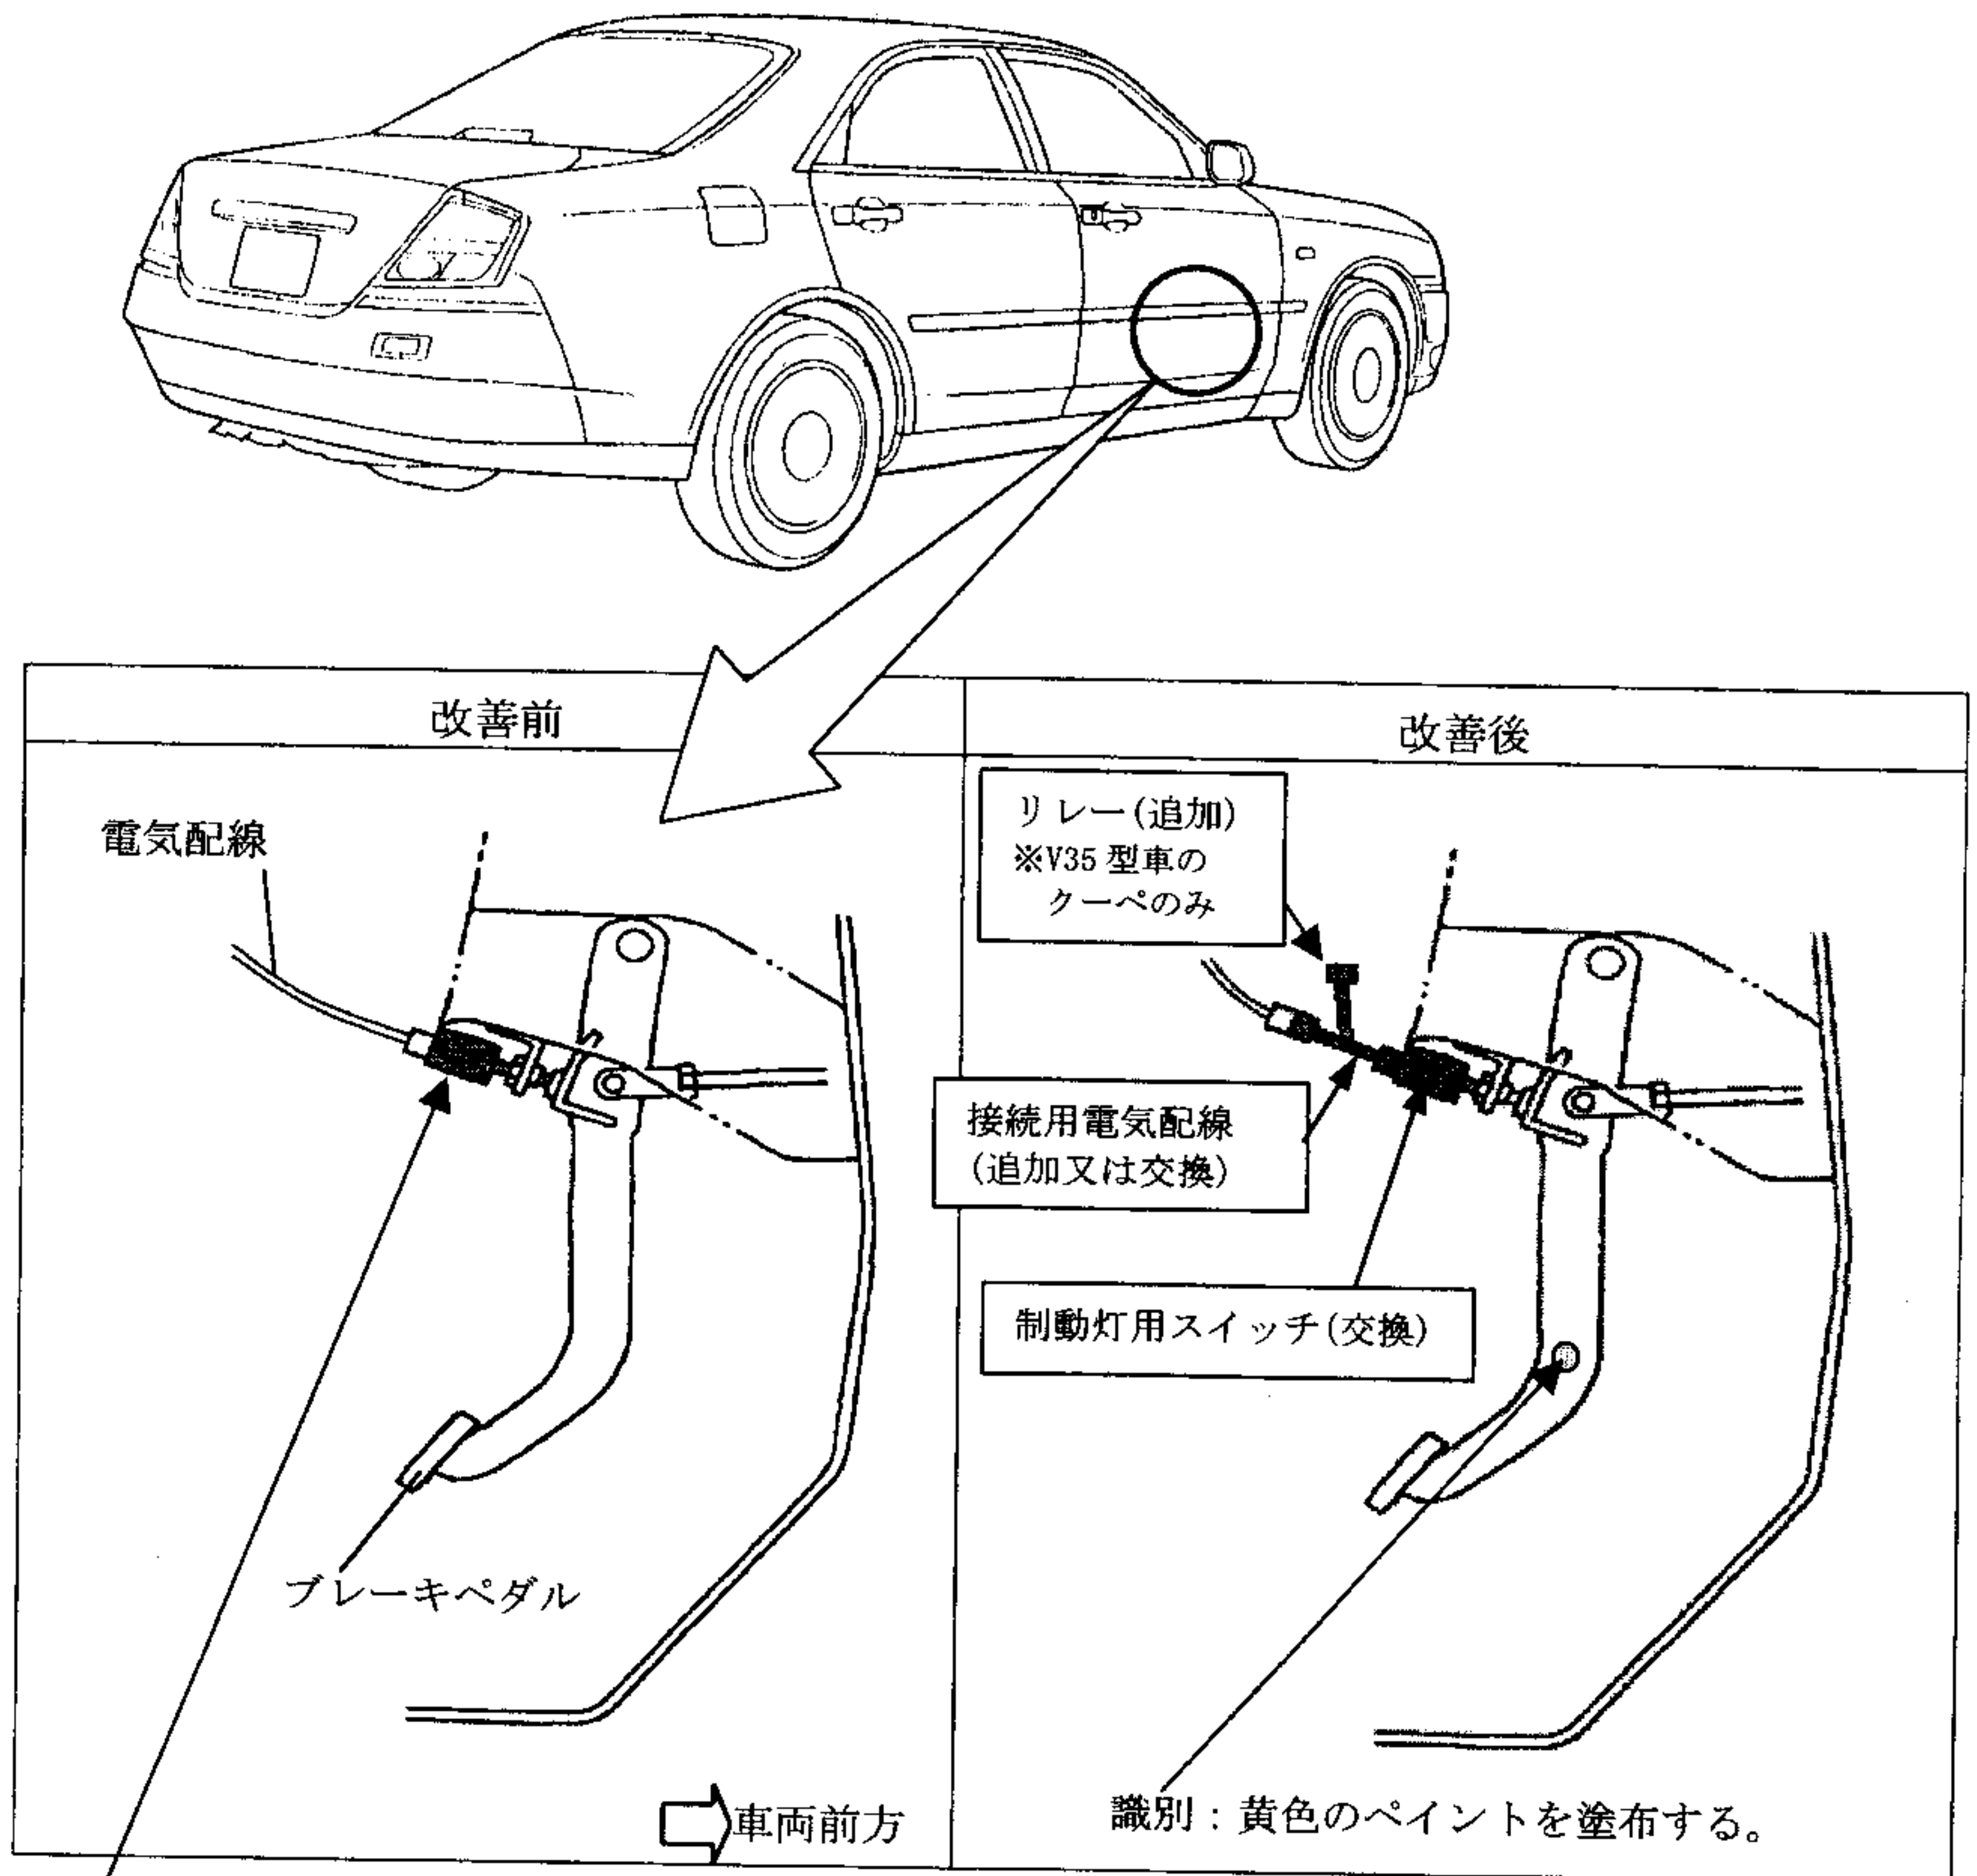

基準不適合発生箇所

電気装置において、制動灯用スイッチにかかる電気負荷に対して、接点方式が不適切なため、使用過程で酸化物が生成され、接点部の接触抵抗が増大することがあり、最悪の場合、接点部が導通不良となり、制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スイッチを対策品と交換する。あわせて接続用電気配線を追加、又は交換する。なお、一部車種については、リレーを追加する。

注: は、追加又は交換部品を示す。