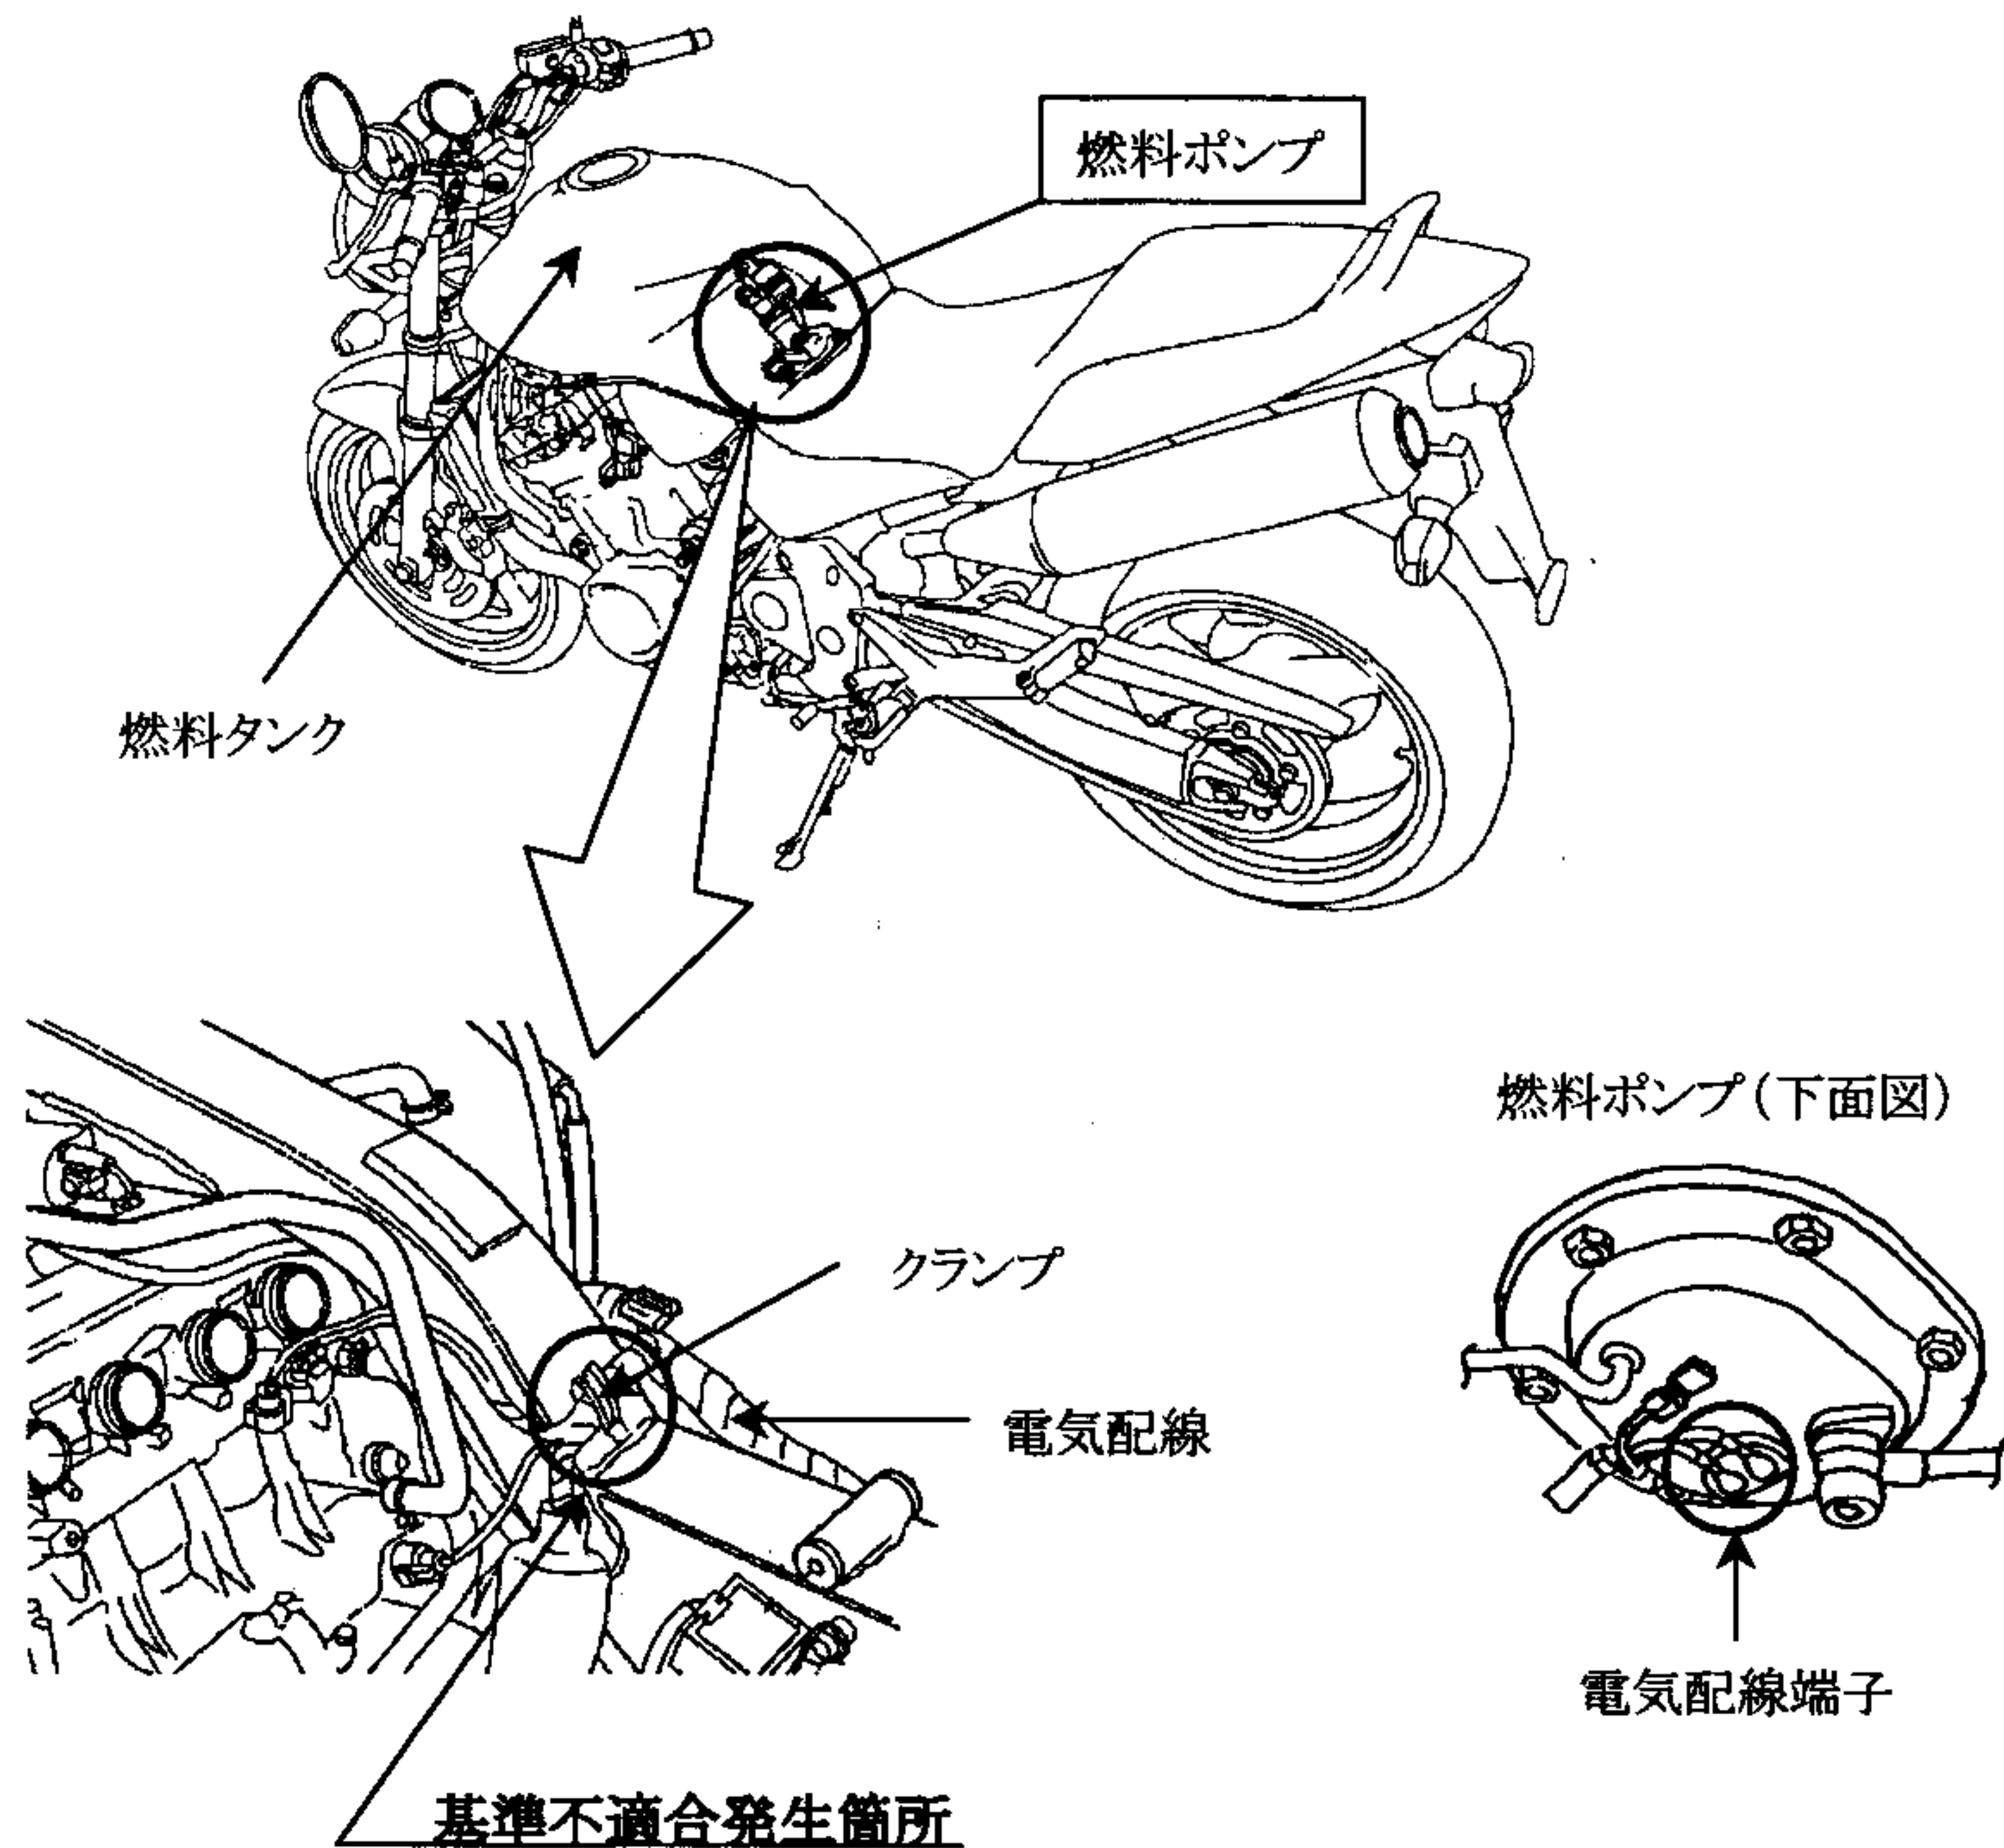


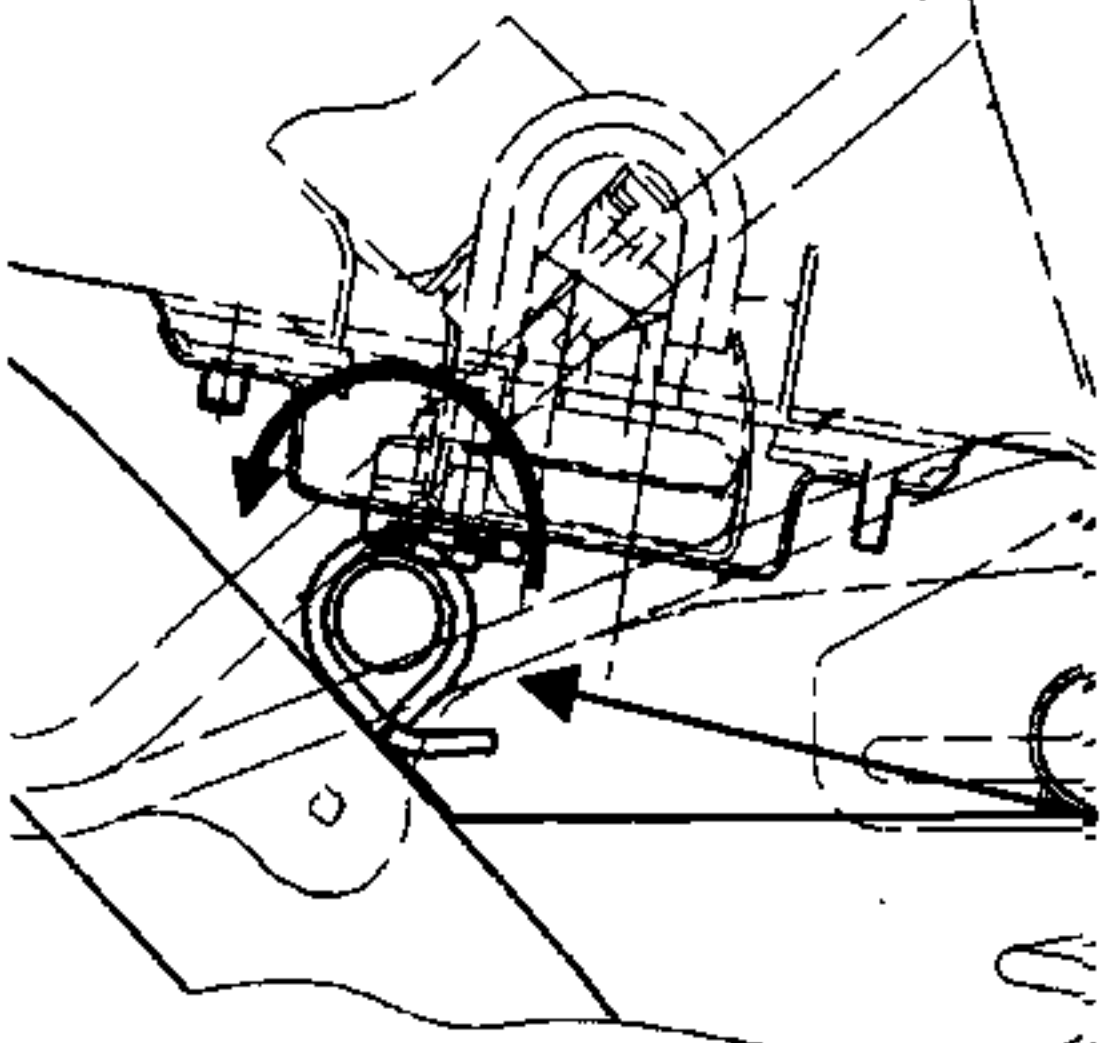
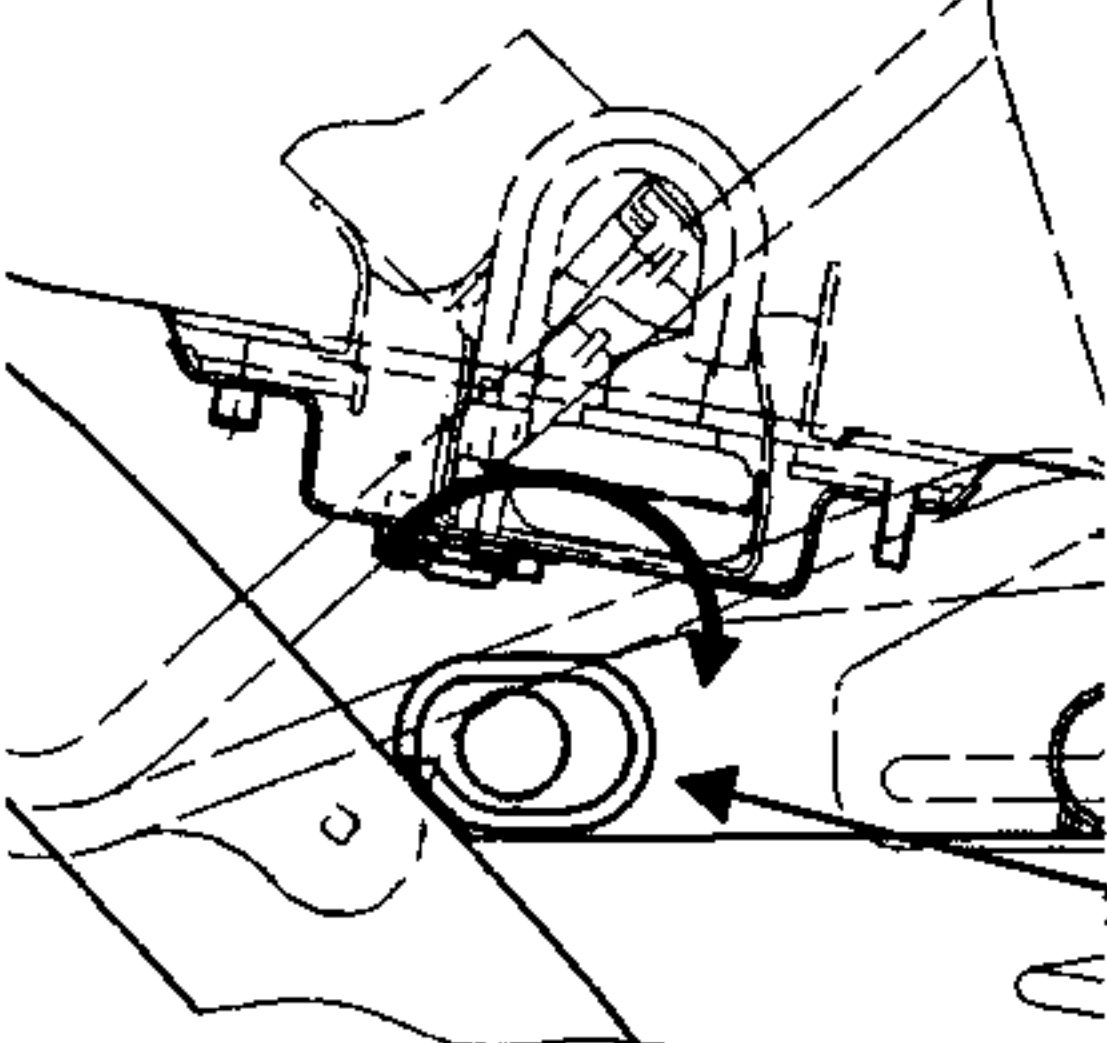
改善箇所説明図



燃料タンク下側で車体に電気配線を固定するクランプの曲げ方向が逆なため、燃料ポンプの電気配線端子とクランプが干渉しているものがあり、そのまま使用を続けると、当該電気端子の被覆が擦れて損傷すると短絡して、燃料・点火系ヒューズが切れ、原動機が突然停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプの電気配線端子を点検し、クランプを正規方向に曲げて電気配線を固定するとともに、当該配線の被覆が損傷しているものは燃料ポンプを新品と交換する。

改善前	改善後
 クランプ (逆方向)	 クランプ (正規方向)

注: は交換部品を示す。

識別: 車台番号付近に黄色のペイントを塗布する。