
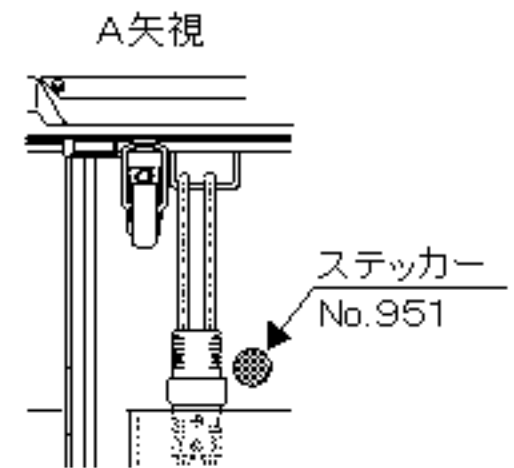



改善箇所説明図

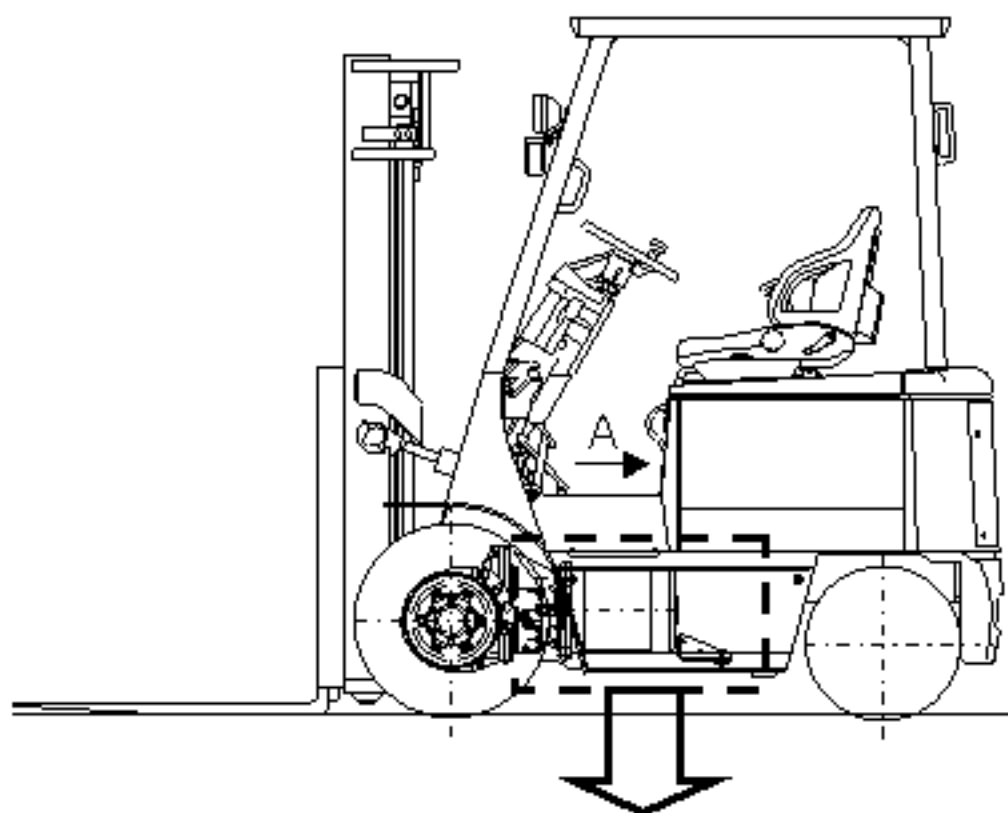

対策前

原動機において、走行モータ(電動機)を車体に取り付けるブラケットの形状が不適切なため、走行時の振動により当該ブラケットに亀裂が生じ、又はそのブラケット取り付けボルトが折損することがあり、最悪の場合、破損して走行モータが跳ね上がり、その上部に取り付けられている電源供給用のリレーを破損して走行不能となるおそれがある。

走行モータ(電動機)

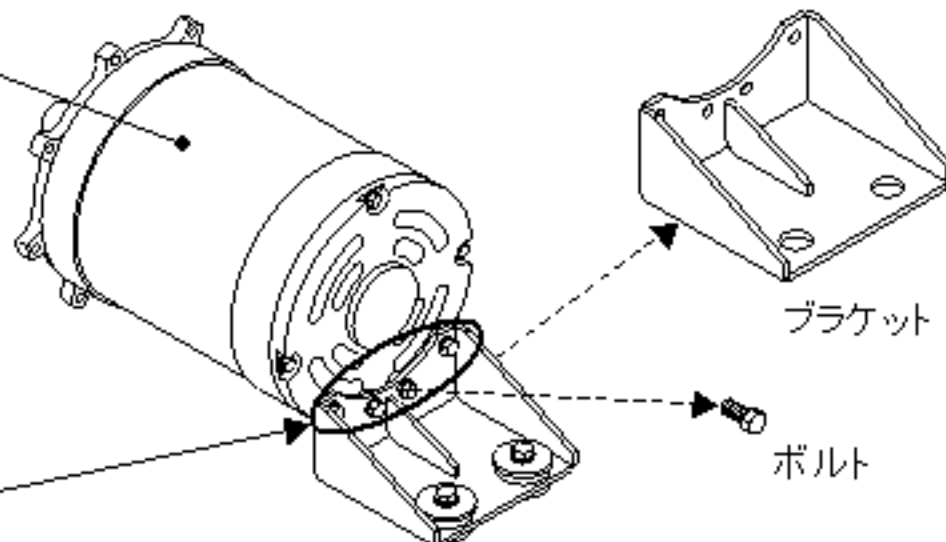

基準不適合箇所


対策後

改善内容

- ①全車両走行モータ取付ブラケットを対策品に交換する。
- ②全車両走行モータ取付ボルトを新品に交換する。

注: は交換部品を示す。

走行モータ(電動機)

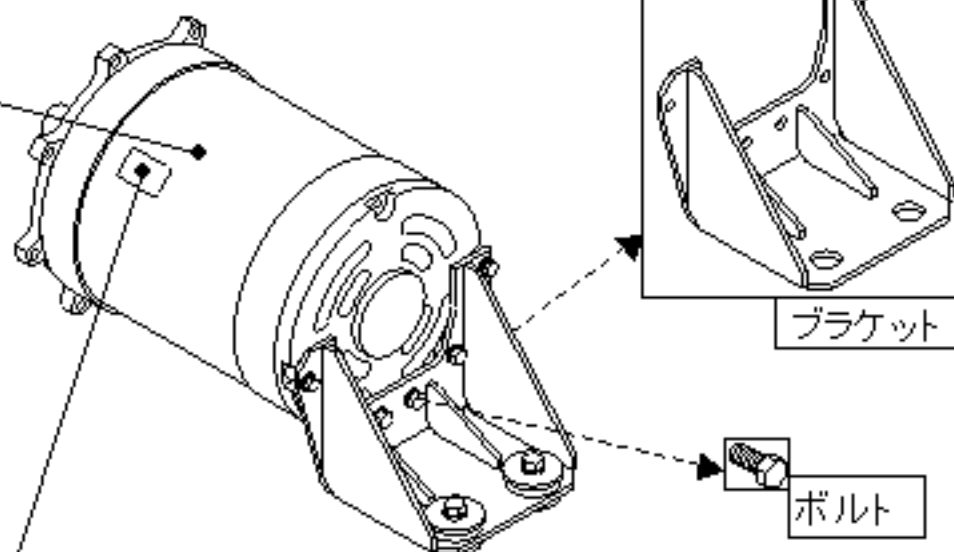

識別: 走行モータ上部(銘板)に
白ペイントを塗布する。