



改善箇所説明図

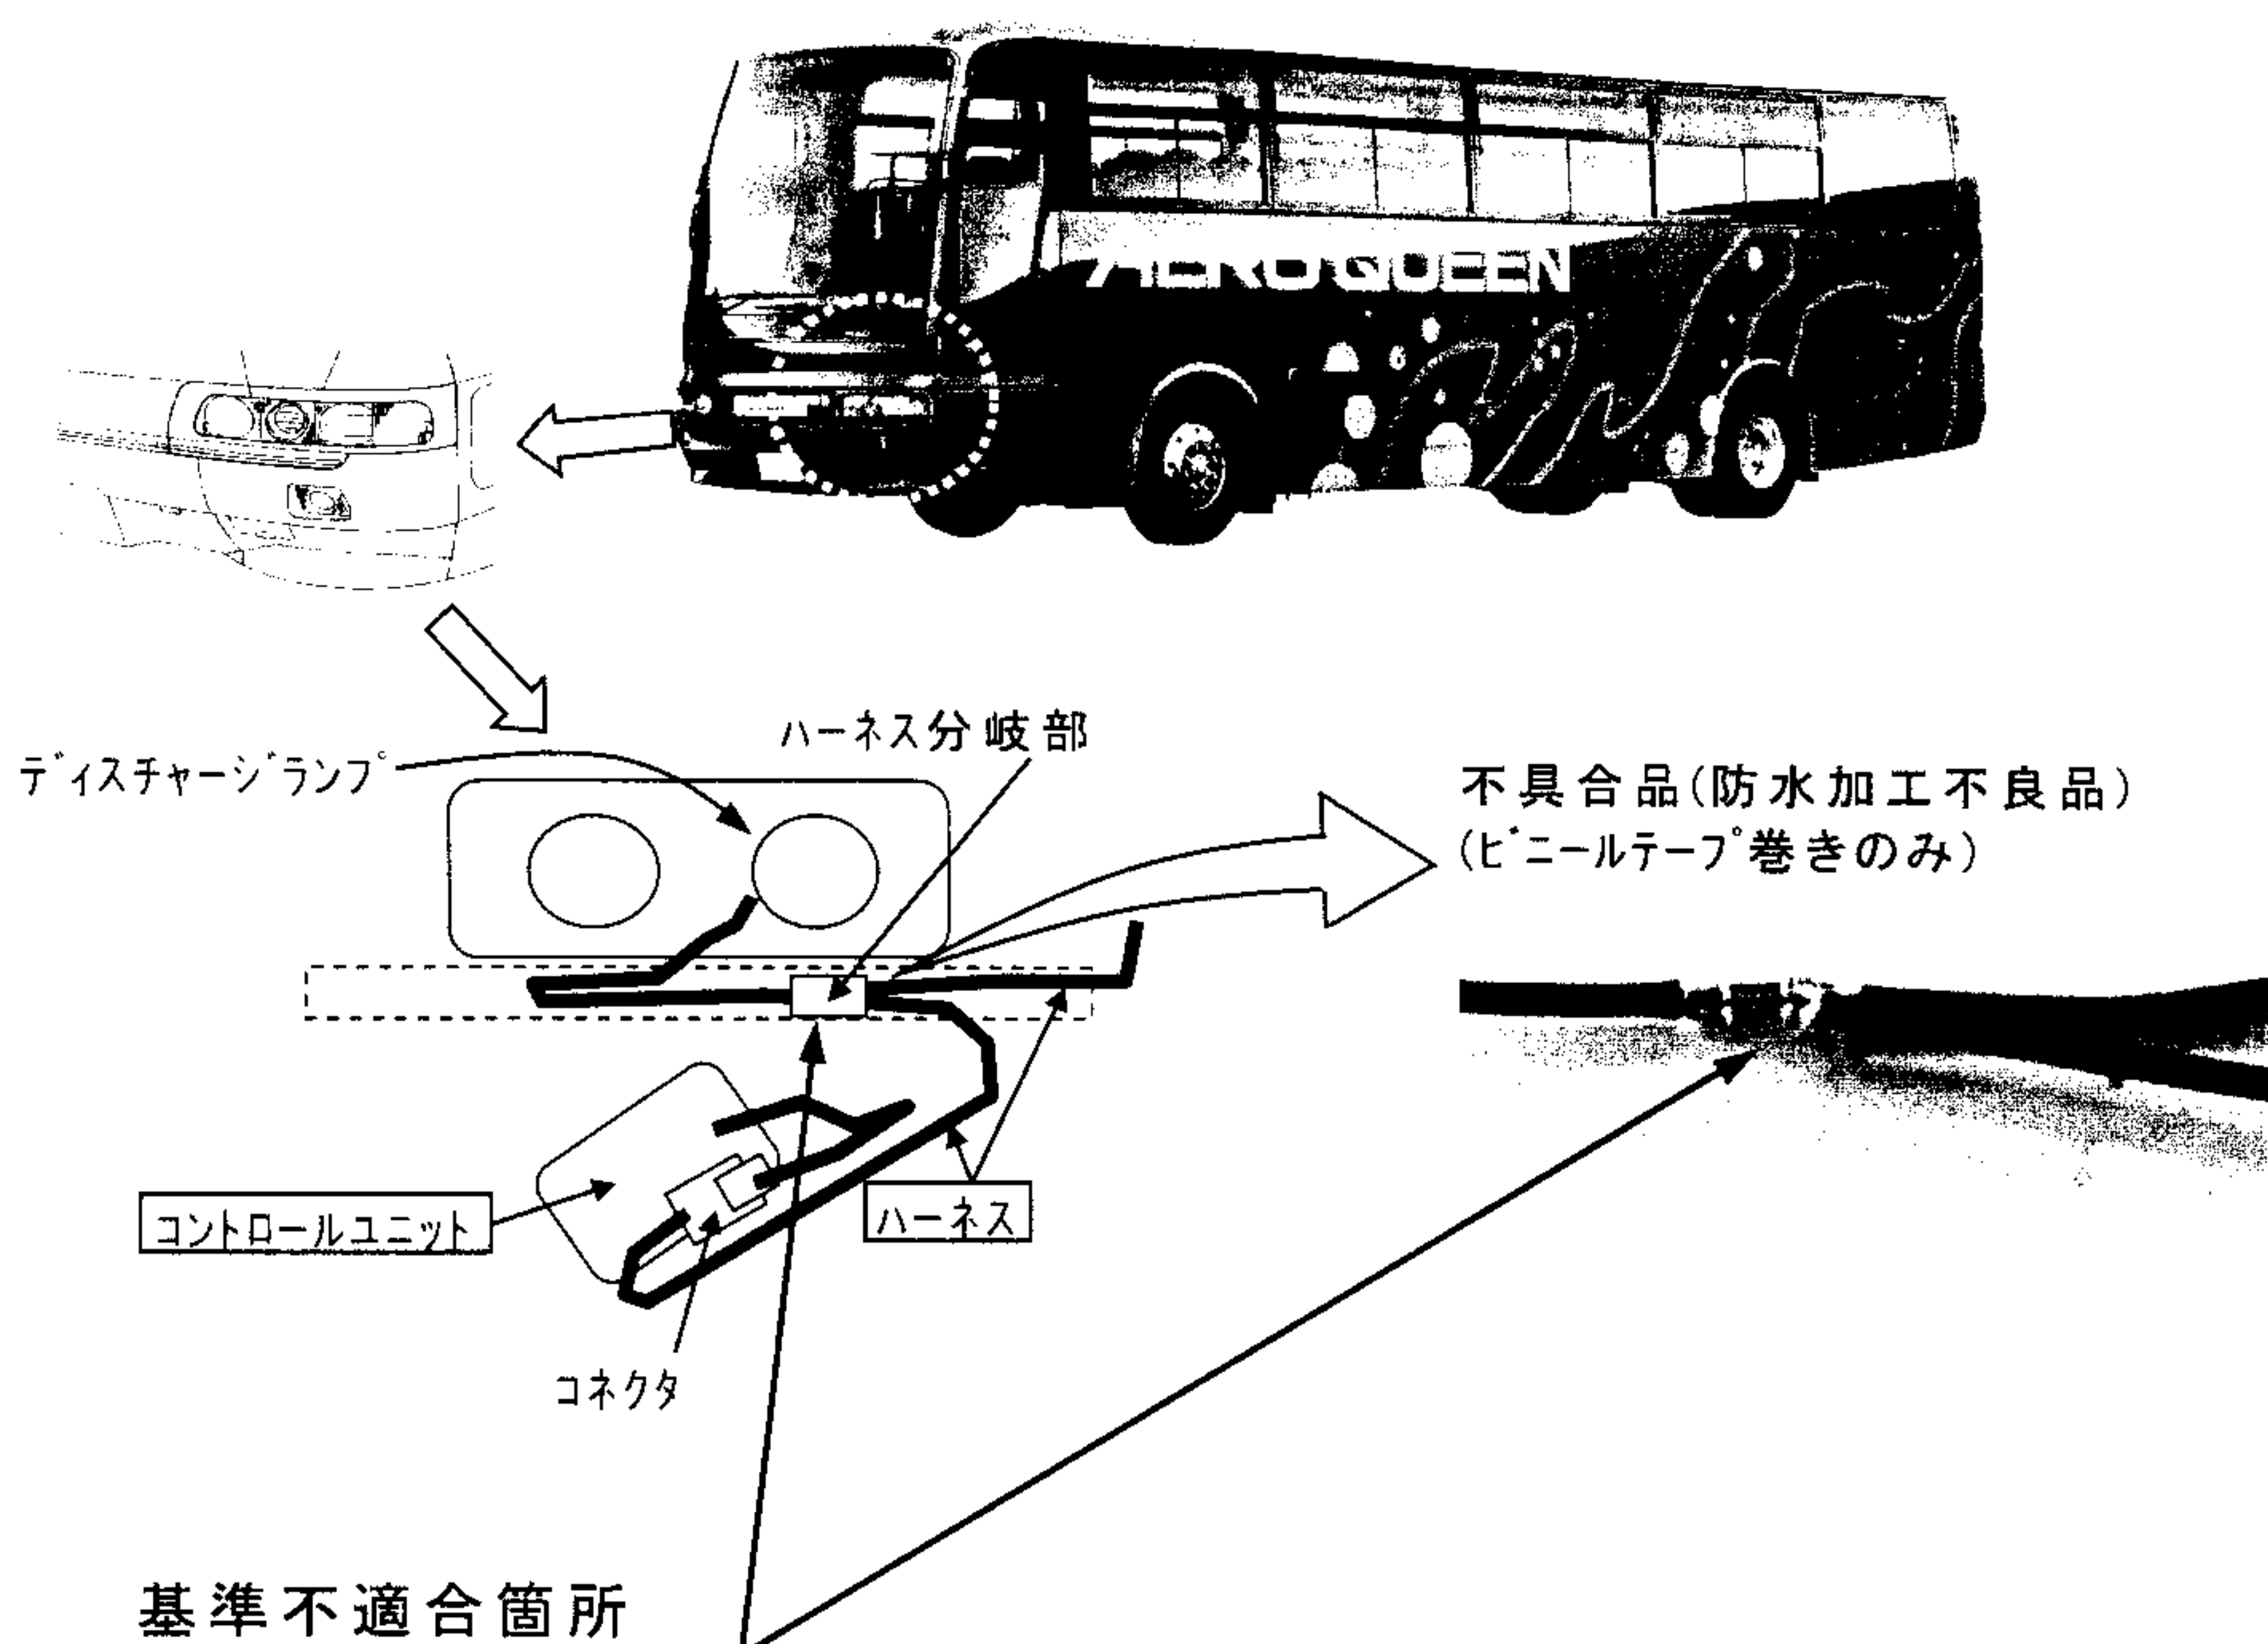

放電式(ディスチャージ)すれ違い用前照灯において、電気配線の分岐部の防水処理が不適切なため、電気配線内に入った水が点灯用制御装置内に浸入して回路基板が腐食し、最悪の場合、当該前照灯が点灯しなくなるおそれがある。

注： は、交換部品を示す。

改善措置 の内容	全車両、当該電気配線に対策品に交換する。更に当該制御装置のコネクタ部を点検し、水浸入等の異常が認められたものは、当該制御装置も新品に交換する。
-------------	---

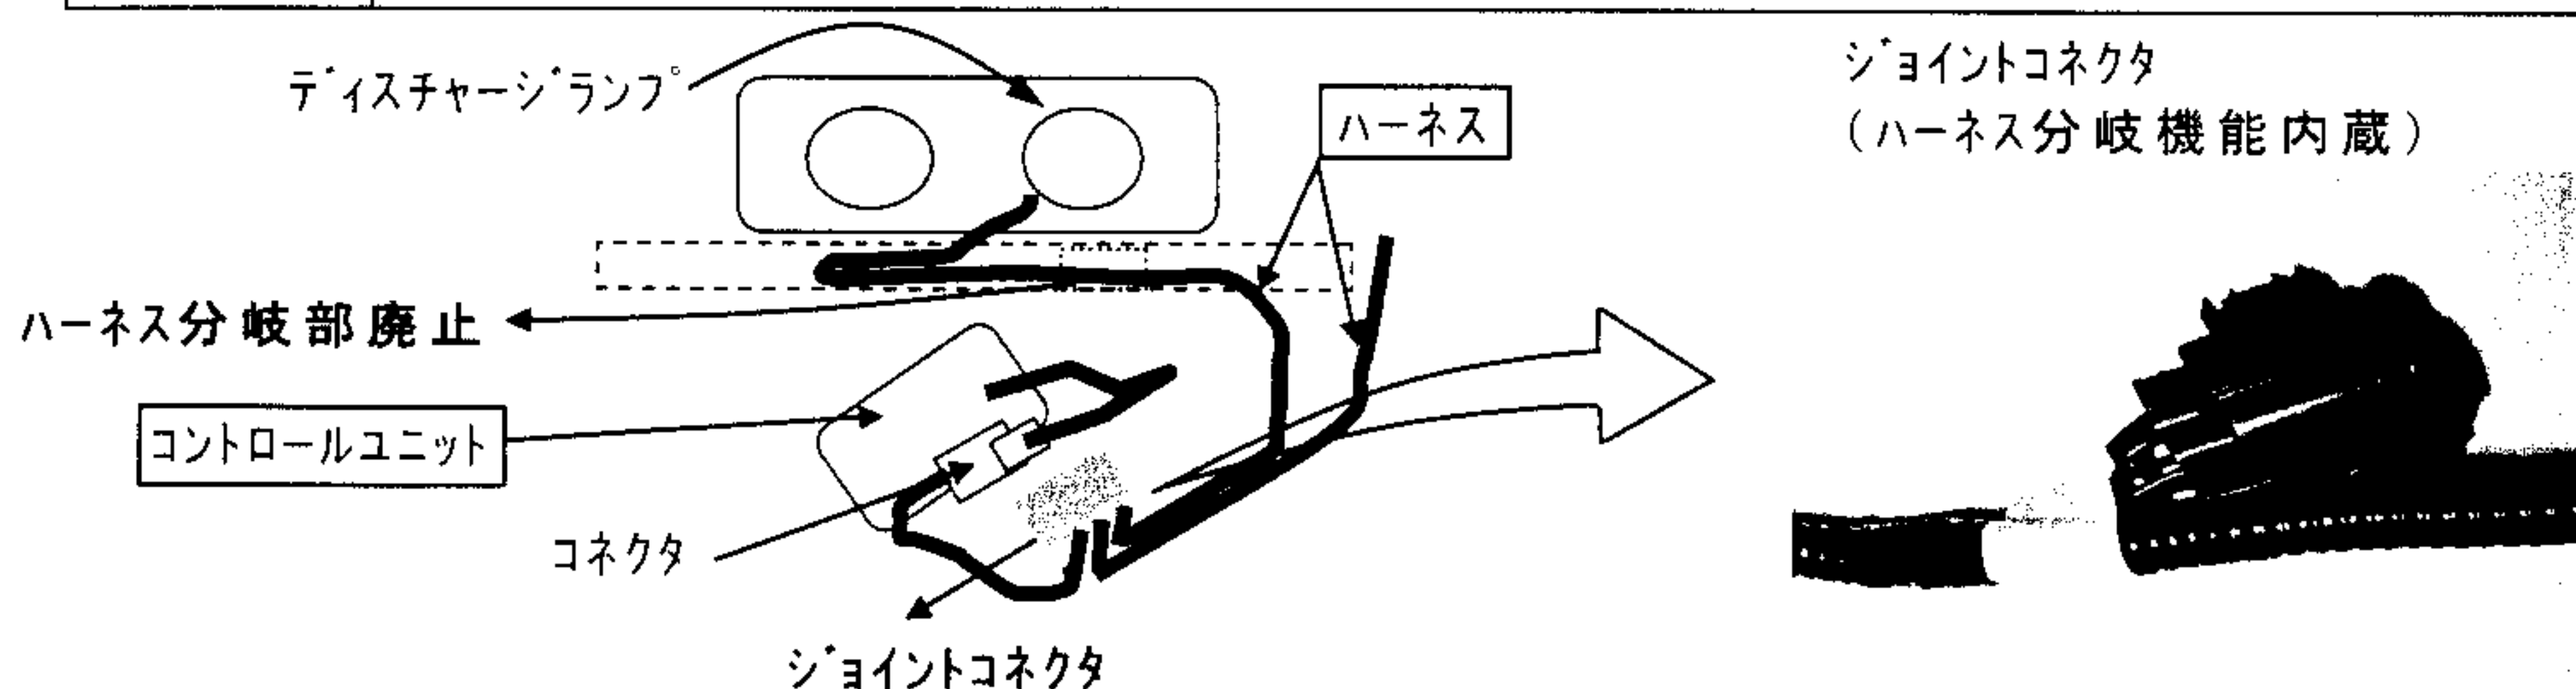

識別：作業完了車には、左ヘッドランプ下部の扉開閉リッド裏に緑色のシールを貼付ける。