




改善箇所説明図

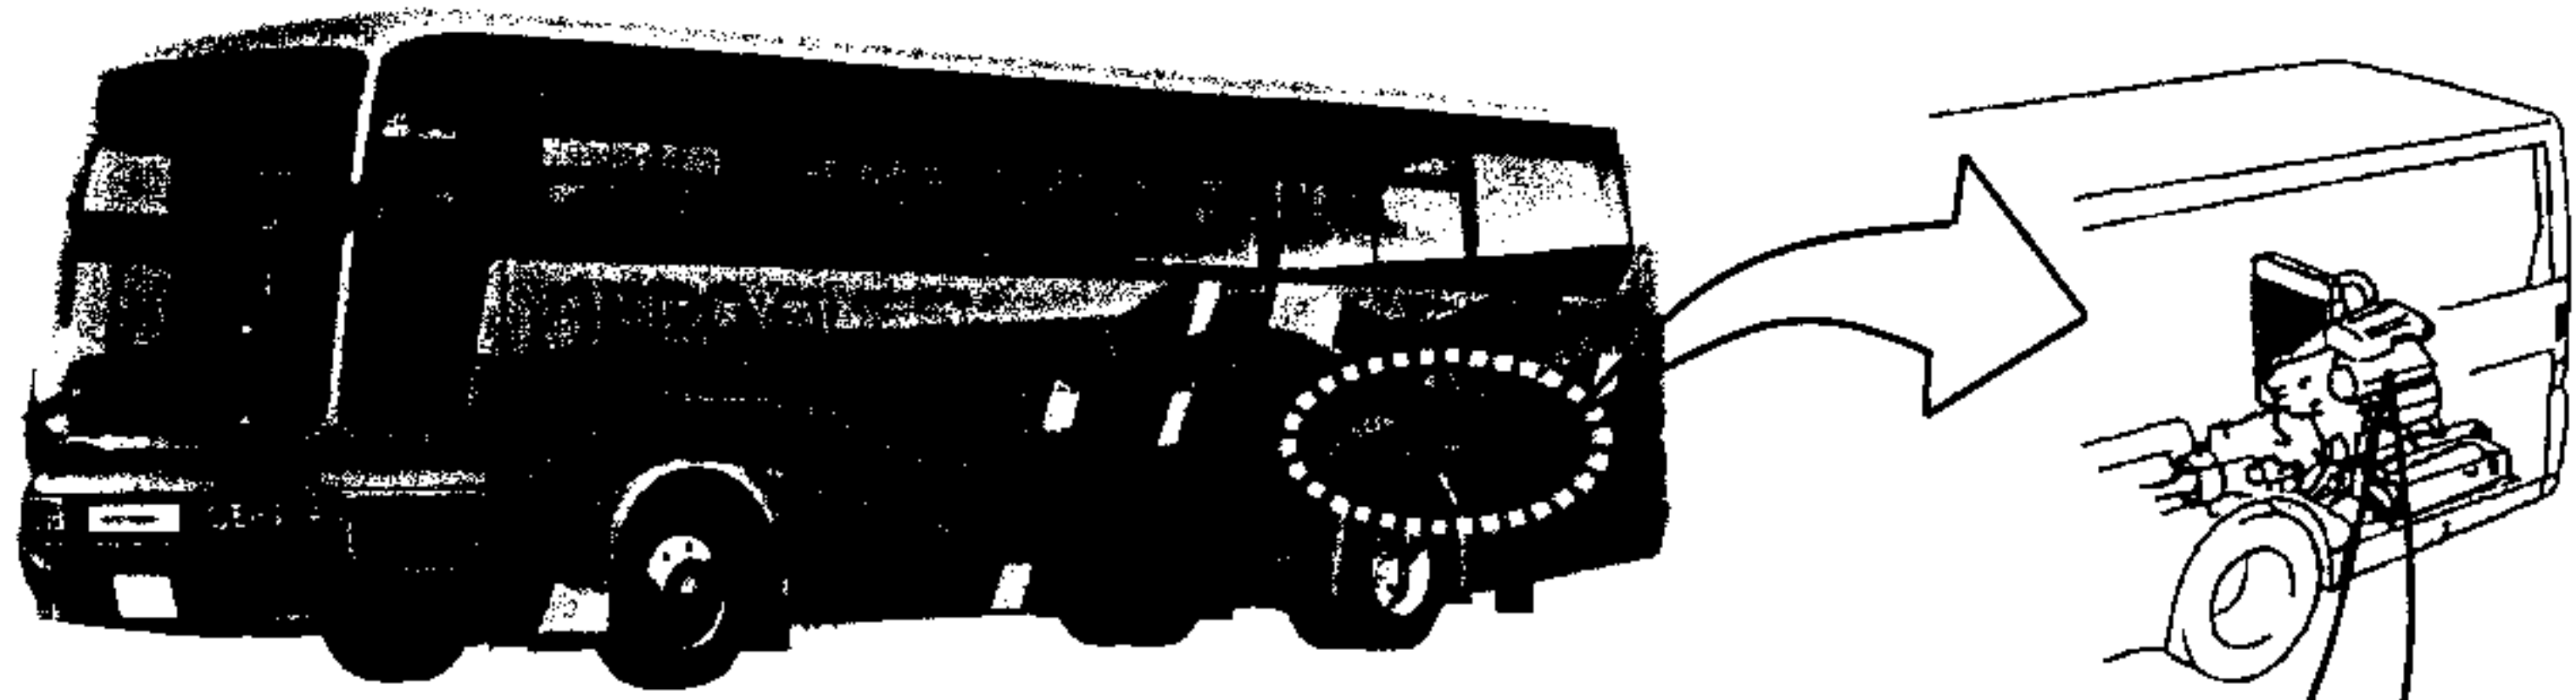

リターンスプリング取付金具（ブラケット）

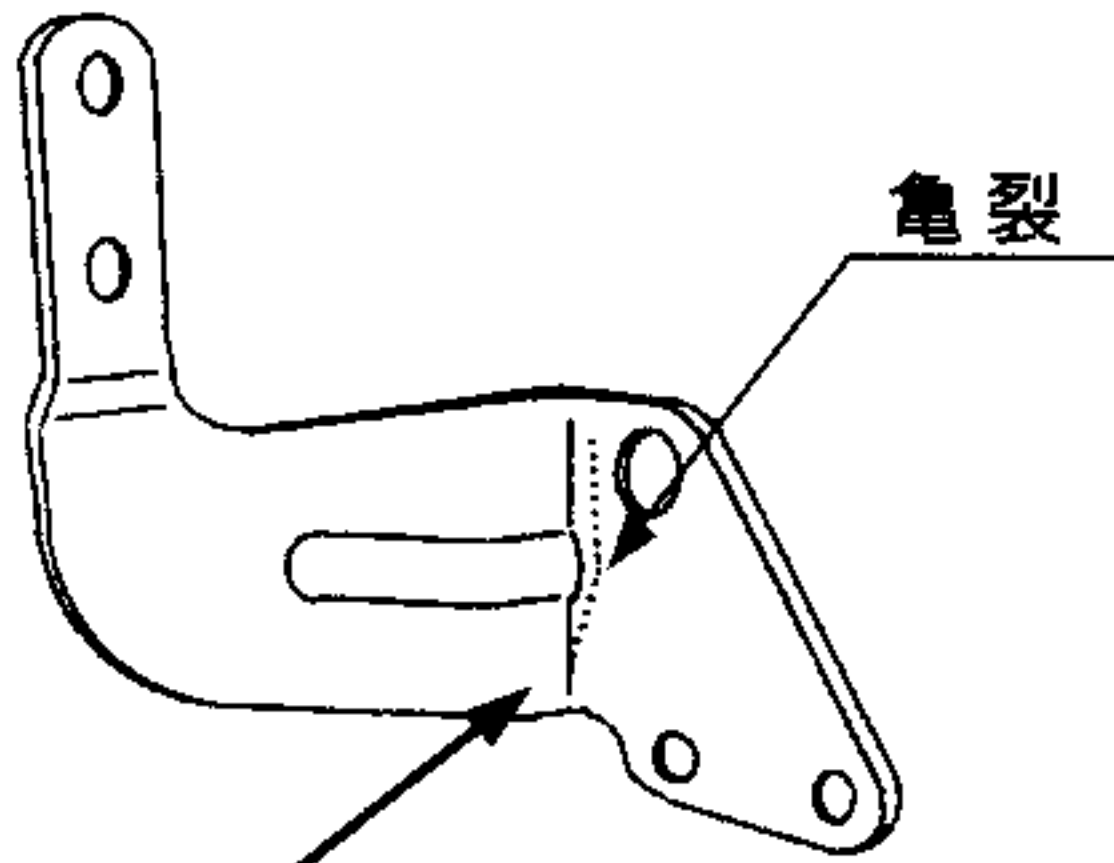



基準不適合箇所

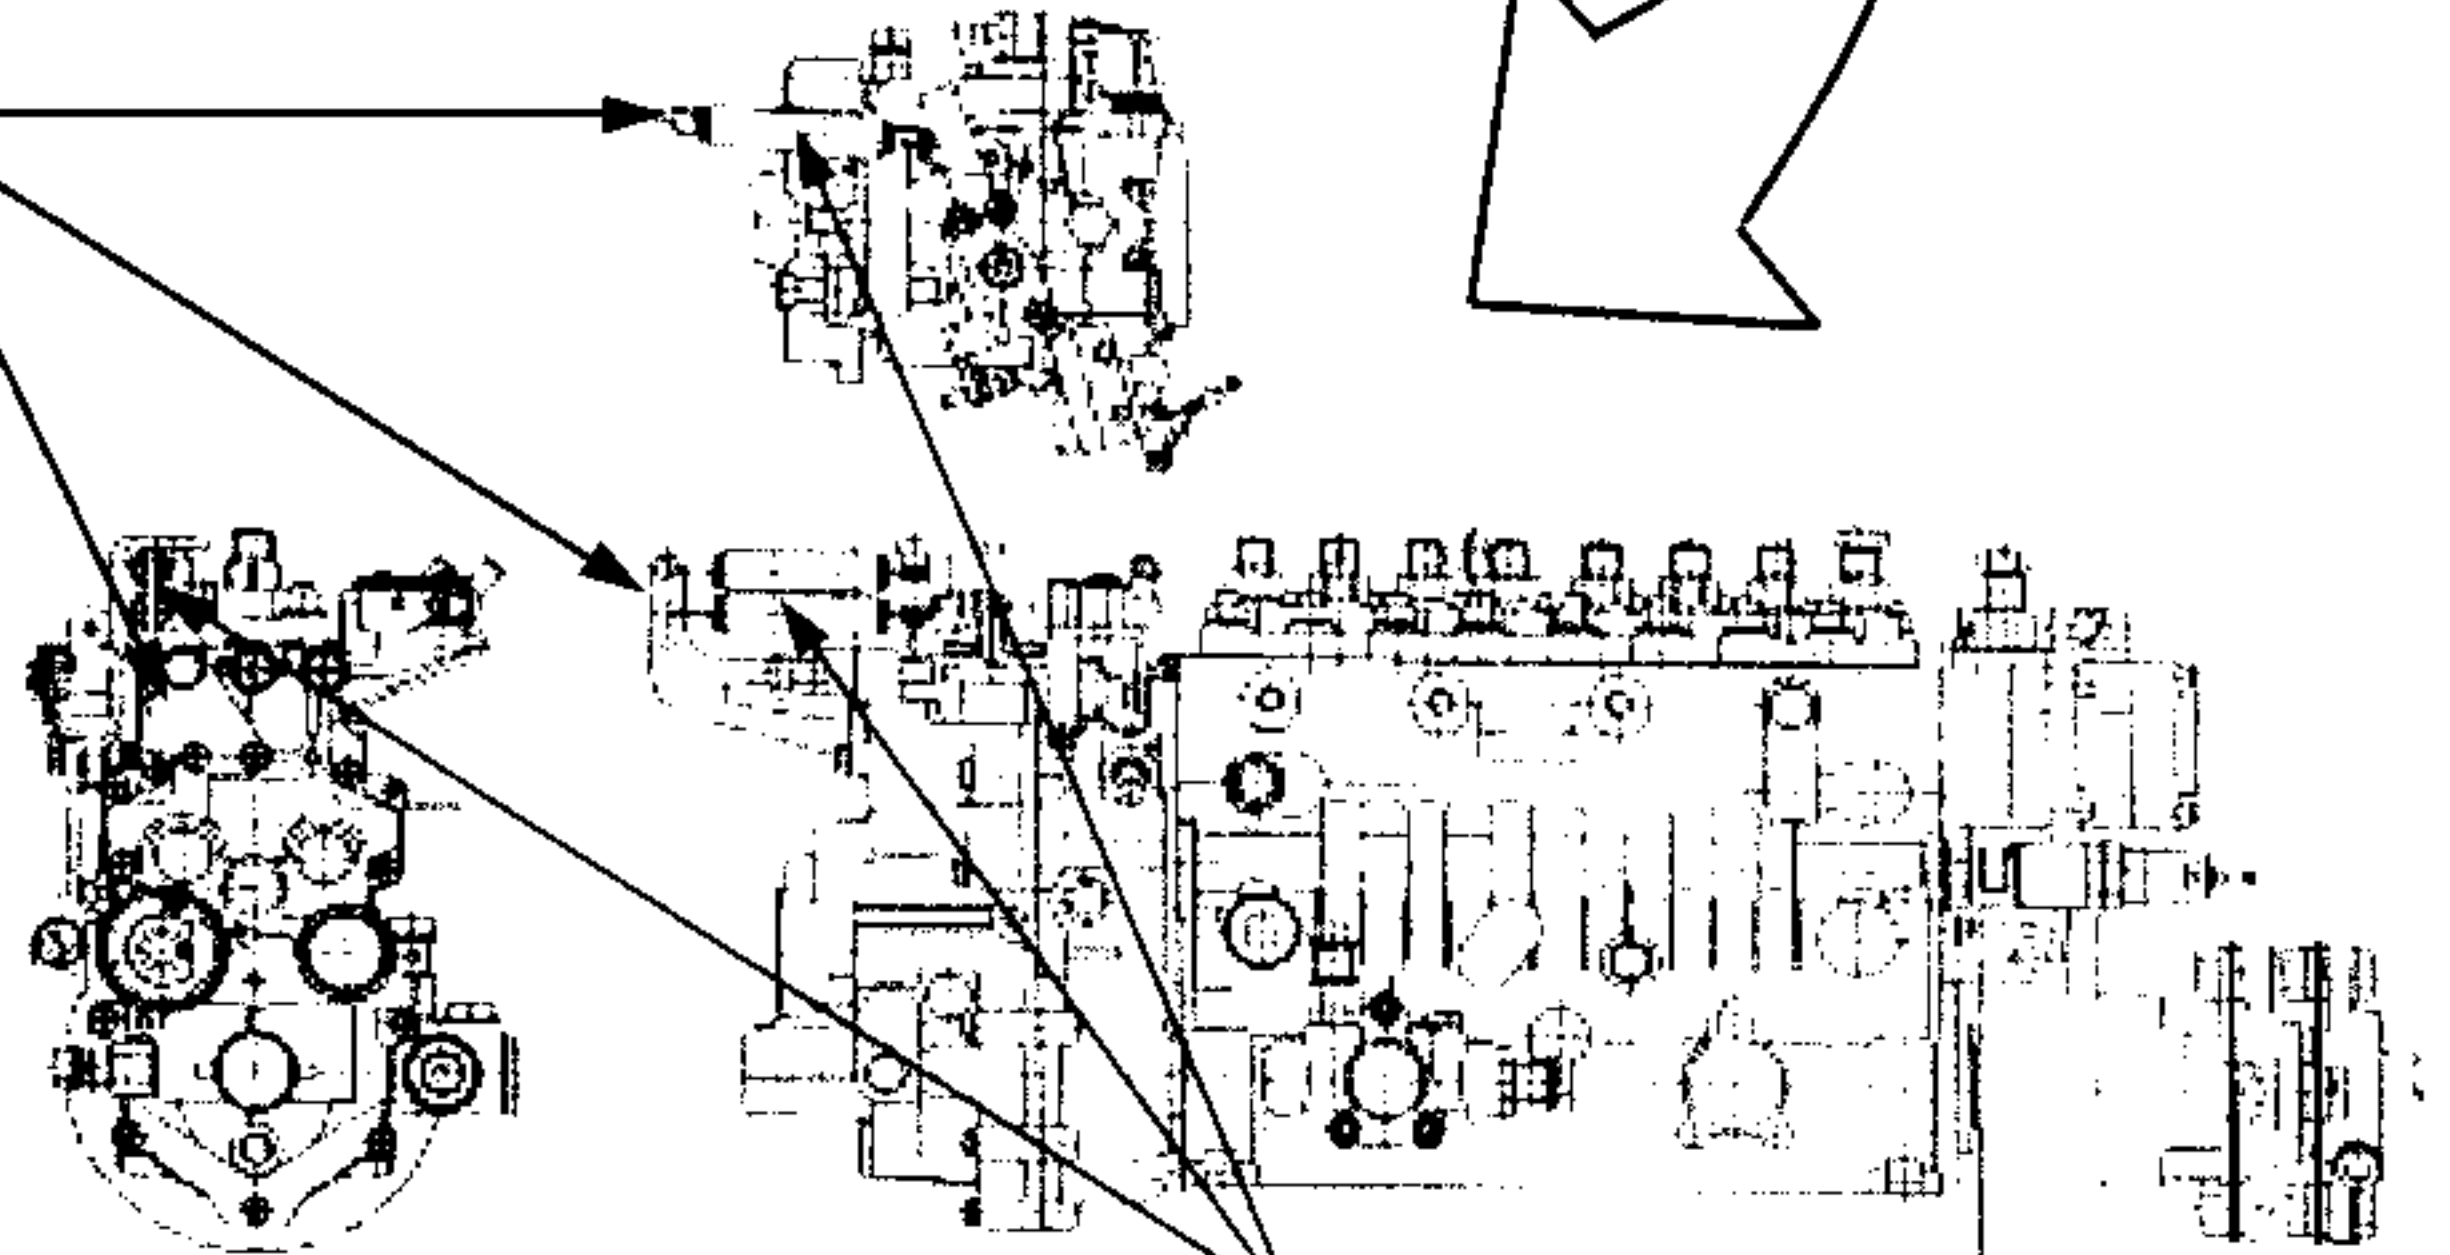

燃料噴射装置（インジェクションポンプ）

原動機の燃料噴射装置において、アクセルレバーのリターンスプリング取付金具（ブラケット）の強度が不十分なため、エンジン高回転域で長時間の走行を繰り返し行くと、最悪の場合、当該金具が破損に至り、アクセルが戻らず原動機の回転が上昇するおそれがある。

注：□ は、交換部品を示す。

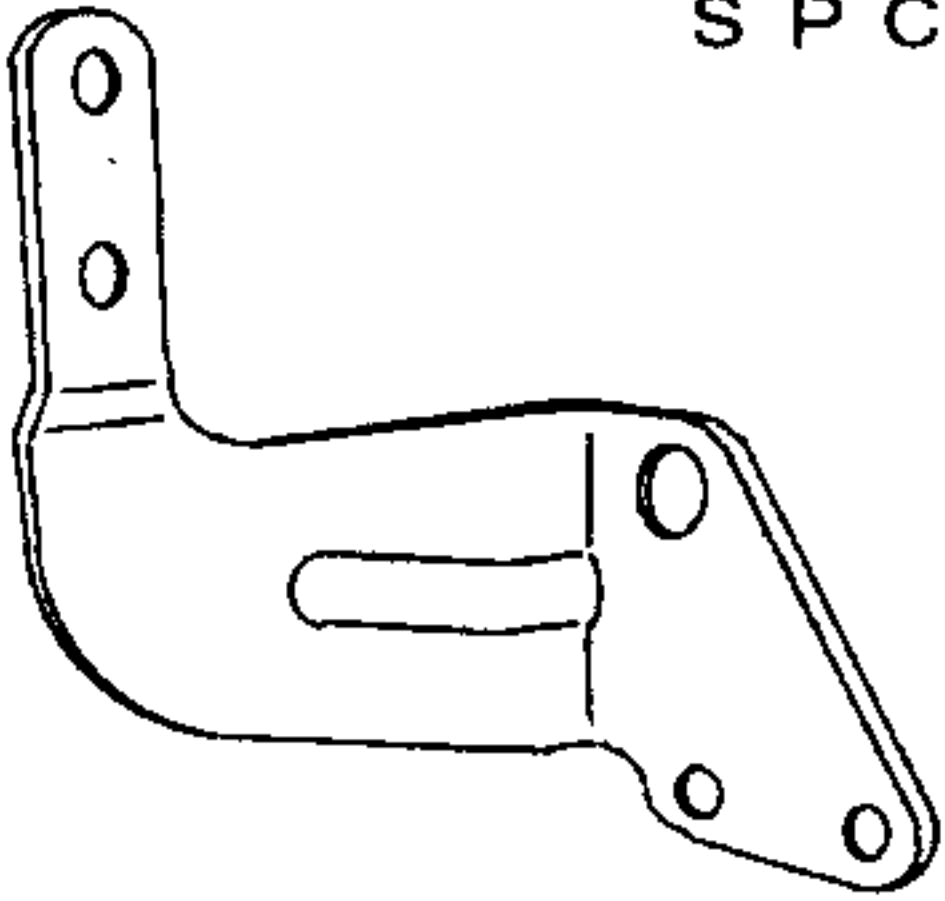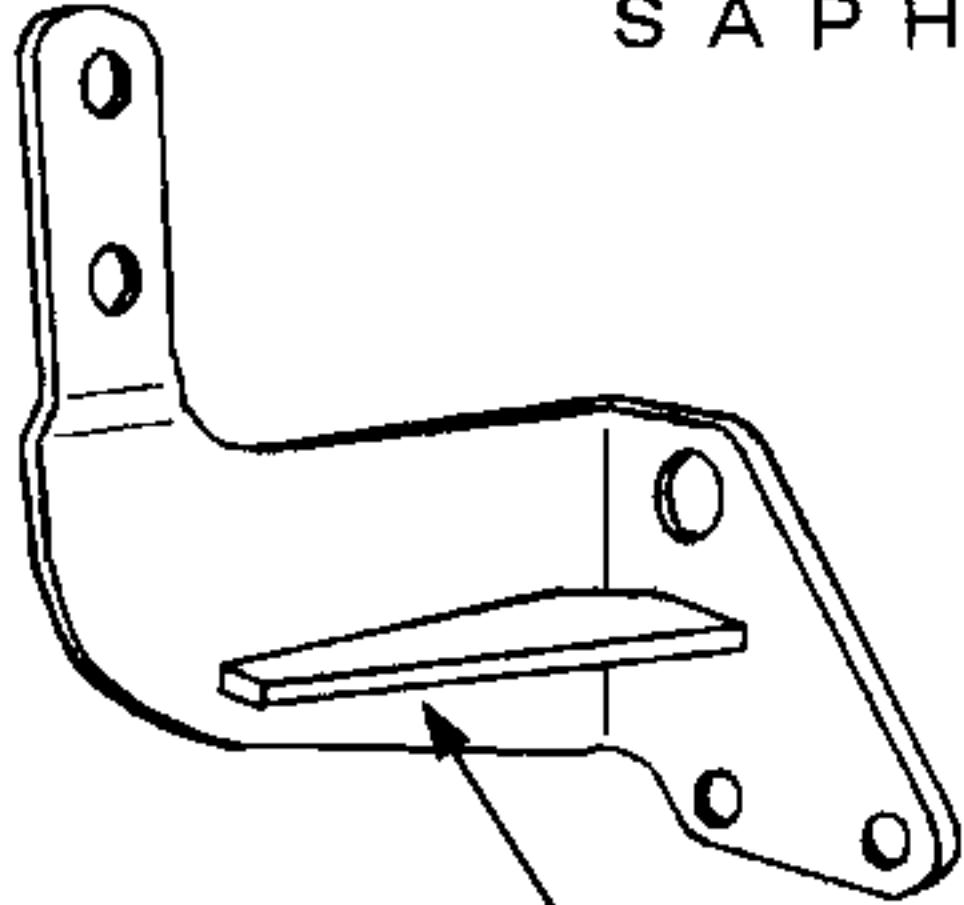改善措置の内容	全車両、当該金具を対策品に交換する。	
改善前 材質 SPCC 	改善後 材質変更 SAAPH400  補強材（リブ）追加	

識別：作業完了車には、当該金具（リブの反対側の面）に白ペイントを塗布する。