


改善箇所説明図

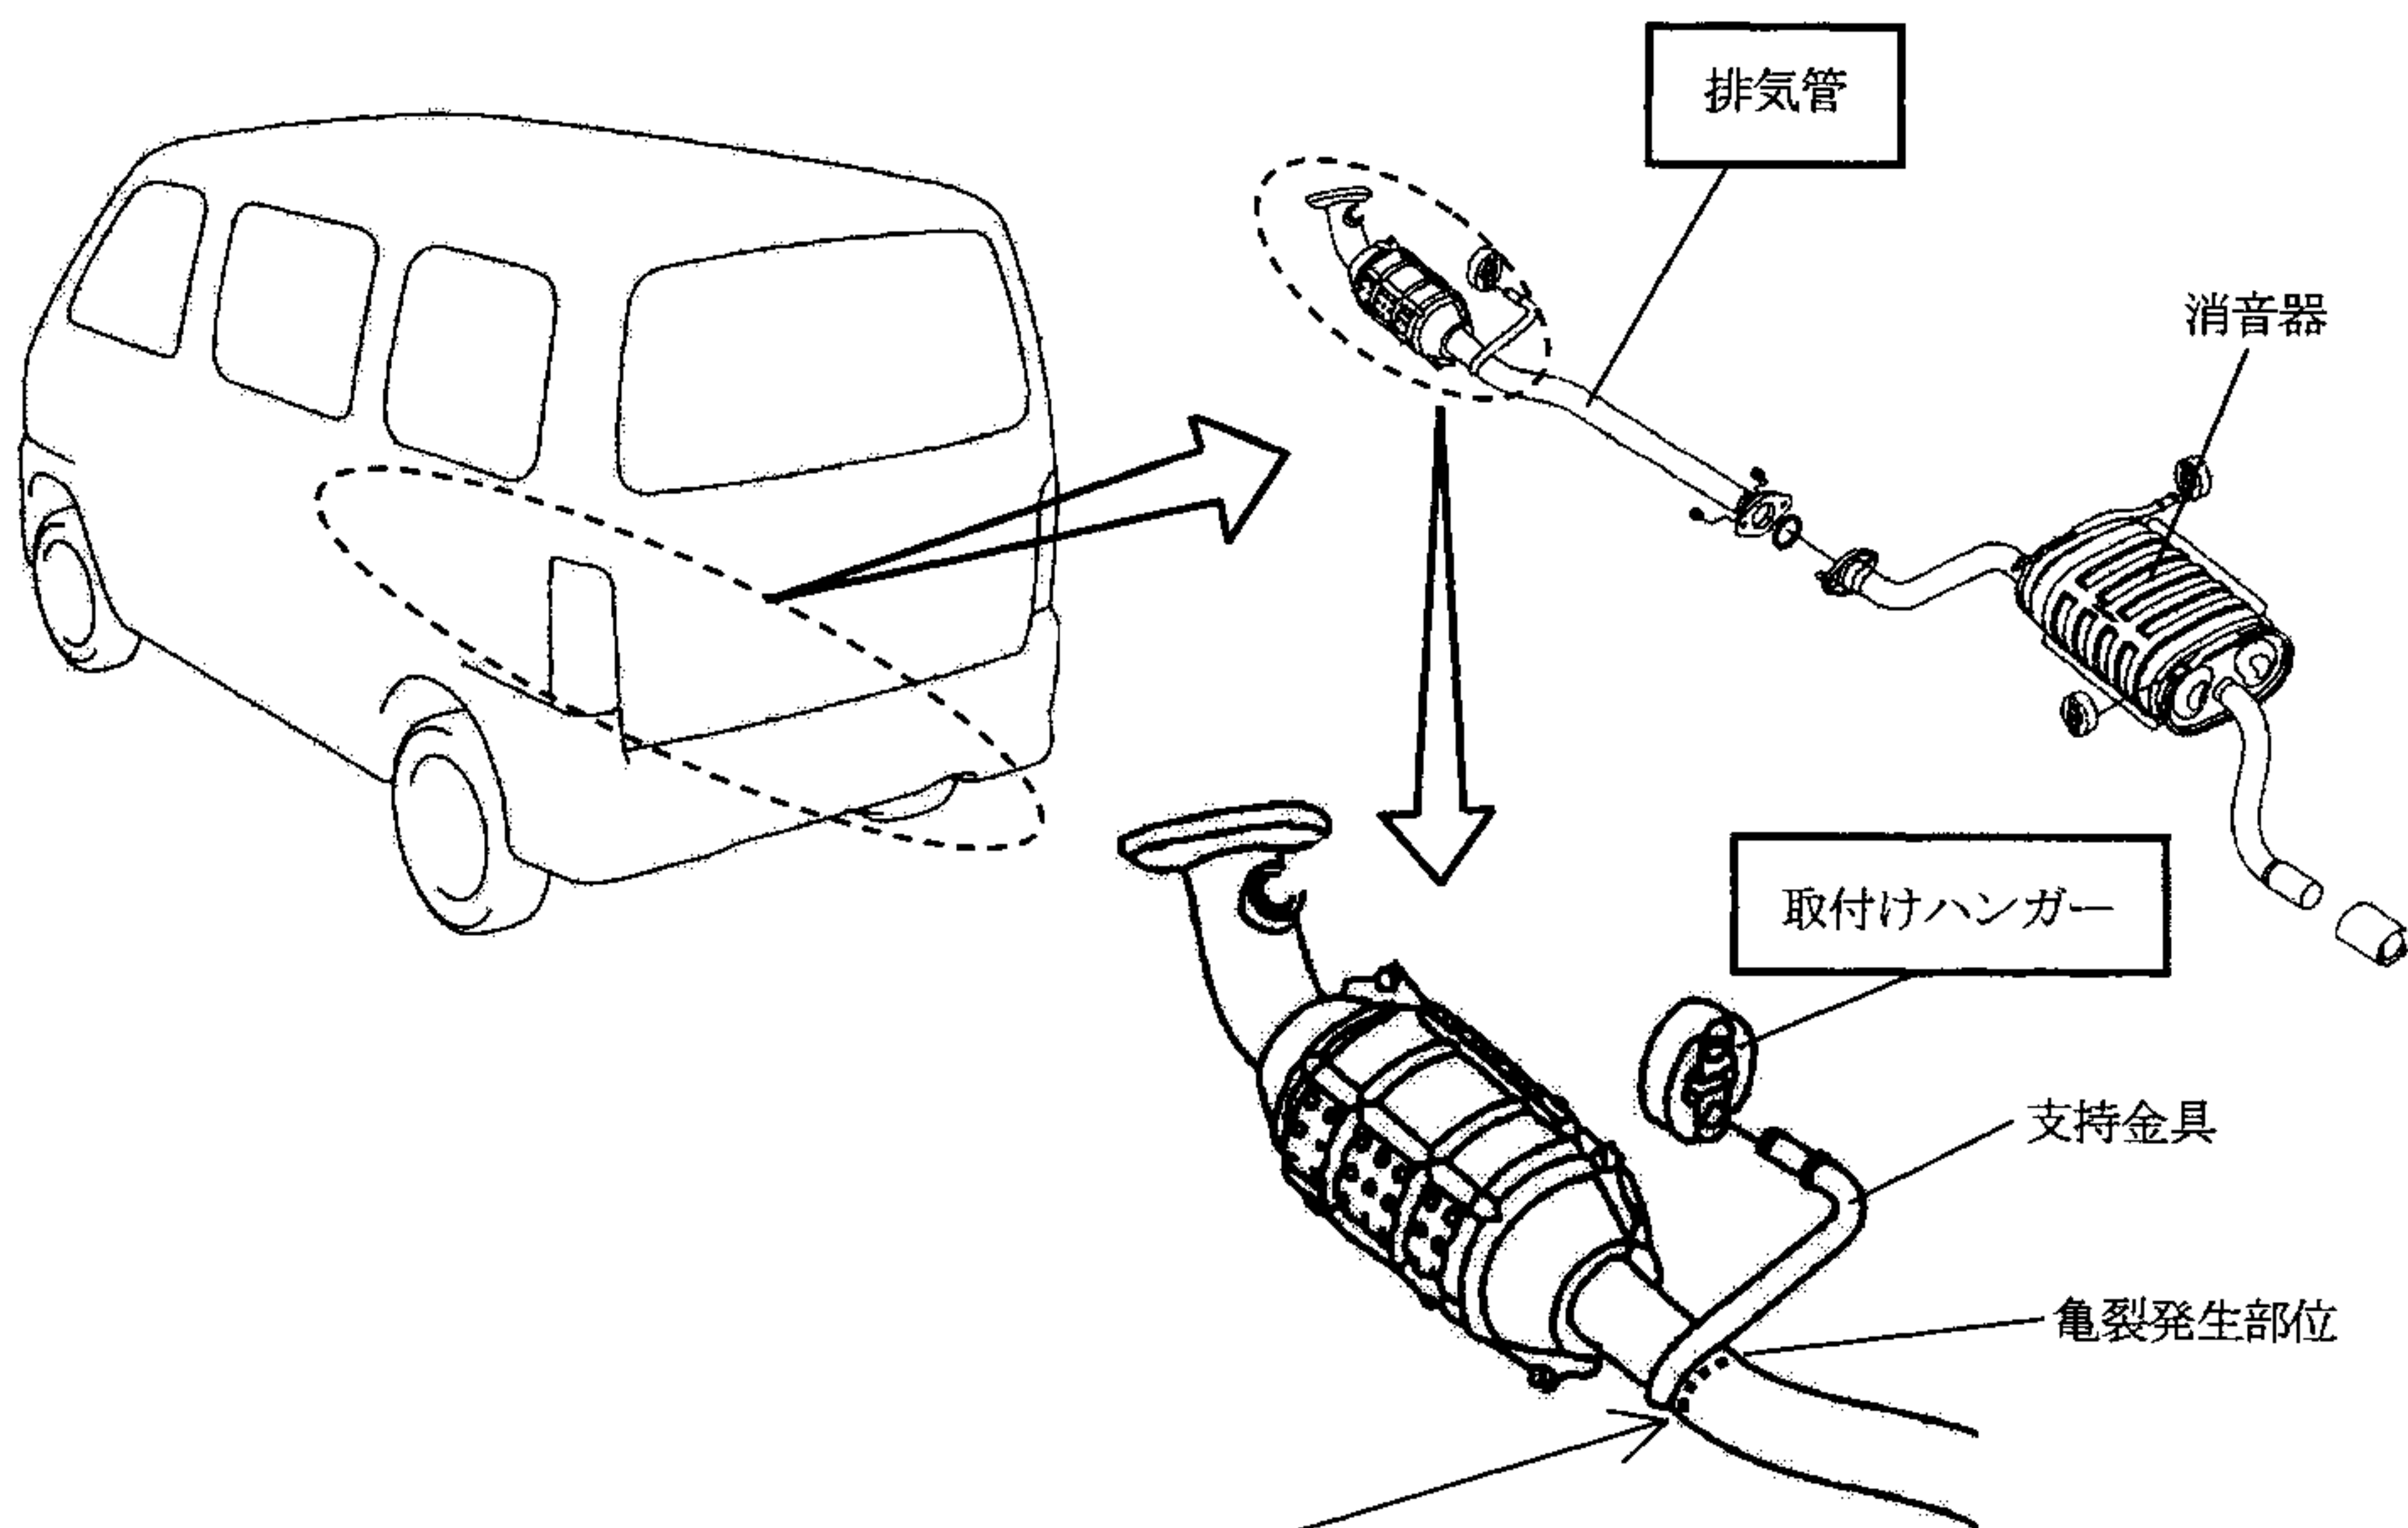


基準不適合発生箇所


過給機付き車の排気管において、排気管を支持している金具の取付け構造が不適切なため、振動により当該金具の溶接部において排気管に亀裂が発生し、排気ガスが漏れ、そのままの状態で使用を続けると、排気管が折損し騒音が増大するおそれがある。

排気管

改善前

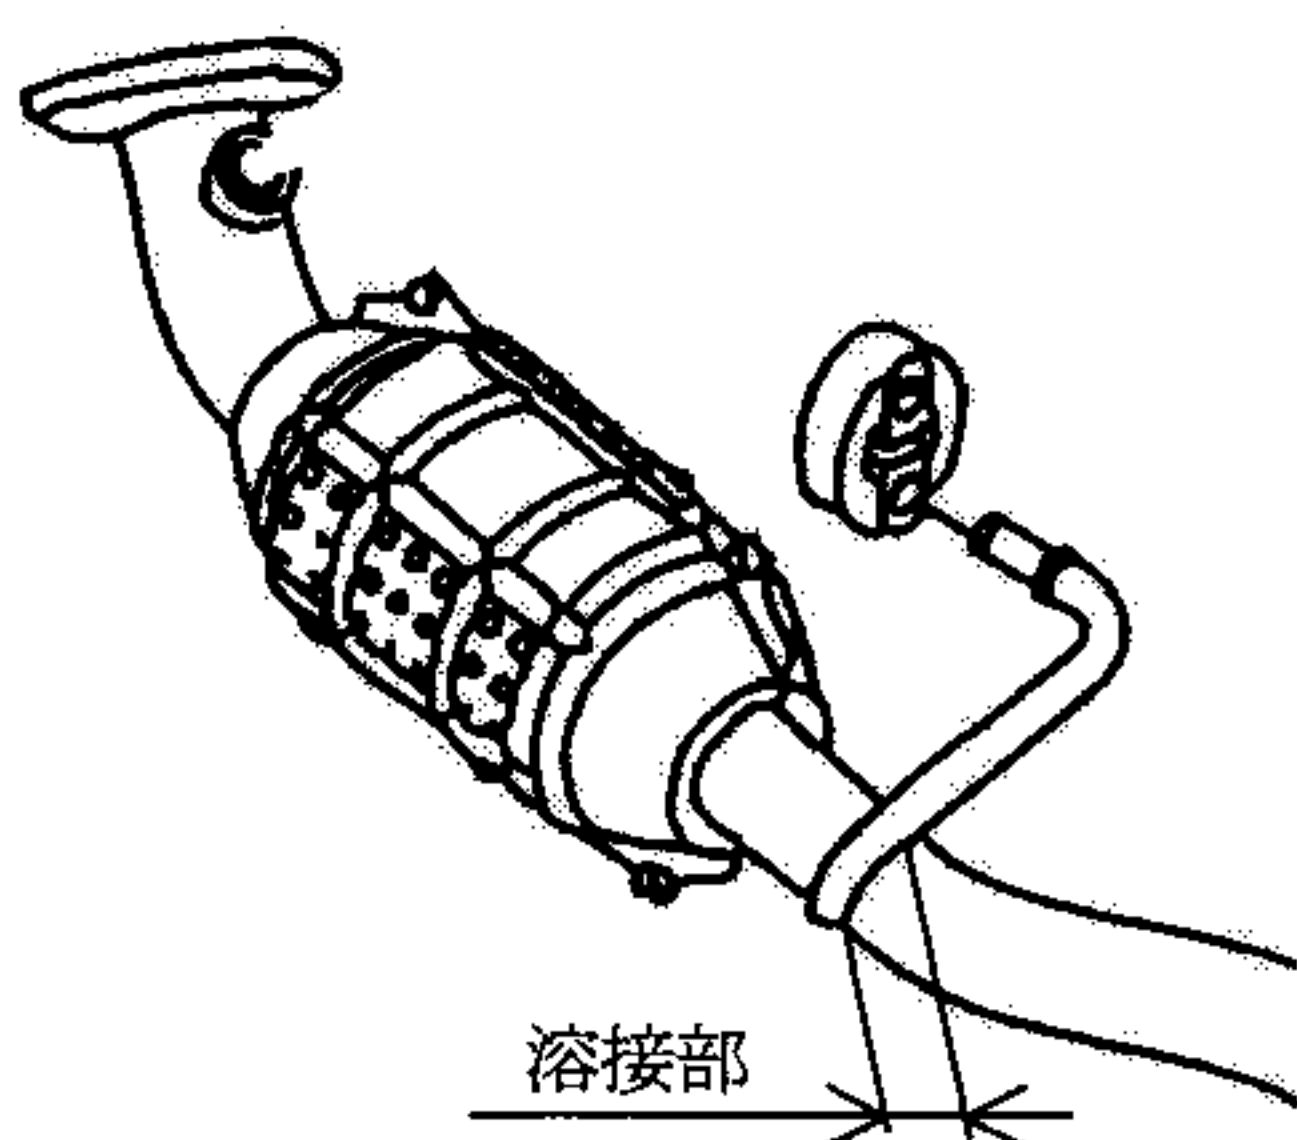

改善後

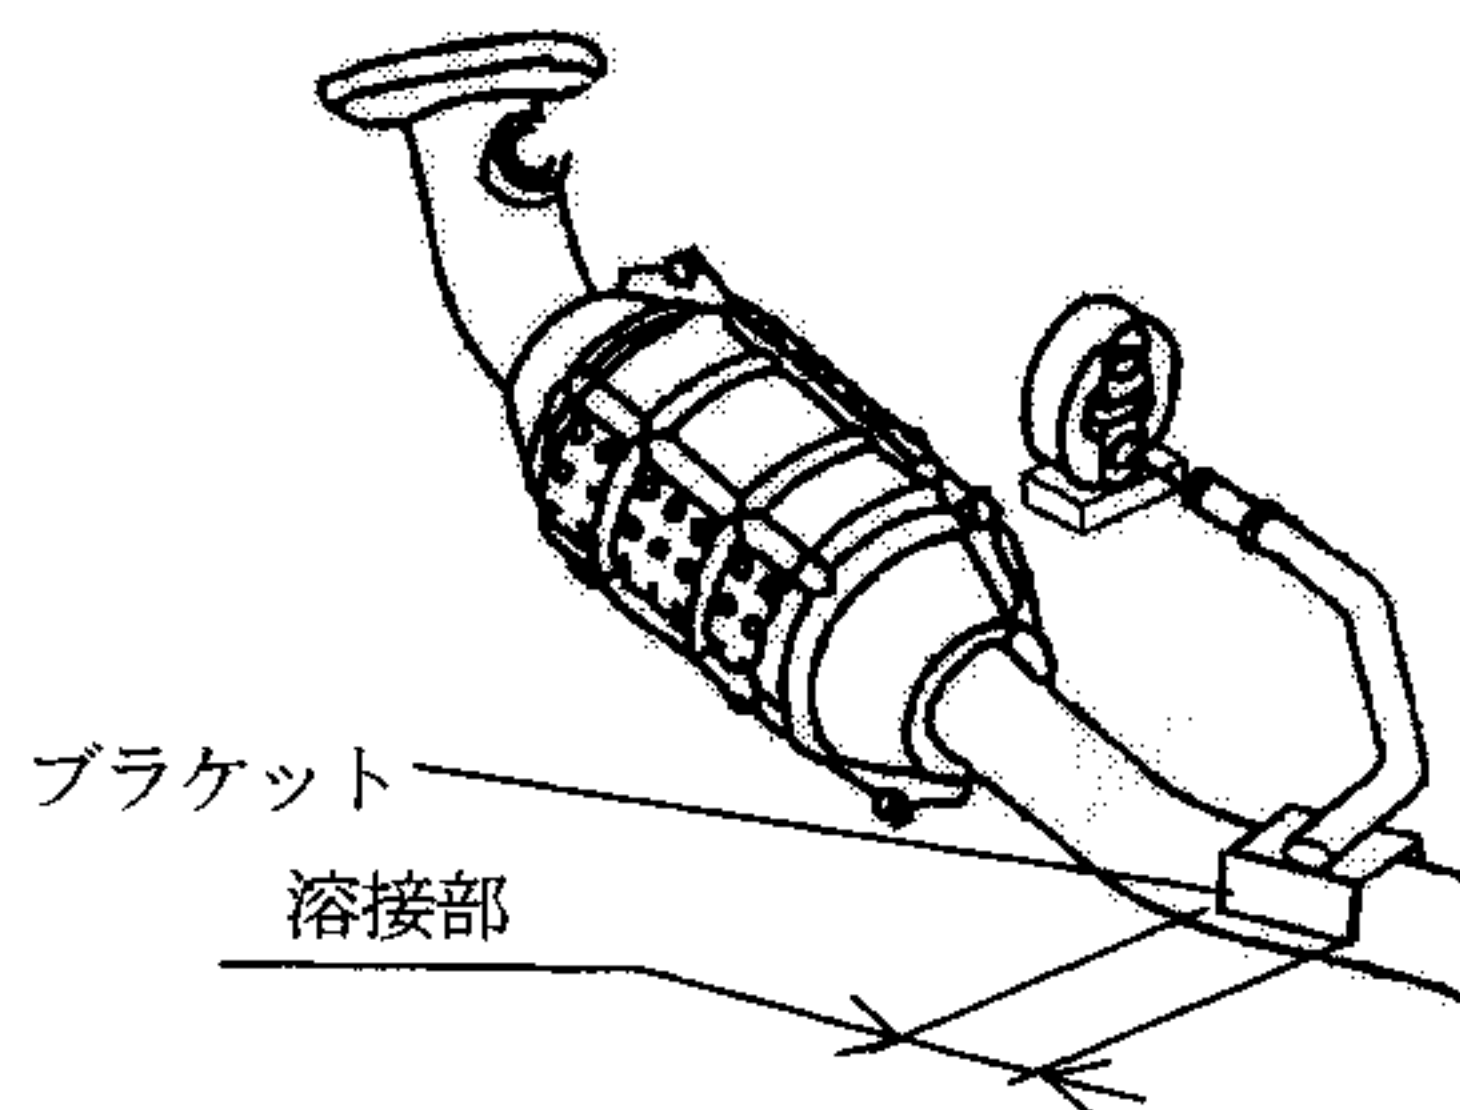

改善の内容

全車両、排気管を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートの下部に黒色のシールを貼付する。