



改善箇所説明図

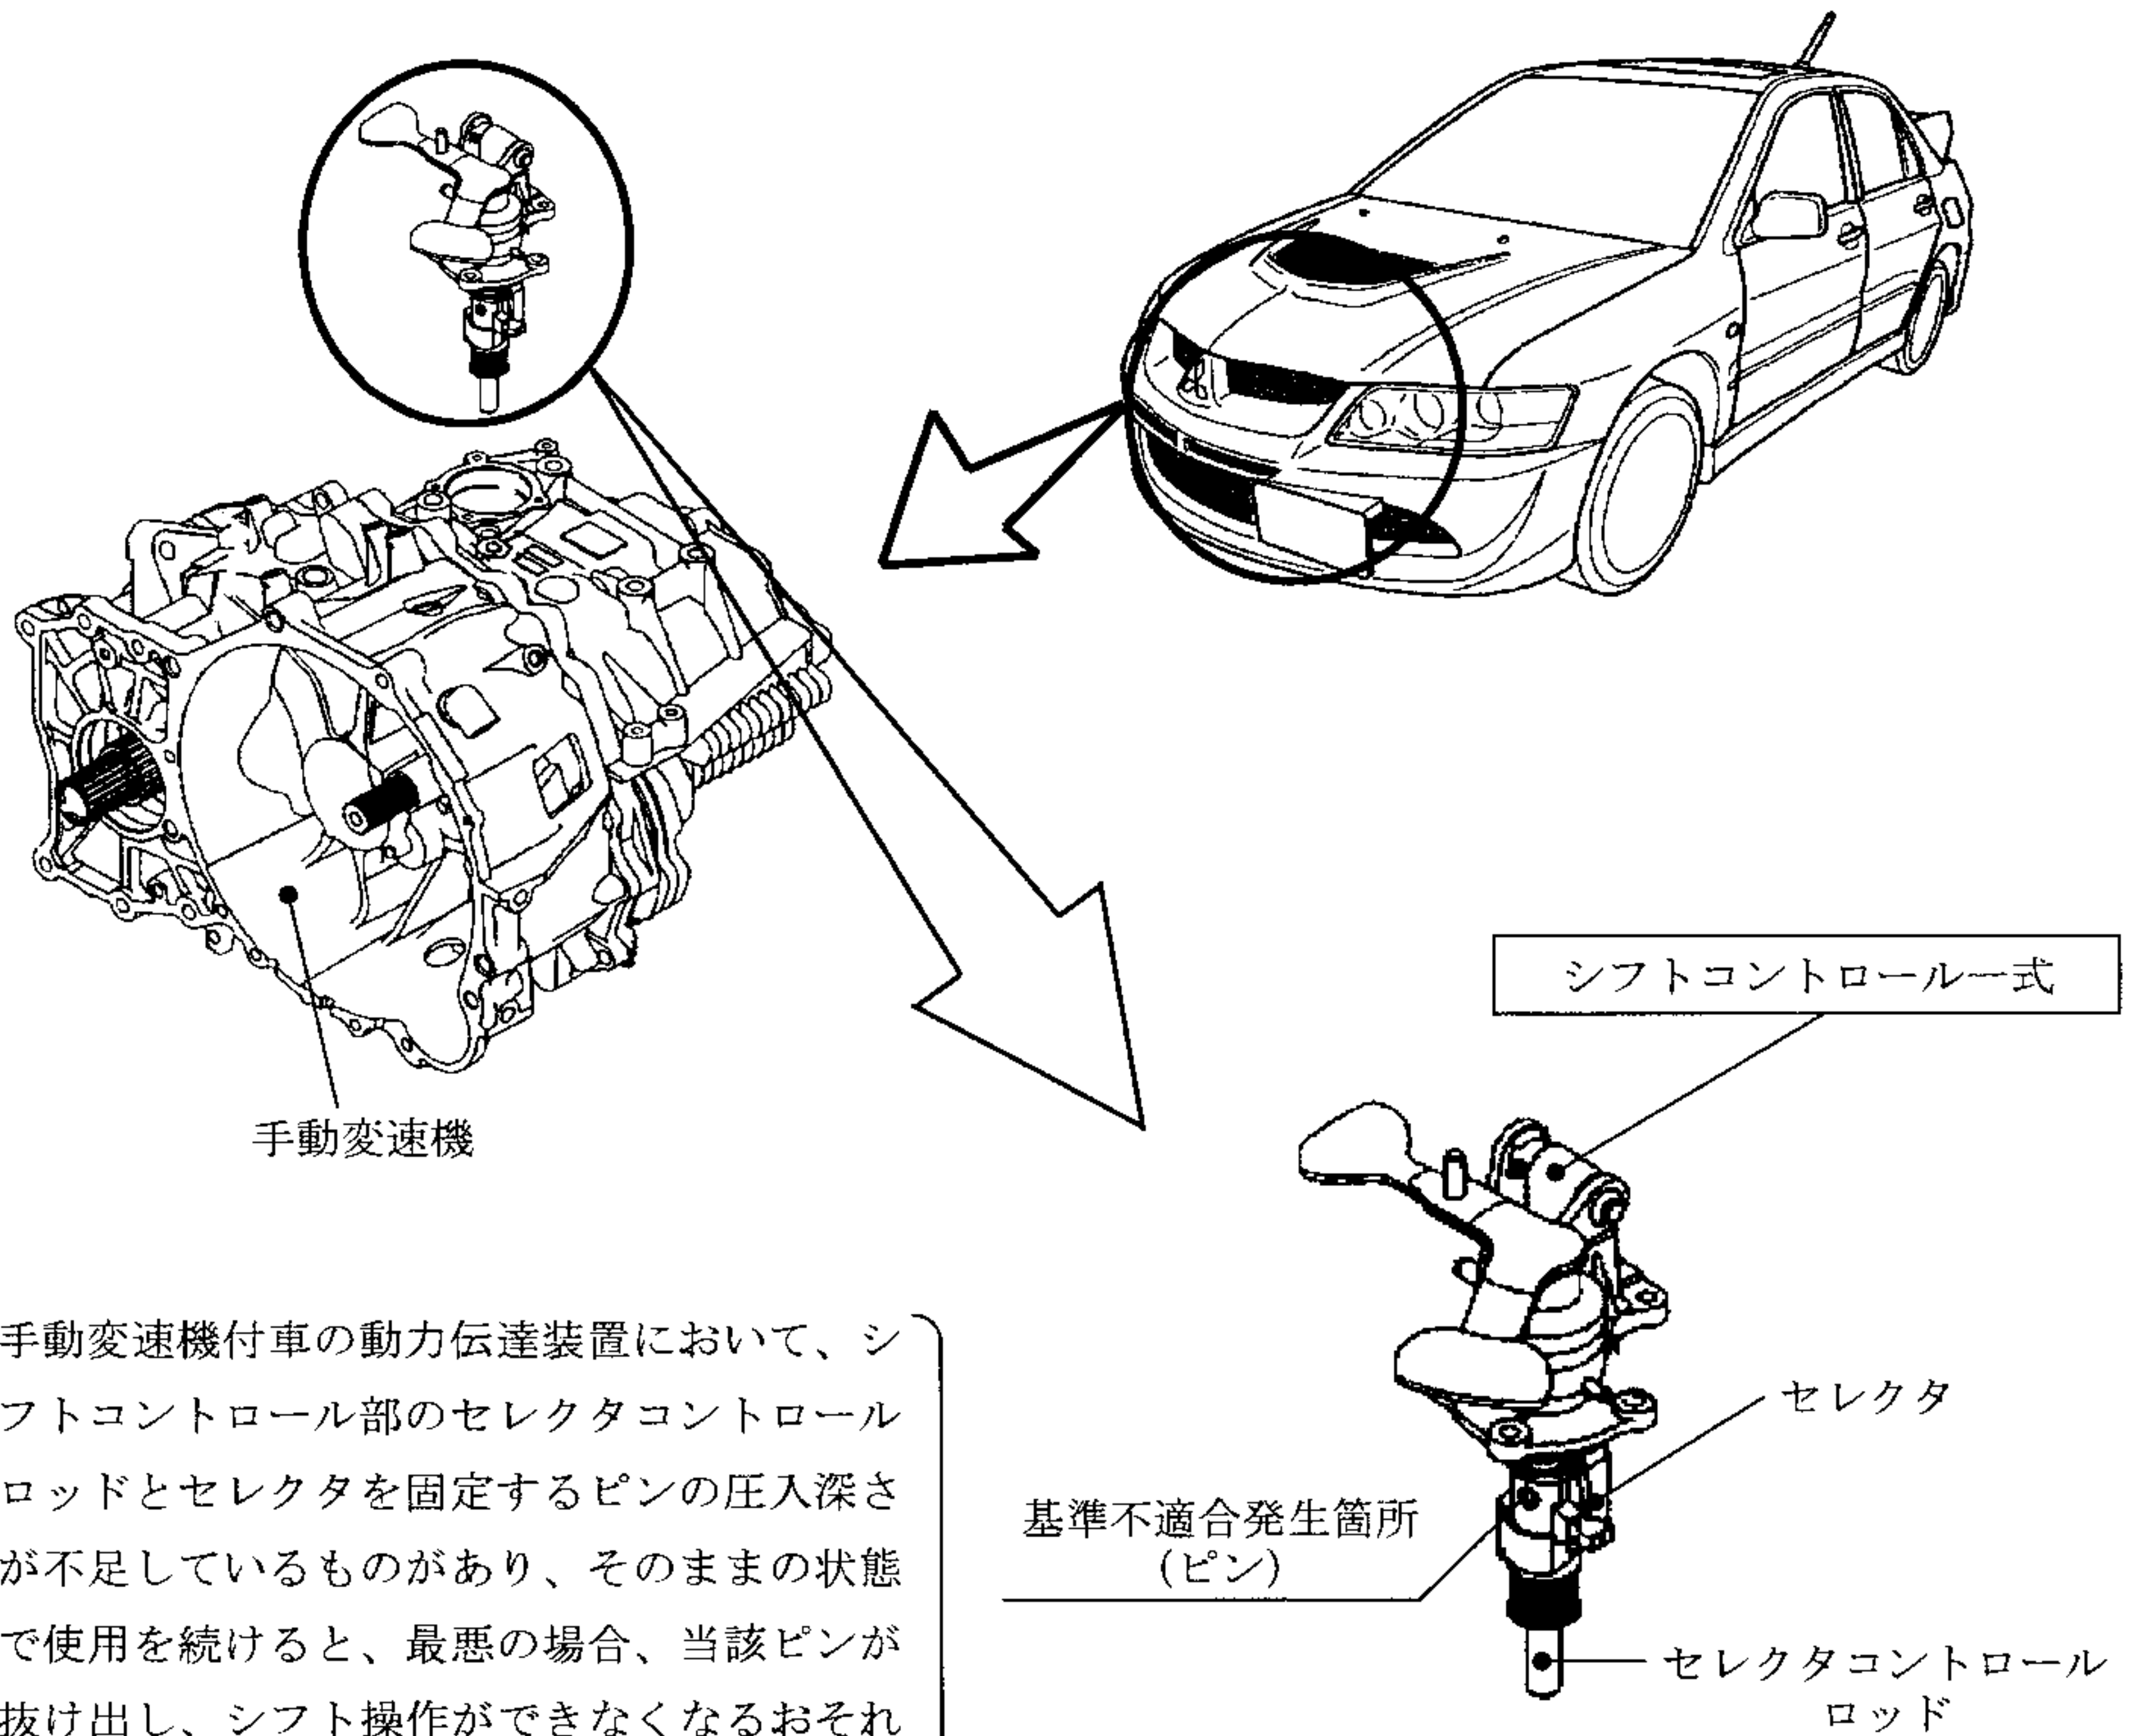

手動変速機付車の動力伝達装置において、シフトコントロール部のセクタコントロールロッドとセクタを固定するピンの圧入深さが不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ピンが抜け出し、シフト操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ピンの圧入深さを点検し、圧入深さが不足しているものはシフトコントロール一式を対策品と交換する。

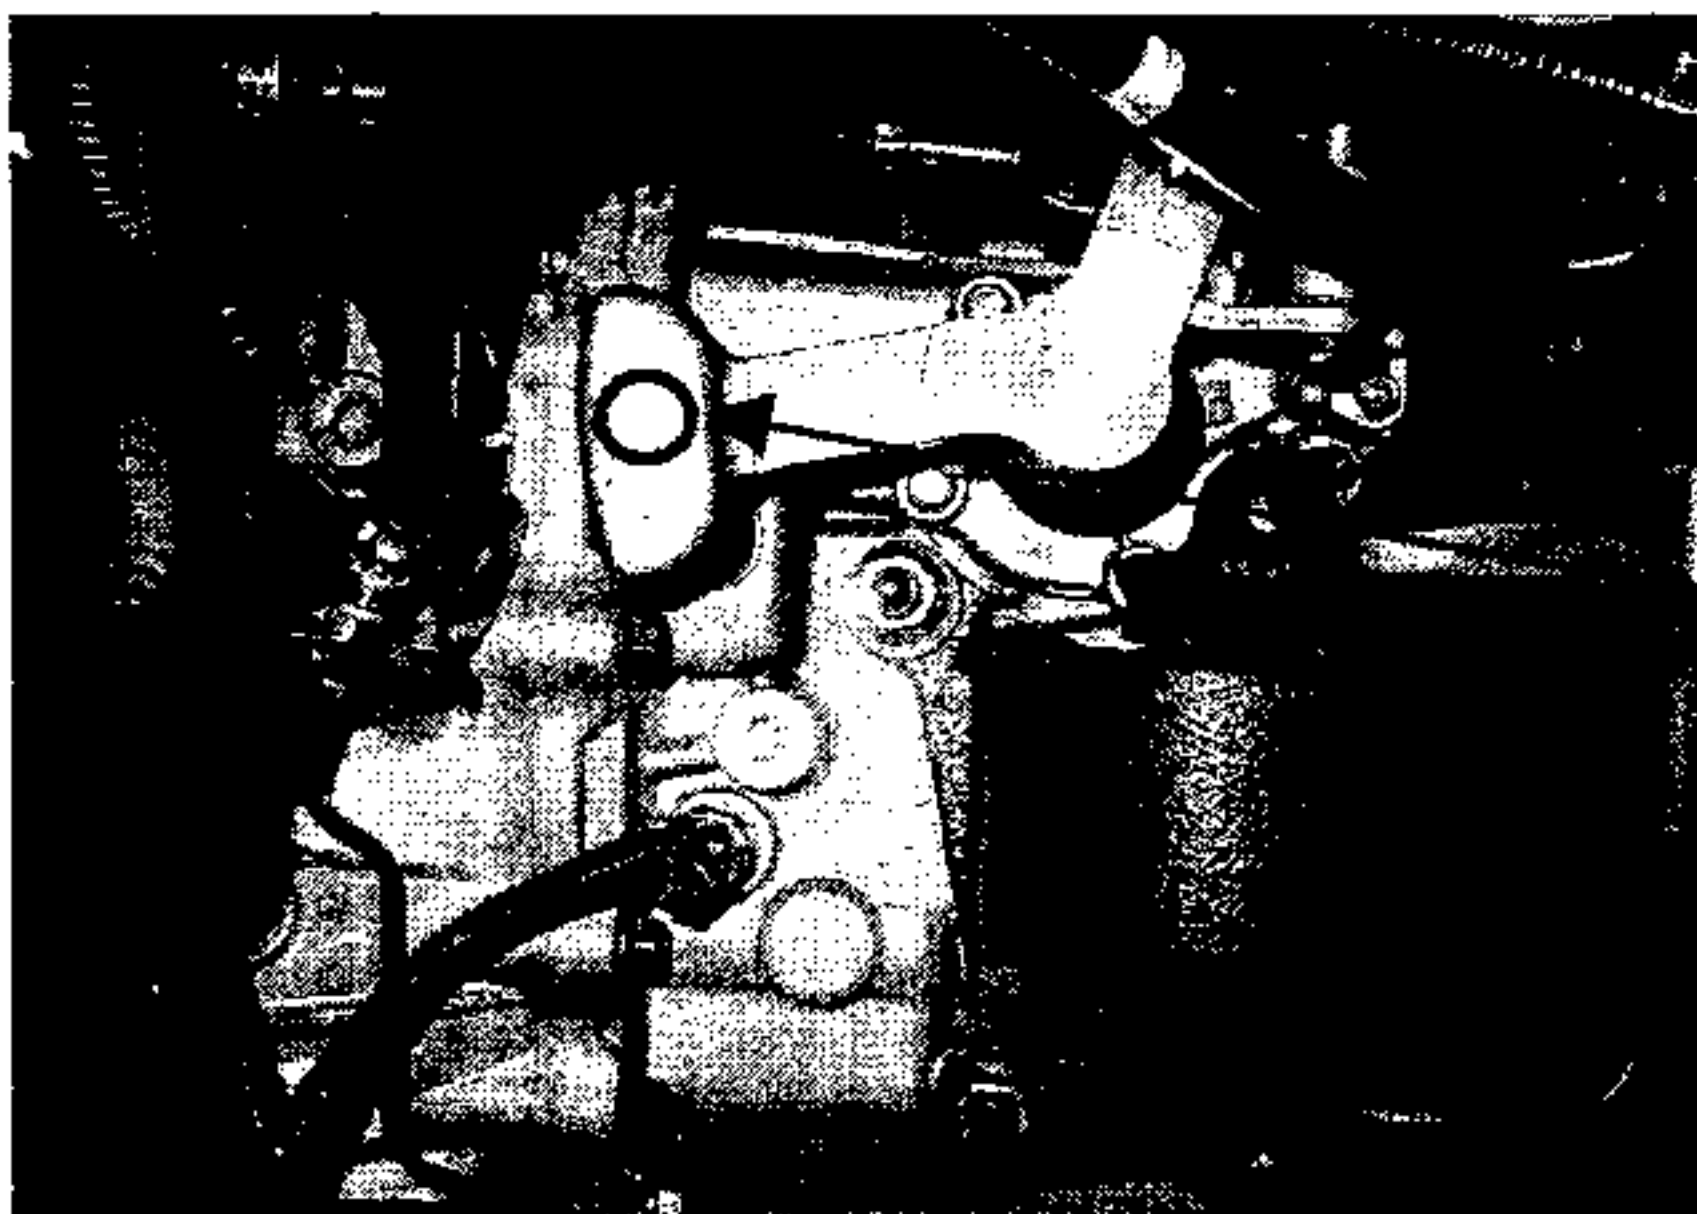

注) ☐ は交換部品を示す

識別：シフトコントロール部のレバー上面に赤マジックで○印を塗布する。