



改善箇所説明図

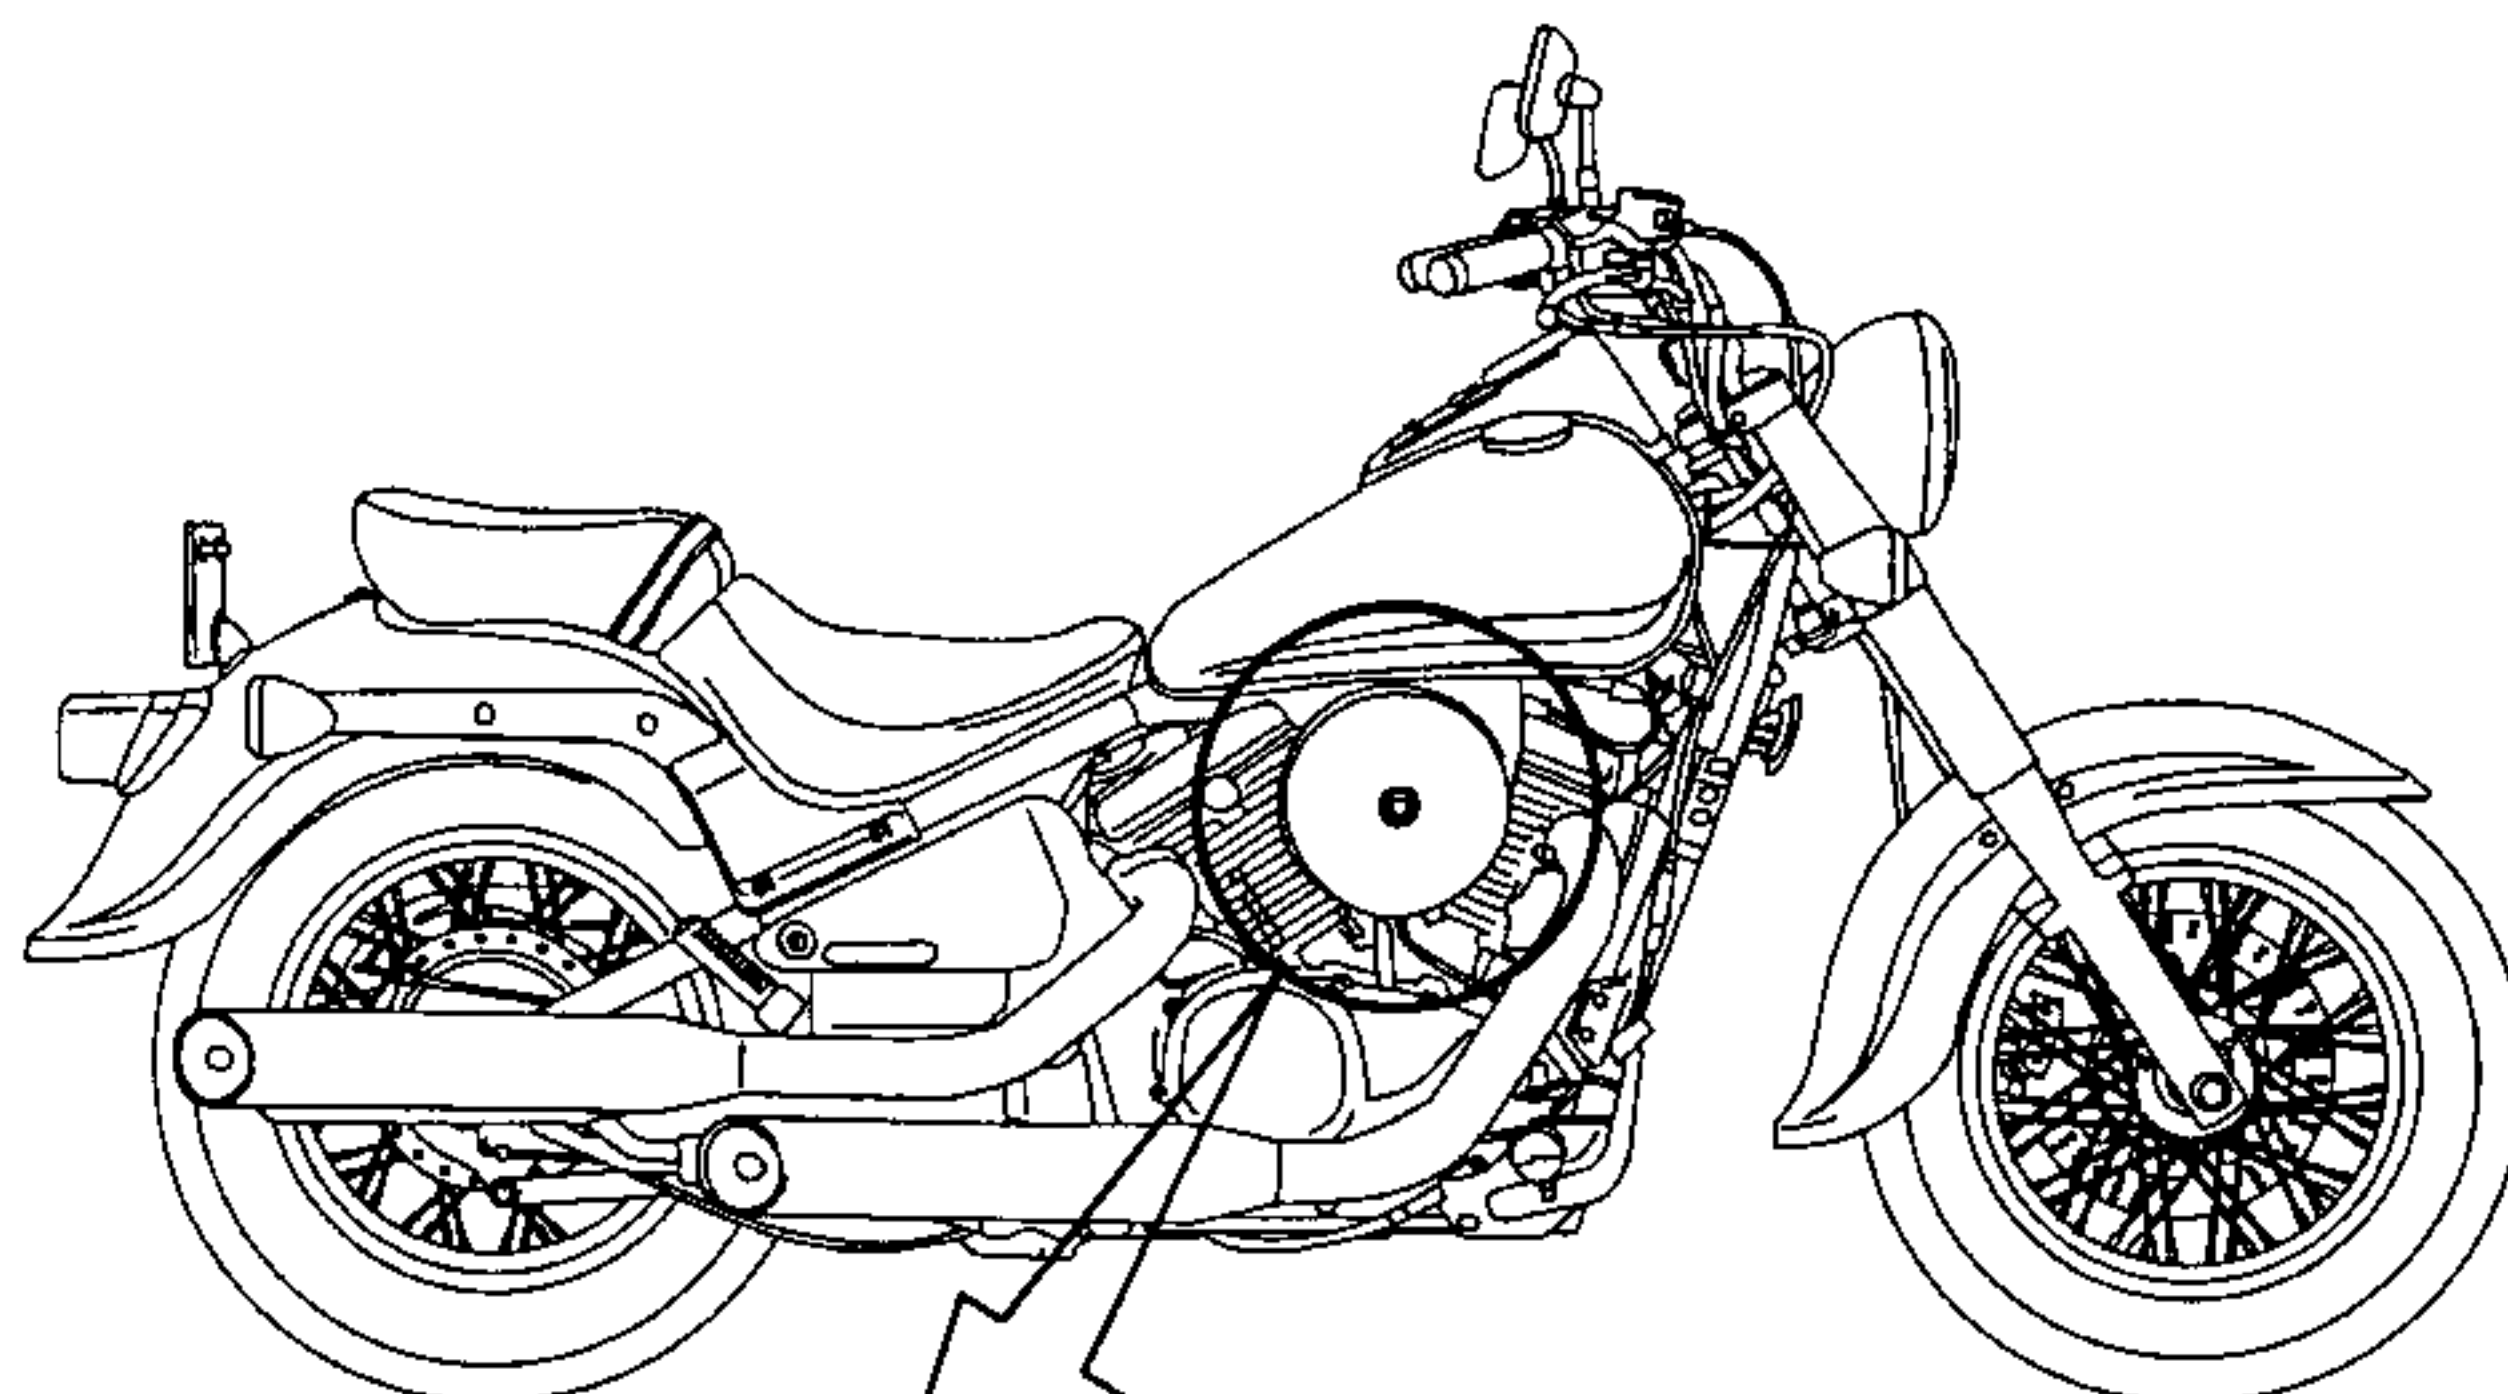

キャブレター

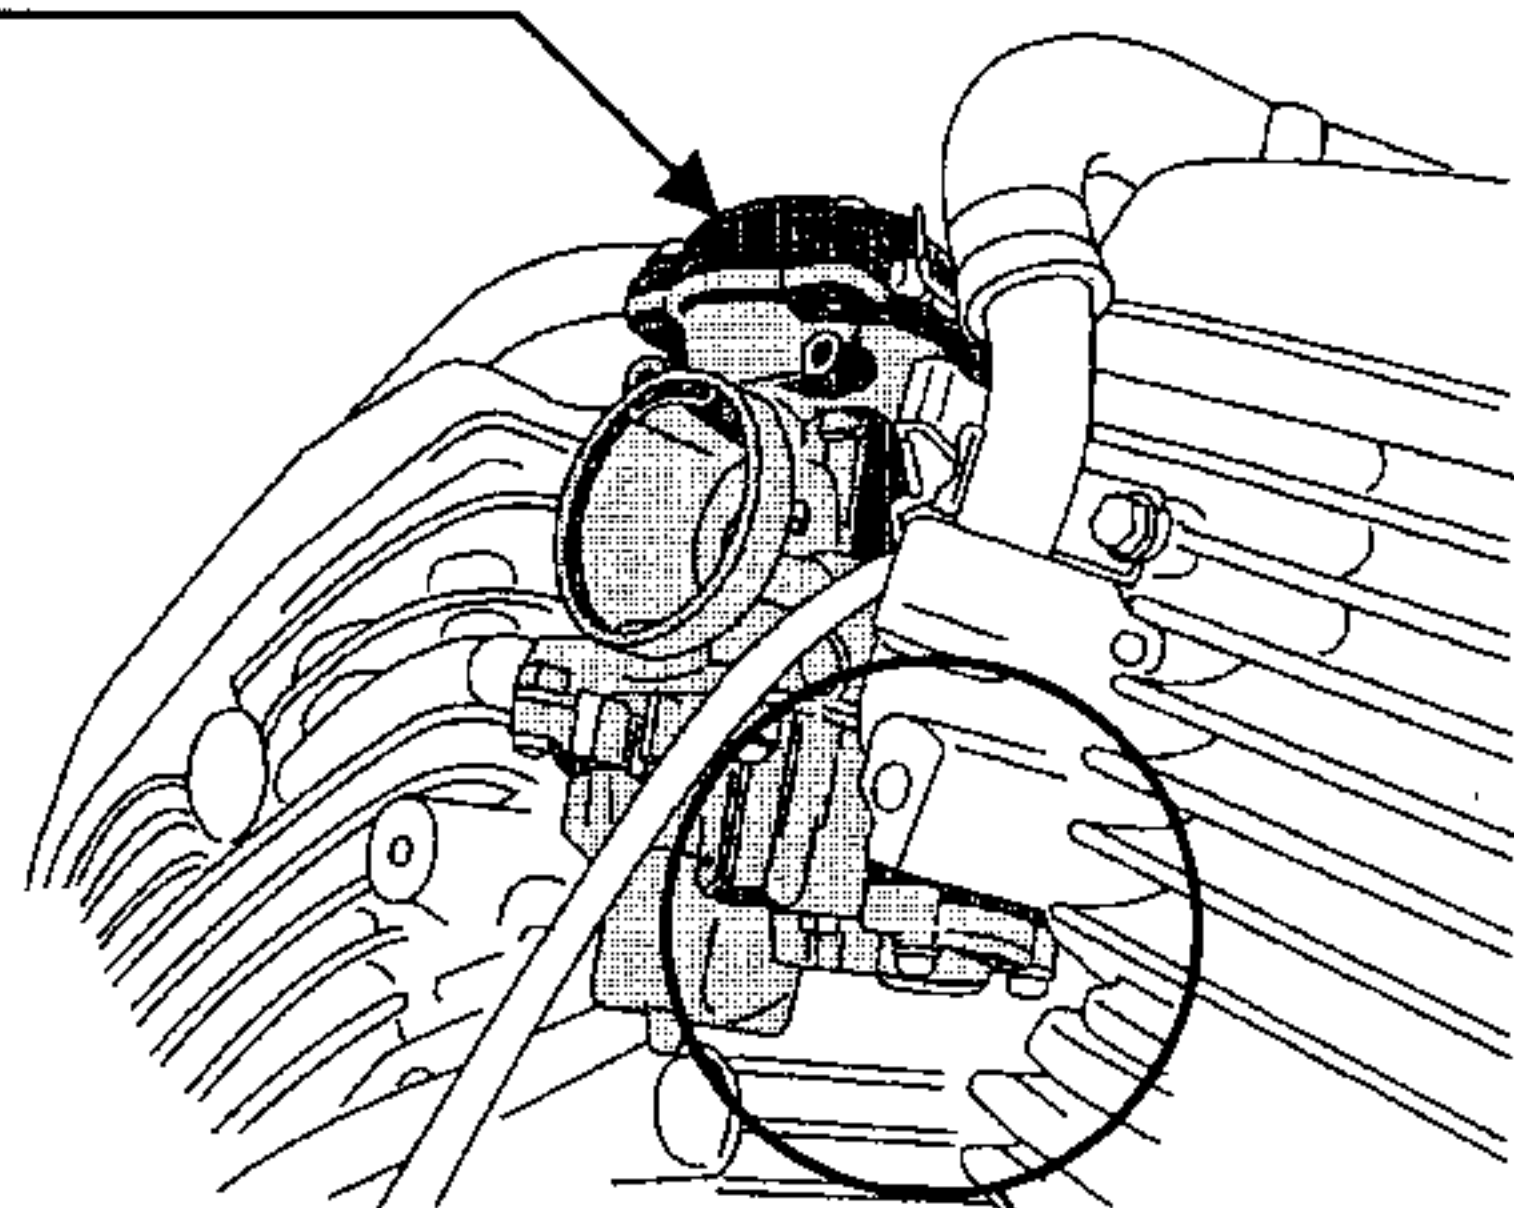

加速ポンプ部

基準不適合発生箇所

燃料装置において、エンジン運転検査時に変質した燃料を使用したため、キャブレターの加速ポンプ室内のダイヤフラムが侵され膨潤しているものがあり、そのままの状態で使用を続けるとダイヤフラムが破損し、加速ポンプのロッド上部のブーツ部から燃料が漏れるおそれがある。

キャブレター

ブーツ

 
ロッド

ダイヤフラム

スプリング

加速ポンプ室断面図

加速ポンプカバー

注：  は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、ダイヤフラムを新品と交換する。

識別：キャブレター上部後ろ側にある「CVK」マークの部分に識別用ポンチマークを打刻する。