


改善箇所説明図

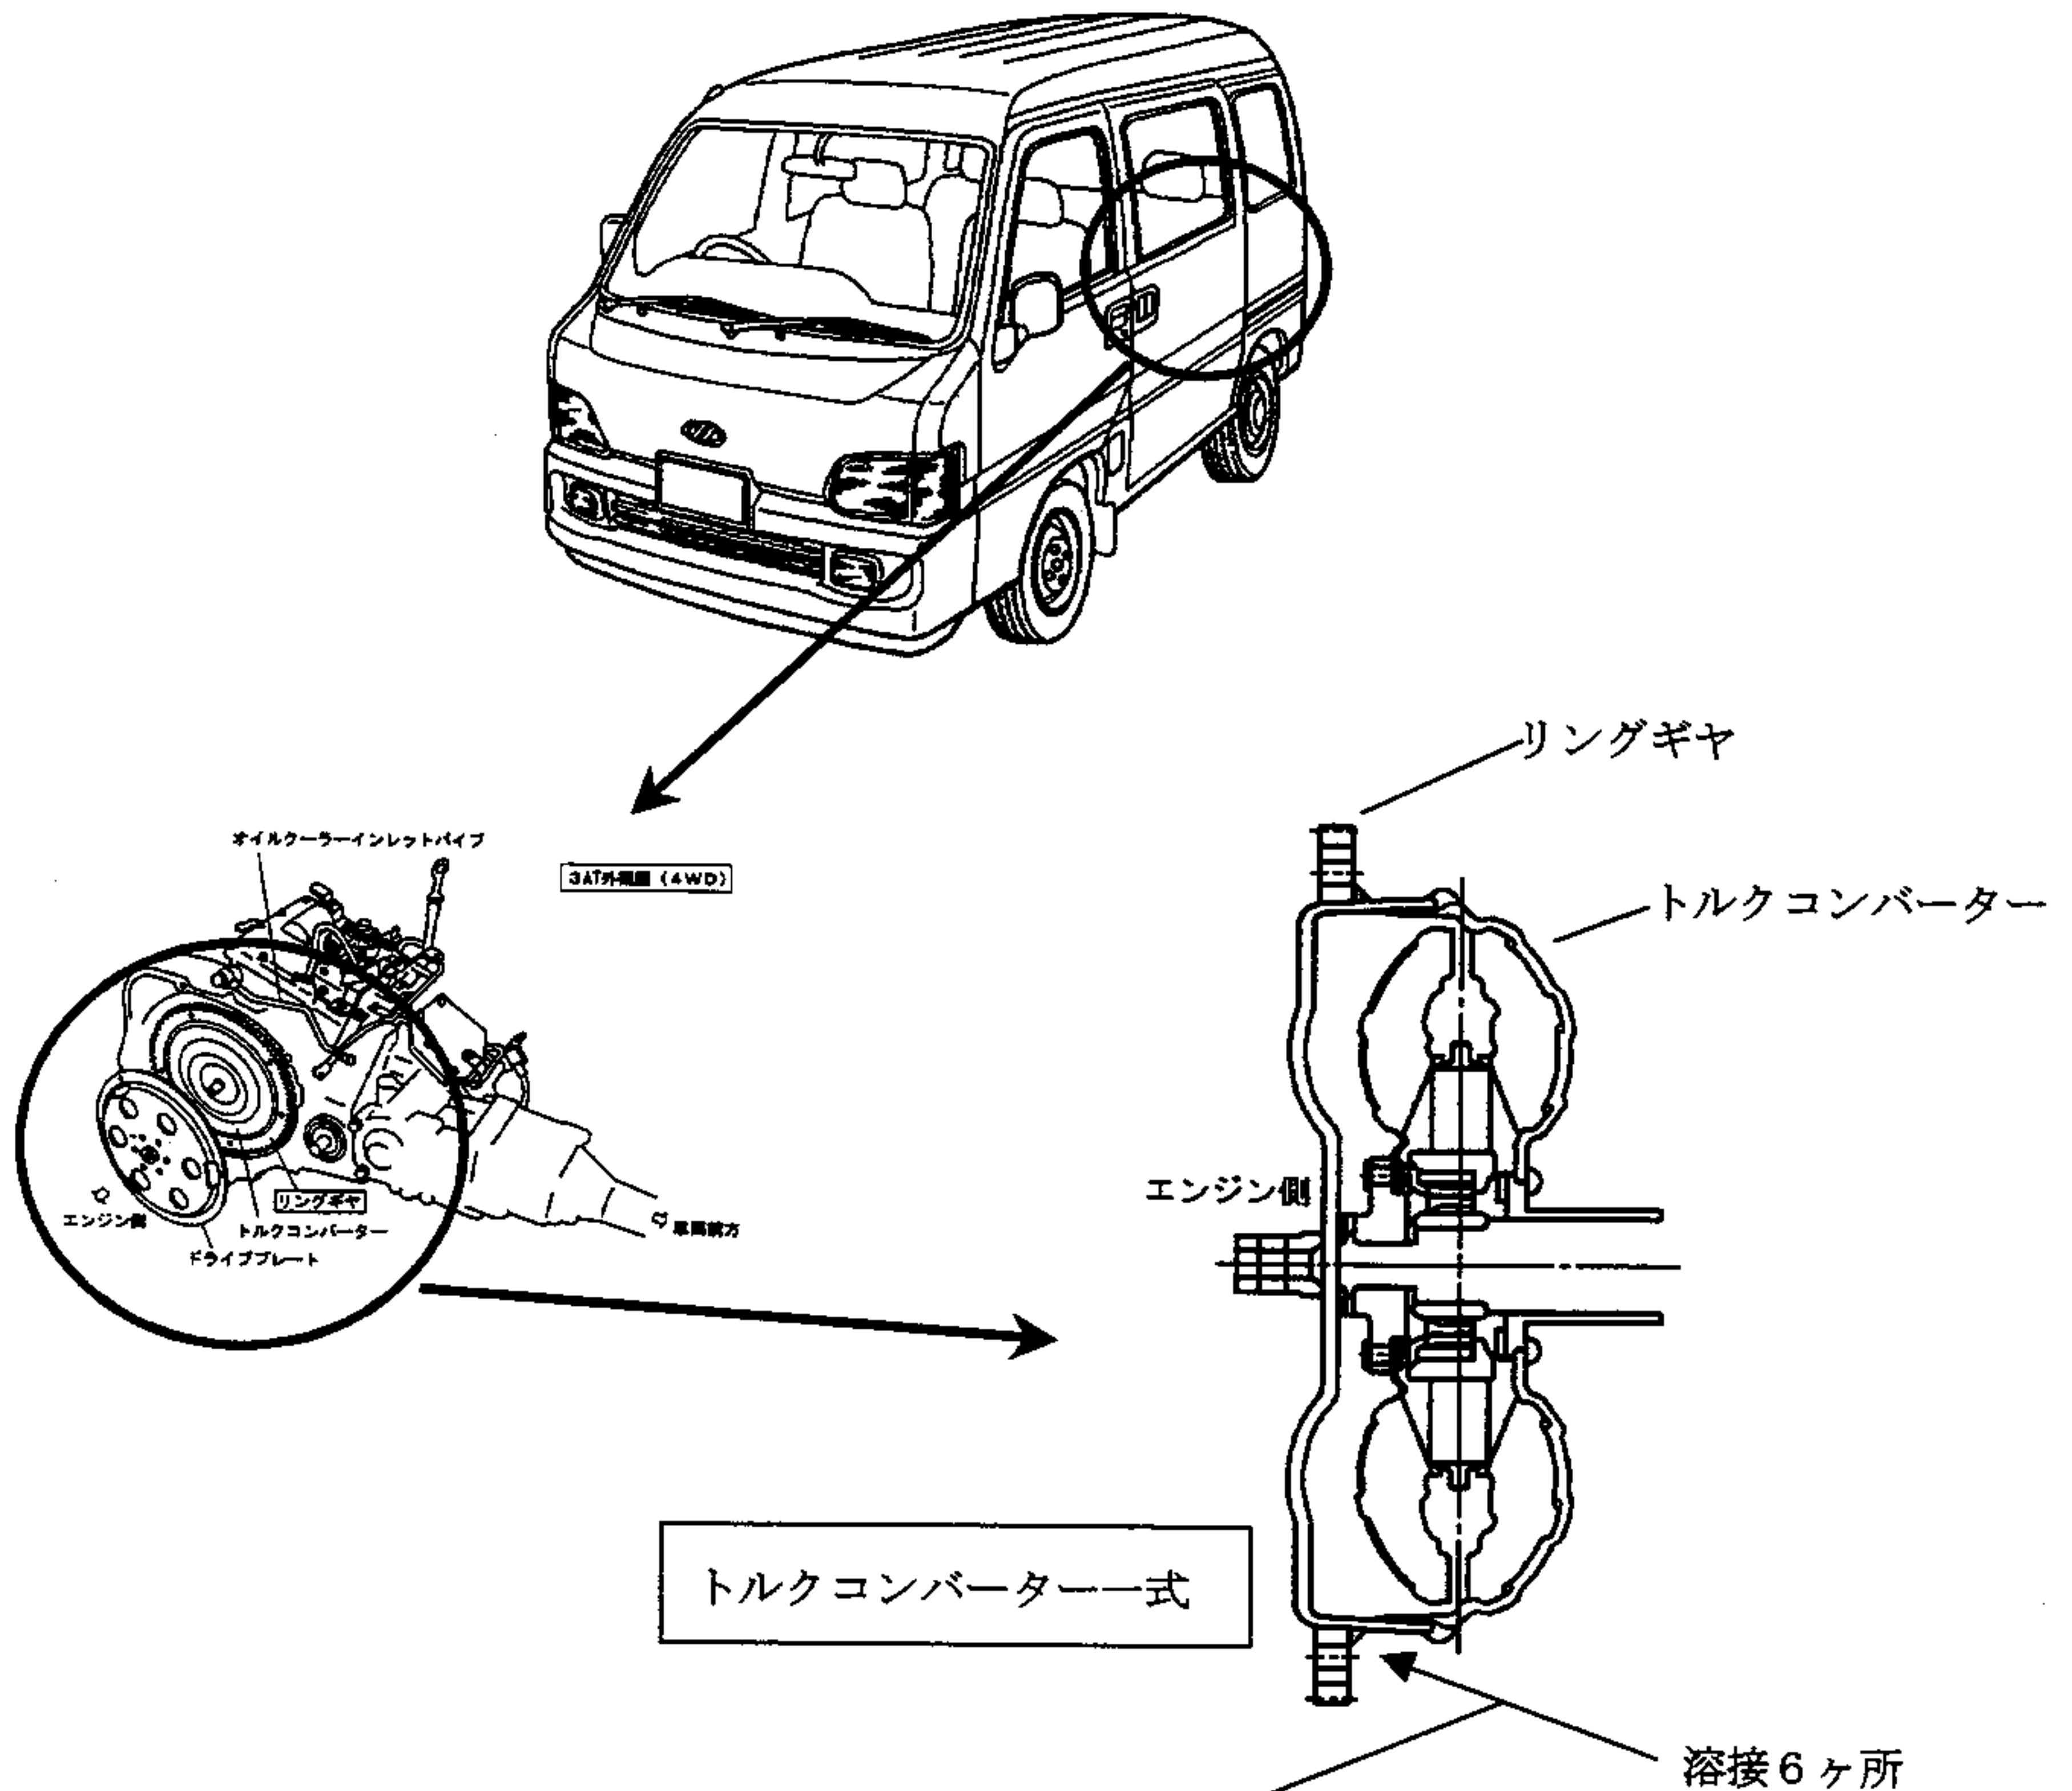

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、3速自動変速機内部のトルクコンバーターとリングギヤの溶接に不適切なものがあるため、加減速の繰り返し等により、当該溶接部が剥れることがあり、リングギヤがミッションケースと干渉して異音が発生し、そのままの状態で使用続けると、リングギヤが折損してオイルクーラー配管を破損し、オイルが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、トルクコンバーター一式を良品と交換する。

識別

スターターモータ横のミッションケースに青ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。