




改善箇所説明図

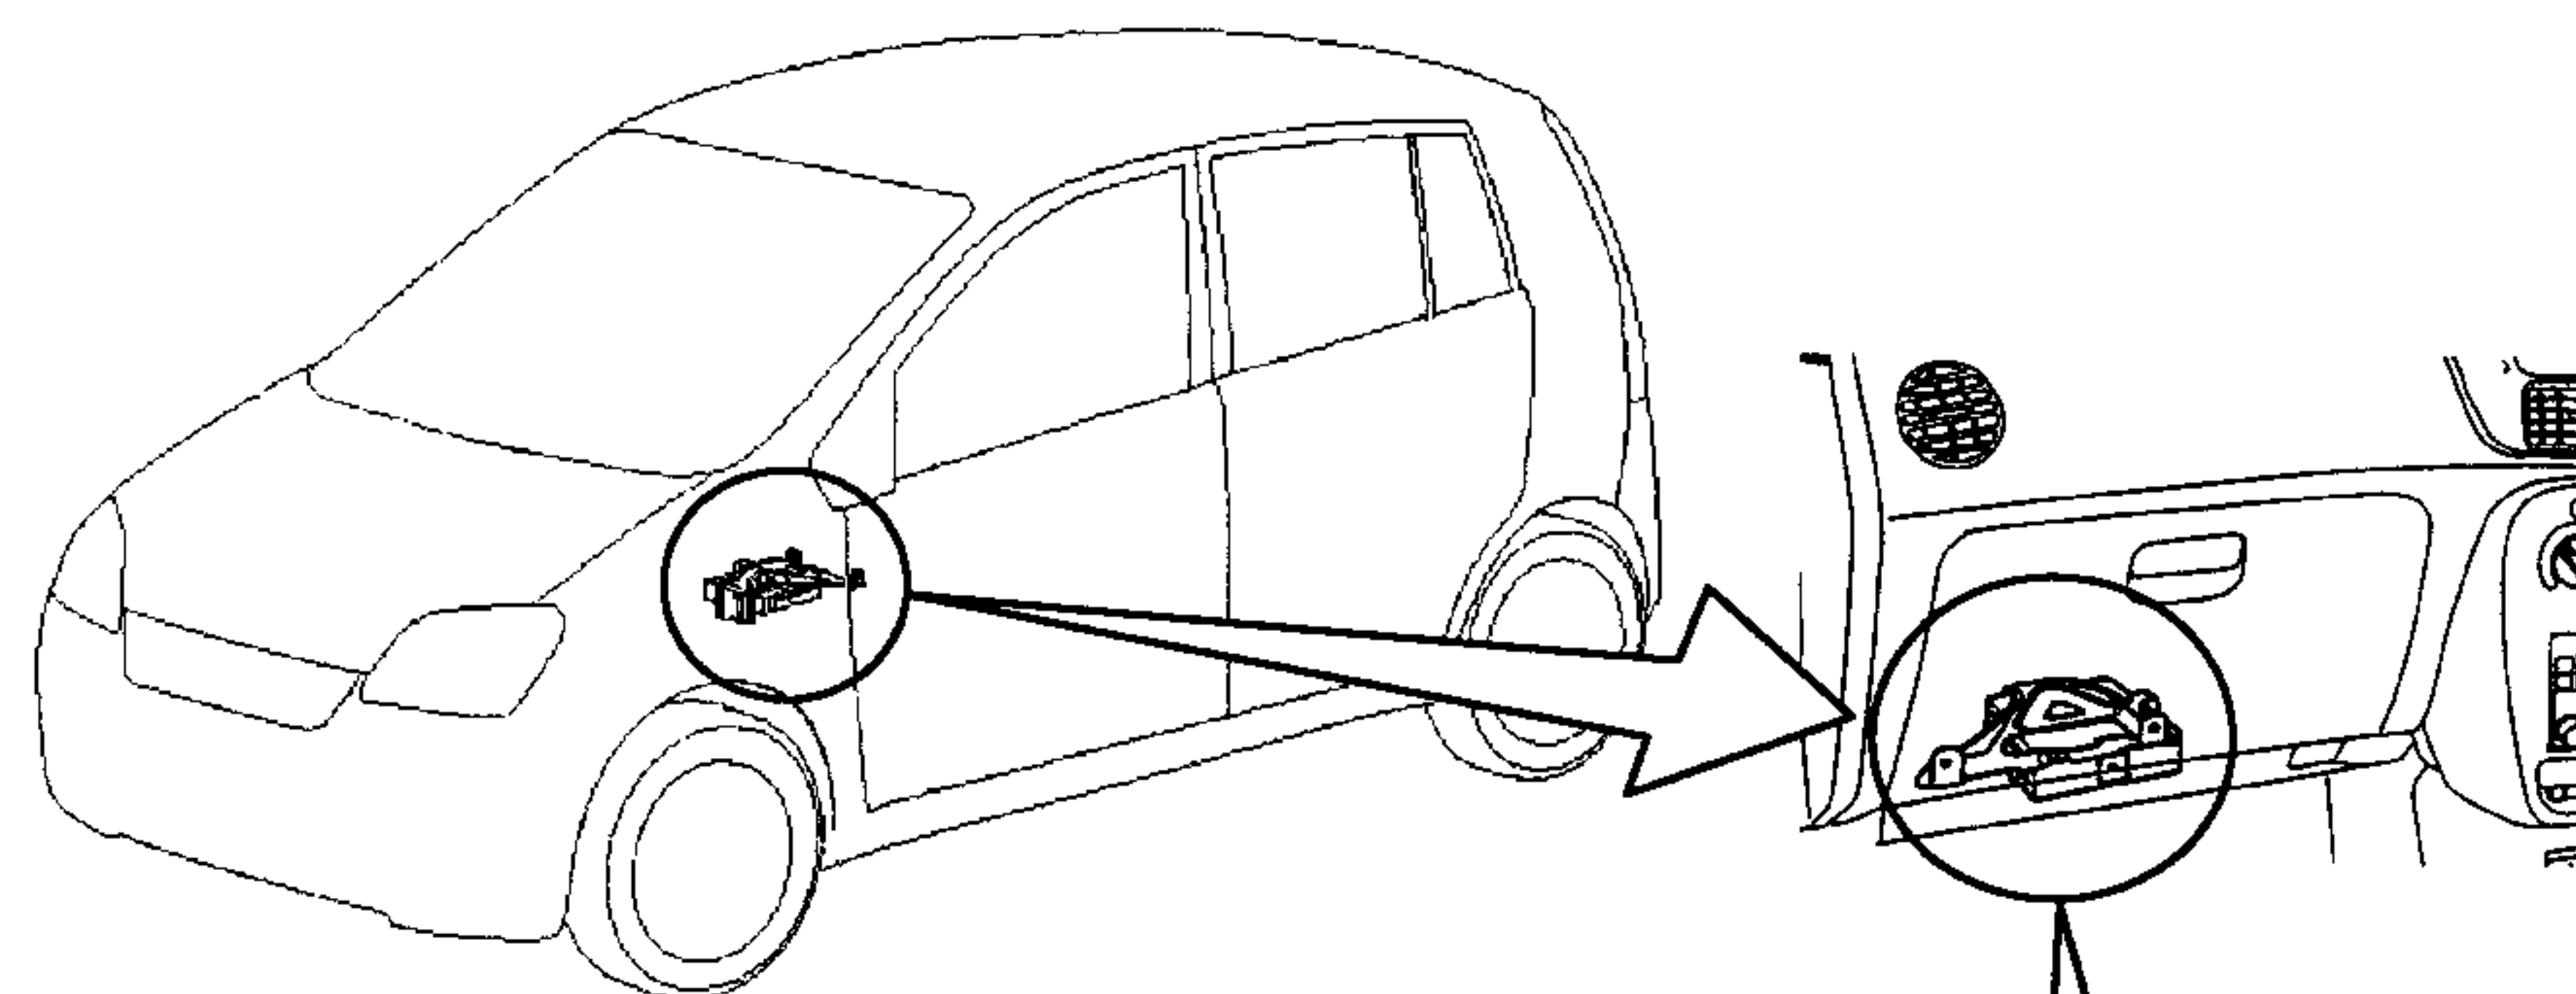

コンピュータ

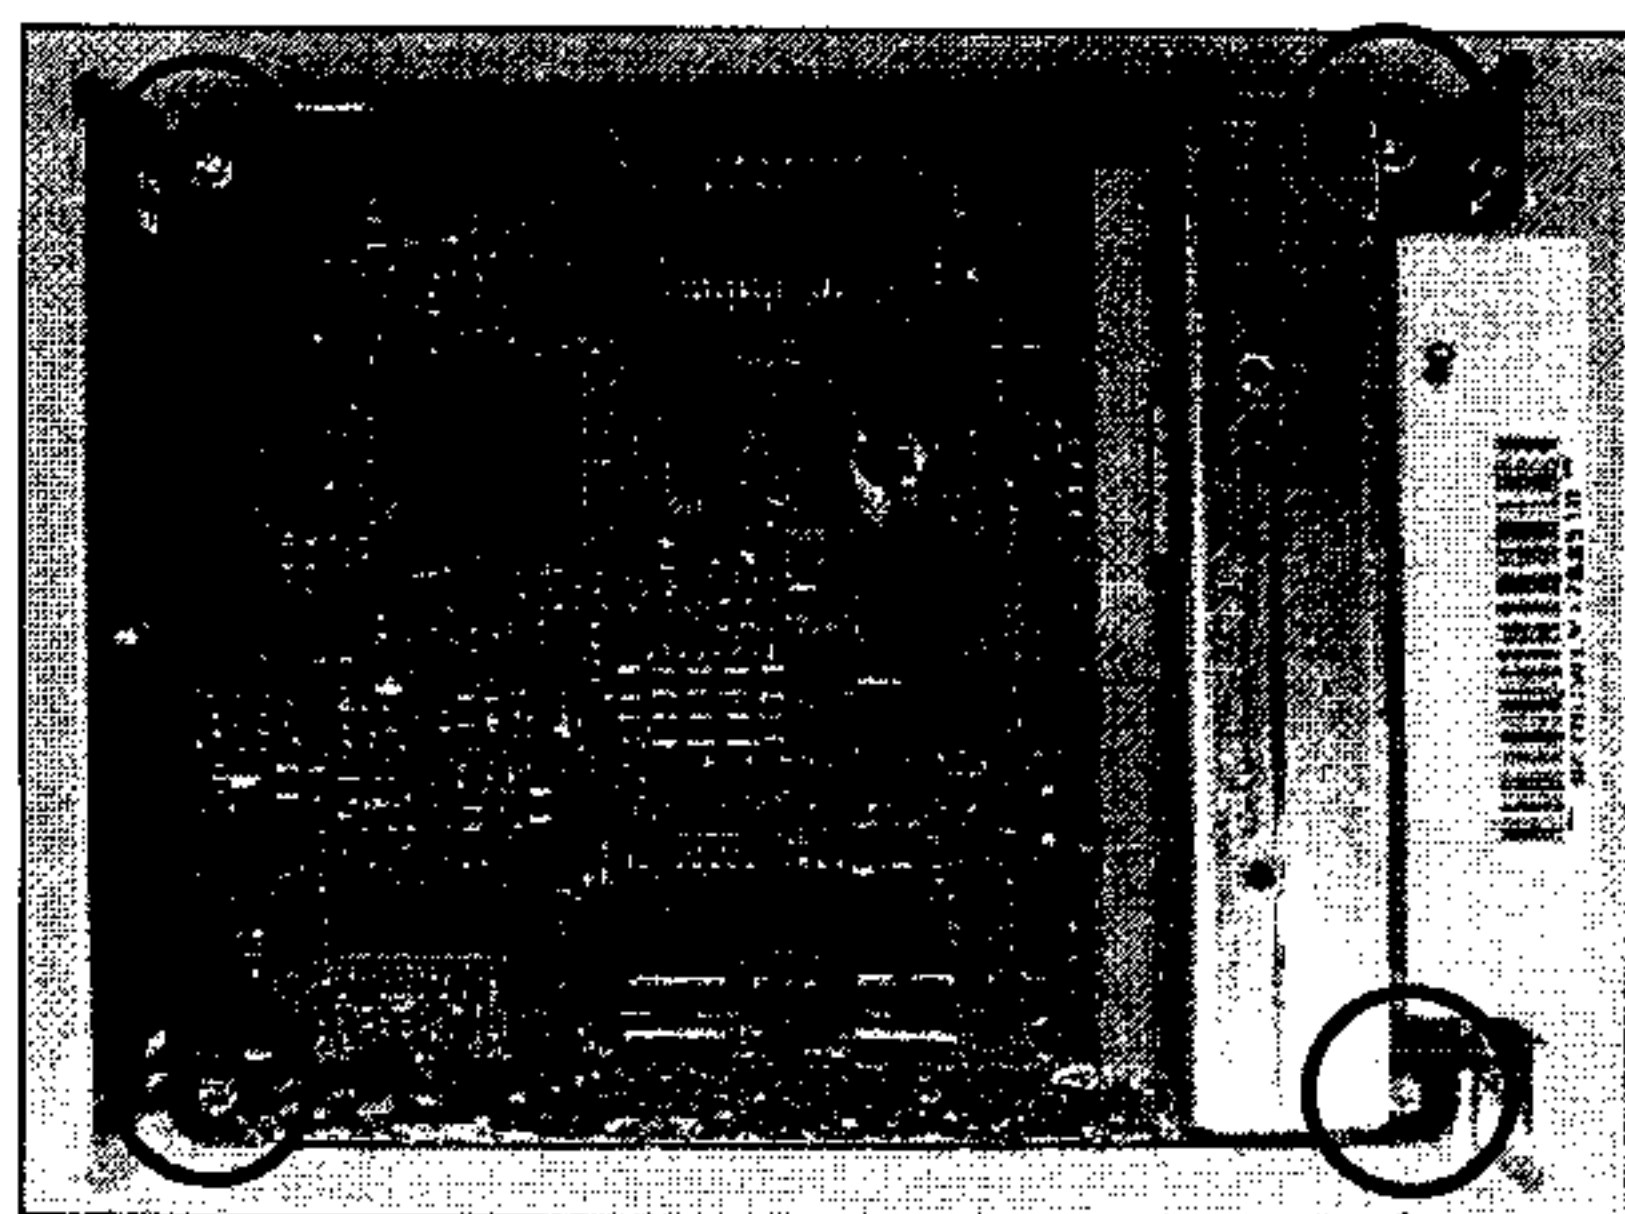


基準不適合発生箇所

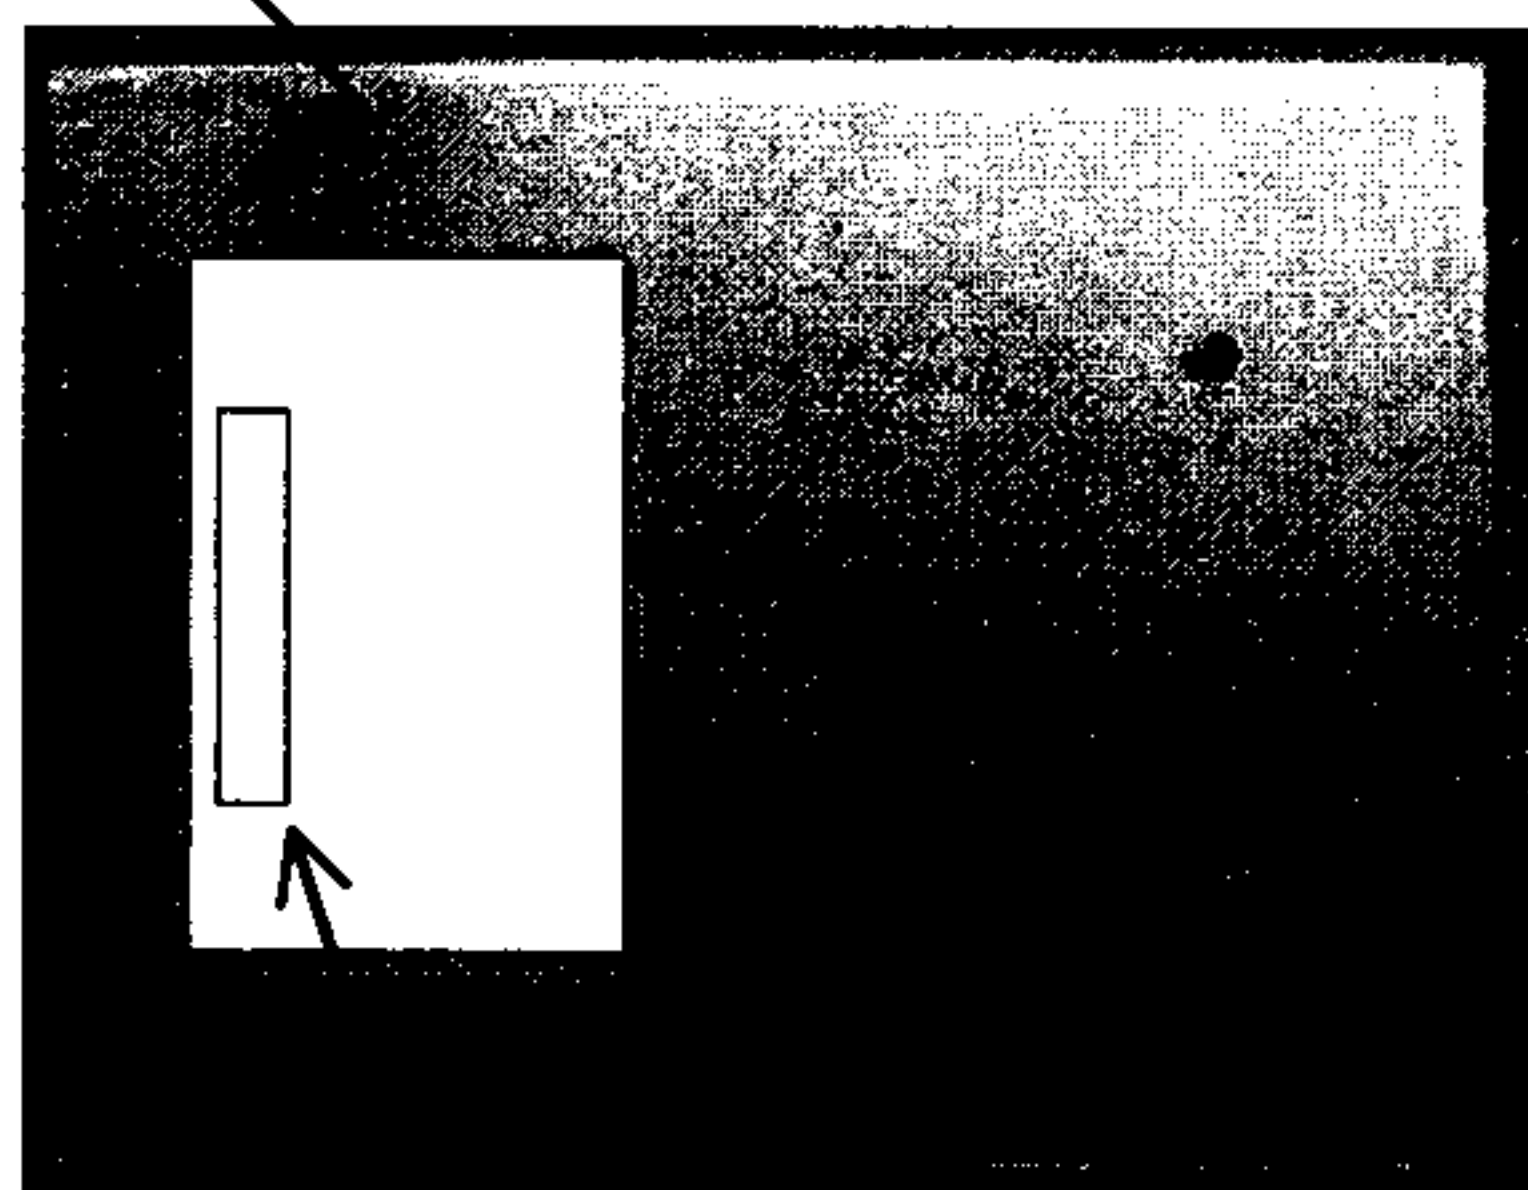

〔コンピュータ製造番号〕

原動機の制御コンピュータにおいて、コンピュータ内部の基盤取付け用ビスのねじ穴の加工形状が不適切なため、走行時の振動によりビスが外れ、当該ビスがコンピュータ内の電気回路でショートを引き起こしてエンジン不調となるものがあり、最悪の場合、エンストし、再始動できなくなるおそれがある。

交換作業完了後は、グローブボックス左横に黄色のシールを貼りつける

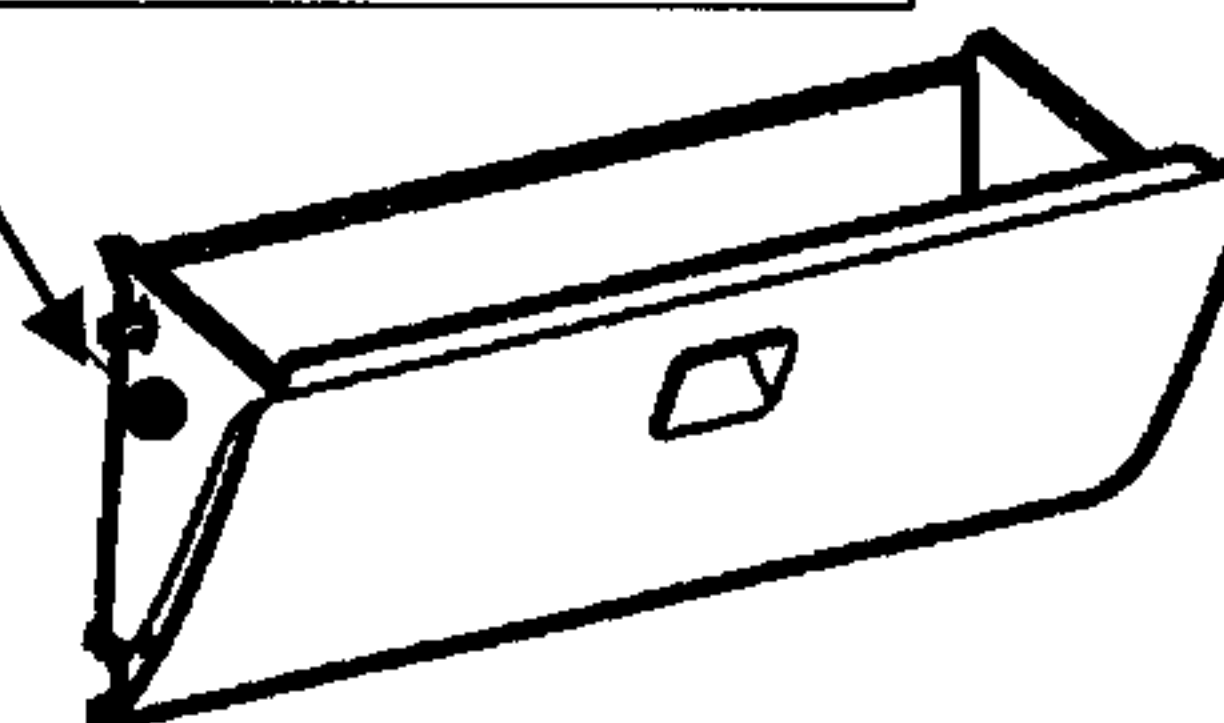

改善内容

全車両、当該コンピュータの製造番号を確認し、良品と交換する。

注: は、交換部品を示す。