


改善箇所説明図

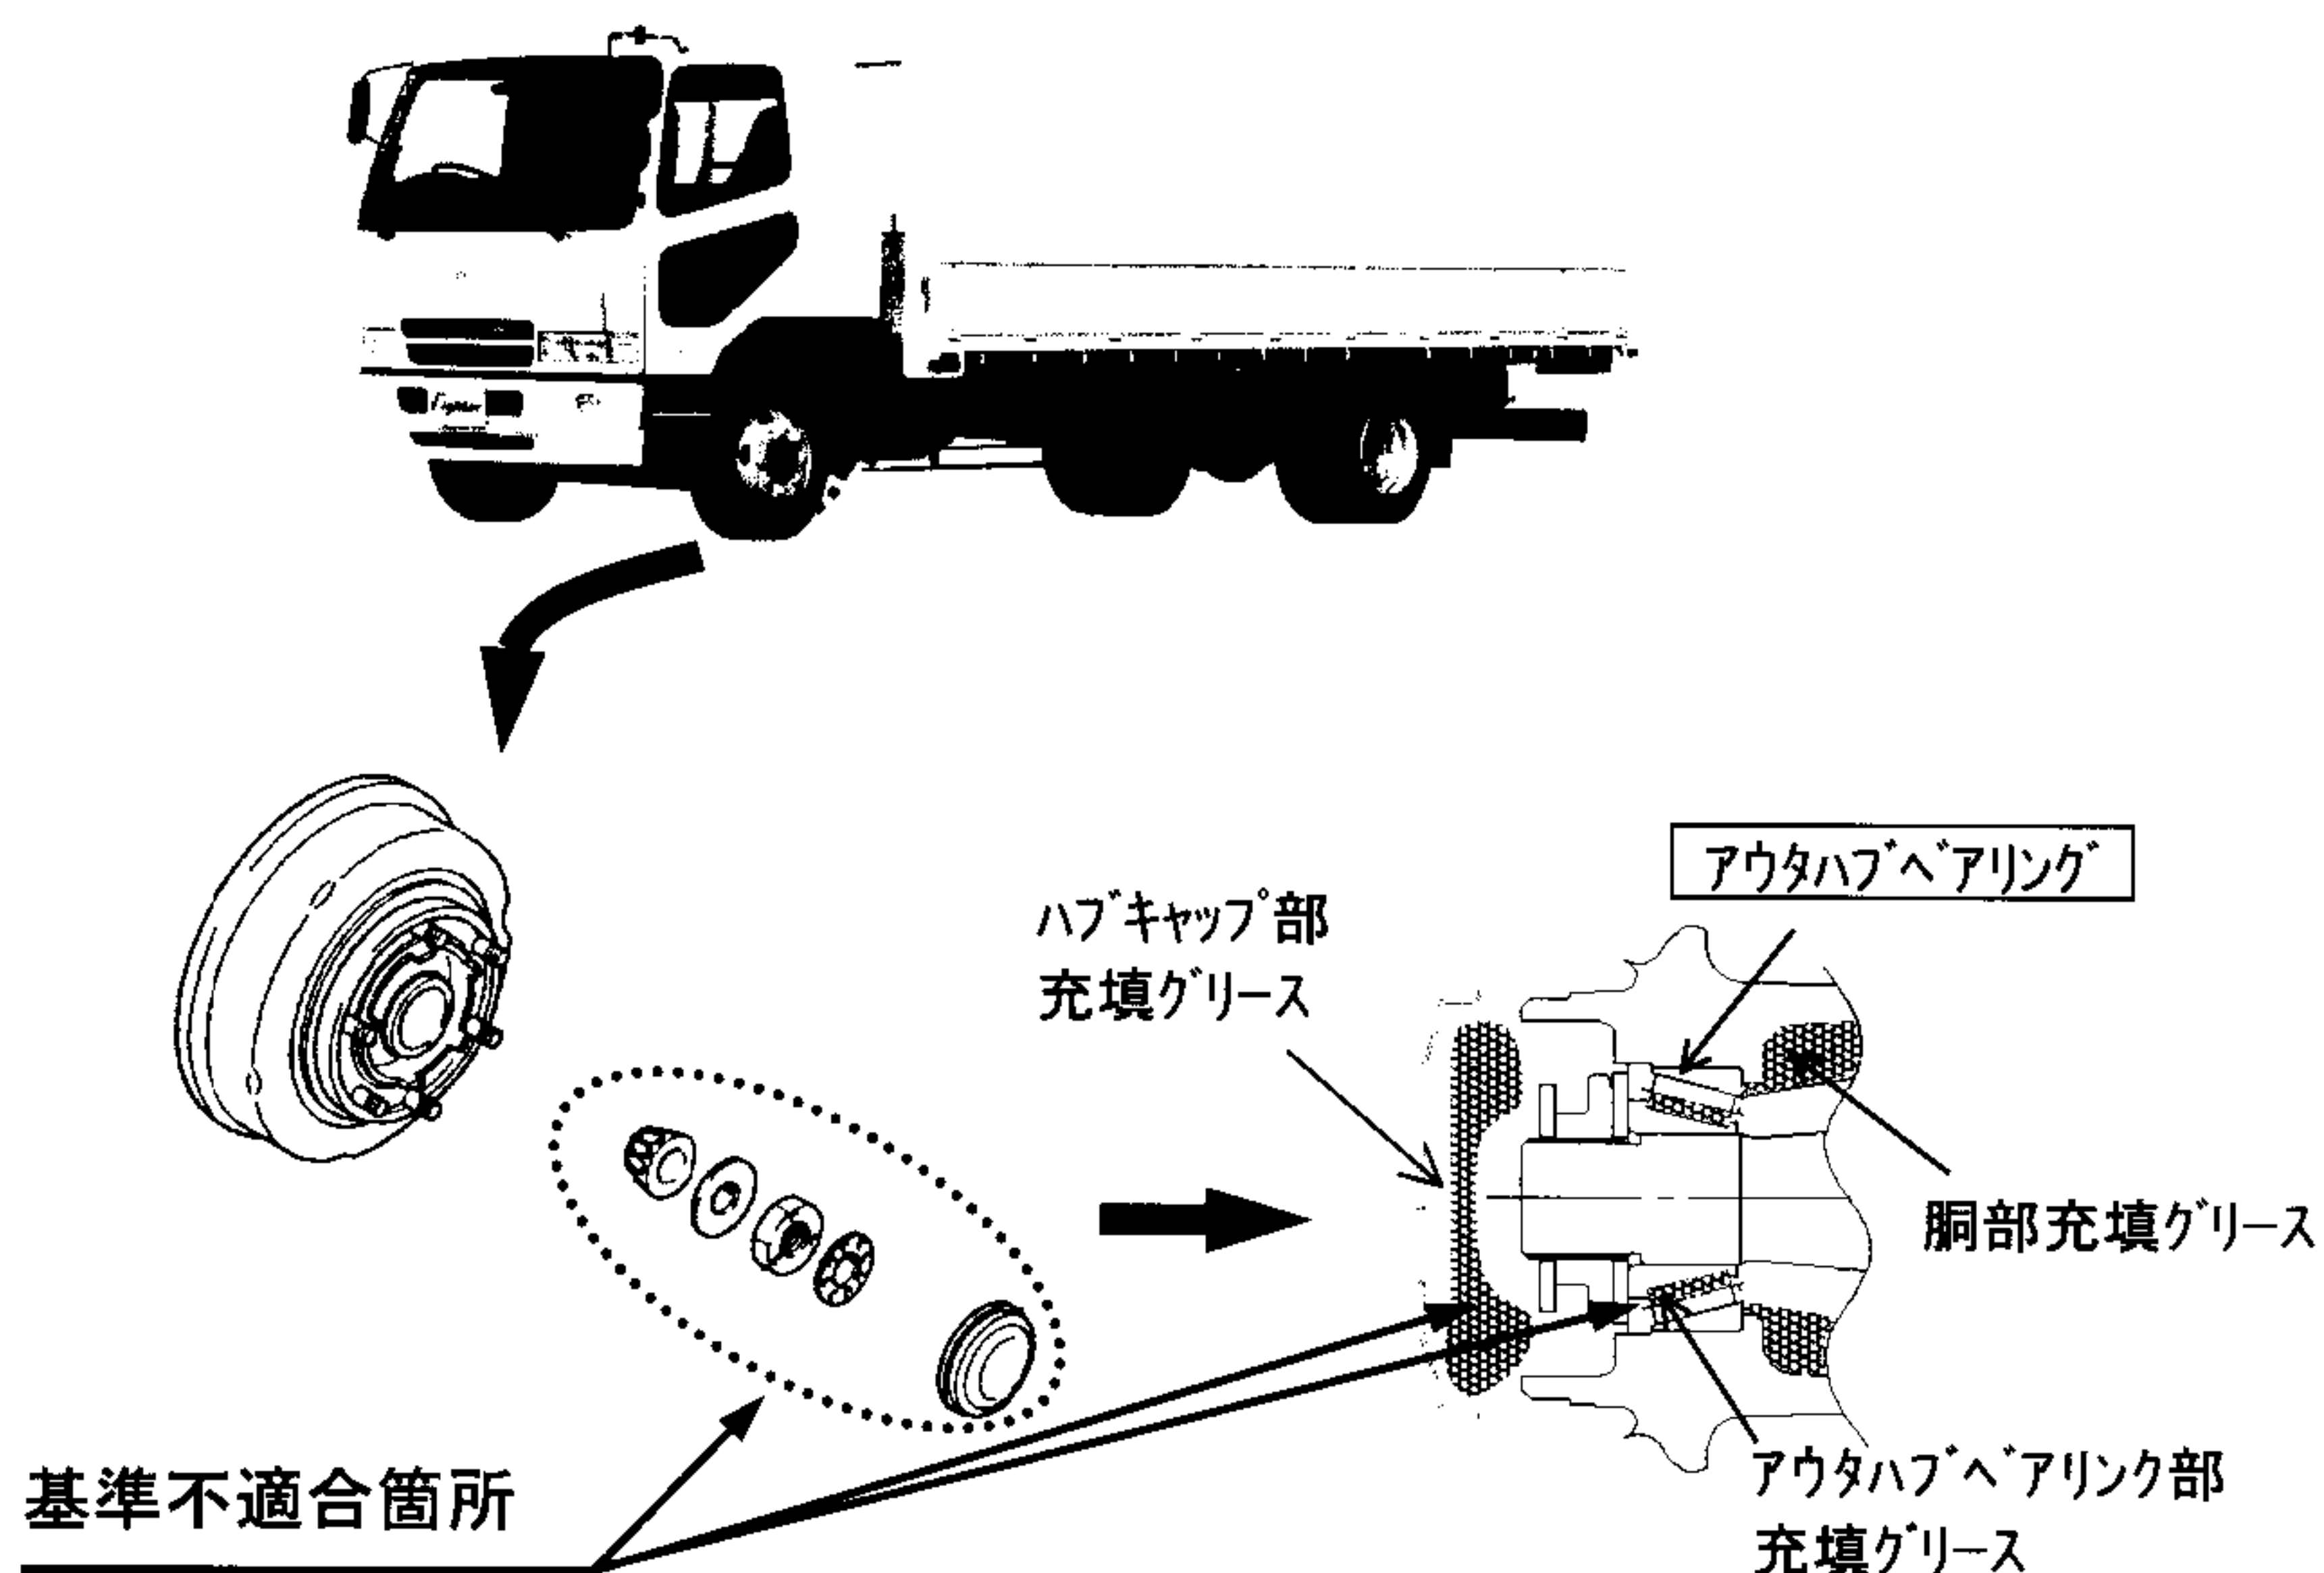


走行装置において、車軸組立の際、前輪ハブ外側軸受けのグリース充填量が少ないものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該軸受けが潤滑不良により破損し、最悪の場合、走行不能または、火災に至るおそれがある。

(改善の内容)


全車両、当該軸受けを点検の上、グリースを再充填する。なお、軸受けに損傷の認められるものは新品に交換する。

改善前

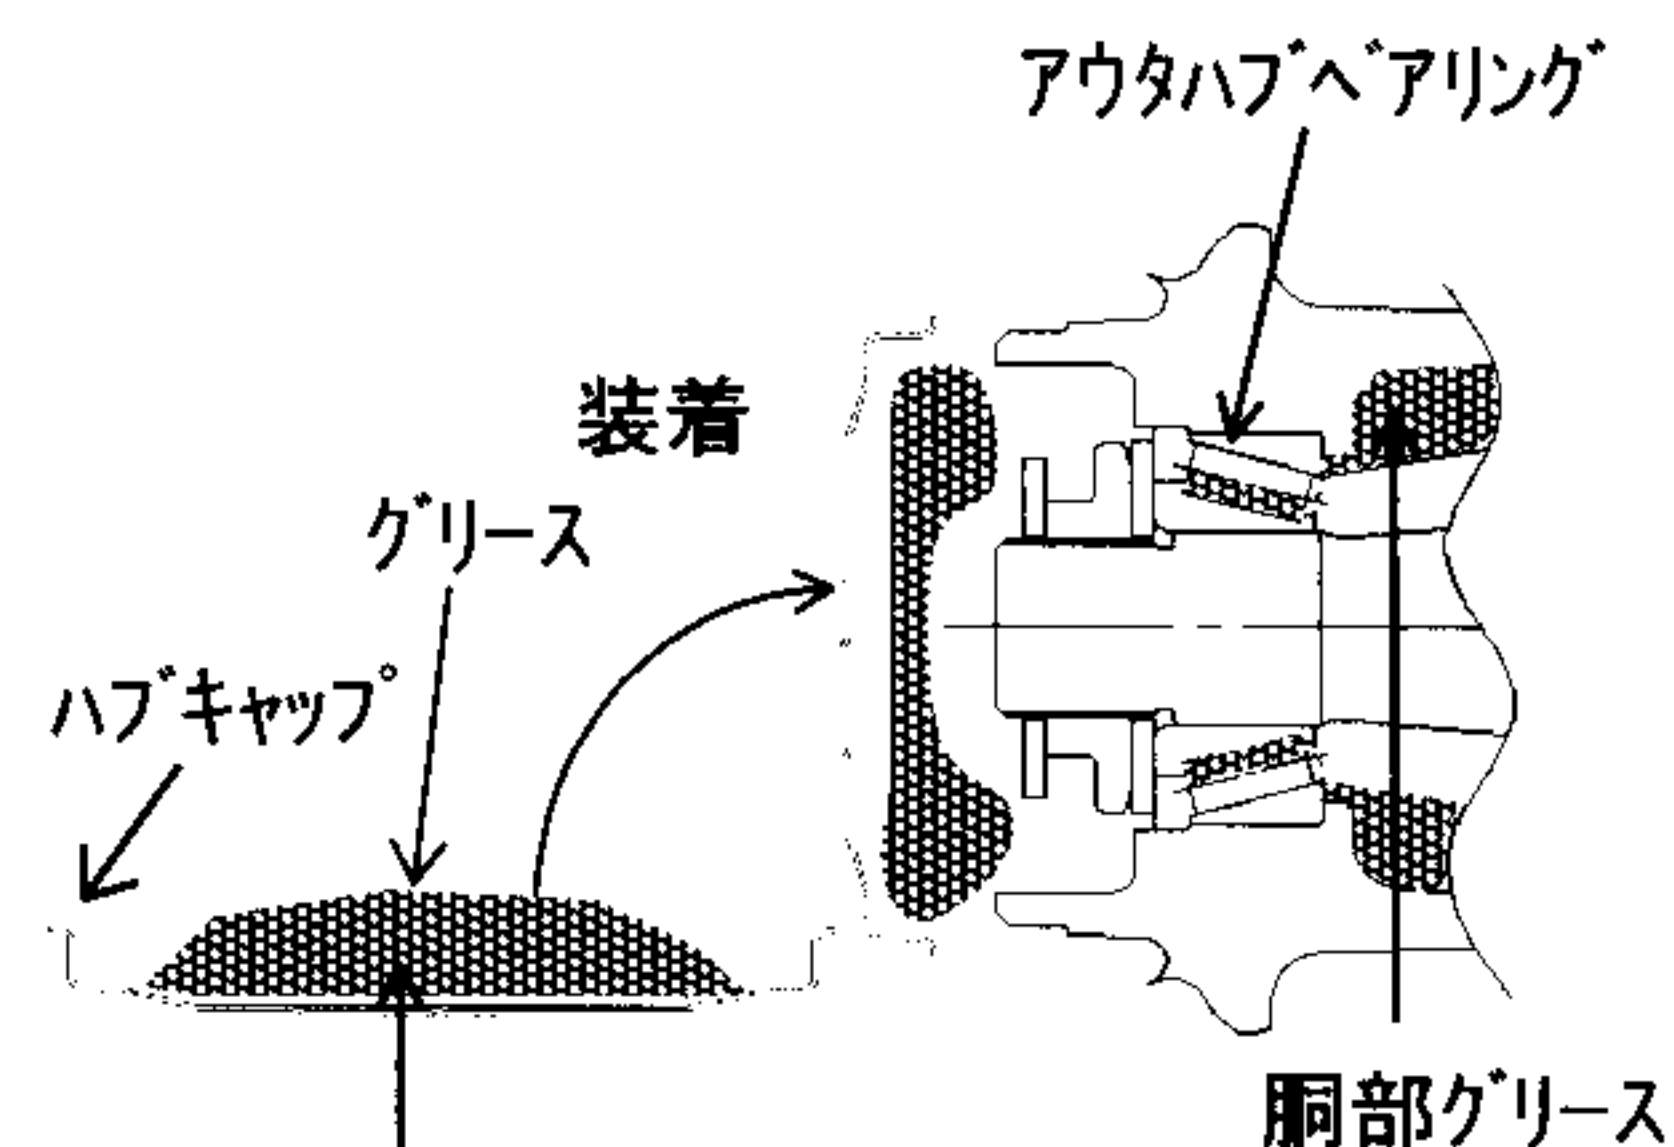

110～120gのグリースを盛ったハブキャップをハブに装着

改善後

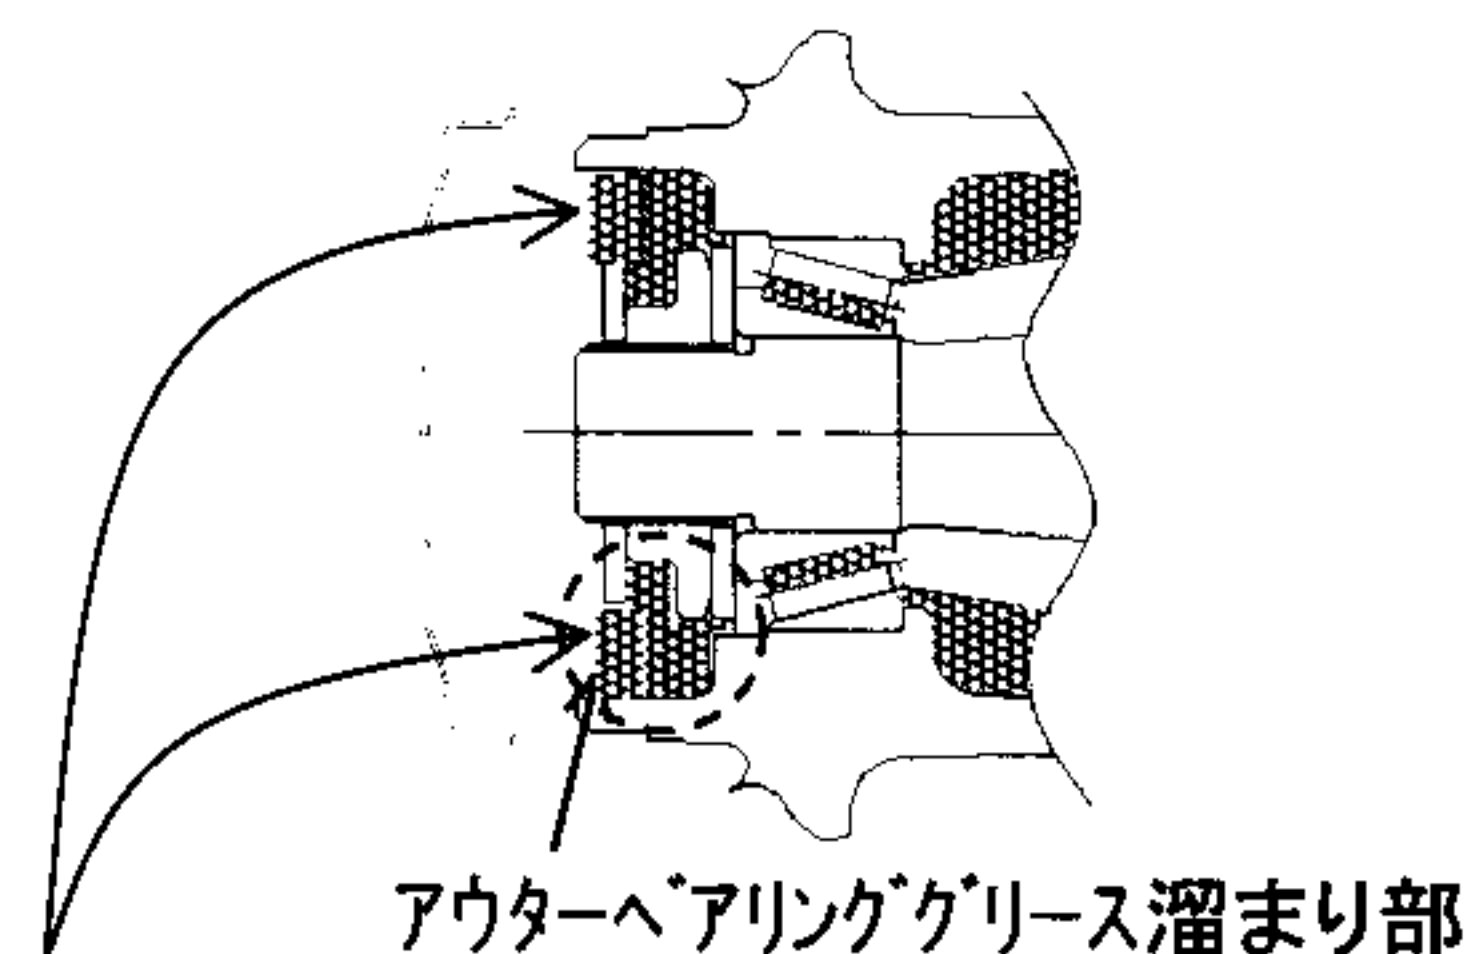

アウターベアリンググリース溜まり部へ150gのグリースを直接給脂

識別：作業完了車には、下記位置に水色のシールを貼付ける。

トラック；右ドアストライカ下部、

バス；右後部点検リッド上隅部。